


MIRKA

Mirka® AROS-B 150NV
Mirka® AOS-B 130NV

32 mm (1 ¼") • 10.8 V

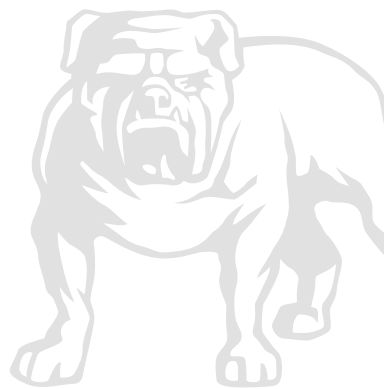

Mirka® AROS-B 150NV

Mirka® AOS-B 130NV

32 mm (1 ¼") • 10.8 V

ar	إرشادات التشغيل.....	11	»
bg	Инструкция за експлоатация.....	16	»
cs	Návod k obsluze.....	23	»
da	Brugsanvisning.....	30	»
de	Bedienungsanleitung.....	37	»
el	Οδηγίες χρήσης.....	44	»
en	Operating instructions (original).....	51	»
es	Instrucciones de manejo.....	58	»
et	Kasutusjuhised.....	65	»
fi	Käyttöohjeet.....	72	»
fr	Instructions d'utilisation.....	79	»
he	הוראות ההפעלה.....	87	»
hr	Upute za rad.....	93	»
hu	Kezelői útmutató.....	100	»
it	Istruzioni per l'uso.....	107	»
ja	取扱説明書.....	114	»
ko	사용 지침.....	121	»
lt	Naudojimo instrukcijos.....	128	»
lv	Lietošanas instrukcija.....	135	»
mk	Упатства за ракување.....	142	»
nl	Gebruiksaanwijzing.....	149	»
no	Bruksanvisning.....	156	»
pl	Instrukcje dot. użytkowania.....	163	»
pt	Instruções de operação.....	170	»
ro	Instrucțiuni de operare.....	177	»
ru	Руководство по эксплуатации.....	184	»
sl	Navodila za uporabo.....	192	»
sr	Uputstvo za rad.....	199	»
sv	Bruksanvisning.....	206	»
tr	İşletim Talimatları.....	213	»
zh	操作说明.....	220	»


United States of America, Mexico & Canada

en us • ca	Operating instructions.....	227	»
es us • mx	Instrucciones de manejo.....	234	»
fr ca	Instructions d'utilisation.....	241	»

Brazil

pt br	Instruções de operação.....	249	»
----------------	-----------------------------	-----	---


Exploded view

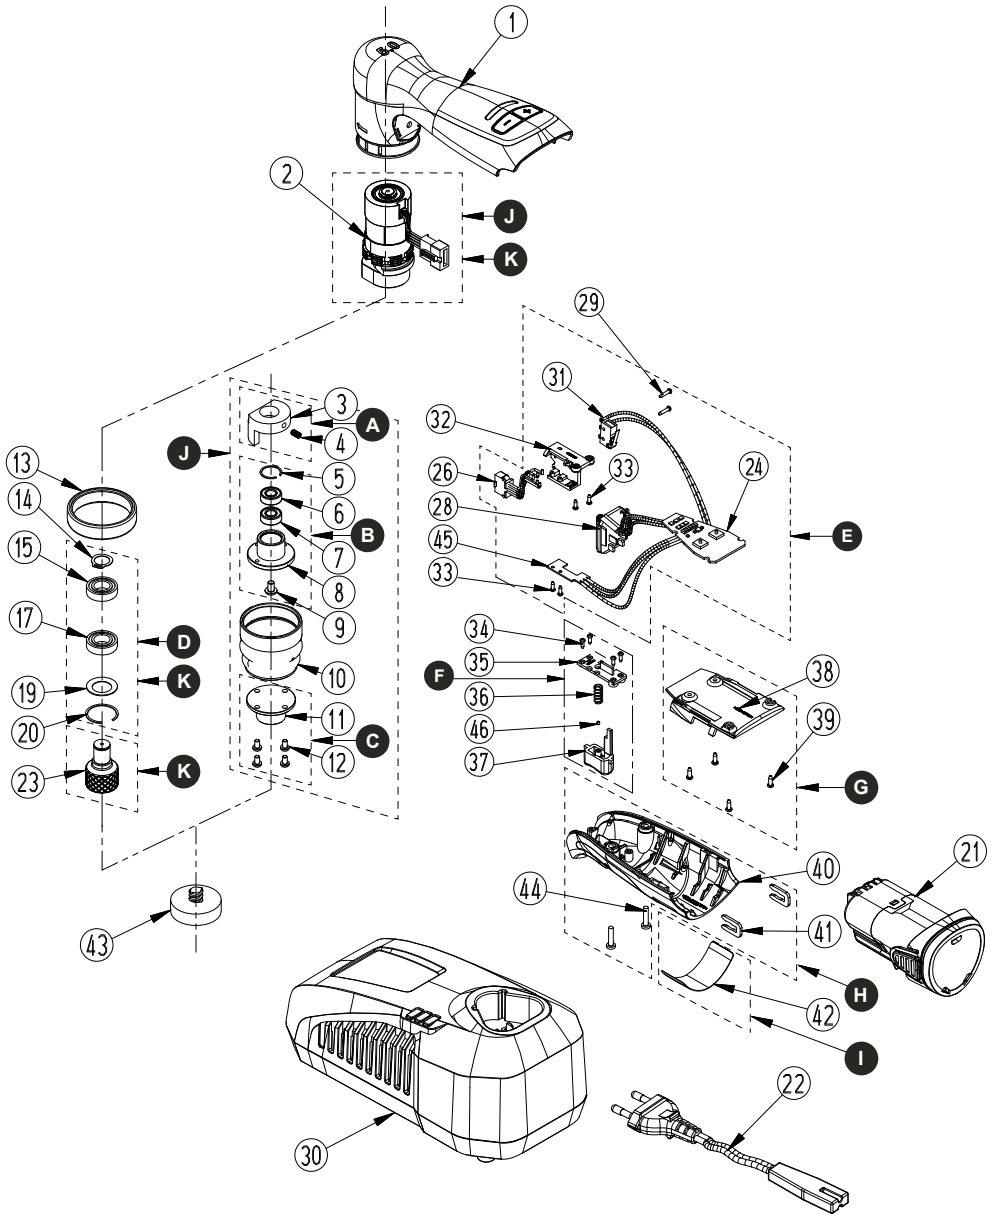


Picture 1



Picture 2

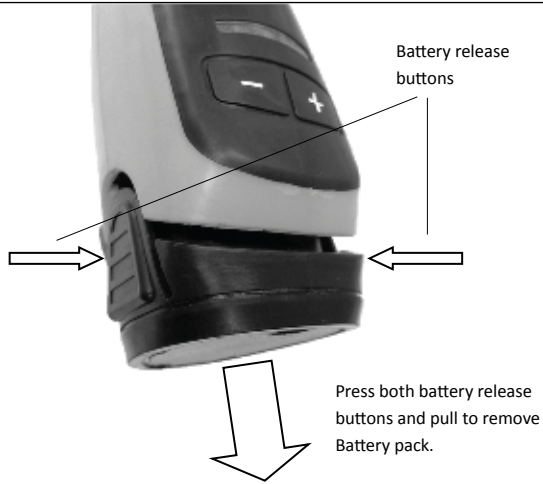

Picture 3

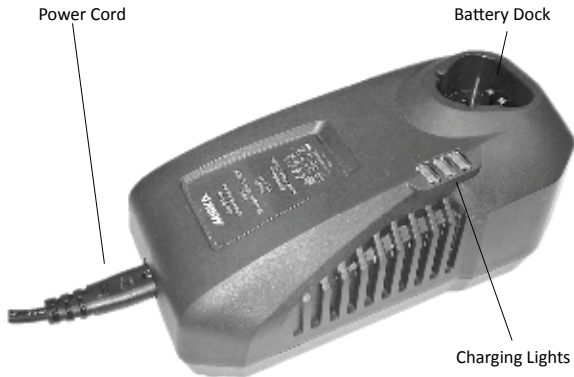

Parts list – kits

Mirka code	Item	Description	Kit	Quantity
8991120311		Counter weight kit for AOS-B	A	
	3	Counter weight		1
	4	Set screw		1
8991120511		Spindle bearing kit for AOS-B	B	
	5	Retaining ring		1
	6	Ball bearing		1
	7	Ball bearing		1
	8	Balance shaft		1
	9	Assembly screw		1
8991121111		Quick lock plate assembly for AOS-B	C	
	11	Quick lock plate		1
	12	Assembly screws		4
8991121411		Spindle bearing kit for AROS-B	D	
	14	Retaining ring		1
	15	Ball bearing		1
	17	Ball bearing		1
	19	Washer		1
	20	Retaining ring		1
8991122411		Speed controller kit	E	
	24	Speed controller		1
	25	Battery wires		1
	26	Motor connector assembly		1
	27	Trigger wires		1
	28	Battery terminal		1
	29	Assembly screws for switch		2
	31	Switch		1
	32	Holder		1
	33	Assembly screws for switch holder		2
8991162411		Speed controller (variable) kit	E	
	24	Speed controller		1
	26	Motor connector assembly		1
	28	Battery terminal		1
	29	Assembly screws for switch		2
	31	Switch		1
	32	Holder		1
	33	Assembly screws for switch holder		4
	45	PCB switch		1
8991123411		Trigger button kit	F	
	34	Assembly screws for trigger button cover		4
	35	Trigger button cover		1
	36	Trigger spring		1
	37	Trigger button		1

Mirka code	Item	Description	Kit	Quantity
8991022511		Trigger button (variable) kit	F	
	34	Assembly screws for trigger button cover		4
	35	Trigger button cover		1
	36	Trigger spring		1
	37	Trigger button		1
	46	Magnet		1
8991123811		PCB cover kit	G	
	38	PCB cover		1
	39	Assembly screws		4
8991124011		Cover kit	H	
	40	Cover		1
	41	Assembly clamps		2
	44	Assembly screws for cover		2
8991124211		Label kit (EU) for AROS-B and AOS-B	I	
	42	Type label, AROS-B		10
	42	Type label, AOS-B		10
		Label kit (North America) for AROS-B and AOS-B	I	
	42	Type label, AROS-B		10
	42	Type label, AOS-B		10
8991110231		AOS-B motor kit orbit 3.0 mm	J	
	2	AOS-B motor orbit 3.0 mm		1
	3	Counter weight		1
	4	Set screw		1
	5	Retaining ring		1
	6	Ball bearing		1
	7	Ball bearing		1
	8	Balance shaft		1
	9	Assembly screw		1
	10	Rubber mount		1
	11	Quick lock plate		1
	12	Assembly screws		1
8991110251		AROS-B motor kit orbit 5.0 mm	K	
	2	AROS-B motor orbit 5.0 mm		1
	14	Retaining ring		1
	15	Ball bearing		1
	17	Ball bearing		1
	19	Washer		1
	20	Retaining ring		1
	23	Spindle quick lock insert		1

Spare parts & accessories on page 8–9.

NOTE! Repairs done by non-authorized repairer will breach the Mirka warranty.


Electrical tool must be serviced by a qualified repair person and in accordance with national requirements.

Parts list – spareparts & accessories

Mirka code	Item	Description	Kit	Quantity
8991110111	1	Housing for AROS-B, 5.0mm		1
8991110211	1	Housing for AOS-B, 3.0mm		1
	2	AOS-B motor orbit 3.0 mm	J	1
	2	AROS-B motor orbit 5.0 mm	K	1
	3	Counter weight for AOS-B	A, J	1
	4	Set screw for AOS-B	A, J	1
	5	Retaining ring for AOS-B	B, J	1
	6	Ball bearing for AOS-B	B, J	1
	7	Ball bearing for AOS-B	B, J	1
	8	Balance shaft for AOS-B	B, J	1
	9	Assembly screw for AOS-B	B, J	1
8991111011	10	Rubber mount	J	1
	11	Quick lock plate assembly for AOS-B	C, J	1
	12	Assembly screws for AOS-B	C, J	4
8991111311	13	Soft ring		1
	14	Retaining ring for AROS-B	D, K	1
	15	Ball bearing for AROS-B	D, K	1
	17	Ball bearing for AROS-B	D, K	1
	19	Washer for AROS-B	D, K	1
	20	Retaining ring for AROS-B	D, K	1
8991122111	21	Battery pack 2.0 Ah		1
8991122211	21	Mirka intelligent battery BPA 10825 10.8 V 2.5 Ah		1
8991122311	21	Mirka intelligent battery BPA 10850 10.8 V 5.0 Ah		1
8991112211	22	Power cord 2.0 m EU		1
8991112311	22	Power cord 2.0 m US		1
8991112411	22	Power cord 2.0 m UK		1
8991112611	22	Power cord 2.0 m CN		1
8991112711	22	Power cord 2.0 m ANZ		1
8991112301	23	Spindle quick lock insert	K	1
	24	Speed controller	E	1
	26	Motor connector assembly	E	1
	28	Battery terminal	E	1
	29	Assembly screws for switch	E	2
8991123011	30	Battery charger		1
	31	Switch	E	1
	32	Holder	E	1
	33	Assembly screws for switch holder	E	4
	34	Assembly screws for trigger button cover	F	4
	35	Trigger button cover	F	1
	36	Trigger spring	F	1
	37	Trigger button	F	1
	38	PCB cover	G	1
	39	Assembly screws	G	4

Mirka code	Item	Description	Kit	Quantity
	40	Cover	H	1
	41	Assembly clamps	H	2
	42	Type Label	I	1
8294595311	43	Backing pad Quick lock 32 mm PSA Hard		1
8294598311	43	Backing pad Quick lock 32 mm Grip Soft		1
	44	Assembly screws for cover	H	2
	45	PCB switch	E	1
	46	Magnet	F	1

NOTE! Repairs done by non-authorized repairer will breach the Mirka warranty.
Electrical tool must be serviced by a qualified repair person and in accordance with national requirements.




تحذير

- ارتدو دائماً مُعدّات الحماية الشخصية المطلوبة وفق إرشادات المُصنِّع والمعايير المحلية/الخاصة بالدولة أثناء استعمال هذه الماكينة.
- اقرأ لائحة بيانات سلامة المواد (MSDS) الخاصة بسطح العمل.
- إذا شعرت بعدم ارتياح جسدي في يدك/رسغك، فتوقف عن العمل واطلب الرعاية الطبية. قد تنتج إصابة اليد والرسغ والذراع عن العمل والحركة المتكررين والتعرض الزائد والمتكرر للاهتزازات.

قواعد سلامة علبه البطارية والشاحن

تحذير!

- إرشادات السلامة والتشغيل المهمة لكل من البطارية والشاحن. قبل استخدام الشاحن، اقرأ جميع الإرشادات والتحذيرات الموجودة على الشاحن وعلبة البطارية والأداة.
- إذا تشقق غلاف علبه البطارية أو تعرض للتلوث، فلا تدخلها في الشاحن. فئمة خطر التعرض لصدمة كهربائية أو صعق كهربائي.
- لا تسمح بدخول أي سائل في الشاحن. فقد يتسبب هذا في حدوث صدمة كهربائية.
- لم يتم تصميم هذا الشاحن لأي استخدامات أخرى غير شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن.
- لا تضع أي شيء فوق الشاحن أو بالقرب من أي مصدر حراري، ولا تضع الشاحن فوق سطح ناعم، فقد يتسبب في حرارة داخلية مفرطة.
- تأكد من وضع السلك في مكان بعيد لتجنب المشي عليه أو التعثر فيه، والإسوف يتعرض للتلوث أو الشد.
- لا تستخدم الشاحن إذا تعرض لضربة قوية أو تعرض للسقوط أو تلف بأي طريقة أخرى.
- لا تقم بتخزين أو استخدام الأداة والبطارية في أماكن قد تصل درجة الحرارة فيها أو تتجاوز 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت).
- تم تصميم هذا الشاحن ليعمل بالطاقة الكهربائية القياسية المتوفرة بالمنزل (100-240 فولت تيار متردد). لا تحاول استخدامه في أي جهد كهربائي آخر.



تنبيه

- تأكد دائماً من إحكام تثبيت الشيء المراد صفرته.
- أفضل مصدر الطاقة الكهربائية دائماً قبل تغيير الكاشط.
- يجب على الإطلاق عدم حمل الماكينة أو تخزينها أو تركها بدون رقابة أثناء توصيلها بمصدر طاقة كهربية.
- أبعد يديك دوماً عن البطانة الدوارة أثناء الاستخدام.
- لا تدع الماكينة تصل إلى سرعتها الحرة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص أو الممتلكات من حوك نتيجة فقدان الكاشط أو بطانة الدعم.

تحذيرات السلامة الإضافية

- اقرأ جميع الإرشادات قبل استخدام هذه المعدة. يجب تدريب كل المشغلين تدريباً كاملاً على استخدام هذه الماكينة بطريقة آمنة وملانمة.
- يجب إجراء كافة أعمال الصيانة بواسطة العاملين المُدرَّبين على ذلك. لإجراء الصيانة، اتصل بأي مركز خدمة مُعتمد تابع لشركة Mirka.
- إذا تبين أن هناك عطل بالماكينة، فتوقف عن استخدامها فوراً ورتب لأمر صيانتها وإصلاحها.

معلومات إضافية خاصة بالبطارية والشاحن

- لا تحاول مطلقاً فتح علبه البطارية لأي سبب. إذا تشقق الإطار الخارجي البلاستيكي لعلبه البطارية أو تحطم، فتوقف على الفور عن استخدام البطارية ولا تقم بإعادة شحنها.

إقرار المطابقة

Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finland		
<p>نقر على مسؤوليتنا الخاصة أن ماكينات الصنفرة الدائرية العشوائية الكهربائية طراز Mirka® AROS-B و AOS-B 32 مم (1 ¼ بوصة)، التي تبلغ قدرتها 8000 دورة في الدقيقة (راجع جدول "البيانات التقنية" الخاص بطراز بعينه) والتي يتعلّق بها هذا الإقرار، تطابق المعايير التالية أو الوثائق المعيارية الأخرى التالية: EN 62841-1:2015 و EN 62841-2:2014 و EN 62841-4:2014 وفقاً للوائح التنظيمية رقم 2006/42/EC، و 2014/30/EU، و 2015/863/EU. مواصفات أمان المشاحن وفقاً للمعايير EN 60335-1:2012/A13:2017 و EN 60335-2:29:2004/A2:2010 و EN 62233:2008. EN 61000-3-3:2013 و EN 55014-2:2015 و EN 55014-1:2017 وفقاً للمعايير EN 61000-3- و EN 55014-2:2015 و EN 55014-1:2017.</p>		
 ستيفين سيوبيرج، الرئيس التنفيذي	MIRKA الشركة	Jeppo 13.8.2020 مكان وتاريخ الإصدار
	المصنّع / المورّد Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finland هاتف: + 358 20 760 2111 فاكس: + 358 20 760 2290 www.mirka.com	تتضمن إرشادات التشغيل: منظر ممدد، قائمة بقطع الغيار، إقرار المطابقة، معدات السلامة الشخصية المطلوبة، تحذير، تنبيه، تحذيرات السلامة الإضافية، جدول البيانات التقنية، معلومات حول الضجيج والاهتزاز، الاستخدام الملائم للماكينة، البطارية والمشاحن، كيفية التشغيل، تعليمات التشغيل، الصيانة، المزيد من الصيانة، دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، معلومات حول التخلص من الماكينة.

ترجمة الإرشادات الأصلية. تحتفظ الشركة بحقها في إجراء تغييرات على هذا الدليل دون سابق إخطار.

هام

اقرأ إرشادات السلامة والتشغيل هذه بعناية قبل تركيب هذه الماكينة أو تشغيلها أو صيانتها. احتفظ بهذه الإرشادات في مكان آمن يُسهل الوصول إليه.

أدوات السلامة الشخصية المطلوبة



ارتد قناع الوجه



ارتد القفازات الواقية



ارتد واقي الأذن






ارتد النظارات الواقية



اقرأ دليل المُشغل

الرموز

 يمثل لمعايير الاتحاد الأوروبي ذات الصلة	 يمثل لمنظومات توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة الصنعي	 يمثل لمنظومات علامة الامتثال التنظيمي لأستراليا ونيوزيلندا
---	---	---

تحذير: يشير التحذير إلى الموقف الخطر المحتمل الذي قد يفضي إلى الموت أو الإصابة الخطيرة و/أو ضرر يلحق بالامتلاكات. تنبيه: موقف خطر محتمل قد يفضي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة، أو إلى ضرر يلحق بالامتلاكات.



برجاء القراءة والامتثال لما يلي

- اللوائح العامة للصحة والسلامة المهنية، الجزء 1910، مدونة الصحة والسلامة المهنية (OSHA) 2206، متاحة من: المشرف على الوثائق؛ مكتب المطابع الحكومية؛ Washington DC 20402
- اللوائح المحلية والخاصة بالدولة

الاستخدام المناسب للماكينة

تم تصميم ماكينة الصنفرة هذه لصنفرة جميع أنواع المواد، مثل: الطلاء والمعادن والخشب والأحجار والبلاستيك وغيرها، باستخدام كواشط مُصممة لهذا الغرض. لا تستخدم هذه الماكينة لأي أغراض أخرى بخلاف الأغراض المبينة دون استشارة المصنع أو مورد المصنع المعتمد. لا تستخدم بطانات الدعم التي تقل سرعة تشغيلها عن 8000 دورة في الدقيقة كسرعة حرة. يجب عدم إجراء أي عمل من أعمال الصيانة أو الإصلاح يتطلب فتح العلبة الخارجية للموتور إلا عن طريق مركز خدمة معتمد.

البطارية والشاحن

- لا يتم شحن علبة البطارية بالكامل خارج الكرتون. اقرأ أولاً إرشادات السلامة ثم اشحن بطاريك وفقاً للإرشادات.
 - للحصول على أقصى سعة شحن، يجب شحن البطارية في درجة حرارة تتراوح بين 18 درجة مئوية (64 درجة فهرنهايت) و24 درجة مئوية (75 درجة فهرنهايت) ولتجنب تلف علبة البطارية، لا تشحن علبة البطارية في مكان تقل درجة حرارته عن 4 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) أو تزيد عن 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
 - للحصول على أطول عمر ممكن للبطارية، نقترح عليك إجراء ما يلي:
 - قم بتخزين بطاريك وشحنها في منطقة باردة. درجات الحرارة التي تزيد أو تقل عن درجة حرارة الغرفة العادية من شأنها أن تقلل عمر البطارية.
 - تجنب مطلقاً تخزين البطارية وهي غير مشحونة. أعد شحن البطارية على الفور بعد تفريغ شحنها.
 - جميع البطاريات تفقد شحنها تدريجياً. وكلما ارتفعت درجة الحرارة، فقدت البطارية شحنها بسرعة.
- إذا قمت بتخزين المعدة لفترات طويلة دون استخدام، فأعد شحن البطارية شهرياً. فهذا الإجراء من شأنه إطالة عمر البطارية.

إجراء الشحن

- قم بتوصيل السلك الكهربائي بالشاحن، ثم ضعه في مقبس كهربائي قبل إدخال علبة البطارية. ستضئ جميع مؤشرات الشحن الضوئية الثلاثة لمدة ثانيتين ثم تنطفئ.
- أدخل علبة البطارية في الشاحن. سوف تبدأ المؤشرات الضوئية في الوميض في غضون 30 ثانية.
- أثناء عملية الشحن، ستشير مؤشرات الشحن الضوئية إلى حالة الشحن على النحو غصون.
 - ستومض مؤشرات الشحن الضوئية الثلاثة بالتتابع أثناء عملية الشحن.
 - وبعد شحنها بالكامل، ستظل مؤشرات الشحن الضوئية الثلاثة مضيئة على نحو مستمر.
- ستستغرق عملية الشحن ما يقرب من 40 دقيقة لشحن بطارية Mirka 10.8 فولت 2.0 أمبير/الساعة.

ملاحظة: لا يشحن هذا الشاحن سوى بطارية Mirka 10.8 فولت.

ملاحظة: قد يطول وقت الشحن بناء على درجة الحرارة المحيطة وحالة البطارية.

مؤشر LED الضوئي لشاحن 10.8 فولت

مؤشر LED الضوئي					
3					
2					
1					
	فشل شحن البطارية	درجة حرارة مرتفعة	انتهاء الشحن	يتم الآن الشحن...	يتم الآن الشحن...
					يتم الآن الشحن... (شحن خفيف)

- تظل دوماً
- وامضة

البيانات الفنية

Mirka® AOS-B 130NV	Mirka® AROS-B 150NV	ماكينة الصنفرة
10,8 فولت تيار مستمر	10,8 فولت تيار مستمر	الجهد الكهربى
8000-4000 دورة في الدقيقة	8000-4000 دورة في الدقيقة	السرعة
3,0 مم (1/8 بوصة)	5 مم (3/16 بوصة)	المدار
32 مم Ø (1/4 بوصة)	32 مم Ø (1/4 بوصة)	حجم بطانة الدعم
0,57 كجم (1,26 رطل)	0,56 كجم (1,24 رطل)	الوزن (شاملاً البطارية) *

Mirka BCA 108	شاحن البطارية
240-100 فولت تيار مستمر، 60/50 هرتز	الدخل
> 40 دقيقة (2,0 أمبير/الساعة)	وقت الشحن
20- درجة مئوية ... 80 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت ... 176 درجة فهرنهايت)	نطاق درجة حرارة التخزين
4 درجة مئوية ... 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت ... 104 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة الشحن
191 × 102 × 86 مم	الأبعاد
0,66 كجم (1,46 رطل)	الوزن
2. □	درجة الحماية

Mirka BPA 10850	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10820	حزمة البطاريات
بطارية ليثيوم أيون 3INR19/65-2 قابلة لإعادة الشحن	بطارية ليثيوم أيون 3INR19/65 قابلة لإعادة الشحن	بطارية ليثيوم أيون 3IXR19/65 قابلة لإعادة الشحن	النوع
10,8 فولت تيار مستمر	10,8 فولت تيار مستمر	10,8 فولت تيار مستمر	الجهد الكهربى للبطارية
5,0 أمبير/ساعة / وات/ساعة	2,5 أمبير/ساعة / وات/ساعة	2,0 أمبير/ساعة / وات/ساعة	السعة
0,18 كجم (0,83 رطل)	0,18 كجم (4,0 رطل)	0,18 كجم (4,0 رطل)	الوزن
نعم	نعم	لا	بطارية ذكية

معلومات الضوضاء والاهتزاز

القيم التي تم قياسها محددة وفقاً للمعيار EN 62841.

Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV	ماكينة الصنفرة
61,6 ديسيبل (A)	61,2 ديسيبل (A)	مستوى ضغط الصوت (LpA)
72,6 ديسيبل (A)	72,2 ديسيبل (A)	مستوى طاقة الصوت (LwA)
3,0 ديسيبل (A)	3,0 ديسيبل (A)	قياس الصوت مع عدم التأكد K
1,9 م/ث ²	2,54 م/ث ²	قيمة تبعث الاهتزاز في الساعه*
1,5 م/ث ²	1,5 م/ث ²	*التشويش K الخاص بتبعث الاهتزاز*

المواصفات عرضة للتغيير دون سابق إخطار. قد تتباين مجموعة الطراز بين الأسواق.

* لعكس ظروف الاستخدام العادية لماكينة الصنفرة، قد تختلف ظروف التشغيل عن النظام القياسي على النحو التالي: حجم حبوب الكاشط 5 ميكرومتر. قوة التغذية كانت N 10

القيم المذكورة في الجدول مأخوذة من اختبارات عملية مطابقة للأكواد والمعايير المحددة وهي ليست كافية لتقييم المخاطر. والقيم المقاسة في مكان عمل بعينه قد تكون أعلى من القيم التي تم الإقرار بها. قيم التعرض الفعلية ومقدار الخطر أو الضرر الذي قد يصيب أي شخص تكون خاصة بكل موقف على حده، وتعتمد على البيئة المحيطة، والطريقة التي يُشغل بها الشخص الماكينة، والمادة التي يتم العمل عليها، وتصميم محطة العمل، ووقت التعرض، والحالة البدنية للمستخدم. لا تتحمل شركة Mirka المحدودة المسؤولية عن تبعات استخدام القيم المقر بها بدلاً من قيم التعرض الفعلية لأي تقييم مخاطر فردي.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الصحة والسلامة المهنية من خلال المواقع الإلكترونية التالية:
<https://osha.europa.eu/en> (أوروبا) أو <http://www.osha.gov> (الولايات المتحدة الأمريكية)

الصيانة

افصل دائماً الطاقة الكهربائية قبل الصيانة
لا تستخدم سوى استخدم قطع الغيار الأصلية التي تُصنعها Mirka!



استبدال بطانة الدعم

1. امسك عمود الدوران بأصابعك.
2. لف بطانة الدعم في عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالتها.
3. ركب بطانة الدعم الجديدة وثبتها جيداً.

التنظيف

استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الغبار المتراكم. ارتد نظارات السلامة لحماية عينيك أثناء التنظيف.
إذا كان جسم الأداة يحتاج إلى التنظيف، فقم بمسحه بقطعة قماش ناعمة رطبة. ويمكن استخدام منظف معتدل.

تحذير: يُحظر استخدام الكحول أو البنزين أو أي مادة تنظيف أخرى. كما يُحظر استخدام أي مواد كاوية لتنظيف الأجزاء البلاستيكية.



تعليمات تنظيف الشاحن

يمكن إزالة الأوساخ والشحوم من على الأجزاء الخارجية للشاحن باستخدام قطعة قماش أو فرشاة ناعمة غير معدنية. ويُحظر استخدام الماء أو أي محاليل تنظيف.

الخدمة الإضافية

ينبغي أن تتم عمليات الصيانة بواسطة العاملين المُدرَّبين على ذلك. للإبقاء على ضمان المُعدَّة صالحًا، و لضمان الأداء والأمان المثاليين للمُعدَّة؛ يجب إجراء الصيانة من قِبل أحد مراكز الصيانة المُعتمدة التابعة لشركة Mirka. لتحديد موقع مركز الصيانة المُعتمد التابع لشركة Mirka؛ اتصل بخدمة العملاء الخاصة بشركة Mirka أو بالبايع التابع لشركة Mirka.

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
عدم وميض مؤشر LED الضوئي الأزرق عند الضغط على الزناد.	لم يتم تركيب علب البطارية في ماكينة الصفرة بشكل صحيح. البطارية فارغة تمامًا.	أدخل البطارية بشكل صحيح. اشحن البطارية.
بومض مؤشر LED الضوئي الأزرق بماكينة الصفرة باللون الأحمر وتبطين الماكينة لتصل إلى 4000 دورة في الدقيقة أو تتوقف عند الصفرة.	درجة حرارة ماكينة الصفرة عالية للغاية. حمل ثقيل لفترة طويلة للغاية.	يجب تقليل الحمل على ماكينة الصفرة لفترة زمنية لتبدأ ماكينة الصفرة في استعادة سرعتها مرة أخرى.
بومض مؤشر LED الضوئي الأزرق بماكينة الصفرة باللون الأحمر، وهناك انخفاض طفيف في عدد الدورات في الدقيقة.	حمل ثقيل لفترة قصيرة.	استخدم حمل أخف أو انتظر للحظات وسوف يتغير مؤشر LED الضوئي تلقائيًا إلى اللون الأخضر.
بومض مؤشر LED الضوئي الأزرق باللون الأحمر، وماكينة الصفرة لا تعمل.	الجهد الكهربائي للبطارية منخفض للغاية.	اشحن البطارية.

معلومات التخلص من الماكينة

خطر: توجيهات التخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة. قدم الماكينات الكهربائية غير الصالحة للاستخدام مع إزالة سلك الطاقة منها. خاص بدول الاتحاد الأوروبي فقط، لا تقم بالتخلص من المعدات الكهربائية مع المخلفات المنزلية. وفقًا للتوجيهات الأوروبية 2011/65/EU، و 2015/863/EU، و 2012/19/EU حول مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتطبيقها بموجب القانون، فإن المعدات الإلكترونية التي تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي يجب أن يتم جمعها بشكل منفصل وأخذها إلى منشأة إعادة تدوير ملائمة بيئيًا.



تشخيصات الشاحن

سبب ارتفاع الحرارة: علبة البطارية عن طريق وميض جميع مؤشرات الشحن الضوئية الثلاثة. وفي هذه الحالة، يجب نزع البطارية وتركها لتبرد لمدة

15-30 دقيقة ثم إعادة إدخالها.

- حدوث عطل في البطارية أو الشاحن. سيومض مؤشران ضوئيان فقط من مؤشرات الشحن الضوئية. وفي هذه الحالة، يجب نزع البطارية وتركها لتبرد ثم إعادة إدخال علبة البطارية في الشاحن. قد تكون البطارية أو الشاحن في حاجة للصيانة في حالة وميض مؤشرين ضوئيين.

كيفية الشروع في الاستخدام

- عند تفريغ محتويات المِعدَّة، تأكد من أنها سليمة وكاملة ولم يلحق بها تلف أثناء النقل. لا تستخدم ماكينة تالفة مطلقاً.
- قبل الاستخدام، تأكد من أن بطانة الدعم مثبتة ومرقفة بشكل صحيح.
- قم بتربكيب البطارية المشحونة بالكامل بماكينة الصنفرة والتأكد من تثبيتها في مكانها بشكل صحيح عن طريق سماع طقطقة ثبتيها.

إرشادات التشغيل

- تم تصميم هذه المِعدَّة لتشغيلها كمِعدَّة محمولة يدوياً. يمكن استخدام الماكينة في أي وضع.
- اختر كاشط مناسب وقم بتربكيه بإحكام في بطانة الدعم. تأكد من توسيط الكاشط على بطانة الدعم.
- يمكن الآن تفعيل/تشغيل ماكينة الصنفرة والبدء من خلال الضغط على الزناد.
- ستعمل ماكينة الصنفرة وستظل في وضع نشط طالما يتم الضغط على الزناد. بعد تحرير الزناد، ستتوقف ماكينة الصنفرة ولكنها ستظل في وضع نشط لفترة قصيرة قبل الغاء تفعيلها/إغلاقها تلقائياً.
- عندما تكون ماكينة الصنفرة في وضع نشط، سيكون مؤشر LED الضوئي على اليمين هو الأخضر.
- في الوضع النشط، يعرض مؤشر LED الضوئي على اليسار حالة البطارية:

- أخضر: مستوى شحن البطارية جيد.
- وميض أخضر/أحمر: مستوى شحن البطارية ضعيف
- أحمر: الجهد الكهربائي للبطارية منخفض للغاية لماكينة الصنفرة غير قابلة للتشغيل.

- في الوضع النشط، يمكن ضبط الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة من خلال الضغط على الزر rpm+ (زيادة عدد الدورات في الدقيقة) أو rpm- (تقليل عدد الدورات في الدقيقة)، راجع الشكل 1. يمكن ضبط عدد الدورات في الدقيقة بخطوات من 4000 و5000 و6000 و7000 و7500 و8000 دورة في الدقيقة.
- يمكن تثبيت عدد الدورات في الدقيقة ومنع حدوث أي تغيير فيها عن طريق الخطأ. انتظر إلى أن تخرج ماكينة الصنفرة من الوضع النشط. اضغط في وقت واحد على الزر rpm+ والزر rpm- واستمر في الضغط عليهما ثم اسحب الزناد. إذا أردت إلغاء تثبيت المِعدَّة، كرر العملية نفسها. إذا تم الضغط على الزر rpm+ أو rpm- في وضع تثبيت السرعة، فسيومض مؤشر الضوئي الأيمن باللون الأحمر مرتين ولن يحدث أي تغيير في السرعة.
- عند الصنفرة، ضع الماكينة دائماً على سطح العمل قبل تشغيلها. يجب رفع الماكينة دائماً من سطح العمل قبل إيقافها. ويفيد ذلك في منع إهدات تجويف في سطح العمل بسبب سرعة الكاشط الزائدة.
- عند الانتهاء من الصنفرة، أزل البطارية من ماكينة الصنفرة من خلال الضغط على كل من جانبي الزر في وقت واحد ثم إزالة البطارية من المِعدَّة. اشحن البطارية.

Bluetooth

هذه الأداة مزودة بتقنية Bluetooth منخفضة الطاقة، ويمكن اتصالها بتطبيق يمكن من خلاله الوصول إلى الوظائف الإضافية التي توفرها هذه الأداة. لمزيد من المعلومات حول وظائف التطبيق وعما إذا كان متاحاً في دولتك، انتقل إلى الموقع الإلكتروني www.mirka.com.



قم بتنشيط وظيفة Bluetooth بـ Mirka® AOS-B و Mirka® AROS-B على النحو التالي:

1. وصل البطارية بالأداة.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر rpm+ مع تنشيط الأداة في الوقت نفسه بالضغط على الزناد.
3. عندئذ سيومض المؤشر الضوئي الأوسط بالضوء الأخضر، للإشارة إلى أن وظيفة Bluetooth نشطة وجاهزة للاتصال.
4. سيضيئ المؤشر الضوئي الأوسط بالضوء الأخضر عندما تتصل الأداة بجهاز Bluetooth آخر.
5. سيصبح Bluetooth غير نشط عند إلغاء تنشيط/إيقاف تشغيل الأداة.

ملحوظة! إذا كان التطبيق غير مثبت أو إذا لم يكن متاحاً في دولتك، فلن يتم تنشيط Bluetooth.

شعارات وعلامة كلمة Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة لمولكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Mirka Ltd يتم بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي علامات وأسماء خاصة بمالكها. تم التحقق من الامتثال للوائح الاتصال اللاسلكي المطبقة في أمريكا الشمالية بموجب الجزء 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) الجزء الفرعي "ب" و"ج"، RSS-GEN و RSS-247 و RSS، والقسم 15.247 من لوائح لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC).

Декларация за съответствие

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Финландия декларира на своя собствена отговорност, че продуктите Електрическа произволно орбитална шлифовъчна машина Mirka® AROS-B и AOS-B 32 mm (1 ¼") 8000 об/мин (вижте таблица „Технически данни“ за конкретния модел), за които се отнася настоящата декларация, съответстват на следните стандарти или други нормативни документи: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 в съответствие с регламенти 2006/42/ЕО, 2014/30/ЕС, 2015/863/ЕС. Спецификации за безопасност на зарядното устройство в съответствие с EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Електромагнитна съвместимост (EMC) на зарядното устройство в съответствие с EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13.8.2020 г.</p> <p>Място и дата на издаване</p>	<p>MIRKA</p> <p>Фирма</p>	 <p>Stefan Sjöberg, Главен изпълнителен директор</p>
<p>Инструкциите за експлоатация включват: Детайлен изглед, Списък на частите, Декларация за съответствие, Необходими лични предпазни средства, Предупреждение, Внимание, Допълнителни предупреждения във връзка с безопасността, Таблица с технически данни, Информация относно шум и вибрации, Правилна работа с инструмента, Батерия и зарядно устройство, Как да започнете, Инструкции за експлоатация, Техническо обслужване, Допълнително сервизно обслужване, Ръководство за откриване на неизправности, Информация за изхвърляне като отпадък.</p>	<p>Производител/ доставчик Mirka Ltd 66850 Jeppo, Финландия Тел. +358 20 760 2111 Факс +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Превод на оригиналните инструкции. Запазваме си правото да правим промени на това ръководство без предварително уведомяване.

Важно

Внимателно прочетете тези инструкции за безопасност и експлоатация, преди да инсталирате, работите, обслужвате или ремонтирате този инструмент. Запазете тези инструкции на сигурно и лесно достъпно място.

Необходими лични предпазни средства



Прочетете
Ръководството за
оператора



Носете предпазни
очила



Носете защита за
слуха






Носете предпазни
ръкавици



Носете маска за
лицето

Символи

 <p>Съответства на приложимите стандарти на ЕС</p>	 <p>Съответства на изискването на RoHS на Китай</p>	 <p>Съответства на изискването на RCM на Австралия и Нова Зеландия</p>
---	--	---



Предупреждение: Потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозно нараняване и/или материални щети.

Внимание: Потенциално опасна ситуация, която може да доведе до минимално или средно нараняване и/или материални щети.

Моля, внимателно прочетете и спазвайте

- Общи промишлени наредби за здраве и безопасност на работното място, част 1910, OSHA 2206, налични от: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Държавни и местни наредби



СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТ UL
62841-1, 62841-2-4
СЕРТИФИЦИРАНО СЪГЛАСНО СТАНДАРТ CSA
C22.2 № 62841-1, C22.2 № 62841-2-4



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Винаги носете необходимото лично предпазно оборудване в съответствие с инструкциите на производителя и местните/националните стандарти, когато използвате този инструмент.
- Прочетете спецификацията за безопасност на материалите (MSDS) за работната повърхност.
- В случай на физически дискомфорт в ръцете/китките, спрете работа и потърсете медицинска помощ. Продължителната работа, повторните движения и прекомерното излагане на вибрации могат да предизвикат нараняване на ръката и китката.

Правила за безопасност за батерията и зарядното устройство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Важни инструкции за експлоатация и безопасност за вашата батерия и зарядно устройство. Преди да използвате зарядното устройство, прочетете всички инструкции и предупреждения на зарядното устройство, батерията и инструмента.
- Ако корпусът на батерията е напукан или повреден, не я поставяйте в зарядното устройство. Съществува опасност от електрически удар.
- Не позволявайте в зарядното устройство да навлиза вода. Това може да доведе до токов удар.
- Това зарядно устройство не е предназначено за употреба, различна от зареждане на акумулаторни батерии.
- Не поставяйте предмети върху зарядното устройство, близо до източник на топлина и не поставяйте зарядното устройство върху мека повърхност, което може да доведе до прекомерна вътрешна топлина.
- Уверете се, че кабелът е разположен така, че върху него да не може да се стъпва, спъва или по друг начин да бъде подложен на повреда или удар.
- Не използвайте зарядното устройство, ако е било силно ударено, изпуснато или повредено по друг начин.
- НЕ съхранявайте и не използвайте инструмента и батерията на места, където температурата може да достигне или да надвиши 50°C (122°F).
- Зарядното устройство е предназначено да работи със стандартна битова електрическа енергия (100–240 VAC). Не се опитвайте да го използвате на друго напрежение.



ВНИМАНИЕ

- Винаги се уверявайте, че детайлът, който ще се шлифова, е добре закрепен.
- Уверете се, че абразивът е точно центриран и добре закрепен към подложката.
- Винаги обръщайте внимание на безопасната работа.
- Пазете ръцете си от въртящата се подложка по време на работа.
- Не позволявайте инструментът да работи на празен ход, без да предприемете превантивни мерки за лицата или предметите в случай на изхвърчане на абразива или подложката.



Допълните предупреждения във връзка с безопасността

- Прочетете всички инструкции, преди да използвате този инструмент. Всички оператори трябва да са напълно обучени в правилната и безопасна употреба на този инструмент.
- Всяко сервизно обслужване и ремонт трябва да се извършва от обучен персонал. За сервизно обслужване се свържете с оторизиран сервизен център на Mirka.
- Ако инструментът се повреди, незабавно прекратете работата с него и го предайте за сервизно обслужване и ремонт.

Допълнителна информация относно батерията и зарядното устройство

- Никога не се опитвайте да отваряте батерията, независимо от причината. Ако пластмасовият корпус на батерията се счупи или напука, незабавно спрете използването и не презареждайте.

Технически данни

Машина за шлифоване	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Напрежение	10,8 VDC	10,8 VDC
Скорост	4000–8000 об/мин	4000–8000 об/мин
Орбита	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Размер на подложката	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Тегло (вкл. батерия) *	0,56 kg (1,24 lbs.)	0,57 kg (1,26 lbs.)

Зарядно устройство за батерии	Mirka BSA 108
Входно напрежение	100–240 VAC, 50/60 Hz
Време на зареждане	< 40 мин. (2,0 Ah)
Диапазон на температура за съхранение	-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 176 °F)
Температура за зареждане	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Размери	191 x 102 x 86 mm
Тегло	0,66 kg (1,46 lbs.)
Клас на защита	II / Ⓜ

Батерия	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Тип	Акумулаторна литиево-ионна батерия 31XR19/65	Акумулаторна литиево-ионна батерия 31NR19/65	Акумулаторна литиево-ионна батерия 31NR19/65-2
Напрежение на батерията	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Капацитет	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
тегло	0,18 kg (0,40 lbs.)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Интелигентна батерия	Не	Да	Да

Информация относно шума и вибрациите

Измерените стойности са определени в съответствие с EN 62841.

Машина за шлифоване	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Ниво на звуково налягане (L _{рА})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Ниво на звукова мощност (L _{вА})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Неточност при измерването на шума К	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Стойност на вибрационните емисии a _н *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Неточност на вибрационните емисии К*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Спецификациите са предмет на промяна без предварително уведомление. Серията продукти могат да се различават за различните пазари.

- * За да бъдат отразени нормалните условия на работа на машината за шлифоване, работните условия бяха променени от стандартния метод, както следва: частиците на абразива бяха с размер от 5 µm. Силата на подаване – 10 N.

Стойностите, посочени в таблицата, са получени от лабораторни изпитвания в съответствие с посочените нормативни документи и стандарти и не са достатъчни за оценка на риска. Стойностите, измерени на конкретното работно място, могат да са по-високи от посочените. Стойността на действителната експозиция и нивото на риска или вредността, изпитани от дадено лице, са уникални във всяка ситуация и зависят от околната среда, индивидуалния начин на работа с машините, конкретния обработван материал, конструкцията на работната станция, както и от времето на експозиция и физическото състояние на потребителя. Mirka Ltd не поема никаква отговорност за последиците от използването на посочените стойности вместо реалните стойности на експозиция за всяка отделна оценка на риска.

Допълнителна информация за здравето и безопасността на работното място можете да видите на следните уеб страници: <https://osha.europa.eu/en> (за Европа) или <http://www.osha.gov> (за САЩ)

Правилна работа с инструмента

Тази машина за шлифване е предназначена за шлифване на всякакви видове материали като боядисани повърхности, метали, дърво, камък, пластмаса и т.н. с помощта на абразиви, специално предназначени за целта. Не използвайте тази шлифовъчна машина за цели, различни от посочените, без да се консултирате с производителя или с упълномощения доставчик. Не използвайте подложки, чиято работна скорост е по-ниска от 8000 об/мин на празен ход. Всички дейности по техническото или сервизното обслужване трябва да се извършват от оторизиран сервизен център.

Батерия и зарядно устройство

- Батерията не е напълно заредена, когато бъде извадена от кашона. Първо прочетете инструкциите за безопасност и след това заредете вашата батерия в съответствие с инструкциите.
- За оптимално зареждане батерията трябва да бъде заредена при околна температура между 18 °C (64 °F) и 24 °C (75 °F).
За да предотвратите повреда на батерията, не я зареждайте, когато температурата е под 4 °C (32 °F) или над 40 °C (104 °F).
- За възможно най-дълъг срок на експлоатация на батерията, ние ви предлагаме следното:
 - Съхранявайте и зареждайте вашата батерия на хладно място. Температурите над или под нормална стайна температура ще съкратят срока на експлоатация на батерията.
 - Никога не съхранявайте батерията в незаредено състояние. Заредете я незабавно след като се разрези.
- Всички батерии постепенно губят своя заряд. Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо батерията губи своя заряд.

Ако съхранявате инструмента продължително време без да го използвате, зареждайте батерията всеки месец. Тази практика ще удължи срока на експлоатация на батерията.

Процедура на зареждане

- Свържете захранващия кабел към зарядното устройство и след това го включете в контакт преди да поставите батерията. Всичките три светлинни индикатора за зареждане ще светнат за две секунди и след това ще изгаснат.
- Поставете батерията в зарядното устройство. Светлините ще започнат да мигат в рамките на 30 секунди.
- По време на процеса на зареждане, светлинните индикатори ще покажат състоянието, както следва:
 - Три светлинни индикатора за зареждане ще започнат да мигат последователно по време на процеса на зареждане.
 - Напълно заредена, всичките три светлинни индикатора ще светят постоянно.
- Процесът на зареждане ще продължи приблизително 40 минути за батерия Mirka 10,8 V 2,0 Ah.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това зарядно устройство може да зарежда само батерии Mirka 10,8 V.

ЗАБЕЛЕЖКА: Времето на зареждане може да бъде по-дълго в зависимост от околната температура и състоянието на батерията.

Светодиодна индикация на зарядно устройство 10,8 V

Светодиод							
3							
2							
1							
Състояние							
	Предварително зареждане (Минимален заряд)	Зареждане...	Зареждане...	Зареждането завърши	Повишена температура	Неизправност на батерията	

Свети постоянно Мига

Диагностика на зарядното устройство

Зарядното устройство изведе индикация, ако:

- Батерията е прегряла. Всичките три светлинни индикатора мигат. Извадете батерията и я оставете да се охлади за 15–30 минути, след което я поставете отново.
- Възниква неизправност в батерията или в зарядното устройство. Два светлинни индикатора започват да мигат. Извадете батерията и я оставете да се охлади. Поставете отново батерията в зарядното устройство. Ако двата светлинни индикатора продължават да мигат, батерията или зарядното устройство може да имат нужда от обслужване.

Как да започнете

- Когато разопаковате инструмента, се уверете, че той е изправен, в пълен комплект и не е бил повреден по време на транспорта. Никога не използвайте повреден инструмент.
- Преди употреба проверете дали подложката е правилно поставена.
- Поставете напълно заредената батерия в машината за шлифоване, докато щракне на място.

Инструкции за експлоатация

- Инструментът е предназначен за употреба като ръчен инструмент. Инструментът може да се използва във всякакви положения.
- Изберете подходящ абразив и го монтирайте на подложката. Уверете се, че абразивът е центриран на подложката.
- Машината за шлифоване може да бъде активирана/включена и стартирана, като натиснете ключа за задействане.
- Машината за шлифоване ще започне да работи и ще остане в активен режим, докато ключът е натиснат. След освобождаване на ключа машината за шлифоване ще спре, но ще остане в активен режим за кратко време, преди да се деактивира/изключи автоматично.
- Когато машината за шлифоване е в активен режим, десният светодиод е зелен.
- В активен режим левият светодиод показва състоянието на батерията:

- **Зелено:** Нивото на заряд на батерията е ОК.
- **Мига в зелено/червено:** Нивото на заряд на батерията е слабо.
- **Червено:** Напрежението на батерията е прекалено слабо. Машината за шлифоване не може да се използва.

- В активен режим максималните обороти могат да се регулират чрез натискане на об/мин + или об/мин –, Фигура 1. Оборотите могат да се регулират в стъпки от 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500 и 8000 об/мин.
- Оборотите могат да бъдат заключени, за да се предотврати случайната им промяна. Изчакайте, докато машината за шлифоване не е в активен режим. Едновременно натиснете и задръжте бутоните об/мин + и об/мин – и след това натиснете ключа за задействане. За да отключите инструмента, повторете същата операция. При натискане на бутоните об/мин + и об/мин – в режим на заключени обороти, червеният светодиод премигва два пъти в червено, но оборотите не се променят.

- Когато шлифовате, винаги поставяйте инструмента върху работната повърхност преди да стартирате инструмента. Винаги отделяйте инструмента от работната повърхност преди да го спрете. Това ще предотврати издълбаване на работната повърхност поради прекалено високата скорост на абразива.
- Когато приключите с шлифоването, извадете батерията от машината за шлифоване като натиснете едновременно бутон от двете страни и извадите батерията от инструмента. Заредете батерията.

Bluetooth

Този инструмент е оборудван с Bluetooth с ниска консумация на енергия и може да се свързва към приложение, което позволява достъп до допълнителни функции на инструмента. За повече информация относно функциите на приложението и дали е налично за Вашата държава отидете на www.mirka.com.

Активирайте Bluetooth на Вашия Mirka® AROS-B и Mirka® AOS-B, както следва:

1. Свържете батерията към инструмента.
2. Натиснете и задръжте бутона грт+, докато активирате инструмента с натискане на спусъчния превключвател.
3. Средната LED светлина мига в зелено, за да покаже, че Bluetooth е активен и готов за свързвания.
4. Средната LED светлина свети в зелено, когато инструментът е свързан с друго Bluetooth устройство.
5. Bluetooth се деактивира, когато инструментът е деактивиран/изключен.

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако приложението не е инсталирано или не е налично за Вашата държава, Bluetooth не трябва да се активира.

Марката и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всякакво използване на такива марки от Mirka Ltd е с лиценз. Други търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели. Отговарянето на радиорегламентите в Северна Америка е проверено в съответствие с FCC, част 15, подчаст В и С, RSS-GEN, RSS-247 и FCC член 15 .247.

Техническо обслужване



Винаги изключвайте захранването преди техническо обслужване!
Използвайте само оригинални резервни части Mirka!

Смяна на подложката

1. Хванете оста с пръсти.
2. Завъртете подложката обратно на часовниковата стрелка, за да я демонтирате.
3. Поставете и затегнете новата подложка.

Почистване

Използвайте мека четка за премахване на натрупан прах. Използвайте предпазни очила, за да защитите очите си по време на почистване. Ако корпусът на инструмента се нуждае от почистване, избършете го с мека влажна кърпа. Може да се използва мек почистващ препарат.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте спирт, бензин или друг почистващ препарат. Никога не използвайте разяждащи препарати за почистване на пластмасовите части.

Инструкции за почистване на зарядното устройство

Замърсяването и греста може да бъдат премахнати от външната част на зарядното устройство чрез използване на кърпа или мека неметална четка. Не използвайте вода или каквито и да било почистващи разтвори.



Допълнително сервисно обслужване

Сервисното обслужване трябва винаги да се извършва от обучен персонал. За да запазите валидността на гаранцията на инструмента и да гарантирате оптималната му безопасност и функционалност, сервисното обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервисен център на Mirka. За да откриете местния оторизиран сервисен център на Mirka, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Mirka или вашия представител на Mirka.

Ръководство за откриване на неизправности

Симптом	Вероятна причина	Решение
Десният светодиод на машината за шлифване не свети при натискане на ключа.	Батерията не е правилно поставена в машината за шлифване. Батерията е напълно разредена.	Поставете правилно батерията. Заредете батерията.
Десният светодиод на машината за шлифване е червен и тя се забавя до 4000 об/мин или спира по време на шлифване.	Температурата на шлифовъчната машина е прекалено висока. Тежко натоварване за прекалено дълго време.	Намалете натоварването на шлифовъчната машина за известно време и скоростта ще се повиши отново.
Десният светодиод на машината за шлифване е червен и оборотите намаляват леко.	Прекалено голямо краткотрайно натоварване.	Използвайте по-ниско натоварване или изчакайте малко и светодиодът ще стане автоматично зелен.
Левият светодиод е червен и машината за шлифване не работи.	Напрежението на батерията е прекалено ниско.	Заредете батерията.

Информация за изхвърляне като отпадък



ОПАСНОСТ: Указания за изхвърляне на използвани електрически уреди. Направете ръчните електрически инструменти за изхвърляне неизползваеми чрез отстраняване на захранващия кабел. Само за държавите от ЕС. Не изхвърляйте електрическите инструменти заедно с битовите отпадъци. В изпълнение на Европейски директиви 2011/65/ЕС, 2015/863/ЕС и 2012/19/ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване и тяхното прилагане в съответствие с националното законодателство, електрически инструменти, чийто срок на експлоатация е изтекъл, трябва да се събират отделно и да се връщат в щадящи околната среда предприятия за рециклиране.

Prohlášení o shodě

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finsko prohláší na vlastní odpovědnost, že výrobky Elektrická excentrická bruska 32 mm (1 ¼ palce) 8 000 ot/min Mirka® AROS-B a AOS-B (konkrétní model viz tabulka „Technické údaje“), kterých se prohlášení týká, jsou ve shodě s následujícími normami nebo s jinými normativními dokumenty: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 v souladu s nařízením 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Bezpečnostní parametry nabíječky jsou v souladu s normami EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Elektromagnetická kompatibilita nabíječky je v souladu s normami EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014 a EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13. 8. 2020</p> <p>Místo a datum vydání</p>	<p>MIRKA</p> <p>Společnost</p>	 <p>Stefan Sjöberg, CEO</p>
<p>Návod k obsluze obsahuje: Rozložený pohled, Seznam dílů, Prohlášení o shodě, Vyžadované osobní ochranné prostředky, Výstraha, Upozornění, Doplňková bezpečnostní upozornění, Technické údaje, Informace o hluku a vibracích, Správné používání nářadí, Baterie a nabíječka, Jak používat nářadí, Návod k obsluze, Údržba, Další servis, Průvodce odstraňováním závad, Informace o likvidaci.</p>	<p>Výrobce/dodavatel Společnost Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finsko Tel. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Příklad originálního návodu k obsluze. Vyhrazueme si právo změn tohoto návodu k obsluze bez předchozího upozornění.

Důležitost

Před instalací, uvedením do provozu a prováděním údržby nářadí si přečtete všechny uvedené bezpečnostní a provozní pokyny. Tyto pokyny uschovejte na bezpečném a snadno dostupném místě.

Vyžadované osobní ochranné prostředky



Přečtete si návod k obsluze



Používejte ochranné brýle



Používejte ochranu sluchu







Používejte ochranné rukavice



Používejte respirátor

Symbols

 <p>Vyhovuje příslušným normám EU</p>	 <p>Vyhovuje požadavkům RoHS pro Čínu</p>	 <p>Vyhovuje požadavkům RCM pro Austrálii a Nový Zéland</p>
--	--	--

 <p>Výstraha: Nebezpečí vážného nebo smrtelného zranění nebo škody na majetku. Upozornění: Nebezpečí lehkého nebo středně závažného zranění nebo škody na majetku.</p>
--

Přečtete si a dodržujte pokyny

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1910, OSHA 2206, k dispozici: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Národní a místní předpisy



SPLŇUJE POŽADAVKY NORMY UL STD
62841-1, 62841-2-4
CERTIFIKOVÁNO PODLE NORMY CSA STD
C22.2 No. 62841-1, C22.2 No. 62841-2-4



VÝSTRAHA

- Při práci s nářadím vždy používejte předepsané osobní ochranné prostředky v souladu s pokyny výrobce a místními/národními předpisy.
- Přečtěte si bezpečnostní list materiálu obrobku.
- Pokud pocítíte jakékoli zdravotní potíže s rukou nebo zápěstím, ukončete práci a vyhledejte lékaře. Opakované pracovní pohyby a nadměrné působení vibrací mohou způsobit zdravotní potíže v oblasti ruky, zápěstí nebo paže.

Bezpečnostní pravidla používání bateriového modulu a nabíječky

VÝSTRAHA

- Důležité bezpečnostní a provozní pokyny k používání baterie a nabíječky. Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstrahy na nabíječce, bateriovém modulu a nářadí.
- Pokud je obal bateriového modulu popraskaný nebo poškozený, nevkládejte modul do nabíječky. Hrozí bezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Do nabíječky se nesmí dostat tekutina. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nabíječku musíte používat výlučně k nabíjení dobíjecích baterií.
- Na nabíječku nic nepokládejte, rovněž ji neumísťujte blízko zdrojů tepla nebo na měkký povrch, který by mohl způsobit interní přehřátí nabíječky.
- Kabel dejte tak, abyste na něj nemohli šlápnout ani o něj zakopnout, případně aby se nemohl jinak poškodit nebo příliš natáhnout.
- Nabíječku nepoužívejte, pokud byla vystavena prudkému úderu, spadla nebo byla jakkoli jinak poškozena.
- Nářadí a bateriový modul NESKLADUJTE na místech, kde by teplota mohla dosáhnout 50 °C (122 °F) nebo vyšších hodnot.
- Nabíječka je navržena tak, aby ji bylo možno používat z běžného domácího zdroje elektrického proudu (100 až 240 V stř.). Nesnažte se ji používat s žádným jiným napětím.



UPOZORNĚNÍ

- Vždy zkontrolujte, zda je broušený materiál pevně uchycen na správném místě.
- Brusný kotouč by měl být dokonale vystředěn a pevně uchycen k podložce.
- Vždy dbejte na bezpečnost při práci.
- Při práci udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od brusného kotouče.
- Nenechávejte nářadí volně běžet bez zajištění ochrany osob nebo předmětů pro případ odlétnutí brusného kotouče nebo podložky.



Doplňková bezpečnostní upozornění

- Před použitím nářadí si přečtěte všechny pokyny. Všichni uživatelé musí být plně proškoleni, jak toto nářadí řádně a bezpečně používat.
- Veškeré servisní práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Servisní práce svěřte autorizovanému servisnímu středisku společnosti Mirka.
- V případě závady nářadí jej přestaňte používat a zajistěte provedení opravy nebo údržby.

Doplňkové informace o baterii a nabíječce

- Bateriový modul se z žádného důvodu nesnažte otevírat. Pokud se plastový obal bateriového modulu poškodí nebo praskne, okamžitě modul přestaňte používat a znovu ho nenabíjejte.

Technické údaje

Bruska	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Napětí	10,8 V stejn.	10,8 V stejn.
Otáčky	4 000 až 8 000 ot/min	4 000 až 8 000 ot/min
Rozkmit	5,0 mm (3/16 palce)	3,0 mm (1/8 palce)
Velikost podložky	Ø 32 mm (1 ¼ palce)	Ø 32 mm (1 ¼ palce)
Hmotnost (včetně baterie)*	0,56 kg (1,24 libry)	0,57 kg (1,26 libry)

Nabíječka baterií	Mirka BCA 108
Vstup	100 až 240 V stř. 50/60 Hz
Doba nabíjení	< 40 min (2,0 Ah)
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C až 80 °C (-4 °F až 176 °F)
Teploty při nabíjení	4 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Rozměry	191 × 102 × 86 mm
Hmotnost	0,66 kg (1,46 libry)
Stupeň krytí	II / □

Bateriový modul	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Typ	Dobíjecí lithium-iontové 3iXR19/65	Dobíjecí lithium-iontové 3iNR19/65	Dobíjecí lithium-iontové 3iNR19/65-2
Napětí baterie	10,8 V stejn.	10,8 V stejn.	10,8 V stejn.
Kapacita	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Hmotnost	0,18 kg (0,40 libry)	0,18 kg (0,4 libry)	0,38 kg (0,83 libry)
Inteligentní baterie	Ne	Ano	Ano

Informace o hluku a vibracích

Hodnoty měřeny v souladu s normou EN 62841.

Bruska	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Hladina akustického tlaku (L_{pa})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Hladina akustického výkonu (L_{wa})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Nejistota měření hluku K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Hodnota emise vibrací a_h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Nejistota měření vibrací K*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nabídka modelů se může na jednotlivých trzích lišit.

* Aby se zohlednily normální pracovní podmínky brusky, provozní podmínky se od standardní metody liší následovně: Velikost zrna abrazivní části byla 5 µm. Síla posuvu byla 10 N.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou odvozeny od laboratorních testů prováděných v souladu s uvedenými předpisy a normami a nejsou vhodné pro vyhodnocování rizik. Hodnoty naměřené na individuálních pracovištích mohou být vyšší než deklarované hodnoty. Skutečné expoziční hodnoty a stupeň škodlivosti nebo ohrožení pracovníka závisí na konkrétní situaci a na okolním prostředí, individuálním způsobu práce s nářadím, obráběném materiálu, architektonickém řešení pracoviště, době expozice a na fyzické kondici. Společnost Mirka Ltd, nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé následkem použití deklarovaných hodnot pro účely individuálního vyhodnocení rizika namísto skutečných expozičních hodnot na pracovišti.

Další informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci naleznete na těchto webových stránkách: <https://osha.europa.eu/en> (Evropa) nebo <http://www.osha.gov> (USA)

Správné používání nářadí

Tato bruska je určena k broušení všech typů materiálů (např. barev, kovů, dřeva, kamene, plastů a podobně) k tomu určenými brusnými kotouči. Bez předchozí konzultace s výrobcem nebo autorizovaným dodavatelem výrobce brusku nepoužívejte k jiným než specifikovaným účelům. Nepoužívejte podložky brusného kotouče, které mají otáčky naprázdno nižší než 8 000 ot/min. Jakékoli servisní práce nebo opravy, při kterých je nutné otevřít kryt motoru, smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

Baterie a nabíječka

- Bateriový modul není po vybalení z krabice plně nabit. Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny, a pak podle nich baterii nabijte.
- K nabití baterie na optimální kapacitu ji doporučujeme nabíjet při teplotě prostředí 18 (64 °F) až 24 °C (75 °F). Baterii nenabíjejte při teplotě vzduchu pod 4 °C (32°F) a nad 40 °C (104°F). Bateriový modul by se mohl poškodit.
- Aby vám baterie co nejdéle vydržela, doporučujeme se řídit těmito radami:
 - Baterii skladujte a nabíjejte v chladném místě. Teploty vyšší nebo nižší než běžná pokojová teplota zkracují životnost baterie.
 - Baterii nikdy neskladujte vybitou. Jestliže se vybité, okamžitě ji znovu nabijte.
- Všechny baterie se postupně vybíjejí. Čím je teplota vyšší, tím se vybíjejí rychleji.

Pokud nářadí dlouho nepoužíváte, baterii každý měsíc nabijte. Prodloužíte tím její životnost.

Postup nabíjení

- Připojte k nabíječce napájecí kabel. Zapojte ji do zásuvky, ještě než do ní vložíte bateriový modul. Na dvě sekundy se rozsvítí všechny tři kontrolky nabíjení a zase zhasnou.
- Vložte do nabíječky bateriový modul. Kontrolky nabíjení se do 30 sekund rozblíkají.
- Během nabíjení indikují kontrolky nabíjení jeho stav:
 - Při nabíjení se všechny tři kontrolky nabíjení postupně po sobě rozsvěčují a zhasínají.
 - Pokud je baterie plně nabitá, zůstanou všechny tři kontrolky svítit.
- U bateriového modulu Mirka 10,8 V 2,0 Ah trvá nabíjení přibližně 40 minut.

POZNÁMKA: Tato nabíječka dokáže nabíjet výhradně 10,8V bateriové moduly Mirka.

POZNÁMKA: V závislosti na okolním prostředí a stavu baterie může nabíjení trvat déle.

Indikátory LED 10,8V nabíječky

LED						
3						
2						
1						
Stav	 Příprava na nabíjení (udržovací režim)	 Nabíjení...	 Nabíjení...	 Nabito	 Příliš vysoká teplota	 Chyba baterie

Trvale svítí

Bliká

Diagnostika nabíječky

Nabíječka indikuje tyto stavy:

- Bateriový modul se přehřívá. Blikají všechny tři kontrolky nabíjení. Baterii vyjměte a nechte 15 až 30 minut chladnout. Poté ji vložte znovu do nabíječky.
- Dojde k poruše baterie nebo nabíječky. Blikají dvě kontrolky nabíjení. Vyjměte baterii a nechte ji vychladnout. Bateriový modul znovu vložte do nabíječky. Pokud dvě kontrolky nabíjení stále blikají, může baterie nebo nabíječka vyžadovat servisní zásah.

Jak používat nářadí

- Po vybalení nářadí zkontrolujte, zda je neporušené, kompletní a zda se při přepravě nepoškodilo. Poškozené nářadí nikdy nepoužívejte.
- Než s nářadím začnete pracovat, zkontrolujte, zda je správně připevněna podložka.
- Plně nabitý bateriový modul vkládejte do brusky, dokud nezaklapne na správné místo.

Návod k obsluze

- Toto nářadí je určeno na ruční používání. Nářadí lze používat v jakékoli poloze.
- Vyberte vhodný brusný kotouč a připevněte jej na podložku. Brusný kotouč by měl být na podložce vystředěný.
- Brusku lze nyní spustit / zapnout a spustit stisknutím spouště.
- Dokud budete mít spoušť stisknutou, bude bruska spuštěna a zůstane v aktivním režimu. Když spoušť pustíte, bruska se sice zastaví, chvíli ale ještě zůstane v aktivním režimu. Pak se automaticky deaktivuje/vypne.
- Když je bruska v aktivním režimu, svítí pravá kontrolka LED zeleně.
- V aktivním režimu indikuje levá kontrolka LED stav baterie:
 - **Zelená:** Baterie je správně nabitá.
 - **Bliká zeleně/červeně:** Baterie je téměř vybita.
 - **Červená:** Baterie má příliš nízké napětí. Brusku nelze používat.
- Hodnotu maximálních otáček můžete v aktivním režimu nastavovat stisknutím tlačítek RPM+ nebo Rpm– (obrázek 1). Otáčky lze krokově nastavit na 4 000, 5 000, 6 000, 6 500, 7 000, 7 500 a 8 000 ot/min.
- Abyste otáčky omylem nezměnili, dají se zamknout. Počkejte, až bruska přestane být v aktivním režimu. Současně stiskněte a podržte tlačítka RPM+ a RPM– a pak zatáhněte za spoušť. Stejným postupem nářadí odemknete. Pokud v režimu zamknutých otáček stisknete tlačítka RPM+ nebo RPM–, dvakrát zabliká červená kontrolka, rychlost se ale nezmění.
- Při broušení vždy položte brusný kotouč na obrobek a teprve poté nářadí zapněte. Před vypnutím vždy nejprve zvedněte brusný kotouč z obrobku. Zabráníte tím vytvoření prohlubně na obrobku způsobené nadměrnou rychlostí brusného kotouče.
- Až dobrousíte, vyjměte baterii z brusky – stiskněte současně tlačítka na každé straně a baterii vyjměte z nářadí. Baterii nabijte.

Bluetooth

Tento nástroj je vybaven technologií Bluetooth s nízkou spotřebou a lze ho propojit s aplikací, ve které jsou přístupné další funkce nástroje. Více informací o funkcích aplikace a její dostupnosti ve vaší zemi najdete na webu www.mirka.com.

Jak aktivovat rozhraní Bluetooth na zařízení Mirka® AROS-B a Mirka® AOS-B:

1. Připojte k nástroji baterii.
2. Podržte stisknuté tlačítko RPM+ a aktivujte nástroj stisknutím spouště.
3. Když prostřední kontrolka LED zeleně bliká, znamená to, že je rozhraní Bluetooth aktivní a připraveno k připojení.
4. Když prostřední kontrolka LED zeleně svítí, znamená to, že nástroj je připojen k jinému zařízení Bluetooth.
5. Rozhraní Bluetooth se deaktivuje při odpojení/vypnutí nástroje.

POZNÁMKA! Jestliže Aplikace není instalována nebo není dostupná ve vaší zemi, Bluetooth se nebude aktivovat.

Slovní značka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich používání ve společnosti Mirka Ltd probíhá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří jejich vlastníkům. Shoda s předpisy o radiokomunikaci v Severní Americe byla ověřena v souladu s normami FCC část 15 podčást B a C, RSS-GEN, RSS-247 a FCC §15 .247.

Údržba



Před prováděním údržby vždy odpojte napájení!
Používejte pouze originální náhradní díly Mirka!

Výměna podložky

1. Chytněte prsty vřetenem.
2. Otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček podložku sejměte.
3. Nasadte novou podložku a utáhněte ji.

Čištění

Pomocí měkkého kartáče odstraňte nahromaděný prach. Při čištění noste brýle pro ochranu očí. Pokud je zapotřebí vyčistit tělo přístroje, otřete jej měkkým navlhčeným hadříkem. Lze použít jemný saponát.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte alkohol, benzín ani jiný podobný čisticí prostředek. Plastové části nikdy nečistěte pomocí žrávín.

Pokyny k čištění nabíječky

Nečistoty a mastnotu lze z vnějšíku nabíječky odstranit pomocí hadru nebo měkkého nekovového kartáče. Nepoužívejte vodu ani čisticí prostředky.



Další servis

Servisní práce musí vždy provádět pouze kvalifikovaný personál. Pro udržení platnosti záruky a zajištění optimální úrovně bezpečnosti a funkčnosti nářadí musí být opravy a údržba prováděny autorizovaným servisním střediskem společnosti Mirka. Adresu nejbližšího servisního střediska Mirka vám sdělí zákaznické středisko nebo váš dealer společnosti Mirka.

Průvodce odstraňováním závad

Príznak	Možná příčina	Řešení
Po stisknutí spouště se nerozsvítí pravá kontrolka LED brusky.	K brusce není správně připojen bateriový modul. Baterie je zcela vybitá.	Vložte baterii správně. Baterii nabijte.
Na brusce svítí pravá kontrolka LED červeně a otáčky při broušení klesají na 4 000 ot/min nebo se bruska úplně zastaví.	Příliš vysoká teplota brusky. Brusku příliš dlouho nadměrně zatěžujete.	Na určitou dobu snižte zatížení brusky a otáčky se opět zvýší.
Na brusce svítí pravá kontrolka LED červeně a otáčky se mírně snížily.	Příliš velké krátkodobé zatížení.	Snižte zatížení brusky nebo chvíli počkejte. Kontrolka LED automaticky změní barvu na zelenou.
Levá kontrolka LED svítí červeně a bruska se nespustí.	Baterie má příliš nízké napětí.	Baterii nabijte.

Informace o likvidaci



NEBEZPEČÍ: Pokyny k likvidaci starých elektrospotřebičů. Nářadí určené k likvidaci znehodnotte odstraněním napájecího kabelu. Pouze pro země EU. Elektrické nářadí se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Směrnice 2011/65/EU, 2015/863/EU a 2012/19/EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (a na jejich základě zavedené vnitrostátní právní předpisy) stanoví, že elektrické nářadí po konci životnosti musí být shromažďováno odděleně a odevzdáno autorizované organizaci k recyklaci.



Overensstemmelseserklæring

Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finland erklærer på vort eneansvar, at produkterne Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1¼") 8.000 rpm elektrisk oscillerende røndelslibemaskine (se tabellen "Tekniske data" for den pågældende model), for hvilke denne deklaration er gældende, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 i overensstemmelse med direktiverne 2006/42/EF, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Sikkerheds-specifikationer for oplader i henhold til EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. EMC for oplader i henhold til EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.		
Jeppo 13.08.2020 Sted og dato for udstedelse	 Virksomhed	 Stefan Sjöberg, CEO
Brugsanvisningen omfatter: Sprængskitse, Komponent-liste, Overensstemmelseserklæring, Påkrævede personlige værnemidler, Advarsel, Forsigtig, Yderligere sikkerheds-advarsler, Teknisk datatabel, Støj- og vibrationsoplysninger, Korrekt brug af værktøjet, Batteri og oplader, Sådan kommer du i gang, Brugsanvisning, Vedligeholdelse, Yderligere service, Fejlfindingsguide, Bortskaffelsesoplysninger.	Producent / Leverandør Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finland Tlf. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com	

Oversettelse af den originale brugsanvisning. Vi forbeholder os ret til ændringer i denne brugervejledning uden forudgående varsel.

Vigtigt

Læs disse sikkerheds- og brugsanvisninger omhyggeligt inden installering, betjening eller vedligeholdelse af dette værktøj. Opbevar disse vejledninger et sikkert og tilgængeligt sted.

Påkrævede personlige værnemidler



Læs

brugsanvisningen



Bær

sikkerhedsbriller



Bær

høreværn



Bær

sikkerhedshandsker



Bær

ansigtsmaske

Symboler



I overensstemmelse med relevante EU-standarder



I overensstemmelse med Kinas RoHS-krav



I overensstemmelse med RCM-kravene i Australien og New Zealand



Advarsel: Potentielt risikofyldt situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig person- og/eller tingskade.

Forsigtig: Potentielt risikofyldt situation, der kan resultere i mindre eller moderat alvorlig person- og/eller tingskade.

Følgende bedes læst og overholdt

- General Industry Safety & Health Regulations, Part 1910, OSHA 2206 (generelle arbejdssikkerheds- og sundhedsregler, afsnit 1910), der kan rekvireres fra: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402.
- Nationale og regionale regulativer.



I OVERENSSTEMMELSE MED UL STD.
62841-1, 62841-2-4
CERTIFICERET EFTER CSA STD.
C22.2 Nr. 62841-1, C22.2 Nr. 62841-2-4



ADVARSEL

- Benyt altid personlige værnemidler i overensstemmelse med producentens anvisninger og lokale/nationale standarder, når dette værktøj benyttes.
- Læs materialesikkerhedsdatabladet (MSDS) for den overflade, der skal bearbejdes.
- Oplever du fysiske problemer i hånd/håndled, skal du ophøre med at udføre dette arbejde og søge læge. Hånd, håndleds- og armskader kan opstå, hvis du gentager de samme arbejdsbevægelser eller overeksponeres for vibrationer.

Sikkerhedsregler for batteri og oplader

ADVARSEL!

- Vigtig sikkerheds- og brugsanvisning for batteri og oplader. Læs alle brugsanvisninger og advarsler for oplader, batteri og værktøj, inden ibrugtagning.
- Sæt ikke batteriet i opladeren, hvis batterikappen er revnet eller beskadiget. Der er risiko for elektrisk stød, også af alvorlig karakter.
- Der må ikke kunne trænge væske ind i opladeren. Dette kan resultere i elektrisk stød.
- Denne oplader er ikke beregnet til anden brug end opladning af genopladelige batterier.
- Undlad at anbringe genstande oven på opladeren, og opladeren må ikke anbringes i nærheden af varmekilder eller på en blød overflade, som kan resultere i produktion af overskudsvarme.
- Tjek, at ledningen er anbragt således, at man ikke træder på den, snubler over den, eller den på anden måde kan forårsage skader eller give anledning til belastninger.
- Opladeren må ikke bruges, hvis den har været udsat for et hårdt slag, er blevet tabt eller på anden måde blevet beskadiget.
- Værktøjet og batteriet MÅ IKKE opbevares eller benyttes på steder, hvor temperaturen kan nå op på 50 °C (122 °F) eller derover.
- Opladeren er designet til brug ved almindelig standardeffekt (100–240 V AC). Må ikke forsøges benyttet ved andre spændinger.



FORSIGTIG

- Sørg altid for, at det emne, der skal slibes, er forsvarligt fastgjort.
- Du skal sikre dig, at slibeproduktet er perfekt centreret og sikkert fastgjort til underlagspudden.
- Vær altid opmærksom på arbejdsikkerheden.
- Hold hænderne væk fra den snurrende pude, mens maskinen er i brug.
- Værktøjet må ikke køre med fri hastighed, uden at der tages forholdsregler til at beskytte personer eller genstande i tilfælde af, at slibeprodukter eller underlagspudden går løs fra maskinen.



Yderligere sikkerhedsadvarsler


- Læs hele brugsanvisningen igennem, inden værktøjet tages i brug. Alle operatører skal være uddannet i korrekt og sikker brug af dette værktøj.
- Al vedligeholdelse skal udføres af uddannet personale. Kontakt et autoriseret Mirka-servicecenter vedr. service.
- Hvis værktøjet ikke fungerer korrekt, skal det øjeblikkeligt tages ud af brug, og der skal sørges for service og reparation.

Yderligere informationer om batteri og oplader

- Man må under ingen omstændigheder forsøge at åbne batteriet. Hvis batteriets plastikkappe går i stykker eller revner, skal det straks tages ud af brug og må ikke genoplades.

Tekniske data

Slibemaskine	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Spænding	10,8 V DC	10,8 V DC
Hastighed	4.000–8.000 rpm	4.000–8.000 rpm
Rondel	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Underlagspudens størrelse	Ø 32 mm (1¼")	Ø 32 mm (1¼")
Vægt (inkl. batteri) *	0,56 kg (1,24 lbs.)	0,57 kg (1,26 lbs.)

Batterioplader	Mirka BCA 108
Input	100–240 V AC, 50/60 Hz
Opladningstid	< 40 min (2,0 Ah)
Interval opbevaringstemperatur	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Opladningstemperatur	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Dimension	191 x 102 x 86 mm
Vægt	0,66 kg (1,46 lbs.)
Beskyttelsesgrad	II / 

Batteri	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Type	Genopladelige Li-ion 3IXR19/65	Genopladelige Li-ion 3INR19/65	Genopladelige Li-ion 3INR19/65-2
Batterispænding	10,8 V DC	10,8 V DC	10,8 V DC
Kapacitet	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Vægt	0,18 kg (0,40 lbs.)	0,18 kg (0,4 lbs.)	0,38 kg (0,83 lbs.)
Intelligent batteri	Nej	Ja	Ja

Støj- og vibrationsoplysninger

Målte værdier er bestemt i henhold til EN 62841.

Slibemaskine	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Lydtryksniveau (L _{PA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Lydeffektniveau (L _{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Lydmålingsusikkerhed K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vibrationsemissionsværdi a _h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Vibrationsemissionsusikkerhed K *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Specifikationer kan blive ændret uden forudgående varsel. Modeludbuddet kan variere mellem de forskellige markeder.

* For at afspejle slibemaskinens normale arbejdsbetingelser afveg driftsbetingelserne fra standardmetoden som følger: Slibeproduktets kornstørrelse var 5 µm. Fremføringskraften var 10 N.

De i tabellen anførte værdier stammer fra laboratorietest i overensstemmelse med de anførte koder og standarder og er ikke tilstrækkelige til risikovurdering. Værdier, målt ved en specifik arbejdsstation, kan være højere end de anførte værdier. De faktiske eksponeringsværdier og størrelsen af den risiko- eller skadegrad, en person kan blive udsat for, er specifikke for den enkelte situation og afhænger af det omgivende miljø, personens måde at arbejde på, det specifikke materiale, der bearbejdes, arbejdsstationens udformning samt eksponeringstiden og brugerens fysiske kondition. Mirka Ltd påtager sig intet ansvar for konsekvenserne ved at benytte de anførte værdier i stedet for de faktiske eksponeringsværdier til brug ved en individuel sikkerhedsvurdering.

Yderligere oplysninger om arbejdssundhed og sikkerhed kan hentes på følgende hjemmesider:
<https://osha.europa.eu/en> (Europa) eller <http://www.osha.gov> (USA)

Korrekt brug af værktøjet

Denne slibemaskine er designet til slibning af alle typer materialer som fx maling, metal, træ, sten, plastik osv. med brug af slibeprodukter, der er specielt beregnet hertil. Slibemaskinen må ikke benyttes til andre formål end de specificerede uden efter samråd med producenten eller den af producenten autoriserede leverandør. Der må ikke benyttes underlagspuder med en arbejdhastighed på under 8.000 rpm fri hastighed. Al vedligeholdelse og reparationsarbejde, der kræver, at motorhuset skal åbnes, må kun udføres af et autoriserede servicecenter.

Batteri og oplader

- Batteriet er ikke fuldt opladet fra fabrikkens side. Læs først sikkerhedsvejledningen, og oplad derefter batteriet i henhold til vejledningen.
- For optimal opladningskapacitet bør batteriet oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem 18 °C (64 °F) og 24 °C (75 °F). For at forhindre beskadigelse af batteriet må det ikke oplades, hvis lufttemperaturen er under 4 °C (32 °F) eller over 40 °C (104 °F).
- For at opnå den længst mulige batterilevetid foreslår vi følgende:
 - Opbevar og oplad batteriet et køligt sted. Temperaturer over eller under normal stuetemperatur vil forkorte batteriets levetid.
 - Batteriet må aldrig opbevares i afladet tilstand. Oplad det straks efter, at det er blevet afladet.
- Alle batterier bliver gradvis afladet. Jo højere temperatur, jo hurtigere aflades det.

Hvis man opbevarer værktøjet i længere tid uden at bruge det, skal batterierne oplades en gang om måneden. Denne praksis vil forlænge batteriets levetid.

Opladningsprocedure

- Forbind strømkablet til opladeren og derefter til en stikkontakt, inden batteriet sættes i opladeren. Alle tre indikatorlamper vil være tændt i to sekunder og derefter slukke.
- Sæt batteriet i opladeren. Lamperne begynder at blinke inden for 30 sekunder.
- Mens opladningen foregår, vil indikatorlamperne markere batteristatus som følger:
 - De tre indikatorlamper vil blinke efter tur under opladningen.
 - Når batteriet er fuldt opladet, vil alle tre lamper lyse konstant.
- Opladningsprocessen vil vare omkring 40 minutter med Mirka 10,8 V 2,0 Ah batteri.

BEMÆRK: Denne oplader kan kun oplade Mirka 10,8 V batterier.

BEMÆRK: Opladningstiden kan være længere, afhængigt af omgivelsestemperaturen og batteristanden.

LED indikation for 10,8 V oplader

LED						
3						
2						
1						
Status	Præ-opladning (vedligeholdelsesladning)	Oplader ...	Oplader ...	Opladning afsluttet	For høj temperatur	Batterifejl

Er konstant tændt

Blinker

Opladermarkeringer

Opladeren vil markere, hvis:

- Et batteri er overophedet. Alle tre indikatorlamper vil blinke. Fjern batteriet, og lad det køle af i 15–30 minutter; sæt det i igen.
- Der opstår en driftsfejl i batteri eller oplader. To af indikatorlamperne vil blinke. Fjern batteriet, og lad det køle af. Sæt batteriet i opladeren igen. Hvis der stadig er to indikatorlamper, der blinker, skal batteriet eller opladeren måske til service.

Sådan kommer du i gang

- Tjek ved udpakning af værktøjet, at det er intakt og komplet og ikke er blevet beskadiget under transporten. Anvend aldrig beskadiget værktøj.
- Inden brug skal det tjekkes, at underlagspuden er korrekt monteret.
- Sæt det fuldt opladede batteri i slibemaskinen, så det låser med et klik.

Brugsanvisning

- Værktøjet er beregnet til at blive benyttet som håndværktøj. Værktøjet kan benyttes i alle positioner.
- Vælg et egnet slibeprodukt, og fastgør det sikkert på underlagspuden. Kontroller, at slibeproduktet er centreret på underlagspuden.
- Slibemaskinen kan nu aktiveres / tændes og startes ved at trykke på sikkerhedsknappen.
- Slibemaskinen vil starte og vedblive med at være i aktiv tilstand, så længe sikkerhedsknappen holdes inde. Når sikkerhedsknappen slippes, stopper slibemaskinen, men er fortsat i aktiv tilstand i et kort stykke tid, inden den automatisk deaktiveres / slukkes.
- Når slibemaskinen er i aktiv tilstand, lyser det højre LED grønt.
- I aktiv tilstand viser venstre LED batteristatus:

- **Grøn:** Batteriopladningsniveau er OK.
- **Blinker grøn/rød:** Batteriopladningsniveau er lavt.
- **Rød:** Batterispænding for lav. Slibemaskinen kan ikke fungere.

- I aktiv tilstand kan maks. rpm justeres ved at trykke på rpm+ eller rpm–, Figur 1. Rpm kan justeres i trin på 4.000, 5.000, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 og 8.000 rpm.
- Rpm kan låses for at forhindre en utilsigtet ændring af rpm. Vent til slibemaskinen ikke er i aktiv tilstand. Tryk samtidig på både rpm+ og rpm– knapperne og hold dem inde, og træk nu i sikkerhedsknappen. For at låse værktøjet gentages samme trin. Hvis man trykker på rpm+ eller rpm– i låst hastighedstilstand, blinker det højre LED rødt to gange, men hastigheden ændres ikke.
- Under slibning skal værktøjet altid anbringes på arbejdsfladen først og derefter startes. Fjern altid værktøjet fra emnets overflade, inden værktøjet stoppes. Dette vil forhindre dannelse af fordybninger på arbejdsoverfladen som følge af for høj hastighed for slibeproduktet.
- Når slibningen er færdig, fjernes batteriet fra slibemaskinen ved at trykke på knapperne på begge sider samtidig og fjerne batteriet fra værktøjet. Opladning af batteriet.

Bluetooth

Dette værktøj er forsynet med Bluetooth lavenergi-teknologi og kan kobles til en app, hvorfra der er adgang til yderligere funktionalitet. Se www.mirka.com for yderligere information om appens funktionalitet samt om den er tilgængelig i det land, hvor du bor.

Aktiver Bluetooth på din Mirka® AROS-B og Mirka® AOS-B på følgende måde:

1. Tilslut batteriet til værktøjet.
2. Tryk på rpm+ knappen, og hold den inde, mens du aktiverer udstyret ved at trykke på sikkerhedsafbryderen
3. Den midterste LED blinker grønt for at indikere, at Bluetooth er aktiv og klar til at blive forbundet.
4. Den midterste LED lyser grønt, når værktøjet er forbundet til et andet Bluetooth-udstyr.
5. Bluetooth deaktiveres, når værktøjet deaktiveres/slukkes.

BEMÆRK! Hvis appen ikke er installeret, eller hvis den ikke er tilgængelig i dit land, skal Bluetooth ikke aktiveres.

The Bluetooth®s wordmark og logo er registrerede trademarks ejet af Bluetooth SIG, Inc., og Mirka Ltd.'s brug af disse mærker er under licens. Andre trademarks og handelsnavne tilhører de respektive ejere. Overensstemmelse med radioregulatorer i Nordamerika er verificeret i overensstemmelse med FCC afsnit 15, punkt B og C, RSS-GEN, RSS-247 og FCC §15.247.

Vedligeholdelse



Strømforsyningen skal altid frakobles inden vedligeholdelse!
Brug kun originale reservedele fra Mirka!

Udskiftning af underlagspuden

1. Hold spindlen med fingrene.
2. Drej underlagspuden mod uret for at fjerne den.
3. Monter, og stram den nye underlagspude til.

Rengøring

Brug en blød børste til at fjerne ophobet støv med. Beskyt øjnene med sikkerhedsbriller mens du rengør. Hvis selve opladeren trænger til at blive gjort rent, aftørres den med en fugtig klud. Der kan benyttes et mildt vaskemiddel.



ADVARSEL: Brug aldrig sprit, benzin eller lignende rengøringsmidler. Brug aldrig kaustiske midler til rengøring af plastikdele.

Vejledning til rengøring af opladeren

Snavs og fedt kan fjernes fra opladerens udvendige overflader med en klud eller blød ikke metallisk børste. Brug ikke vand eller nogen former for rengøringsopløsninger.



Yderligere service

Service skal altid udføres af uddannet personale. For at bevare garantien på værktøjet og for at sikre, at værktøjet er optimalt sikkert og funktionsdygtigt, skal service udføres af et af Mirkas autoriserede servicecentre. Kontakt Mirkas kundeservice eller din Mirka-forhandler for at finde den lokale autoriserede kundeservice.

Fejlfindingsguide

Symptom	Mulig årsag	Løsning
Højre LED på slibemaskinen lyser ikke, når man trykker på sikkerhedsknappen.	Batteriet er ikke fastgjort rigtigt til slibemaskinen. Batteri er helt afladet.	Sæt batteriet rigtigt i. Oplad batteriet.
Slibemaskinens højre LED lyser rødt, og slibemaskinens hastighed falder til 4.000 rpm under slibning, eller den stopper helt.	Slibemaskinen er blevet for varm. Høj belastning i for lang tid.	Lad slibemaskinen arbejde ved reduceret belastning i et stykke tid, og slibemaskinens hastighed vil igen stige.
Slibemaskinens højre LED lyser rødt, og rpm er faldet lidt.	For høj kortvarig belastning.	Lad slibemaskinen arbejde ved en lavere belastning, eller vent et øjeblik, og LED vil automatisk skifte til grønt.
Venstre LED er rødt, og slibemaskinen kører ikke.	Batterispændingen er for lav.	Oplad batteriet.

Bortskaffelsesoplysninger



FARE: Bortskaffelsesvejledning for udtjente apparater. Gør udtjent elværktøj ubrugeligt ved at fjerne strømledningen. Kun for EU-lande. Elektrisk værktøj må ikke bortskaffes som husholdningsaffald! I henhold til europadirektiverne 2011/65/EU, 2015/863/EU og 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt implementering heraf i overensstemmelse med national lovgivning skal udtjent elektriske værktøj indsamles separat og afleveres på en miljøvenlig genbrugsplads.



Konformitätserklärung

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finnland</p> <p>Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") 8 000 U/min Elektrischer Exzenterschleifer (siehe Tabelle „Produktkonfiguration/-spezifikationen“ für spezielle Modelle), auf die sich diese Erklärung beziehen, mit den folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten übereinstimmen: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 in gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Sicherheitspezifikationen des Ladegeräts gemäß EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Ladegerät EMC gemäß EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013</p>		
<p>Jeppo 13.8.2020</p> <p>Ort und Datum der Ausstellung</p>	<p>MIRKA</p> <p>Firma</p>	 <p>Stefan Sjöberg, CEO</p>
<p>Die Bedienungsanleitung umfasst: Explosionszeichnung, Teileliste, Konformitätserklärung, Erforderliche persönliche Schutzausrüstung, Warnung, Vorsicht, Zusätzliche Sicherheitshinweise, Produktkonfiguration/-spezifikationen, Lautstärke und Vibrationen, Bestimmungsgemäße Verwendung, Akku und Ladegerät, Inbetriebnahme des Werkzeugs, Bedienungsanleitung, Wartung, Weitegehender Service, Fehlerbehebung, Information zur Entsorgung.</p>	<p>Fabrikant/Lieferant</p> <p>Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finnland Tel. +358 20 7602111 Fax: +358 20 7602290 www.mirka.com</p>	

Übersetzung der Originalanweisung. Wir behalten uns das Recht vor, dieses Handbuch ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.

Wichtig

Lesen Sie diese Sicherheits- und Bedienungshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Werkzeug in Betrieb nehmen, bedienen oder warten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und griffbereit auf.

Erforderliche persönliche Schutzausrüstung



Bedienungs-
anleitung lesen



Schutzbrille
tragen



Gehörschutz
tragen



Sicherheitshandschuhe
tragen



Atemschutzmaske
tragen

Symbole



Entspricht den relevanten
EU-Normen



Entspricht der RoHS-Richtlinie
für China



Entspricht der RCM-Richtlinie für
Australien & Neuseeland



Warnung: Potenzielle Gefährdungssituationen, die zum Tod oder schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

Vorsicht: Mögliche Gefährdung, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.

Bitte lesen und beachten

- Allgemeine Unfallverhütungs- und Gesundheitsvorschriften, Teil 1910, OSHA 2206, erhältlich bei: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402.
- Nationale und örtliche Bestimmungen.



ENTSPRICHT UL STD
62841-1, 62841-2-4
ZERTIFIZIERT GEM. CSA STD
C22.2 Nr. 62841-1, C22.2 Nr. 62841-2-4

WARNUNG

- Tragen Sie bei der Verwendung dieser Maschine immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit den Herstellerangaben und den lokalen/nationalen Normen.
- Lesen Sie das Material Sicherheitsdatenblatt (Materials Safety Data Sheet, MSDS) für die Arbeitsoberfläche.
- Wenn Sie physische Beschwerden an der Hand oder am Handgelenk haben, müssen Sie mit der Arbeit aufhören und einen Arzt aufsuchen. Hand-, Handgelenk- und Armverletzungen können durch sich wiederholende Arbeiten, Bewegungen und Überbelastungen durch Schwingungen verursacht werden.

Sicherheitsbestimmungen für Akku und Ladegerät

WARNUNG!

- Wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise für Ihren Akku und Ihr Ladegerät. Lesen Sie alle mit dem Ladegerät, dem Akku und dem Werkzeug bereitgestellten Sicherheits- und Bedienungshinweise sorgfältig durch.
- Setzen Sie den Akku nicht in das Ladegerät ein, wenn das Akkugehäuse gesprungen oder beschädigt ist. Es besteht die Gefahr von Stromschlag oder elektrischem Schock.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Ladegerät eindringt. Dies kann zu einem elektrischen Schock führen.
- Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Laden aufladbarer Akkus bestimmt.
- Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Ladegerät oder stellen Sie es in der Nähe von Wärmequellen oder auf einer weichen Oberfläche ab, die zu exzessiver Wärmeentwicklung im Inneren des Geräts führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so geführt wird, dass es keinen Beschädigungen oder Belastungen ausgesetzt wird und dass nicht die Gefahr besteht, dass Personen darauf treten oder über das Kabel stolpern.
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es starken Schlägen ausgesetzt war, auf den Boden gefallen ist oder auf andere Art beschädigt wurde.
- Bewahren Sie das Gerät und den Akku KEINESFALLS in Umgebungen auf, in denen die Temperatur 50 °C (122 °F) erreichen oder übersteigen kann.
- Das Ladegerät ist für den Anschluss an die herkömmliche Standardspannung (100–240 VAC) konzipiert. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit anderen Spannungen zu betreiben.

VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass das zu schleifende Werkstück gut fixiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Schleifmittel korrekt zentriert ist und fest am Schleifteller anliegt.
- Achten Sie immer auf die Arbeitssicherheit.
- Berühren Sie den sich drehenden Schleifteller nicht während des Betriebs der Schleifmaschine.
- Erhöhen Sie nicht die Geschwindigkeit des Werkzeugs, ohne zuvor Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Personen oder Objekten vor sich lösenden Schleifpapieren oder -tellern durchgeführt zu haben.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor Verwendung des Werkzeugs unbedingt alle Anleitungen durch. Alle Anwender müssen in vollem Umfang für den sicheren, vorschriftsmäßigen Umgang mit diesem Werkzeug geschult werden.
- Alle Wartungsarbeiten müssen von geschultem Personal durchgeführt werden. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Mirka Service-Center, wenn Ihre Maschine gewartet werden muss.
- Wenn das Werkzeug eine Störung zu haben scheint, müssen Sie es sofort außer Betrieb nehmen und dafür sorgen, dass es gewartet und repariert wird.

Zusätzliche Informationen zu Akku und Ladegerät

- Versuchen Sie unter keinen Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Kunststoffgehäuse des Akkus gesprungen oder beschädigt ist, muss der Akku sofort außer Betrieb genommen und darf nicht erneut geladen werden.

Produktkonfiguration/-spezifikationen

Schleifmaschine	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Spannung	10,8 VDC	10,8 VDC
Drehzahl	4 000–8 000 U/min	4 000–8 000 U/min
Exzenter	5,0 mm	3,0 mm
Durchmesser Schleifteller	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Gewicht (einschl. Akku) *	0,56 kg	0,57 kg

Akku-Ladegerät	Mirka BCA 108
Eingangsspannung	100–240 VAC, 50/60 Hz
Ladezeit	< 40 min (2,0 Ah)
Lagertemperaturbereich	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Ladetemperatur	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Abmessungen	191 x 102 x 86 mm
Gewicht	0,66 kg
Schutzart	II / □

Akku	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Typ	Aufladbar Li-ion 31XR19/65	Aufladbar Li-ion 31NR19/65	Aufladbar Li-ion 31NR19/65-2
Batteriespannung	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Kapazität	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Gewicht	0,18 kg	0,18 kg	0,38 kg
Intelligenter Akku	Nein	Ja	Ja

Lautstärke und Vibrationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 62841.

Schleifmaschine	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Schalldruckpegel (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Schalleistungspegel (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Messunsicherheit Lautstärke K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vibrationsemissionswert $a_{h,*}$	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Messunsicherheit K der Vibrationsemissionen*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Spezifikationen können zu jeder Zeit ohne vorausgegangene Ankündigung geändert werden. Das Modellsortiment kann sich von Markt zu Markt unterscheiden.

* Um normale Arbeitsbedingungen der Schleifmaschine widerzuspiegeln, wichen die Betriebsbedingungen wie folgt von der Standardmethode ab: Das Schleifmittel hatte eine Korngröße von 5 µm. Die Vorschubkraft betrug 10 N.

Die Werte in den Tabellen stammen von Laborprüfungen in Übereinstimmung mit angegebenen Richtlinien und Grundnormen und sind nicht für eine Risikobewertung ausreichend. Die an einem speziellen Arbeitsplatz gemessenen Werte können höher ausfallen als die angegebenen Werte. Die tatsächlichen Werte und das tatsächliche Risiko/die tatsächliche Verletzungsgefahr, denen eine Person ausgesetzt wird, sind für jede Situation einmalig und von der Umgebung, der Arbeitsweise der betreffenden Person, dem verwendeten Material, dem Arbeitsplatz sowie von der Arbeitsdauer und der körperlichen Konstitution des Benutzers abhängig. Mirka Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Folgen, wenn für jegliche individuelle Risikoanalyse statt der tatsächlichen Expositionswerte die angegebenen Werte verwendet werden.

Weitergehende Informationen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit können den folgenden Webseiten entnommen werden: <https://osha.europa.eu/en> (Europa) oder <http://www.osha.gov> (USA)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Schleifmaschine ist für das Schleifen unterschiedlicher Materialarten, wie z. B. Lacke, Metall, Holz, Stein, Kunststoff usw. vorgesehen, wobei ein für den jeweiligen Zweck geeignetes Schleifmittel zu verwenden ist. Verwenden Sie diese Maschine für andere Zwecke als die angegebenen, müssen Sie hierzu mit dem Hersteller oder einem der autorisierten Vertriebshändler Rücksprache halten. Verwenden Sie keine Schleifteller, die nicht für einen Betrieb mit 8 000 U/min geeignet sind. Alle Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen ein Öffnen des Motorgehäuses erforderlich ist, dürfen nur von einem autorisierten Service Center ausgeführt werden.

Akku und Ladegerät

- Der Akku ist bei Lieferung nicht komplett geladen. Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise durch, bevor Sie Ihren Akku im Einklang mit der Bedienungsanleitung laden.
- Für eine optimale Ladekapazität sollte der Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 18°C (64°F) und 24°C (75°F) geladen werden. Um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden, darf dieser bei Lufttemperaturen von unter 4°C (32°F) oder über 40°C (104°F) nicht geladen werden.
- Für eine optimale Lebensdauer des Akkus empfehlen wir Folgendes:
 - Lagern und laden Sie Ihren Akku an einem kühlen Ort. Temperaturen, die über oder unter der normalen Raumtemperatur liegen, verkürzen die Lebensdauer des Akkus.
 - Lagern Sie den Akku niemals in entlademem Zustand. Laden Sie den Akku direkt nach dem Entladen auf.
- Alle Akkus entladen sich im Laufe der Zeit. Je höher die Temperatur, desto schneller entladen sie.

Wenn Sie Ihr Werkzeug über einen langen Zeitraum nicht verwenden, muss der Akku monatlich geladen werden. Dies verlängert die Lebensdauer des Akkus.

Ladevorgang

- Schließen Sie das Netzkabel an das Ladegerät und danach an die Stromversorgung an, bevor Sie den Akku einsetzen. Darauf leuchten alle drei LED-Ladeanzeigen für zwei Sekunden auf.
- Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein. Die LED-Ladeanzeigen beginnen innerhalb von 30 Sekunden zu blinken.
- Während des Ladevorgangs zeigen die LED-Ladeanzeigen den Status wie folgt an:
 - Während des Ladevorgangs blinken drei LED-Ladeanzeigen in Folge.
 - Bei geladenem Akku leuchten alle drei LED-Ladeanzeigen kontinuierlich.
- Der Ladevorgang für einen Mirka 10,8 V 2,0 Ah Akku dauert ungefähr 40 Minuten.

HINWEIS: Mit diesem Ladegerät können nur Mirka 10,8-V-Akkus geladen werden.

HINWEIS: Die Ladezeit kann aufgrund von Umgebungstemperatur und Akkuzustand länger sein.

LED-Anzeige des 10,8-V-Ladegeräts

LED						
3						
2						
1						
Status	 Vorladen (Erhaltungsladung)	 Lädt ...	 Lädt ...	 Ladevorgang abgeschlossen	 Übertemperatur	 Akkuersagen

Leuchten kontinuierlich

Blinkt

Ladegerät-Fehlermeldungen

Das Ladegerät zeigt an, wenn:

- Ein Akku überhitzt ist. Sämtliche LED-Ladeanzeigen blinken. Entfernen Sie den Akku und lassen Sie ihn 15–30 min abkühlen, bevor Sie ihn erneut einsetzen.
- Es im Ladegerät oder dem Akku zu einer Fehlfunktion kommt. Zwei der LED-Ladeanzeigen blinken. Entfernen Sie den Akku und lassen Sie ihn abkühlen. Setzen Sie den Akku erneut in das Ladegerät ein. Wenn weiterhin zwei der LED-Ladeanzeigen leuchten, deutet dies darauf hin, dass Akku oder Ladegerät gewartet werden müssen.

Inbetriebnahme des Werkzeugs

- Achten Sie beim Auspacken immer darauf, dass das Gerät intakt, komplett und frei von Transportschäden ist. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät.
- Stellen Sie vor der Benutzung immer sicher, dass der Schleifteller richtig befestigt ist.
- Lassen Sie den geladenen Akku mit einem Klick in der Schleifmaschine einrasten.

Bedienungsanleitung

- Das Werkzeug ist als handgeführtes Werkzeug vorgesehen. Das Werkzeug kann in jeder Position verwendet werden.
- Wählen Sie ein passendes Schleifmittel aus und befestigen Sie es am Schleifteller. Stellen Sie sicher, dass das Schleifmittel korrekt zentriert ist und fest am Schleifteller anliegt.
- Die Schleifmaschine kann jetzt durch Betätigen des Schalters aktiviert/eingeschaltet werden.
- Das Gerät läuft und ist aktiviert, so lange der Schalter betätigt wird. Nach dem Loslassen des Schalters bleibt die Schleifmaschine stehen, ist aber für kurze Zeit aktiviert, bevor sie automatisch deaktiviert/ausgeschaltet wird.
- Wenn die Schleifmaschine im aktiven Modus ist, leuchtet die rechte LED-Anzeige grün.
- Im aktiven Modus zeigt die linke LED-Anzeige den Ladestatus des Akkus an:

- **Grün:** Akkuladestatus ist OK.
- **Blinkt grün/rot:** Akkuladestatus ist schwach.
- **Rot:** Akkuspannung ist zu niedrig. Die Schleifmaschine ist nicht betriebsbereit.

- Im aktiven Modus kann die maximale Drehzahl durch Betätigen der rpm+ oder rpm– Tasten geändert werden, siehe Abb. 1. Die Drehzahl kann in Schritten von 4 000, 5 000, 6 000, 6 500, 7 000, 7 500 und 8 000 U/min verändert werden.
- Die Drehzahleinstellung kann gesperrt werden, um ein versehentliches Ändern der Drehzahl zu verhindern. Warten Sie, bis die Schleifmaschine nicht im aktiven Modus ist. Halten Sie gleichzeitig die rpm+ und rpm– Tasten und betätigen Sie dann den Schalter. Wiederholen Sie den Vorgang, um das Werkzeug zu entsperren. Wenn die rpm+ oder rpm– Taste bei gesperrter Drehzahl betätigt wird, blinkt die rechte LED-Anzeige 2-mal rot, die Drehzahl bleibt jedoch unverändert.
- Legen Sie das Werkzeug beim Schleifen immer erst auf die zu bearbeitende Fläche, bevor Sie es starten. Nehmen Sie das Werkzeug von der zu bearbeitenden Fläche, bevor Sie den Schleifvorgang beenden. Andernfalls könnten aufgrund von einer zu hohen Geschwindigkeit des Schleifpapiers Furchen auf der bearbeiteten Fläche entstehen.
- Nach Beendigung des Schleifvorgangs entfernen Sie den Akku aus der Schleifmaschine, indem Sie gleichzeitig die Knöpfe auf beiden Seiten eindrücken und den Akku aus dem Werkzeug entnehmen. Laden Sie den Akku.

Bluetooth

Dieses Werkzeug ist mit Bluetooth Niedrigenergie-Technologie ausgerüstet und kann mit einer App verbunden werden, über die auf weitere Werkzeugfunktionen zugegriffen werden kann. Weitere Informationen über die App-Funktionalität und ob diese in Ihrem Land verfügbar ist, erhalten Sie auf www.mirka.com.

Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mirka® AROS-B und Mirka® AOS-B wie folgt:

1. Setzen Sie den Akku in das Werkzeug ein.
2. Drücken und halten Sie die rpm+ Taste während Sie das Werkzeug durch Betätigen des Schalters einschalten.
3. Die mittlere LED-Anzeige blinkt grün, um anzuzeigen, dass Bluetooth aktiviert und anschlussbereit ist.
4. Die mittlere LED-Anzeige leuchtet grün, wenn das Werkzeug mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist.
5. Bluetooth wird deaktiviert, sobald das Werkzeug deaktiviert/ausgeschaltet wird.

HINWEIS! Wenn die App nicht installiert oder in Ihrem Land nicht verfügbar ist, darf Bluetooth nicht aktiviert werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch Mirka Ltd erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Die Einhaltung der Funkvorschriften in Nordamerika wurde im Einklang mit den FCC Regeln und Bestimmungen, Unterabschnitt B und C Teil 15, RSS-GEN, RSS-247 und FCC §15.247 verifiziert.

Wartung



Vor Beginn der Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Maschine von der Stromversorgung getrennt ist!
Verwenden Sie ausschließlich Mirka-Originalersatzteile!

Austauschen des Schleiftellers

1. Halten Sie die Spindel mit den Fingern fest.
2. Drehen Sie den Schleifteller gegen den Uhrzeigersinn, um diesen zu entfernen.
3. Montieren Sie den neuen Schleifteller und ziehen Sie ihn fest.

Reinigung

Verwenden Sie eine weiche Bürste, um eventuelle Staubablagerungen zu entfernen. Tragen Sie beim Reinigen eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen. Wenn der Maschinenkörper gereinigt werden muss, wischen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Es kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.



WARNUNG! Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin oder andere Reiniger. Verwenden Sie zum Reinigen der Kunststoffteile niemals Laugen oder Ätzmittel.

Reinigungsanweisungen für das Ladegerät

Schmutz und Fett können von der Außenseite des Ladegeräts mit einem Tuch oder einer weichen Metallbürste entfernt werden. Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel.



Weitergehender Service

Der Service darf nur von geschultem Personal ausgeführt werden. Um den Garantieanspruch zu bewahren und eine optimale Werkzeugfunktion und -sicherheit sicherzustellen, muss der Service von einem autorisierten Mirka Service-Center ausgeführt werden. Wenden Sie sich an den Mirka Kundendienst oder Ihren Mirka Vertriebshändler, um ein Mirka Service-Center in Ihrer Nähe zu finden.

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Die rechte LED-Anzeige der Schleifmaschine leuchtet nicht auf, wenn der Schalter betätigt wird.	Vermutlich ist der Akku nicht korrekt in der Schleifmaschine eingesetzt. Der Akku ist komplett entladen.	Setzen Sie den Akku korrekt ein. Laden Sie den Akku.
Die rechte LED-Anzeige der Schleifmaschine leuchtet rot und das Gerät geht auf eine Drehzahl von 4 000 herunter oder bleibt beim Schleifen stehen.	Die Temperatur in der Schleifmaschine ist zu hoch. Die Maschine wurde zu lange zu stark belastet.	Üben Sie für einen Moment weniger Druck auf die Schleifmaschine aus, dann steigt die Drehzahl des Geräts wieder.
Die rechte LED-Anzeige der Schleifmaschine leuchtet rot, die Drehzahl reduziert sich leicht.	Der Druck auf das Gerät ist für einen kurzen Moment zu hoch.	Üben Sie weniger Druck auf das Gerät aus oder warten Sie einen Moment, dann schaltet die LED-Anzeige automatisch wieder auf grün.
Die linke LED-Anzeige leuchtet rot und die Schleifmaschine läuft nicht.w	Die Akkuspannung ist zu gering.	Laden Sie den Akku.

Informationen zur Entsorgung



GEFAHR: Entsorgungsrichtlinie für Altgeräte. Machen Sie ausgediente Elektrowerkzeuge durch Entfernen des Anschlusskabels unbrauchbar. Nur für EU-Länder. Elektrowerkzeuge dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. In Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien 2011/65/EU, 2015/863/EU und 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und deren Umsetzung in nationales Recht müssen Elektrowerkzeuge, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, getrennt entsorgt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Δήλωση συμμόρφωσης

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Φινλανδία δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη ότι τα προϊόντα Ηλεκτρικό παλμικό τριβείο τυχαίας τροχιάς AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") 8000 σ.α.λ. της Mirka® (βλ. τον πίνακα "Τεχνικά στοιχεία" για το συγκεκριμένο μοντέλο), στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα και άλλα κανονιστικά έντυπα: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 σύμφωνα με τους κανονισμούς 2006/42/EK, 2014/30/EE, 2015/863/EE. Προδιαγραφές ασφαλείας φορτιστή σύμφωνα με τα EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. ΗΜΣ φορτιστή σύμφωνα με τα EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13/08/2020 Τόπος και ημερομηνία έκδοσης</p>	<p>MIRKA Εταιρεία</p>	<p> Stefan Sjöberg, Διευθύνων σύμβουλος</p>
<p>Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν: Αναλυτική απεικόνιση, Λίστα εξαρτημάτων, Δήλωση συμμόρφωσης, Απαιτούμενος εξοπλισμός ατομικής ασφαλείας, Προειδοποίηση, Προσοχή, Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας, Τεχνικά στοιχεία, Πληροφορίες θορύβου και δονήσεων, Σωστή χρήση του εργαλείου, Μπαταρία και φορτιστής, Τα πρώτα βήματα, Οδηγίες χρήσης, Συντήρηση, Περαιτέρω σέρβις, Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων, Πληροφορίες για την απόρριψη.</p>	<p>Κατασκευαστής / Προμηθευτής Mirka Ltd 66850 Jeppo, Φινλανδία Τηλ. +358 20 760 2111 Φαξ +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	<p></p>

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πριν εγκαταστήσετε, χρησιμοποιήσετε ή συντηρήσετε το παρόν εργαλείο. Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλές και προσβάσιμο χώρο.

Απαιτούμενος ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη



Φοράτε γυαλιά ασφαλείας



Φοράτε προστατευτικό ακοής








Φοράτε γάντια ασφαλείας



Φοράτε προσωπίδα

Σύμβολα

	<p>Συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ</p>		<p>Συμμορφώνεται με την απαίτηση RoHS της Κίνας</p>		<p>Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις RCM της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας</p>
---	---	---	---	---	--

	<p>Προειδοποίηση: Δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο και/ή υλικές ζημιές.</p>
	<p>Προσοχή: Δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό και/ή υλικές ζημιές.</p>

Ανάγνωση και συμμόρφωση

- Γενικοί κανονισμοί βιομηχανικής ασφαλείας και υγιεινής, Μέρος 1910, OSHA 2206, διαθέσιμο από: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Κρατικοί και τοπικοί κανονισμοί



ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ UL
62841-1, 62841-2-4
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ CSA
C22.2 Αρ. 62841-1, C22.2 Αρ. 62841-2-4



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φοράτε πάντα τον απαιτούμενο ατομικό εξοπλισμό ασφαλείας σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και τα τοπικά/εθνικά πρότυπα, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο.
- Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS) για την επιφάνεια κατεργασίας.
- Αν αισθανθείτε ενοχλήσεις στο χέρι/τον καρπό, σταματήστε την εργασία και επισκεφθείτε γιατρό. Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες ή κινήσεις και η υπερβολική έκθεση σε δονήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς στο χέρι, τον καρπό και το βραχίονα.

Κανόνες ασφαλείας για τη συστοιχία μπαταριών και το φορτιστή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για την μπαταρία και το φορτιστή. Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν στο φορτιστή, τη συστοιχία μπαταριών και το εργαλείο.
- Αν το περίβλημα της συστοιχίας μπαταριών έχει ραγίσει ή έχει υποστεί ζημιά, μην την εισάγετε στο φορτιστή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αποτρέπετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο φορτιστή. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Αυτός ο φορτιστής προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε πάνω στο φορτιστή κανένα αντικείμενο, μην τοποθετείτε το φορτιστή κοντά σε πηγή θερμότητας ή πάνω σε μαλακή επιφάνεια. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ανεβάσει υπερβολικά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φορτιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην πατιέται, να μην γίνει αιτία σκοντάμματος και να μην μπορεί να υποστεί ζημιά ή καταπόνηση με άλλον τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν έχει υποστεί δυνατό χτύπημα, αν έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά από άλλη αιτία.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και τη συστοιχία μπαταριών σε σημείο όπου η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει ή να ξεπεράσει τους 50 °C (122 °F).
- Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε κανονική τάση οικιακού ρεύματος (100–240 VAC). Μην επιχειρείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε άλλη τάση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το τεμάχιο που πρόκειται να τριφτεί είναι καλά στερεωμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μέσο τριψίματος είναι απόλυτα κεντραρισμένο και καλά στερεωμένο στο πέλμα.
- Δίνετε πάντοτε προσοχή στην ασφάλεια κατά την εργασία.
- Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από το περιστρεφόμενο πέλμα κατά τη χρήση.
- Μην αφήνετε το εργαλείο να ανεβάσει μέγιστες στροφές χωρίς να λάβετε μέτρα για να προστατέψετε άτομα ή αντικείμενα από την απώλεια του μέσου τριψίματος ή του πέλματος.



Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το παρόν εργαλείο. Όλοι οι χειριστές πρέπει να έχουν καταρτιστεί πλήρως ως προς την ορθή και ασφαλή χρήση του παρόντος εργαλείου.
- Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από καταρτισμένο προσωπικό. Για το σέρβις επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Mirka.
- Αν το εργαλείο παρουσιάσει δυσλειτουργία, σταματήστε αμέσως τη χρήση του και κανονίστε για σέρβις και επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία και το φορτιστή

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε τη συστοιχία μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το πλαστικό περίβλημα της συστοιχίας μπαταριών σπάσει ή ραγίσει, σταματήστε αμέσως τη χρήση και μην επαναφορτίζετε.

Τεχνικά στοιχεία

Τριβείο	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Τάση	10,8 VDC	10,8 VDC
Ταχύτητα	4000–8000 σ.α.λ.	4000–8000 σ.α.λ.
Μέγεθος τροχιάς	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Μέγεθος πέλματος	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Βάρος (μαζί με την μπαταρία) *	0,56 kg (1,24 lbs.)	0,57 kg (1,26 lbs.)

Φορτιστής μπαταρίας	Mirka BCA 108
Είσοδος	100–240 VAC, 50/60 Hz
Χρόνος φόρτισης	< 40 min (2,0 Ah)
Εύρος θερμοκρασίας για την αποθήκευση	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Θερμοκρασία φόρτισης	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Διαστάσεις	191 x 102 x 86 mm
Βάρος	0,66 kg (1,46 lbs.)
Βαθμός προστασίας	II /

Συστοίχια μπαταριών	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Τύπος	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 3iXR19/65	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 3iNR19/65	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 3iNR19/65-2
Τάση μπαταρίας	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Χωρητικότητα	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Βάρος	0,18 kg (0,40 lbs.)	0,18 kg (0,4 lbs.)	0,38 kg (0,83 lbs.)
Εξυπνη μπαταρία	Όχι	Ναι	Ναι

Πληροφορίες θορύβου και δονήσεων

Οι τιμές μέτρησης προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το EN 62841.

Τριβείο	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Στάθμη ηχητικής πίεσης (L _{pa})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος (L _{wa})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Αβεβαιότητα μέτρησης ήχου K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Τιμή εκπομπής δονήσεων a _v *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Αβεβαιότητα εκπομπής δονήσεων K*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η γκάμα των μοντέλων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.

* Προκειμένου να προσομοιωθούν οι κανονικές συνθήκες χρήσης του τριβείου, οι τιμές λειτουργίας που εφαρμόστηκαν παρουσίασαν απόκλιση από την τυπική μέθοδο, ως εξής: Η κοκκομετρία του μέσου τριψίματος ήταν 5 μm. Η δύναμη τροφοδότησης ήταν 10 N.

Οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα προέρχονται από δοκιμές σε εργαστήριο σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κώδικες και πρότυπα, και δεν αρκούν για εκτιμήσεις κινδύνων. Οι τιμές μέτρησης σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας ενδέχεται να είναι υψηλότερες από τις τιμές που δηλώνονται. Οι τιμές της πραγματικής έκθεσης και το ύψος του κινδύνου ή της βλαβερής επίδρασης σε άτομο διαφέρουν κατά περίπτωση και εξαρτώνται από το περιβάλλον, τον τρόπο χειρισμού του εργαλείου, το υλικό που υποβάλλεται στην κατεργασία, το σχεδιασμό του σταθμού εργασίας καθώς και από το χρόνο έκθεσης και τη φυσική κατάσταση του χρήστη. Η εταιρεία Mirka Ltd δεν φέρει ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης των δηλωμένων τιμών αντί των τιμών πραγματικής έκθεσης για την εκτίμηση οποιουδήποτε ατομικού κινδύνου.

Περισσότερες πληροφορίες για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία μπορούν να ληφθούν από τους παρακάτω ιστότοπους: <https://osha.europa.eu/en> (Ευρώπη) ή <http://www.osha.gov> (ΗΠΑ)

Σωστή χρήση του εργαλείου

Το παρόν τριβείο έχει σχεδιαστεί για να τριβεί υλικό κάθε τύπου, όπως είναι οι βαφές, τα μέταλλα, τα ξύλα, η πέτρα, τα πλαστικά κ.τ.λ., με μέσα τριψίματος που προορίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτόν. Μη χρησιμοποιείτε το παρόν τριβείο για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο προβλέπεται χωρίς να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν προμηθευτή. Μην χρησιμοποιείτε πέλματα με ονομαστική τιμή στρωφών μικρότερη από 8000 σ.α.λ. χωρίς φορτίο. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής για την οποία χρειάζεται να ανοίξει το περίβλημα του κινητήρα μπορεί να εκτελεστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μπαταρία και φορτιστής

- Όταν βγει από τη συσκευασία, η συστοιχία μπαταριών δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας και, στη συνέχεια, φορτίστε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Για τη βέλτιστη χωρητικότητα, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 18°C (64°F) και 24°C (75°F). Προς αποφυγή ζημιάς στη συστοιχία μπαταριών, μην φορτίζετε τη συστοιχία μπαταριών σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από 4°C (32°F) ή πάνω από 40°C (104°F).
- Για να πετύχετε τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, συνιστούμε τα παρακάτω:
 - Αποθηκεύετε και φορτίζετε την μπαταρία σε δροσερό μέρος. Οι θερμοκρασίες πάνω από ή κάτω από τη κανονική θερμοκρασία δωματίου μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
 - Μην αποθηκεύετε ποτέ την μπαταρία σε αποφορτισμένη κατάσταση. Επαναφορτίζετε την αμέσως μετά την αποφόρτισή της.
- Όλες οι μπαταρίες χάνουν σταδιακά το φορτίο τους. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο γρήγορα χάνουν το φορτίο τους.

Αν αποθηκεύσετε το εργαλείο για μεγάλη χρονική διάρκεια χωρίς να το χρησιμοποιείτε, επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε μήνα. Αυτή η τακτική παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Διαδικασία φόρτισης

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο φορτιστή και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε πρίζα, πριν εισαγάγετε τη συστοιχία μπαταριών. Και τα τρία φώτα φόρτισης ανάβουν για δύο δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σβήνουν.
- Εισαγάγετε τη συστοιχία μπαταριών στο φορτιστή. Τα φώτα θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν εντός 30 δευτερολέπτων.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, τα φώτα φόρτισης υποδεικνύουν την κατάσταση ως εξής:
 - Τρία φώτα φόρτισης αναβοσβήνουν διαδοχικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.
 - Όταν η φόρτιση είναι πλήρης, και τα τρία φώτα παραμένουν μόνιμα αναμμένα.
- Η διαδικασία φόρτισης διαρκεί περίπου 40 λεπτά για τη συστοιχία μπαταριών 10,8 V 2,0 Ah της Mirka.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρών φορτιστής μπορεί να φορτίσει μόνο συστοιχίες μπαταριών 10,8 V της Mirka.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την κατάσταση των μπαταριών.

Ένδειξη LED του φορτιστή 10,8 V

LED						
3						
2						
1						
Κατάσταση	Προ-φόρτιση (φόρτιση συντήρησης)	Φόρτιση σε εξέλιξη	Φόρτιση σε εξέλιξη	Πλήρης φόρτιση	Υπερβολική θερμοκρασία	Αστοχία μπαταρίας

Μόνιμα αναμμένο

Αναβοσβήνει

Διαγνωστικός έλεγχος φορτιστή

Ο φορτιστής υποδεικνύει τις παρακάτω καταστάσεις:

- Μια συστοιχία μπαταριών έχει υπερθερμανθεί. Και τα τρία φώτα φόρτισης αναβοσβήνουν. Αφαιρέστε την μπαταρία, αφήστε την να κρυώσει για 15–30 λεπτά και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την ξανά.
- Υπάρχει δυσλειτουργία στην μπαταρία ή στο φορτιστή. Δύο φώτα φόρτισης αναβοσβήνουν. Αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε την να κρυώσει. Εισαγάγετε τη συστοιχία μπαταριών ξανά στο φορτιστή. Αν και πάλι αναβοσβήνουν δύο φώτα φόρτισης, η μπαταρία ή ο φορτιστής ενδέχεται να χρειάζεται σέρβις.

Τα πρώτα βήματα

- Όταν βγάλετε το εργαλείο από τη συσκευασία του, βεβαιωθείτε ότι είναι άθικτο, πλήρες και ότι δεν έχει υποστεί ζημιές λόγω μεταφοράς. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εργαλείο που παρουσιάζει ζημιά.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το πέλμα είναι καλά στερεωμένο.
- Τοποθετήστε την πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών μέσα στο τριβείο μέχρι να ακουστεί ότι έχει κουμπώσει.

Οδηγίες χρήσης

- Το παρόν εργαλείο προορίζεται για χρήση ως εργαλείο χειρός. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση.
- Επιλέξτε κατάλληλο μέσο τριψίματος και στερεώστε το στο πέλμα. Βεβαιωθείτε ότι το μέσο τριψίματος είναι κεντραρισμένο στο πέλμα.
- Το τριβείο μπορεί πλέον να ενεργοποιηθεί / να ανάψει και η λειτουργία του ξεκινά με το πάτημα της σκανδάλης.
- Το τριβείο συνεχίζει να λειτουργεί και παραμένει στην ενεργή κατάσταση όσο η σκανδάλη παραμένει πατημένη. Όταν η σκανδάλη αφηθεί, το τριβείο σταματά, αλλά παραμένει στην ενεργή κατάσταση για σύντομο χρόνο πριν απενεργοποιηθεί / σβήσει αυτόματα.
- Όταν το τριβείο είναι στην ενεργή κατάσταση, το δεξί LED είναι πράσινο.
- Στην ενεργή κατάσταση, το αριστερό LED δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας:

- **Πράσινο:** Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας είναι εντάξει.
- **Αναβοσβήνει πράσινο/κόκκινο:** Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή.
- **Κόκκινο:** Η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. Το τριβείο δεν μπορεί να λειτουργήσει.

- Στην ενεργή κατάσταση, οι μέγιστες σ.α.λ. μπορούν να ρυθμιστούν με πάτημα των πλήκτρων grm+ ή grm–, Σχήμα 1. Οι σ.α.λ. μπορούν να ρυθμιστούν κατά βήματα σε 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500 και 8000 σ.α.λ.
- Οι σ.α.λ. μπορούν να κλειδωθούν για να αποτραπεί ακούσια αλλαγή των σ.α.λ. Περιμένετε μέχρι το τριβείο να μην είναι στην ενεργή κατάσταση. Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά grm+ και grm– και, στη συνέχεια, τραβήξτε τη σκανδάλη. Για να ξεκλειδώσετε το εργαλείο, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία. Εάν grm+ ή grm– πατηθεί στην κατάσταση κλειδώματος ταχύτητας, το δεξί LED ανάβει δύο φορές σύντομα με κόκκινο χρώμα, αλλά η ταχύτητα δεν αλλάζει.
- Κατά το τρίψιμο, τοποθετείτε πάντοτε πρώτα το εργαλείο πάνω στην επιφάνεια κατεργασίας πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Απομακρύνετε πάντοτε το εργαλείο από την επιφάνεια κατεργασίας πριν απενεργοποιήσετε το εργαλείο. Έτσι αποφεύγεται η δημιουργία αυλακώσεων στην επιφάνεια κατεργασίας λόγω υπερβολικής ταχύτητας του μέσου τριψίματος.
- Όταν ολοκληρωθεί το τρίψιμο, αφαιρέστε την μπαταρία από το τριβείο πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί στις δύο πλευρές και αφαιρώντας την μπαταρία από το εργαλείο. Φορτίστε την μπαταρία.

Bluetooth

Το παρόν εργαλείο είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth και μπορεί να συνδεθεί σε ένα app που επιτρέπει πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες του εργαλείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του app και για να μάθετε αν αυτό είναι διαθέσιμο στη χώρα σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mirka.com.

Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο Mirka® AROS-B και Mirka® AOS-B, ενεργήστε ως εξής:

1. Συνδέστε την μπαταρία στο εργαλείο.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί grm+ καθώς ενεργοποιείτε το εργαλείο πατώντας τη σκανδάλη.
3. Το μεσαίο LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, για να δηλώσει ότι το Bluetooth είναι ενεργό και έτοιμο για συνδέσεις.
4. Το μεσαίο LED ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα όταν το εργαλείο έχει συνδεθεί με άλλη συσκευή Bluetooth.
5. Το Bluetooth απενεργοποιείται όταν το εργαλείο απενεργοποιηθεί/σβηστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν το app δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα σας, το Bluetooth δεν θα ενεργοποιηθεί.

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και οι λογότυποι είναι εμπορικά σήματα που έχουν κατατεθεί και ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των σημάτων αυτών από την Mirka Ltd γίνεται με τη σχετική άδεια. Τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ραδιοεκπομπών της Βόρειας Αμερικής έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο FCC Μέρος 15 ενότητα Β και C, RSS-GEN, RSS-247 και FCC §15.247.

Συντήρηση



Αποσυνδέετε πάντοτε την τροφοδοσία πριν από τη συντήρηση!
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Mirka!

Αντικατάσταση του πέλματος

1. Συγκρατήστε την άτρακτο με τα δάχτυλα.
2. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το πέλμα για να το αφαιρέσετε.
3. Στερεώστε και σφίξτε το νέο πέλμα.

Καθαρισμός

Χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα για την αφαίρεση συσσωρευμένης σκόνης. Φορέστε γυαλιά ασφαλείας για να προστατέψετε τα μάτια σας κατά τον καθαρισμό. Αν το σώμα του εργαλείου χρειάζεται καθαρισμό, σκουπίστε το με απαλό, νωπό πανί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο απορρυπαντικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ αλκοόλη, βενζίνη ή κάποιο άλλο καθαριστικό προϊόν. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ καυστικά μέσα για να καθαρίσετε πλαστικά μέρη.

Οδηγίες καθαρισμού φορτιστή

Dirt and grease may be removed from the exterior of the charger using a cloth or soft non metallic brush. Do not use water or any cleaning solutions.



Περαιτέρω σέρβις

Το σέρβις πρέπει να εκτελείται πάντοτε από καταρτισμένο προσωπικό. Για να παραμείνει έγκυρη η εγγύηση του εργαλείου και για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη ασφάλεια και λειτουργικότητα του εργαλείου, αναθέτετε το σέρβις σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Mirka. Για να εντοπίσετε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Mirka της περιοχής σας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Mirka ή με τον αντιπρόσωπο Mirka της περιοχής σας.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Σύμπτωμα	Ενδεχόμενη αιτία	Λύση
Δεν ανάβει το δεξί LED του τριβείου όταν η σκανδάλη είναι πατημένη.	Η συστοιχία μπαταριών δεν είναι στερεωμένη σωστά στο τριβείο. Η μπαταρία είναι εντελώς άδεια.	Εισαγάγετε σωστά την μπαταρία. Φορτίστε την μπαταρία.
Το δεξί LED του τριβείου είναι κόκκινο και το τριβείο επιβραδύνεται μέχρι τις 4000 σ.α.λ. κατά το τρίψιμο.	Υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό του τριβείου. Μεγάλο φορτίο με υπερβολικά μεγάλη διάρκεια.	Ελαττώστε το φορτίο του τριβείου για κάποιο χρονικό διάστημα, και οι στροφές του τριβείου θα αυξηθούν ξανά.
Το δεξί LED του τριβείου είναι κόκκινο και οι σ.α.λ. είναι ελαφρώς μειωμένες.	Υπερβολικά μεγάλο στιγμιαίο φορτίο.	Ελαττώστε το φορτίο ή περιμένετε λίγο και το LED θα γίνει αυτόματα πράσινο.
Το αριστερό LED είναι κόκκινο και το τριβείο δεν λειτουργεί.	Η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.	Φορτίστε την μπαταρία.

Πληροφορίες για την απόρριψη



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κατευθυντήριες γραμμές για την απόρριψη παλιών συσκευών. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τα ηλεκτρικά εργαλεία κατά την απόρριψή τους, ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μόνο για τις χώρες της ΕΕ. Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2011/65/ΕΕ, 2015/863/ΕΕ και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή τους στην εθνική νομοθεσία, τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να παραδίδονται σε αρμόδιο φορέα για την φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωσή τους.

Declaration of conformity

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finland declare under our sole responsibility that the products Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") 8 000 rpm Electrical Random Orbital Sander (see "Technical data" table for particular model) to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 in accordance with the regulations 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Charger safety specification according to EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Charger EMC according to EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13.8.2020 Place and date of issue</p>	<p>MIRKA Company</p>	<p> Stefan Sjöberg, CEO</p>
<p>Operating instructions include: Exploded view, Parts list, Declaration of conformity, Required personal safety equipment, Warning, Caution, Additional safety warnings, Technical data table, Noise and vibration information, Proper use of tool, Battery and charger, How to get started, Operating instructions, Maintenance, Further service, Troubleshooting guide, Disposal information.</p>	<p>Manufacturer / Supplier Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finland Tel. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	<p></p>

Original instructions. We reserve the right to make changes to this manual without prior notice.

Important

Read these safety and operating instructions carefully before installing, operating or maintaining this tool. Keep these instructions in a safe and accessible place.

Required personal safety equipment



Read
operator's manual



Wear
safety glasses



Wear
ear protection








Wear
safety gloves



Wear
face mask

Symbols

<p> Complies with EU relevant standards</p>	<p> Complies with China RoHS requirement</p>	<p> Complies with Australia & New Zealand RCM requirement</p>
--	---	--

<p> Warning: Potential hazardous situation that may result in death or serious injury and/or property damage.</p>	<p> Caution: Potential hazardous situation that may result in minor or moderate injury and/or property damage.</p>
---	--

Please read and comply with

- General Industry Safety & Health Regulations, part 1910, OSHA 2206, available from: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- State and local regulations



CONFORMS TO UL STD
62841-1, 62841-2-4
CERTIFIED TO CSA STD
C22.2 No. 62841-1, C22.2 No. 62841-2-4



WARNING

- Always wear required personal safety protection in accordance with manufacturer's instructions and local/national standards while using this tool.
- Read the Materials Safety Data Sheet (MSDS) for the work surface.
- If any physical hand/wrist discomfort is experienced, stop working and seek medical attention. Hand, wrist and arm injury may result from repetitive work, motion and overexposure to vibrations.

Safety rules for battery pack and charger

WARNING!

- Important safety and operating instructions for your battery and charger. Before using the charger, read all instructions and warnings on the charger, the battery pack and the tool.
- If the battery pack casing is cracked or damaged, do not insert into charger. There is a danger of electric shock or electrocution.
- Do not allow any liquid to get inside charger. Electric shock may result.
- This charger is not intended for any uses other than charging rechargeable batteries.
- Do not place any object on top of the charger, near any heat source or place the charger on a soft surface that may result in excessive internal heat.
- Make sure the cord is located so it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
- Do not use the charger if it has received a sharp blow, been dropped or otherwise damaged in any way.
- DO NOT store or use the tool and battery pack in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
- The charger is designed to operate on standard household electrical power (100–240 VAC). Do not attempt to use it on any other voltage.



CAUTION

- Always ensure the work piece to be sanded is firmly fixed in place.
- Before changing the abrasive always disconnect the power source.
- Never carry, store or leave the tool unattended with the power source connected).
- Keep hands clear of the spinning pad during use.
- Do not allow the tool to free speed without taking precautions to protect any persons or objects from the loss of the abrasive or backing pad.



Additional safety warnings

- Read all instructions before using this tool. All operators must be fully trained in the proper, safe use of this tool.
- All maintenance must be carried out by trained personnel. For service, contact a Mirka authorized service center.
- If the tool appears to malfunction, stop using it immediately and arrange for service and repair.

Additional information on battery and charger

- Never attempt to open the battery pack for any reason. If the plastic housing of the battery pack breaks or cracks, immediately discontinue use and do not recharge.

Technical data

Sander	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Voltage	10,8 VDC	10,8 VDC
Speed	4 000–8 000 rpm	4 000–8 000 rpm
Orbit	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Size of backing pad	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Weight (incl. battery) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Battery charger	Mirka BCA 108
Input	100–240 VAC, 50/60 Hz
Charging time	< 40 min (2,0 Ah)
Storage temperature range	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Charging temperature	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Dimension	191 x 102 x 86 mm
Weight	0,66 kg (1,46 lbs)
Degree of protection	II / □

Battery pack	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Type	Rechargeable Li-ion 3IXR19/65	Rechargeable Li-ion 3INR19/65	Rechargeable Li-ion 3INR19/65-2
Battery voltage	10.8 VDC	10.8 VDC	10.8 VDC
Capacity	2.0 Ah / 21.6 Wh	2.5 Ah / 27.0 Wh	5.0 Ah / 54.0 Wh
Weight	0.18 kg (0.4 lbs)	0.18 kg (0.4 lbs)	0.38 kg (0.83 lbs)
Intelligent battery	No	Yes	Yes

Noise and vibration information

Measured values are determined according to EN 62841.

Sander	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Sound pressure level (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Sound power level (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Sound measurement uncertainty K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vibration emission value a_h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Vibration emission uncertainty K *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Specifications subject to change without prior notice. Model range may vary between markets.

* In order to reflect normal working conditions of the sander the operating conditions did deviate from the standard method as follows: Grain size of the abrasive was 5 µm. Feed force was 10 N.

The values stated in the table are derived from laboratory testing in conformity with stated codes and standards and are not sufficient for risk evaluation. Values measured in a particular work place may be higher than the declared values. The actual exposure values and amount of risk or harm experienced by an individual are unique to each situation and depend upon the surrounding environment, the way in which the individual works, the particular material being worked, work station design and the user's exposure time and physical condition. Mirka Ltd accepts no responsibility for the consequences of using declared values instead of actual exposure values for any individual risk assessment.

Further occupational health and safety information can be obtained from the following websites:
<https://osha.europa.eu/en> (Europe) or <http://www.osha.gov> (USA)

Proper use of tool

This sander is designed for sanding all types of materials such as paints, metals, wood, stone, plastics, etc., using abrasives specially designed for this purpose. Do not use this sander for any other purpose than that specified without consulting the manufacturer or the manufacturer's authorized supplier. Do not use backing pads with an operating speed of less than 8000 rpm free speed. Any maintenance or repair work requiring the motor housing to be opened may only be carried out by an authorized service center.

Battery and charger

- The battery pack is not fully charged out of the carton. First read the safety instructions and then charge your battery according to the instructions.
- For optimal charging capacity the battery should be charged at an ambient temperature between 18°C (64°F) and 24°C (75°F). To prevent damage to the battery pack, do not charge the battery pack where the air temperature is below 4°C (32°F) or above 40°C (104°F).
- To obtain the longest possible battery life, we suggest the following:
 - Store and charge your battery in a cool area. Temperatures above or below normal room temperature will shorten battery life.
 - Never store the battery in a discharged condition. Recharge it immediately after it has been discharged.
- All batteries gradually lose their charge. The higher the temperature, the quicker they lose their charge.

If you store your tool for long periods of time without use, recharge the battery every month. This practice will prolong battery life.

Charging procedure

- Connect the power cord to the charger, and then plug into an outlet before inserting battery pack. All three charging lights will be on for two seconds and then turn off.
- Insert the battery pack into the charger. The lights will start to flash within 30 seconds.
- During the charging process, the charging lights will indicate the status as follows:
 - Three charging lights will flash in sequence during the charging process.
 - Fully charged, all three lights will remain on continuously.
- The charging process will last approximately 40 minutes for Mirka 10.8 V 2.0 Ah battery pack.

NOTE: This charger can only charge Mirka 10.8 V battery packs.

NOTE: Charging times may be longer depending on the surrounding temperature and battery conditions.

LED indication of 10.8 V charger

LED						
3						
2						
1						
Status	 Pre-charge (Trickle charge)	 Charging...	 Charging...	 Charging finished	 Over temperature	 Battery failure

Remain continuously on

Flashing

Charger diagnostics

The charger will indicate if:

- A battery pack is overheated. All three charging lights will flash. Remove the battery and allow it to cool down for 15–30 minutes and re-insert.
- A malfunction occurs in the battery or the charger. Two charging lights will flash. Remove the battery and allow it to cool down. Re-insert the battery pack into the charger. If two charging lights still flash, the battery or charger may require service.

How to get started

- When unpacking the tool, make sure it is intact, complete and has not been damaged in transport. Never use a damaged tool.
- Before use, check that the backing pad is correctly mounted.
- Install the fully charged battery pack into the sander until it locks in place with a click.

Operating instructions

- The tool is intended to be operated as a hand-held tool. The tool can be used in any position.
- Select a suitable abrasive and secure it to the backing pad. Make sure the abrasive is centered on the backing pad.
- The sander can now be activated / turned on and started by pressing the switch trigger.
- The sander will run and stay in active mode as long as the trigger is pressed. After the trigger is released the sander will stop but continue to stay in active mode for a short time before it automatically deactivates / turns off.
- When sander is in active mode the right LED is green.
- In active mode the left LED shows the battery status:
 - **Green:** Battery charge level is OK.
 - **Flashing green/red:** Battery charge level is weak.
 - **Red:** Battery voltage too low. Sander is not operable.
- In active mode the max rpm can be adjusted by pressing rpm+ or rpm–, Figure 1. The rpm can be adjusted in steps of 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500 and 8000 rpm.
- The rpm can be locked to prevent an accidental rpm change. Wait until the sander is not in active mode. Simultaneously press and hold both rpm+ and rpm– buttons and then pull the switch trigger. In order to unlock the tool, repeat same operation. If rpm+ or rpm– is pressed in speed lock mode the right led flashes red twice but no speed change occur.
- When sanding, always place the tool on the work surface before starting the tool. Always remove the tool from the work surface before stopping it. This will prevent gouging of the work surface due to excess speed of the abrasive.
- When sanding is finished, remove the battery from the sander by simultaneously pressing the button on both sides and removing the battery from the tool. Charge the battery.

Bluetooth

This tool is equipped with Bluetooth low energy technology and can be connected to an App from which additional tool functionality can be accessed. For more information on the App functionality and if it is available in your country, go to www.mirka.com.

Activate Bluetooth on your Mirka® AROS-B and Mirka® AOS-B as follows:

1. Connect the battery to the tool.
2. Press and hold the rpm+ button while activating the tool by pressing the switch trigger.
3. Middle LED is flashing green, to indicate that Bluetooth is active and ready for connections.
4. Middle LED is lit green when the tool is connected to another Bluetooth device.
5. Bluetooth is deactivated when the tool is deactivated/turned off.

NOTE! If the App is not installed or if it is not available in your country, Bluetooth shall not be activated.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Mirka Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Compliance with the radio regulations in North America has been verified in accordance with FCC Part 15 subpart B and C, RSS-GEN, RSS-247 and FCC §15 .247.

Maintenance



Always disconnect the power before maintenance!
Only use original Mirka spare parts!

Replacing the backing pad

1. Hold the spindle with fingers.
2. Turn the backing pad counterclockwise to remove it.
3. Fit and tighten the new backing pad.

Cleaning

Use a soft brush to remove any accumulated dust. Wear safety glasses to protect your eyes while cleaning. If the body of the tool needs cleaning, wipe it with a soft damp cloth. A mild detergent can be used.



WARNING: Never use alcohol, petrol or other cleaning agent. Never use caustic agents to clean plastic parts.

Charger cleaning instructions

Dirt and grease may be removed from the exterior of the charger using a cloth or soft non metallic brush. Do not use water or any cleaning solutions.



Further service

Servicing must always be performed by trained personnel. To keep the tool warranty valid and ensure optimal tool safety and function, servicing must be carried out by a Mirka authorized service center. To locate your local Mirka authorized service center, contact Mirka Customer service or your Mirka dealer.

Troubleshooting guide

Symptom	Possible cause	Solution
No light from sander right LED when trigger is pressed.	Battery pack not properly attached to the sander. Battery totally empty.	Insert the battery properly. Charge the battery.
The right sander LED is red and the sander slows down to 4000 rpm or stops when sanding.	Temperature too high in the sander. Heavy load for too long.	Reduce the load on the sander for some time and the sander will speed up again.
The right sander LED is red and rpm is slightly reduced.	Too heavy short-term load.	Use lighter load or wait a moment and the LED will automatically change to green.
The left LED is red and the sander is not running.	The battery voltage is too low.	Charge the battery.

Disposal information



DANGER: Disposal guidelines for old appliances. Render redundant power tools unusable by removing the power cord. Only for EU countries. Do not dispose of electric tools along with household waste. According to European Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation under national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and taken to an environmentally compatible recycling facility.



Declaración de conformidad

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finlandia declara bajo su única responsabilidad que los productos Lijadora Eléctrica Rotorbital Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") 8.000 R.P.M. (ver la tabla "Datos técnicos" sobre cada modelo específico) al que se refiere esta declaración es conforme a las siguientes normativas u otros documentos normativos: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 de acuerdo con las normativas 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2015/863/UE. Especificación de seguridad del cargador conforme a EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Cargador EMC conforme a EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13-8-2020</p> <p>Lugar y fecha de emisión</p>	<p>MIRKA</p> <p>Compañía</p>	 Stefan Sjöberg, Director Ejecutivo
<p>Instrucciones de manejo: Despiece, Lista de piezas, Declaración de conformidad, Equipo de seguridad personal requerido, Advertencia, Aviso, Precauciones de seguridad adicionales, Tabla de datos técnicos, Información sobre ruido y vibración, Uso correcto de la herramienta, Batería y cargador, Cómo arrancar, Instrucciones de manejo, Mantenimiento, Servicio adicional, Guía de solución de problemas, Información sobre gestión de residuos.</p>	<p>Fabricante / Proveedor Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finlandia Tfno. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Traducción de las instrucciones originales. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios en este manual sin previa notificación.

Importante

Lea las instrucciones de seguridad y operación con cuidado antes de instalar, operar o realizar mantenimiento de esta herramienta. Guarde estas instrucciones en un lugar fácilmente accesible.

Equipo de seguridad personal necesario



Lea el manual del operador



Gafas de seguridad



Protección auditiva







Guantes de seguridad



Máscara

Símbolos

 <p>Cumple con las normativas aplicables de la UE</p>	 <p>Cumple con los requisitos de la directiva RoHS para China</p>	 <p>Cumple con los requisitos del sistema RCM para Australia y Nueva Zelanda</p>
--	--	---

 <p>Advertencia: Indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, podría causar la muerte, lesiones graves y/o daños a la propiedad.</p> <p>Aviso: Indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas y/o daños a la propiedad.</p>

Por favor lea y atégase a lo siguiente:

- Normativa de salud e higiene general del sector (General Industry Safety & Health Regulations, part 1910, OSHA 2206) disponible en: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Normas estatales y locales



CONFORME A LAS NORMAS UNE-EN
62841-1, 62841-2-4
CERTIFICADO CONFORME A LAS NORMAS CSA
C22.2 N° 62841-1, C22.2 N° 62841-2-4



ADVERTENCIA

- Lleve puesto siempre el equipo de seguridad personal de acuerdo con las instrucciones del fabricante y de los estándares locales/nacionales cuando utilice esta herramienta.
- Lea la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) en relación a la superficie de trabajo.
- En caso de cualquier daño físico en la mano/muñeca, deje de trabajar y busque atención médica. Las lesiones en la mano, la muñeca y el brazo pueden derivar de un trabajo con movimientos repetitivos o de una exposición excesiva a las vibraciones.

Normas de seguridad para la batería y el cargador

ADVERTENCIA

- Importantes instrucciones de seguridad y manejo para la batería y el cargador. Antes de usar el cargador, lea todas las instrucciones y advertencias sobre el cargador, la batería y la herramienta.
- Si la batería está agrietada o ha sufrido daños, no la introduzca en el cargador. Corre peligro de recibir una descarga eléctrica o de electrocución.
- No deje que entre ningún líquido en el cargador. Podría recibir una descarga eléctrica.
- Este cargador no es compatible con cualquier uso que no sea el de cargar baterías recargables.
- No coloque ningún objeto encima del cargador, cerca de una fuente de calor o sobre una superficie suave que pueda provocar excesivo calor interno.
- Asegúrese de que el cable no esté en un lugar donde pueda ser pisado, se pueda tropezar con él o pueda verse expuesto a daños y maltrato.
- No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o ha recibido daños de algún otro tipo.
- NO almacene o utilice la herramienta y la batería en lugares en los que la temperatura alcance o supere los 50 °C (122 °F).
- El cargador ha sido diseñado para funcionar con alimentación eléctrica doméstica estándar (100–240 VAC). No intente utilizarlo con ningún otro voltaje.



AVISO

- Asegúrese siempre de que el objeto que va a lijar está firmemente sujeto en su lugar.
- Asegúrese de que el abrasivo está perfectamente centrado y firmemente sujeto al plato de soporte.
- Preste atención en todo momento a la seguridad laboral.
- Mantenga las manos alejadas del plato giratorio cuando esté en funcionamiento.
- No permita que la herramienta gire a velocidad libre y tome las precauciones necesarias para proteger a personas u objetos de la pérdida del abrasivo o el plato.



Precauciones de seguridad adicionales


- Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta herramienta. Todos los usuarios deben estar ampliamente capacitados para el uso adecuado y seguro de esta herramienta.
- Todo mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado. Para reparaciones, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Mirka.
- Si la herramienta pareciera estar funcionando mal, deje de usarla de inmediato y llévela a reparar.

Información adicional sobre la batería y el cargador

- Nunca, bajo ningún concepto, intente abrir la batería. Si la carcasa de plástico de la batería se rompe o se agrieta, deje de utilizarla de inmediato y no la recargue.

Datos técnicos

Lijadora	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Voltaje	10,8 VDC	10,8 VDC
Velocidad	4.000–8.000 R.P.M.	4.000–8.000 R.P.M.
Órbita	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Tamaño del plato de soporte	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Peso (incl. la batería) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Cargador de batería	Mirka BCA 108
Entrada	100–240 VAC, 50/60 Hz
Tiempo de carga	< 40 min. (2,0 Ah)
Rango de temperatura de almacenaje	–20°C ... 80°C (–4°F ... 176°F)
Temperatura de carga	4°C ... 40°C (32°F ... 104°F)
Medidas	191 x 102 x 86 mm
Peso	0,66 kg (1,46 lbs)
Grado de protección	II / 

Batería	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tipo	Li-ion 31XR19/65 recargable	Li-ion 31NR19/65 recargable	Li-ion 31NR19/65-2 recargable
Voltaje de la batería	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Capacidad	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Peso	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Batería inteligente	No	Sí	Sí

Información sobre ruido y vibración

Los valores medidos se determinan en base a EN 62841.

Lijadora	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Nivel de presión del sonido (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Nivel de potencia del sonido (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Incertidumbre sobre la medición del sonido K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Valor de emisión de la vibración a_n *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Factor de incertidumbre en la emisión de la vibración K	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. La gama de modelos puede variar de un mercado a otro.

* Con el fin de reflejar las condiciones normales de funcionamiento de la lijadora, sus condiciones de uso se han desviado del método estándar de la siguiente manera: El tamaño del grano del abrasivo era 5 µm. La fuerza de avance era de 10 N.

Los valores indicados en la tabla son de las pruebas de laboratorio, de conformidad con los códigos y estándares establecidos, y no son suficientes para la evaluación de riesgos. Los valores medidos en una zona de trabajo determinada pueden ser más altos que los declarados. Los valores reales de exposición y la cantidad de riesgo o daño sufrido por un individuo son únicos para cada situación y dependen de su entorno, la forma en que el individuo trabaja, el material en concreto en que se trabaja, el diseño del puesto de trabajo y el tiempo de exposición y la condición física del usuario. Mirka Ltd no se hace responsable de las consecuencias del uso de los valores declarados en lugar de los valores reales de exposición para cualquier evaluación del riesgo individual.

Se puede obtener más información sobre riesgos y seguridad laborales en las siguientes páginas web: <https://osha.europa.eu/en> (Europa) o <http://www.osha.gov> (EE.UU.)

Uso correcto de la herramienta

Esta lijadora ha sido diseñada para lijar todo tipo de materiales (pinturas, metales, madera, piedra, plásticos, etc.) utilizando un abrasivo especialmente diseñado para dicho propósito. No utilice esta lijadora para ningún propósito que no figure entre aquellos especificados sin consultar antes con el fabricante o el proveedor autorizado del fabricante. No utilice platos de soporte con una velocidad de funcionamiento inferior a 8.000 R.P.M. Aquellas tareas de mantenimiento o reparación que requieran abrir la carcasa del motor solo se podrán llevar a cabo en un centro de reparaciones autorizado.

Batería y cargador

- La batería no está totalmente cargada fuera del cartón. Lea primero las instrucciones de seguridad y después cargue la batería siguiendo las instrucciones.
- Para una capacidad de carga óptima, la batería debe cargarse a temperatura ambiente entre 18 °C (64 °F) y 24 °C (75 °F). Para evitar daños en la batería, no la cargue a temperaturas inferiores a 4 °C (32 °F) o superiores a 40 °C (104 °F).
- Para obtener la vida de batería más larga que sea posible, le sugerimos las siguientes medidas:
 - Guarde y cargue su batería en un lugar fresco. Las temperaturas superiores o inferiores a la temperatura ambiente normal acortarán la vida de la batería.
 - Nunca guarde la batería si está descargada. Recárguela de inmediato una vez que se haya descargado.
- Todas las baterías van perdiendo su carga de manera gradual. Cuanto más alta sea la temperatura, con más rapidez perderán la carga.

Si guarda su herramienta y no la utiliza durante un largo periodo de tiempo, recargue la batería todos los meses. Esta práctica prolongará la vida de la batería.

Procedimiento de carga

- Conecte el cable de alimentación al cargador, y después conéctelo a un enchufe antes de introducir la batería. Las tres luces de carga se encenderán durante dos segundos y después se apagarán.
- Introduzca la batería en el cargador. Las luces empezarán a parpadear en menos de 30 segundos.
- Durante el proceso de carga, las luces de carga indicarán el estado de la siguiente manera:
 - Tres luces de carga parpadearán consecutivamente durante el proceso de carga.
 - Una vez cargada, las tres luces permanecerán encendidas de forma continua.
- El proceso de carga durará aproximadamente 40 minutos para la batería Mirka de 10,8 V y 2,0 Ah.

¡ATENCIÓN! Este cargador solo puede cargar baterías Mirka de 10,8 V.

¡ATENCIÓN! Los tiempos de carga pueden ser más largos en función de las condiciones de temperatura y batería circundantes.

Indicador led del cargador de 10,8 V

LED						
3						
2						
1						
Estado	 Precarga (Carga lenta)	 Cargando...	 Cargando...	 Carga finalizada	 Por encima de la temperatura	 Fallo de la batería

Permanece encendido de forma continua Parpadeando

Diagnóstico del cargador

El cargador indicará si:

- Una batería está recalentada. Las tres luces de carga parpadearán. Extraiga la batería y deje que se enfríe unos 15–30 minutos antes de volver a introducirla.
- Hay una avería en la batería o en el cargador. Dos luces de carga parpadearán. Extraiga la batería y deje que se enfríe. Vuelva a introducir la batería en el cargador. Si todavía parpadean dos luces de carga, puede que sea necesario reparar la batería o el cargador.

Cómo arrancar

- Al desembalar la herramienta, asegúrese de que está intacta, completa y de que no ha sido dañada durante el transporte. No utilice nunca una herramienta dañada.
- Antes de utilizarlo, compruebe que el plato de soporte esté correctamente fijado.
- Instale la batería totalmente cargada en la lijadora hasta que encaje perfectamente en su lugar con un “clic”.

Instrucciones de manejo

- La herramienta ha sido diseñada para uso como herramienta manual. La herramienta se puede utilizar en cualquier posición.
- Seleccione un abrasivo adecuado y fjelo bien sobre el plato de soporte. Asegúrese de que el abrasivo está centrado sobre el plato de soporte.
- Ya se puede activar / encender la lijadora, y ponerla en marcha pulsando el interruptor.
- La lijadora se pondrá en funcionamiento y permanecerá en modo activo mientras el interruptor siga pulsado. Cuando se suelte el interruptor, la lijadora se detendrá pero seguirá en modo activo por un breve periodo de tiempo, antes de desactivarse / apagarse automáticamente.
- Cuando la lijadora está en modo activo, el led derecho se pone de color verde.
- En modo activo, el led izquierdo muestra el estado de la batería:

- **Verde:** El nivel de carga de la batería es correcto.
- **Parpadeo verde/rojo:** El nivel de carga de la batería es bajo.
- **Rojo:** El voltaje de la batería es demasiado bajo. No se puede utilizar la lijadora.

- El máx. de R.P.M. se puede ajustar en modo activo pulsando R.P.M.+ o R.P.M.–, figura 1. Las R.P.M. se pueden ajustar en pasos de 4.000, 5.000, 6.000, 6500, 7.000, 75000 y 8.000 R.P.M.
- Se pueden bloquear los R.P.M. para evitar un cambio accidental de R.P.M. Espere hasta que la lijadora deje de estar en modo activo. Mantenga pulsados simultáneamente los botones de R.P.M.+ y R.P.M.–, y entonces accione el interruptor. Para desbloquear la herramienta, repita la misma operación. Si están pulsados R.P.M.+ o R.P.M.– en modo de bloqueo de velocidad, el led derecho parpadeará dos veces en rojo pero no habrá cambio de velocidad.
- Para el lijado, coloque siempre la herramienta sobre la superficie de trabajo antes de encender la herramienta. Retire siempre la herramienta de la superficie de trabajo antes de detenerla. De este modo evitará posibles melladuras sobre la superficie de trabajo debido a un exceso de velocidad del abrasivo,
- Cuando termine el lijado, extraiga la batería de la lijadora pulsando simultáneamente el botón en ambos lados y extrayendo la batería de la herramienta. Cargue la batería.

Bluetooth

Esta herramienta está equipada con tecnología Bluetooth de bajo consumo, y se puede conectar a una app desde la cual se accede a las funciones adicionales de la herramienta. Para más información sobre las funciones de la app y sobre su disponibilidad en su país, visite www.mirka.com.

Active Bluetooth en su Mirka® AROS-B y Mirka® AOS-B de la siguiente manera:

1. Conecte la batería a la herramienta.
2. Mantenga pulsado el botón +rpm a la vez que activa la herramienta, pulsando para ello el interruptor.
3. El led central emitirá una luz intermitente verde para indicar que Bluetooth está activo y listo para conectarse.
4. El led central se pondrá verde cuando la herramienta esté conectada a otro dispositivo con Bluetooth.
5. Si la herramienta se desconecta o apaga, se desactivará el Bluetooth.

¡ATENCIÓN! Si la app no está instalada o no está disponible en su país, no podrá activarse el Bluetooth.

La marca nominativa y los logos de Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que haga Mirka Ltd de dichas marcas será bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales serán propiedad de sus respectivos propietarios. El cumplimiento de la normativa sobre radio en Norteamérica ha sido verificado de acuerdo con FCC, Parte 15, subpartes B y C, RSS-GEN, RSS-247 y FCC §15 .247.

Mantenimiento



¡Desconecte siempre la fuente de alimentación antes del mantenimiento!
¡Use solo piezas de repuesto originales de Mirka!

Cambio del plato de soporte

1. Sujete el husillo con los dedos.
2. Gire el plato de soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para extraerlo.
3. Coloque y asegure bien el nuevo plato de soporte.

Limpieza

Utilice una escobilla suave para quitar el polvo que se haya acumulado. Lleve gafas de seguridad para proteger sus ojos mientras limpia. Si es necesario limpiar el cuerpo de la herramienta, frótelo con un suave paño húmedo. Puede usar también un detergente no muy fuerte.



ADVERTENCIA: Nunca utilice alcohol, gasolina u otros agentes limpiadores. Nunca utilice agentes cáusticos para limpiar piezas de plástico.

Instrucciones de limpieza del cargador

La suciedad y la grasa se pueden eliminar del exterior del cargador utilizando un paño o una escobilla suave no metálica. No utilice agua ni soluciones de limpieza.



Servicio adicional

Solo el personal debidamente capacitado debe realizar el mantenimiento. Para mantener la garantía válida y para garantizar la seguridad y funcionamiento de la herramienta, se requiere que el servicio se efectúe en centros de servicio autorizado de Mirka. Para localizar su centro de servicio autorizado de Mirka, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente o con su distribuidor de Mirka.

Guía de solución de problemas

Síntoma	Causa posible	Solución
No se enciende ninguna luz en el led derecho de la lijadora al pulsar el interruptor.	La batería no está bien instalada en la lijadora. La batería está totalmente vacía.	Introduzca la batería correctamente. Cargue la batería.
El led derecho de la lijadora emite una luz roja y la lijadora baja a una velocidad de 4.000 R.P.M. durante el lijado.	Temperatura demasiado alta en la lijadora. Hay una carga pesada durante demasiado tiempo.	Reduzca la carga de la lijadora durante un tiempo y la lijadora recuperará su velocidad habitual.
El led derecho de la lijadora emite una luz roja y las R.P.M. disminuyen ligeramente.	La carga a corto plazo es demasiado pesada.	Utilice una carga más ligera y el led pasará a emitir automáticamente una luz verde.
El led izquierdo emite una luz roja y la lijadora no está encendida.	El voltaje de la batería es demasiado bajo.	Cargue la batería.

Información sobre gestión de residuos



PELIGRO: Indicaciones para la depolución de aparatos antiguos. Para inutilizar una herramienta de potencia obsoleta, quite el cable de alimentación. Solo para países de la UE. No se deshaga de sus herramientas eléctricas junto con el resto de sus residuos domésticos. En cumplimiento de las directivas europeas 2011/65/UE, 2015/863/UE y 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas que han llegado al final de su vida deben ser recogidas por separado y llevadas a una planta de reciclaje compatible con el medio ambiente.

Vastavusavaldus

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Soome teatab oma ainuvastutusel, et pöörlemiskiirusega 8000 p/min töötavad elektrilised taldlihvijad Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼ tolli) (vt konkreetse mudeli tabelit „Toote tehnilised andmed”), millele käesolev avaldus kehtib, vastavad järgmistele standarditelevõi muudele normdokumentidele: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 kooskõlas määrustega 2006/42/EÜ, 2014/30/EL, 2015/863/EL. Laadija ohutuse tehnilised andmed standardite EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008 järgi. Laadija elektromagnetiline ühilduvus standardite EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 järgi.</p>		
<p>Jeppo 13.08.2020</p> <p>Väljaandmise koht ja kuupäev</p>	<p>MIRKA</p> <p>Ettevõte</p>	 <p>Stefan Sjöberg, tegevjuht</p>
<p>Kasutusjuhised sisaldavad järgmist. Koostejoonis, komponentide nimekiri, vastavusavaldus, nõutavad isikukaitsevahendid, hoiatusteade, ettevaatusteade, täiendavad ohutusnõuded, tehniliste andmete tabel, müra- ja vibratsiooniteave, tööriista ettenähtud kasutamine, aku ja laadija, alustamine, kasutusjuhised, hooldamine, edasine hooldus, tõrkeotsingujuhend, teave kasutusest kõrvaldamise kohta.</p>	<p>Tootja/tarnija Mirka Ltd 66850 Jeppo, Soome Tel. +358 20 760 2111 Faks +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Algsete juhiste tõlge. Säilitame õigused muuta seda kasutusjuhendit ilma etteatamiseta.

Tähtis

Lugege need ohutus- ja kasutusjuhised enne tööriista paigaldamist, kasutamist või hooldamist hoolikalt läbi. Hoidke juhiseid turvalises ja hõlpsasti kättesaadavas kohas.

Nõutavad isikukaitsevahendid



Lugege kasutusjuhendit



Kandke kaitseprille



Kandke kõrvaklappe




Kandke kaitsekindaid



Kandke näomaski

Sümbolid

 <p>Vastab asjaomastele ELi standarditele</p>	 <p>Vastab China RoHS-i nõuetele</p>	 <p>Vastab Austraalia ja Uus-Meremaa nõuetele vastavuse märgi (RCM) nõuetele</p>
--	---	---

 <p>Hoiatus: võimalik ohuolukord, mis võib põhjustada surma või raske vigastuse ja/või varakahjustuse.</p> <p>Ettevaatus: võimalik ohuolukord, mis võib põhjustada kerge või keskmise vigastuse ja/või varakahjustuse.</p>

Lugemiseks ja täitmiseks

- General Industry Safety & Health Regulations (Üldised ohutus- ja tervishoiumäärused) (osa 1910, OSHA 2206), mis on saadaval järgmisest asukohast: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402.
- Riiklikud ja kohalikud määrused.



VASTAB STANDARDILE UL STD

62841-1, 62841-2-4

SERTIFITSEERITUD VASTAVALT STANDARDILE CSA STD

C22.2 nr 62841-1, C22.2 nr 62841-2-4



HOIATUS!

- Kasutage tööriista kasutamisel alati nõutavaid isikukaitsevahendeid, mille loetelu leiate tootja kasutusjuhiseist ja kohalikest/riiklikest standarditest.
- Lugege läbi tööpinna materjalide ohutuse andmeleht.
- Kui käel/randmel on füüsiliselt ebamugav, katkestage töö ja pöörduge arsti poole. Korduva töö, liigutuste ja liigse vibratsiooni tagajärjel võivad tekkida käelaba-, randme- ja käsivarrevigastused.

Ohutusekirjad aku ja laadija kohta

HOIATUS!

- Olulised ohutus- ja kasutusjuhised aku ja laadija kohta. Enne laadija kasutamist lugege kõik juhiseid ja hoiatusi laadijal, akul ning tööriistal.
- Kui aku korpus on möranenud või katki, ärge pange seda laadijasse. Sellega kaasneb elektrilöögioht, mis võib olla surmav.
- Ärge laske vedelikel laadijasse sattuda. Võite saada elektrilöögi.
- See laadija ei ole mõeldud muuks kui üksnes akude laadimiseks.
- Ärge asetage laadijale mingeid esemeid, samuti ärge pange laadijat soojusallikate lähedale ega pehmele pinnale, sest see võib põhjustada sisetemperatuuri tõusu.
- Veenduge, et kaabel oleks paigutatud nii, et sellele ei saaks peale astuda ega selle taha komistada ning et seda ei saaks muul moel kahjustada ega koormata.
- Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud terava löögi, maha kukkunud või muul viisil vigastatud.
- Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut kohtades, kus temperatuur võib ületada 50°C (122°F).
- Laadija on mõeldud töötama tavalise majapidamiselektri toitel (100–240 V vahelduvvool). Ärge püüdke seda kasutada mingi muu pingega.



ETTEVAATUST!

- Veenduge alati, et lihviv detail oleks korralikult kohale fikseeritud.
- Veenduge, et liivapaber oleks täpselt keskel ja kindlalt lihvpadja külge kinnitatud.
- Pöörake alati tähelepanu tööohutusele.
- Hoidke käed töötamise ajal pöörlevast tallast eemal.
- Ärge laske tööriistal vabalt liikuda, kasutamata ettevaatusabinõusid, et vältida inimeste või esemete tabamist ootamatult lahtitulnud lihvketta või -tallaga.



Täiendavad ohutusnõuded

- Enne tööriista kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kõikidel kasutajatel peab olema tööriista kasutus- ja ohutusalaane väljaõpe.
- Tööriista tohivad hooldada vaid väljaõppe saanud isikud. Hoolduseks võtke ühendust Mirka volitatud teeninduskeskusega.
- Kui tööriist tõrgub, lõpetage kohe selle kasutamine ning viige see hooldusse ja remonti.

Lisateave aku ja laadija kohta

- Ärge kunagi üritage akut ühelgi põhjusel avada. Kui aku plastkorpus puruneb või möraneb, lõpetage kohe kasutamine ja ärge akut laadige.

Tehnilised andmed

Lihvija	Mirka AROS-B 150NV	Mirka AOS-B 130NV
Pinge	10,8 V alalisvool	10,8 V alalisvool
Kiirus	4000–8000 p/min	4000–8000 p/min
Mõjuringi läbimõõt	5,0 mm (3/16 tolli)	3,0 mm (1/8 tolli)
Lihvtalla suurus	Ø 32 mm (1 ¼ tolli)	Ø 32 mm (1 ¼ tolli)
Mass (koos akuga)*	0,56 kg (1,24 naela)	0,57 kg (1,26 naela)

Akulaadija	Mirka BCA 108
Sisend	100–240 V vahelduvvool, 50/60 Hz
Laadimisaeg	<40 min (2,0 Ah)
Hoiundamise temperatuurivahemik	–20°C ... 80°C (–4°F ... 176°F)
Laadimistemperatuur	4°C ... 40°C (32°F ... 104°F)
Mõõtmed	191 x 102 x 86 mm
Mass	0,66 kg (1,46 naela)
Kaitseklass	II / □

Aku	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tüüp	Liitiumioon 3IXR19/65	Liitiumioon 3INR19/65	Liitiumioon 3INR19/65-2
Akupinge	10,8 V alalisvool	10,8 V alalisvool	10,8 V alalisvool
Võimsus	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Mass	0,18 kg (0,40 naela)	0,18 kg (0,4 naela)	0,38 kg (0,83 naela)
Nutiaku	Ei	Jah	Jah

Müra- ja vibratsiooniteave

Möödetud väärtused on määratud standardi EN 62841 alusel.

Lihvija	Mirka AROS-B 150NV	Mirka AOS-B 130NV
Helirõhutase (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Helivõimsustase (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Mürataseme mõõtmise määramatus K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vibratsiooniemissiooni väärtus a_h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Vibratsiooniemissiooni määramatus K*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. Mudelite valik sõltub turust.

* Lihvimasina tavapärase töötingimuste kajastamiseks erinesid töötingimused standardmeetodist järgmiselt: abrasiivi tera suurus oli 5 µm, etteandjõud oli 10 N.

Tabelis märgitud väärtused põhinevad laboris tehtud katsetel, mille puhul järgiti kehtivaid määruseid ja standardeid ning need ei ole piisavad riski hindamiseks. Konkreetsetes töökohas möödetud väärtused võivad olla märgitud väärtustest suuremad. Tegelikult rakenduvad väärtused ja isiku tekkiv risk või kahju olenevad olukorrast ning ümbrisevast keskkonnast, isiku töömeetoditest, töödeldavast materjalist, töökoha struktuurist ning tööajast ja kasutaja füüsilisest seisundist. Mirka Ltd ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad riskide hindamisel tegelike väärtuste asemel märgitud väärtuste kasutamisest.

Lisateavet töötervishoiu ja -ohutuse kohta leiate järgmistelt veebisaitidelt:

<https://osha.europa.eu/en> (Euroopa) või <http://www.osha.gov> (USA)

Tööriista ettenähtud kasutamine

See lihvija on mõeldud lihvimistöodeks kõigi materjalitüüpide puhul: värvid, metallid, puit, kivi, plast jne, kasutades materjalile sobivat lihvimismaterjali. Ärge kasutage seda lihvijat ühelgi muul kui ettenähtud otstarbel ilma tootjaga või tootja volitatud tarnijaga konsulteerimata. Ärge kasutage lihvitaldu, mille lubatud pöörlemiskiirus on väiksem kui 8000 p/min. Mis tahes hooldus- või remonditöid, mis nõuavad mootorikorpuse avamist, tohib teha vaid volitatud hoolduskeskuses.

Aku ja laadija

- Aku ei ole karbist võttes täis laetud. Lugege esmalt ohutusjuhiseid ja seejärel laadige akut juhiste järgi.
- Optimaalse laadimismahu saavutamiseks tuleb akut laadida ümbritseval temperatuuril 18 °C (64 °F) kuni 24 °C (75 °F). Aku kahjustamise vältimiseks ärge seda laadige, kui ümbritsev temperatuur on alla 4 °C (32 °F) või üle 40 °C (104 °F).
- Aku võimalikult pika tööea tagamiseks soovitage järgmist.
 - Hoidke ja laadige akut jahedas kohas. Toatemperatuurist kõrgemal või madalamal temperatuuril laadimine lühendab aku tööiga.
 - Kunagi ärge hoiundage tühja akut. Laadige see kohe täis, kui see tühjeneb.
- Kõigi akude laetustase väheneb ajapikku. Mida kõrgem on temperatuur, seda kiiremini väheneb laetustase.

Kui te oma tööriista pikka aega ei kasuta, laadige akut kord kuus. See tava pikendab aku tööiga.

Laadimine

- Ühendage toitejuhe laadijaga ja seejärel seinakontakti, alles siis sisestage aku. Kõik kolm laadimistuld süttivad kaheks sekundiks ja seejärel kustuvad.
- Sisestage aku laadijasse. Tuled vilguvad 30 sekundit.
- Laadimise ajal näitavad laadimistuled olekut järgmiselt.
 - Kolm laadimistuld vilguvad laadimise ajal kordamööda.
 - Kui aku on täis, jäävad kõik kolm tuld püsivalt põlema.
- Laadimine kestab, Mirka 10,8 V 2,0 Ah aku puhul umbes 40 minutit.

MÄRKUS. Selle laadijaga saab laadida ainult Mirka 10,8 V akusid.

MÄRKUS. Laadimisaeg võib olla pikem olenevalt ümbritsevast temperatuurist ja aku seisukorrast.

10,8 V laadija näidikutuli

LED-TULI						
3						
2						
1						
Olek	 Eellaadimine (järelaadimine)	 Laadimine ...	 Laadimine ...	 Laadimine on lõpetatud	 Ületemperatuur	 Aku tõrge

Jäävad püsivalt põlema

Vilguvad

Laadija diagnostika

Laadija annab märku järgmiselt.

- Aku on ülekuumenenud. Kõik kolm laadimistuld hakkavad vilkuma. Eemaldage aku ja laske sel 15–30 minutit jahtuda, seejärel sisestage uuesti.
- Akus või laadijas ilmneb tõrge. Kaks laadimistuld hakkavad vilkuma. Eemaldage aku ja laske sel jahtuda. Sisestage aku uuesti laadijasse. Kui kaks laadimistuld endiselt vilguvad, võib aku või laadija vajada hooldust.

Alustamine

- Tööriista lahtipakkimisel veenduge, et see oleks terve ega poleks transpordi käigus kahjustada saanud. Ärge kunagi kasutage kahjustatud tööriista.
- Enne kasutamist veenduge, et lihvpadid oleks korralikult kinnitatud.
- Paigaldage täislaetud aku lihvijasse, nii et see lukustub klõpsuga paika.

Kasutusjuhised

- Tööriist on mõeldud kasutamiseks käsitööriistana. Tööriista saab kasutada mis tahes asendis.
- Valige töö jaoks sobiv lihvketas ja kinnitage see lihvitala külge. Veenduge, et lihvketas oleks täpselt lihvpadja keskel.
- Lihvija saab nüüd aktiveerida / sisse lülitada ja käivitada, vajutades päästiklülilit.
- Lihvija hakkab tööle ning püsib aktiivses režiimis seni, kuni päästikut all hoitakse. Päästiku vabastamisel lihvija peatub, kuid jääb enne automaatset inaktiveerumist/väljalülitumist mõneks ajaks aktiivsesse režiimi.
- Kui lihvija on aktiivses režiimis, põleb parempoolne LED-tuli roheliselt.
- Aktiivses režiimis näitab vasakpoolne LED-tuli aku olekut:

– **Roheline:** aku laetuse tase on piisav.

– **Vilgub roheliselt/punasekt:** aku hakkab tühjenema.

– **Punane:** aku pinget on liiga madal. Lihvijat ei saa kasutada.

- Aktiivses režiimis saab maksimaalset pöörete arvu reguleerida, vajutades nuppu rpm+ või rpm– (joonis 1). Pöörete arvaks saab valida kas 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500 või 8000 p/min.
- Pöörete arvu saab lukustada, et vältida selle juhuslikku muutmist. Oodake, kuni lihvija pole enam aktiivses režiimis. Vajutage korraka nuppe rpm+ ja rpm– ning hoidke neid all, seejärel tõmmake päästiklülilit. Tööriista avamiseks korrake seda toimingut. Kui lukustatud kiiruse režiimis vajutatakse nuppu rpm+ või rpm–, vilgub punane LED-tuli kaks korda, kuid kiirus ei muutu.
- Lihvimisel asetage tööriist alati enne käivitamist tööpinnale. Enne tööriista seiskamist eemaldage see alati tööpinnalt. Sellega väldite töödeldava pinna kraapimist seiskumisel pöörleva lihvkettaga.
- Kui lihvimine on lõppenud, eemaldage aku lihvijast, vajutades korraka mõlemal küljel olevat nuppu ja eemaldades aku tööriista küljest. Laadige akut.

Bluetooth

See tööriist on varustatud Bluetoothi energiasäästliku tehnoloogiaga ja selle saab ühendada rakendusega, mille abil pääseb juurde tööriista täiendavatele omadustele. Lisateabe saamiseks rakenduse funktsionaalsuse ja selle kättesaadavuse kohta teie riigis, vt veebilehele www.mirka.com.

Bluetoothi aktiveerimiseks seadmetel Mirka® AROS-B ja Mirka® AOS-B toimige järgmiselt:

1. Paigaldage tööriistale aku.
2. Vajutage nupule rpm+ ja hoidke seda all, vajutades samal ajal päästiklülilit.
3. Keskmine LED-tuli vilgub roheliselt. See näitab, et Bluetooth on aktiivne ja ühendusteks valmis.
4. Keskmine LED-tuli põleb püsivalt, kui tööriist on ühendatud teise Bluetooth-seadmega.
5. Bluetooth inaktiveeritakse tööriista inaktiveerimisel/välja lülitamisel.

MÄRKUS. Kui rakendust pole installitud või see pole teie riigis saadaval, ei aktiveerita Bluetoothi.

Sõnamärgi Bluetooth® ja logo omanik on Bluetooth SIG, Inc. ja Mirka Ltd kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele. Vastavust Põhja-Ameerika raadioeeskirjadele on kontrollitud USA föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) eeskirjade 15. jao alajagudele B ja C, RSS-GEN, RSS-247 ning FCC §-le 15 .247.

Hooldamine



Eemaldage seade alati enne hooldustööde alustamist toiteallikast.
Kasutage üksnes Mirka originaalvaruosi!

Lihvpadja vahetamine

- 1 Hoidke võlli sõrmedega.
- 2 Keerake lihvpatja eemaldamiseks vastupäeva.
- 3 Paigaldage ja pingutage uus lihvpad.

Puhastamine

Kasutage pehmet harja seadmele kogunenud tolmu eemaldamiseks. Kandke kaitseprille, et puhastamise ajal oma silmi kaitsta. Kui tööriista korpus vajab puhastamist, pühkige seda pehme, niiske lapiga. Lubatud on kasutada õrnatoimelist pesuvahendit.



HOIATUS. Ärge kunagi kasutage alkoholi, bensiini või muid puhastusvahendeid. Ärge kunagi puhastage plastosi söövitavate ainetega.

Laadija puhastamise juhised

Laadija välispinnalt võib eemaldada mustust ja rasvaplekkke, kasutades lappi või pehmet, mittemetallist harja. Ärge kasutage vett või mis tahes puhastuslahuseid.



Edasine hooldus

Hooldust peab alati tegema vastava väljaõppega isik. Tööriista garantii kehtivuse säilitamiseks ning tööriista ohutuse ja toimivuse tagamiseks tuleb seda alati lasta hooldada Mirka volitatud teeninduskeskuses. Mirka kohaliku volitatud teeninduskeskuse leidmiseks võtke ühendust Mirka klienditeeninduse või edasimüüjaga.

Tõrkeotsingu juhend

Sümptom	Võimalik põhjus	Lahendus
Päästiku vajutamisel ei sütti parempoolne LED-tuli.	Aku ei ole korralikult lihvasse paigaldatud. Aku on täiesti tühi.	Sisestage aku õigesti. Laadige akut.
Lihvija parempoolne LED-tuli põleb punaselt ja lihvija kiirus langeb lihvimise ajal tasemele 4000 p/min või lihvija peatub.	Lihvija temperatuur on liiga kõrge. Lihvija on töötanud liiga kaua suure koormusega.	Vähendage mõneks ajaks lihvija koormust, kuni lihvija on uuesti kiirus kogunud.
Lihvija parempoolne LED-tuli põleb punaselt ja pöörlemiskiirus on veidi vähenenud.	Liiga suur lühiajaline koormus.	Kasutage väiksemat koormust või oodake veidi – LED-tuli muutub automaatselt roheliseks.
Vasakpoolne LED-tuli põleb punaselt ja lihvija ei tööta.	Aku pinge on liiga madal.	Laadige akut.

Teave kasutusest kõrvaldamise kohta



OHT! Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamise juhised. Muutke liigsed elektritööriistad kasutuskõlbatuks, eemaldades toitejuhtme. Ainult EL-i riikidele. Ärge visake elektritööriistu olmejäätmete sekka. Mahakantud elektri- ja elektroonikaseadmete Euroopa direktiivide 2011/65/EL, 2015/863/EL ja 2012/19/EL kohaselt ning nende rakendamisel riiklike seaduste järgi tuleb elektritööriistad, mille kasutusiga on läbi, koguda eraldi kokku ja viia keskkonnasäästlikku kogumiskeskusesse.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

<p>Mirka Oy, 66850 Jepua Vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet Mirka® AROS-B ja AOS-B 32 mm (1¼") 8 000 k/min sähkökäyttöinen epäkeskiohjamakone (ks. mallikohtainen taulukko "Tekniset tiedot"), joita tämä vakuutus koskee, täyttävät seuraavien standardien ja muiden määräysten vaatimukset: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 direktiivien 2006/42/EY, 2014/30/EU, 2015/863/EU määräysten mukaisesti. Latauslaitteen turvallisuusmäärittely standardien EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008 mukaisesti. Latauslaitteen sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) standardien EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 mukaisesti.</p>		
<p>Jepua 13.8.2020</p> <p>Paikka ja aika</p>	<p>MIRKA</p> <p>Yritys</p>	 Stefan Sjöberg, toimitusjohtaja
<p>Käyttöohjeen sisältö: Räjähdytskuva, Osaluettelo, Vaatumustenmukaisuusvakuutus, Vaadittavat henkilönsuojaimet, Varoitus, Huomio, Muut turvallisuusvaroitukset, Tekniset tiedot, Melu- ja värinäätiedot, Koneen oikea käyttö, Akku ja latauslaite, Käytön aloittaminen, Käyttöohjeet, Kunnossapito, Muu huolto, Vianetsintäohjeet, Käytöstä poistaminen.</p>	<p>Valmistaja/Myyjä Mirka Oy 66850 Jepua Puh. 020 760 2111 Fax 020 760 2290 www.mirka.com</p>	

Käännös alkuperäisistä ohjeista. Pidätämme oikeuden tämän käyttöohjeen muuttamiseen ilman ennakoilmoitusta.




Tärkeää


Lue nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän koneen asennusta, käyttöä tai kunnossapitoa. Säilytä nämä ohjeet hyvin saatavilla turvallisessa paikassa.

Vaadittavat henkilönsuojaimet



Merkinnät

	Asiannukaisten EU-standardien mukainen.		Kiinan RoHS-vaatimuksen mukainen.		Australian ja Uuden-Seelannin RCM-vaatimuksen mukainen.
---	---	---	-----------------------------------	---	---

	Varoitus: Mahdollinen vaaratilanne, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilö- ja/tai omaisuusvahingon.
	Huomio: Mahdollinen vaaratilanne, joka voi aiheuttaa lievän tai keskivaikean henkilö- ja/tai omaisuusvahingon.

Lue ja noudata

- General Industry Safety & Health Regulations, part 1910, OSHA 2206. Tilausosoite: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Kansalliset ja paikalliset määräykset



TÄYTTÄÄ standardin UL STD
62841-1, 62841-2-4 vaatimukset
SERTIFIOITU standardin CSA STD
C22.2 nro 62841-1, C22.2 nro 62841-2-4 mukaisesti



VAROITUS

- Käytä aina valmistajan ohjeiden ja paikallisten/kansallisten standardien mukaisia henkilönsuojaimia tätä konetta käyttäessäsi.
- Lue työstettävän materiaalin käyttöturvallisuustiedote.
- Jos käsi tai ranne tuntuu kivuliaalta, lopeta työskentely ja hakeudu lääkärin hoitoon. Monotoninen työ, samanlaisina toistuvat liikkeet ja ylimääräinen tärinä voivat aiheuttaa käden, ranteen ja käsivarren vammoja.

Akkupaketin ja latauslaitteen turvallisuusmääräykset

VAROITUS!

- Akun ja latauslaitteen tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita. Lue kaikki latauslaitetta, akkua ja konetta koskevat ohjeet ja varoitukset ennen latauslaitteen käyttöä.
- Jos akkupaketissa on halkeamia tai muita vaurioita, älä aseta sitä latauslaitteeseen. Seurauksena voi olla vaarallinen tai tappava sähköisku.
- Älä päästä mitään nestettä latauslaitteen sisälle. Seurauksena voi olla sähköisku.
- Tätä latauslaitetta ei ole tarkoitettu mihinkään muuhun käyttöön kuin akkujen lataamiseen.
- Älä pane mitään esinettä latauslaitteen päälle, äläkä aseta latauslaitetta lähelle lämmönlähdettä tai pehmeälle pinnalle, joka aiheuttaa latauslaitteen ylikuumentumisen.
- Varmista, että johto on sijoitettu niin, ettei kukaan astu sen päälle, kompastu siihen eikä vioita tai kuormita sitä.
- Älä käytä latauslaitetta, jos siihen on osunut terävä isku, se on pudonnut maahan tai vahingoittunut jollakin muulla tavalla.
- ÄLÄ säilytä tai käytä konetta ja akkupakettia tiloissa, joissa lämpötila voi nousta 50°C:een (122°F) tai sen yli.
- Latauslaite on tarkoitettu liitettäväksi normaaliin verkkojännitteeseen (100–240 VAC). Älä yritä käyttää sitä millään muulla jännitteellä.



HUOMIO

- Varmista aina, että hiottava työkappale on kiinnitetty tukevasti paikalleen.
- Varmista, että hiomapyörö on keskitetty tarkasti ja kiinnitetty kunnolla alustallaan.
- Huomioi aina työturvallisuus.
- Pidä kädet etäällä pyörivästä alustallasta.
- Ole varovainen käyttäessä konetta tyhjäkännillä estääksesi henkilö- tai esinevahingot, jos hiomapyörö tai alustalla irtoaa koneesta.



Muut turvallisuusvaroitukset

- Lue kaikki ohjeet ennen tämän koneen käyttöä. Kaikkien tätä konetta käyttävien on osattava käyttää sitä oikein ja turvallisesti.
- Kaikki huolto- ja korjaustyöt on annettava koulutetun henkilöstön tehtäväksi. Jos kone tarvitsee huoltoa, toimita se valtuutettuun Mirka-huoltoliikkeeseen.
- Jos koneessa ilmenee toimintahäiriö, lopeta välittömästi sen käyttö ja toimita se huollettavaksi ja korjattavaksi.

Lisätietoja akusta ja latauslaitteesta

- Älä yritä avata akkupakettia mistään syystä. Jos akkupaketin muovikotelo rikkoutuu tai halkeaa, lopeta käyttö välittömästi äläkä lataa akkupakettia uudelleen.

Tekniset tiedot

Hiomakone	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Jännite	10,8 VDC	10,8 VDC
Nopeus	4 000–8 000 k/min	4 000–8 000 k/min
Epäkeskoliike	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Alustallan koko	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Paino (sis. akun) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Latauslaitte	Mirka BCA 108
Tulojännite	100–240 VAC, 50/60 Hz
Latausaika	< 40 min (2,0 Ah)
Säilytyslämpötila	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Latauslämpötila	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Mitat	191 x 102 x 86 mm
Paino	0,66 kg (1,46 lbs)
Suojausluokka	II / II

Akkupaketti	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tyyppi	Ladattava Li-ion 3IXR19/65	Ladattava Li-ion 3INR19/65	Ladattava Li-ion 3INR19/65-2
Akkujännite	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Kapasiteetti	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Paino	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Älyakku	Ei	Kyllä	Kyllä

Melu- ja värinäätiedot

Arvot on mitattu standardin EN 62841 mukaisesti.

Hiomakone	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Äänenpainetaso (L _{pa})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Äänentehotasoa (L _{pa})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Äänimittauksen epävarmuus K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Tärinäarvo a _h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Tärinäarvon epävarmuus K*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Mallisto voi vaihdella markkinoittain.

* Jotta käyttöolosuhteet vastaisivat hiomakoneen normaaleita työolosuhteita, ne poikkesivat standardimenetelmästä seuraavasti: Hiomatuotteen jyväkoko oli 5 µm. Syöttövoima oli 10 N.

Taulukon arvot on saatu laboratoriokeikeista ilmoitettujen sääntöjen ja standardien mukaisesti eivätkä ne ole riittäviä riskien arviointiin. Tiettyllä työpaikalla mitatut arvot voivat olla ilmoitettuja mittausarvoja korkeammat. Todelliset altistumisarvot sekä yksittäiselle henkilölle aiheutuvan riskin tai koetun haitan määrä riippuvat kulloisestakin työtilanteesta, työympäristöstä, työskentelytavasta, työstettävästä materiaalista, työaseman suunnittelusta sekä altistumisajasta ja käyttäjän fyysisestä kunnosta. Mirka Oy ei hyväksy minkäänlaista vastuuta seurauksista, jotka johtuvat ilmoitettujen arvojen käyttämisestä mihinkään yksilölliseen riskinarviointiin todellisten altistumisarvojen sijasta.

Lisää työsuojelu- ja työturvallisuustietoja on saatavissa seuraavilta web-sivustoilta:
<https://osha.europa.eu/en> (Eurooppa) tai <http://www.osha.gov> (USA)

Koneen oikea käyttö

Tämä hiomakone on suunniteltu kaikentyyppisen materiaalin, kuten metallin, puun, kiven, muovin jne. hiomiseen kyseiseen tarkoitukseen suunniteltuja hiomapyöröjä käyttäen. Älä käytä tätä hiomakonetta mihinkään muuhun kuin edellä määriteltyyn tarkoitukseen neuvottelematta valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan kanssa. Älä käytä alustalloja, jotka on tarkoitettu pienemmille jarruttamattomille nopeuksille kuin 8 000 k/min. Huolto- tai korjaustyöt, jotka edellyttävät moottorikotelon avaamista, saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike.

Akku ja latauslaite

- Akkupakettia ei toimiteta täyteen ladattuna. Lue ensin turvallisuusohjeet ja lataa sen jälkeen akku ohjeiden mukaan.
- Akkupaketin optimaalisen kapasiteetin varmistamiseksi se tulisi ladata ympäristölämpötilassa 18–24°C (64–75°F). Akkupaketin vaurioitumisen estämiseksi älä lataa sitä alle 4°C:een (32°F) tai yli 40°C:een (104°F) lämpötilassa.
- Jotta akku kestäisi mahdollisimman pitkään, ehdotamme seuraavaa:
 - Säilytä ja lataa akku viileässä. Huonelämpötilaa korkeammat tai alhaiset lämpötilat lyhentävät akun kestoikää.
 - Älä koskaan säilytä akkua purkautuneena. Lataa purkautunut akku välittömästi.
- Kaikki akut menettävät vähitellen varaustaan. Mitä korkeampi lämpötila on, sitä nopeammin varaus vähenee.

Jos säilytät konettasi pitkiä aikoja käyttämättömänä, lataa akku kuukauden välein. Tämä pidentää akun kestoikää.

Lataaminen

- Liitä verkkojohto latauslaitteeseen ja sen jälkeen pistorasiaan, ennen kuin asetat akkupaketin latauslaitteeseen. Kaikki kolme latausvaloa syttyvät nyt kahdeksi sekunniksi ja sammuvat sen jälkeen.
- Aseta akkupaketti latauslaitteeseen. Valot alkavat vilkkua 30 sekunnin kuluessa.
- Latauksen aikana latausvalot ilmaisevat latauksen tilan seuraavasti:
 - Latauksen aikana kaikki kolme latausvaloa vilkkuvat peräkkäin.
 - Kun akku on ladattu täyteen, kaikki kolme valoa palavat yhtäjaksoisesti.
- Mirka 10,8 V 2,0 Ah akkupaketin lataaminen kestää noin 40 minuuttia.

HUOM! Tämä latauslaite pystyy lataamaan vain Mirka 10,8 V akkupaketteja.

HUOM! Latausaika voi olla pidempi riippuen ympäristön lämpötilasta ja akun kunnosta.

10,8 V latauslaitteen tilan ilmaisu merkkivaloilla

MERKKIVALO						
3						
2						
1						
Tila	 Huoltolataus	 Lataa...	 Lataa...	 Lataus valmis	 Yliämpö	 Akkuvika

Palaa jatkuvasti

Vilkkuu

Latausdiagnostiikka

Latauslaite ilmaisee, jos:

- Akkupaketti on ylikuumentunut. Kaikki kolme latausvaloa vilkkuvat. Poista akku, anna sen jäähtyä 15–30 minuuttia ja aseta se takaisin paikalleen.
- Akussa tai latauslaitteessa ilmenee toimintahäiriö. Kaksi latausvaloa vilkkuu. Poista akku ja anna sen jäähtyä. Aseta akkupaketti uudelleen latauslaitteeseen. Jos kaksi latausvaloa vilkkuu edelleen, akku tai latauslaite voi vaatia huoltoa.

Käytön aloittaminen

- Kun purat koneen pakkauksesta, varmista, että se on ehjä ja täydellinen eikä siinä ole kuljetusvaurioita. Älä koskaan käytä viallista konetta.
- Tarkasta ennen käyttöä, että alustalla on asennettu oikein.
- Aseta täyteen ladattu akkupaketti hiomakoneeseen niin, että se lukittuu naksauten paikalleen.

Käyttöohjeet

- Kone on tarkoitettu kädessä pidettäväksi työkaluksi. Konetta voidaan käyttää kaikissa sen asennoissa.
- Valitse sopiva hiomapyörö ja kiinnitä se pitävästi alustallaan. Varmista, että hiomapyörö on keskitetty alustallaan.
- Hiomakone voidaan nyt aktivoida / kytkeä päälle ja käynnistää painamalla liipaisinta.
- Hiomakone käy ja pysyy aktiivoidussa tilassa niin kauan, kuin liipaisinta painetaan. Kun liipaisin on vapautettu, hiomakone pysähtyy mutta pysyy aktiivoidussa tilassa lyhyen aikaa ja kytkeytyy sen jälkeen automaattisesti pois aktiivoidusta tilasta / päältä.
- Kun hiomakone on aktiivoidussa tilassa, oikeanpuoleinen merkkivalo palaa vihreänä.
- Aktiivoidussa tilassa vasemmanpuoleinen merkkivalo näyttää akun tilan:

- **Vihreä:** Akun varaustaso on OK.
- **Vilkuva vihreä/punainen:** Akun varaustaso on heikko.
- **Punainen:** Akkujännite on liian alhainen. Hiomakonetta ei voi käyttää.

- Aktiivoidussa tilassa maksiminopeutta voidaan säätää painamalla painiketta rpm+ tai rpm–, Kuva 1. Pyörimisnopeudeksi voi säätää portaittain 4 000, 5 000, 6 000, 6 500, 7 000, 7 500 ja 8 000 k/min.
- Pyörimisnopeus voidaan lukita niin, ettei sitä voi muuttaa tahattomasti. Odota, kunnes hiomakone on kytkeytynyt pois aktiivoidusta tilasta / päältä. Paina samanaikaisesti painikkeita rpm+ ja rpm– ja vedä sen jälkeen liipaisimesta. Poistaaksesi koneen lukituksen, toista edellinen toimenpide. Jos painiketta rpm+ tai rpm– painetaan pyörimisnopeuden lukitustilassa, oikeanpuoleisessa merkkivalossa vilkkuu kaksi kertaa punainen valo, mutta pyörimisnopeus ei muutu.
- Aseta kone aina hiottavan pinnan päälle ennen käynnistämistä. Nosta kone aina pois hiottavalta pinnalta ennen pysäyttämistä. Tämä estää nopeasti pyörivää hiomapyöröä naarmuttamasta hiottavaa pintaa.
- Kun hionta on valmis, poista akku hiomakoneesta painamalla samanaikaisesti painiketta molemmilta puolilta ja irrottamalla akku koneesta. Lataa akku.

Bluetooth

Tämä kone on varustettu energiaa säästävällä Bluetooth-tekniologialla ja se voidaan yhdistää sovellukseen, josta koneeseen on saatavissa lisää toimintoja. Katso lisätietoja sovelluksesta ja tiedot sen saatavuudesta omassa maassasi sivustolta www.mirka.com.

Aktivoi Bluetooth Mirka® AROS-B- ja Mirka® AOS-B -koneestasi seuraavasti:

1. Yhdistä akku koneeseen.
2. Paina painiketta rpm+ ja pidä se alaspainettuna samalla, kun käynnistät koneen liipaisinkytkimellä.
3. Keskimmäinen LED vilkkuu vihreänä sen merkiksi, että Bluetooth on aktiivinen ja valmis yhteysien muodostamiseen.
4. Keskimmäinen LED palaa vihreänä, kun kone on yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen.
5. Bluetooth kytkeytyy toiminnasta, kun kone kytketty pois päältä/koneen virta on katkaistu.

HUOM! Jos sovellusta ei ole asennettu tai se ei ole käytettävissä maassasi, Bluetooth ei aktivoitu.

Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Mirka Oy käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kaupanimet ovat niiden omistajien omaisuutta. Yhteensopivuus Pohjoisamerikkalaisten radiosäätöjen kanssa on todennettu seuraavien mukaisesti: FCC Osa 15 alaluku B ja C, RSS-GEN, RSS-247 ja FCC §15 .247.

Kunnossapito



Irrota kone aina sähköverkosta ennen kunnossapitotöitä!
Käytä vain alkuperäisiä Mirka-varaosia!

Alustallan vaihto

1. Pidä karasta kiinni sormin.
2. Irrota alustalla kiertämällä sitä vastapäivään.
3. Asenna uusi alustalla ja kiristä se.

Puhdistus

Poista kertynyt pöly pehmeällä harjalla. Käytä suojalaseja puhdistuksen aikana. Jos työkalun runko pitää puhdistaa, pyyhi se pehmeällä nihkeällä liinalla. Tähän voi käyttää mietoa pesuainetta.



VAROITUS: Älä koskaan käytä alkoholia, bensiiniä tai muuta puhdistusainetta. Älä koskaan käytä emäksisiä aineita muoviosien puhdistukseen.

Laturin puhdistusohjeet

Lian ja rasvan voi poistaa laturin ulkopinnalta liinalla tai pehmeällä harjalla, joka ei ole metallia. Älä käytä vettä tai mitään puhdistusliuosta.



Muu huolto

Huolto on aina annettava koulutetun henkilöstön suoritettavaksi. Pitääksesi takuun voimassa ja varmistaaksesi, että kone on täysin turvallinen ja toimintakuntoinen, se on huollatettava valtuutetussa Mirka-huoltoliikkeessä. Löytääksesi lähimmän valtuutetun Mirka-huoltoliikkeen ota yhteys Mirka-asiakaspalveluun tai Mirka-jälleenmyyjään.

Vianetsintäohjeet

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Hiomakoneen oikeanpuoleiseen merkkivaloon ei syty valoa, kun liipaisinta painetaan.	Akkupakettia ei ole asetettu oikein hiomakoneeseen. Akku on täysin tyhjä.	Aseta akku oikein paikalleen. Lataa akku.
Hiomakoneen oikeanpuoleinen merkkivalo palaa punaisena ja koneen pyörimisnopeus hidastuu 4 000 kierrokseen minuutissa tai kone pysähtyy hionnan aikana.	Hiomakone kuumenee liikaa. Liian pitkäaikainen raskas kuormitus.	Vähennä hiomakoneen kuormitusta, kunnes hiomakoneen pyörimisnopeus palautuu ennalleen.
Hiomakoneen oikeanpuoleinen merkkivalo palaa punaisena ja koneen pyörimisnopeus hidastuu hieman.	Liian raskas lyhytaikainen kuormitus.	Kevennä kuormitusta tai odota jonkin aikaa. Merkkivalo muuttuu itsestään vihreäksi.
Vasemmanpuoleinen merkkivalo palaa punaisena eikä hiomakone käy.	Akkujännite on liian alhainen.	Lataa akku.

Käytöstä poistaminen



VAARA: Käytöstä poistettavien laitteiden hävitysohjeet. Tee käytöstä poistetut sähkökoneet käyttökelvottomiksi poistamalla niistä verkkojohto. Vain EU-maat. Älä hävitä sähkötyökaluja kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien eurooppalaisten direktiivien 2011/65/EU, 2015/863/EU ja 2012/19/EU ja niiden kansallisessa lainsäädännössä täytäntöön pantujen määräysten mukaan loppuun käytetyt sähkötyökalut on kerättävä erikseen ja toimitettava hyväksytyyn kierrätyskeskukseen.



Déclaration de conformité

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finlande certifie sous son unique responsabilité que les ponceuses orbitales aléatoires électriques Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") 8000 tr/min (pour un modèle spécifique, consulter le tableau « Caractéristiques techniques »), pour lesquelles la présente attestation est délivrée, sont conformes aux normes ou aux autres documents normatifs suivants : EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 en conformité avec les directives 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2015/863/UE. Règles particulières de sécurité du chargeur selon EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. CEM Chargeur selon EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo (Finlande), le 13 août 2020</p> <p>Lieu et date de publication</p>	<p>MIRKA</p> <p>Société</p>	 <p>Stefan Sjöberg, PDG</p>
<p>Les instructions d'utilisation contiennent : Vue éclatée, Nomenclature, Déclaration de conformité, Équipement de protection individuelle requis, Avertissement, Attention, Consignes de sécurité supplémentaires, Caractéristiques techniques, Données relatives au bruit et aux vibrations, Conseils d'utilisation de l'outil, Batterie et chargeur, Première utilisation, Consignes d'utilisation, Maintenance, Autres opérations d'entretien, Guide de dépannage, Mise au rebut.</p>	<p>Fabricant/Fournisseur Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finlande Tél. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Traduction des instructions originales. Nous nous réservons le droit de modifier ce manuel sans préavis.

Important

Lire attentivement ces consignes de sécurité et d'utilisation avant de mettre en service, de faire fonctionner ou d'assurer l'entretien de cet outil. Conserver ces consignes dans un lieu sûr et accessible.

Équipement de protection individuelle requis



Lire le manuel de l'opérateur



Porter des lunettes de sécurité



Porter des protections auditives







Porter des gants de sécurité



Porter un masque facial

Symboles

 <p>Conforme aux normes UE en vigueur</p>	 <p>Conforme aux exigences RoHS chinoises</p>	 <p>Conforme aux exigences RCM australiennes et néo-zélandaises</p>
--	--	--

 <p>Avertissement : Situation potentiellement dangereuse pouvant provoquer la mort ou de graves blessures et/ou des dommages matériels.</p> <p>Attention : Situation potentiellement dangereuse pouvant provoquer des blessures légères ou modérées et/ou des dommages matériels.</p>
--

Veillez lire et respecter les éléments suivants

- Règlements généraux en matière de santé et de sécurité, article 1910, OSHA 2206, disponibles auprès de : Superintendent of Documents ; Government Printing Office ; Washington DC 20402.
- Les réglementations nationales et locales.



CONFORME AUX NORMES UL
62841-1, 62841-2-4
CERTIFIÉ PAR LES NORMES CSA
C22.2 N° 62841-1, C22.2 N° 62841-2-4



AVERTISSEMENT

- Lors de l'utilisation de cet outil, toujours porter les équipements de protection individuelle recommandés par le fabricant et stipulés dans les normes locales/nationales.
- Lire la fiche de données de sécurité (FDS) correspondant à la surface de travail.
- En cas de gêne physique au niveau de la main ou du poignet, cesser de travailler et demander un avis médical. Les blessures touchant les mains, les poignets ou les bras peuvent résulter de travaux ou de mouvements répétitifs ou d'une surexposition aux vibrations.

Règles de sécurité relatives à la batterie et au chargeur

AVERTISSEMENT !

- Consignes de sécurité et d'utilisation importantes pour votre batterie et votre chargeur. Avant d'utiliser le chargeur, veuillez lire toutes les instructions et les avertissements s'appliquant au chargeur, à la batterie et à l'outil.
- Si le boîtier de batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l'insérer dans le chargeur. Il y a un risque potentiel de choc électrique ou d'électrocution.
- Éviter toute pénétration de liquide à l'intérieur du chargeur. Risque de choc électrique.
- Ce chargeur s'utilise uniquement pour charger des batteries rechargeables.
- Ne placer aucun objet sur le chargeur, près d'une source de chaleur et ne pas placer le chargeur sur une surface souple qui pourrait entraîner une surchauffe interne excessive.
- S'assurer que le cordon n'est pas acheminé à un endroit où il risque d'être piétiné, accroché, endommagé, ou soumis à des dommages ou des contraintes.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il a reçu un choc violent, s'il est tombé ou est endommagé de quelque manière.
- NE PAS stocker ou utiliser l'outil et la batterie dans un endroit où la température peut atteindre ou dépasser 50 °C (122 °F).
- Le chargeur est conçu pour fonctionner sur une alimentation domestique standard (100–240 VAC). Ne pas essayer de l'utiliser sur une autre tension.



ATTENTION

- Toujours s'assurer que la pièce à poncer est fermement fixée.
- Veiller à ce que l'abrasif soit parfaitement centré et fermement fixé sur le plateau.
- Toujours travailler en toute sécurité.
- Pendant l'utilisation, garder les mains à distance du plateau tournant.
- Ne pas laisser l'outil tourner en roue libre sans prendre au préalable des précautions pour protéger les personnes ou les objets, en cas de perte de l'abrasif ou de ruptures du plateau.



Consignes de sécurité supplémentaires


- Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. Tout opérateur doit être parfaitement formé à la bonne utilisation de cet outil et aux règles de sécurité qui l'accompagnent.
- Toutes les opérations d'entretien doivent être réalisées par des personnels formés. Pour toute réparation, contacter un centre agréé Mirka.
- Si l'outil semble mal fonctionner, cesser immédiatement de l'utiliser et le faire réviser ou réparer.

Informations complémentaires relatives à la batterie et au chargeur

- Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier de batterie pour une raison quelconque. Si le boîtier en plastique de batterie est cassé ou présente des fissures, cesser immédiatement de l'utiliser et ne pas recharger.

Caractéristiques techniques

Ponçeuse	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Tension	10,8 VDC	10,8 VDC
Vitesse de rotation	4 000–8 000 tr/min	4 000–8 000 tr/min
Excentricité	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Diamètre du plateau	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Poids (y compris batterie) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Chargeur de batterie	Mirka BCA 108
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz
Temps de charge	< 40 min (2,0 Ah)
Plage de température de stockage	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Température de charge	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Dimensions	191 x 102 x 86 mm
Poids	0,66 kg (1,46 lbs)
Degré de protection	II. / 

Batterie	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Type	Li-ion rechargeable 3IXR19/65	Li-ion rechargeable 3INR19/65	Li-ion rechargeable 3INR19/65-2
Tension de batterie	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Capacité	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Poids	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Batterie intelligente	Non	Oui	Oui

Données relatives au bruit et aux vibrations

Les valeurs mesurées sont déterminées conformément à la norme EN 62841.

Ponçeuse	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (L_{wa})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Degré d'incertitude de mesure K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Valeur a_h * d'émission de vibration*	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Degré d'incertitude d'émission des vibrations K*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. La gamme de modèles peut varier d'un marché à l'autre.

* Dans le but de reproduire les conditions de travail normales de la ponçeuse, les conditions d'utilisation ont été adaptée comme suit par rapport à la méthode standard : abrasif de granulométrie 5 µm ; force d'avance : 10 N.

Les niveaux de bruit et de vibration indiqués dans le tableau sont dérivés d'essais effectués en laboratoire conformément aux codes et aux normes prescrits. Ils ne suffisent pas à l'évaluation des risques pour tous les types d'exposition. Les valeurs mesurées sur un lieu de travail particulier peuvent être supérieures aux valeurs déclarées. Les valeurs d'exposition réelles et le niveau de risque ou de dommages subis par une personne sont spécifiques à chaque situation et dépendent du milieu environnant, de la façon dont l'individu utilise ses machines, du matériau particulier sur lequel s'effectue le travail, de la conception du poste de travail ainsi que de la durée d'exposition et de la condition physique de l'utilisateur. Mirka Ltd ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de l'utilisation des valeurs déclarées au lieu des valeurs réelles d'exposition pour toute évaluation de risque individuelle.

Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité au travail, consulter les sites Internet suivants : <https://osha.europa.eu/en> (Europe) ou <http://www.osha.gov> (USA)

Conseils d'utilisation de l'outil

La ponceuse a été conçue pour poncer de nombreux matériaux comme les peintures, les métaux bois, composites etc... en utilisant des abrasifs appropriés pour ces opérations. Ne pas utiliser cette ponceuse à d'autres fins que celles spécifiées, sans consulter au préalable le fabricant ou le fournisseur autorisé par le fabricant. Ne pas utiliser de plateaux-supports prévus pour des vitesses de rotation inférieures à 8 000 tr/min. Les travaux d'entretien ou de réparation exigeant l'ouverture du capot du moteur ne peuvent être effectués que par un centre de service autorisé.

Batterie et chargeur

- La batterie n'est pas complètement chargée à la livraison. Commencer par lire les consignes de sécurité, puis charger la batterie en suivant les instructions.
- Pour une capacité de charge optimale, la batterie doit être chargée à une température ambiante comprise entre 18 °C (64 °F) et 24 °C (75 °F). Pour éviter d'endommager la batterie, ne pas charger la batterie lorsque la température de l'air est inférieure à 4 °C (32 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F).
- Pour obtenir la durée de vie de la batterie la plus longue possible, nous suggérons ce qui suit :
 - Conserver et charger la batterie dans un endroit frais. Des températures supérieures ou inférieures à la température ambiante normale réduisent la durée de vie de la batterie.
 - Ne jamais ranger la batterie dans un état déchargé. La recharger immédiatement une fois qu'elle est déchargée.
- Toutes les batteries perdent progressivement leur charge. Plus la température est élevée, plus vite elles perdent leur charge.

Si l'on entrepose l'outil pendant de longues périodes sans utilisation, recharger la batterie chaque mois. Cette pratique permettra de prolonger la vie de la batterie.

Procédure de charge

- Brancher le cordon d'alimentation au chargeur, puis le raccorder sur une prise avant d'insérer la batterie. Les trois témoins de charge s'allument pendant deux secondes puis s'éteignent.
- Insérez la batterie dans le chargeur. Les témoins commencent à clignoter sous 30 secondes.
- Pendant le processus de charge, les témoins de charge indiquent l'état comme suit :
 - Trois témoins de charge clignotent en alternance pendant le processus de charge
 - Lors de pleine charge, les trois témoins sont allumés en permanence.
- Le processus de charge dure environ 40 minutes avec une batterie Mirka de 10,8 V 2,0 Ah.

REMARQUE : Ce chargeur ne peut charger que des batteries Mirka de 10,8 V.

REMARQUE : Le temps de charge peut être plus long selon la température ambiante et l'état de la batterie.

Indication LED du chargeur 10,8 V

LED						
3						
2						
1						
État	 Précharge (charge de maintien)	 Charge en cours...	 Charge en cours...	 Charge terminée	 Surchauffe	 Panne de batterie

Demeure allumé en permanence

Clignote

Diagnostic chargeur

Le chargeur doit indiquer si :

- Une batterie est en surchauffe. Les trois témoins de charge clignotent. Retirer la batterie et la laisser refroidir pendant 15 à 30 minutes avant de la remonter.
- Un dysfonctionnement survient dans la batterie ou le chargeur. Deux témoins de charge clignotent. Retirer la batterie et la laisser refroidir. Insérer de nouveau la batterie dans le chargeur. Si deux témoins de charge continuent de clignoter, la batterie ou le chargeur peuvent exiger une révision.

Première utilisation

- Lors du déballage de l'outil, vérifier qu'il est intact, complet et qu'il n'a pas été endommagé au cours du transport. Ne jamais utiliser d'outil endommagé.
- Avant toute utilisation, vérifier que le plateau est correctement monté.
- Monter la batterie complètement chargée sur la ponceuse jusqu'à ce qu'elle se verrouille avec un déclic.

Consignes d'utilisation

- Le produit a été conçu pour être utilisé comme outil à main. Il est utilisable dans n'importe quelle position.
- Choisir un abrasif adapté et le fixer sur le plateau-support. Veiller à ce que l'abrasif soit centré et fermement fixé sur le plateau.
- La ponceuse peut maintenant être actionnée/mise sous tension et démarrée en appuyant sur la gâchette.
- La ponceuse fonctionne et demeure en mode actif aussi longtemps qu'on exerce une pression sur la gâchette. Une fois que la gâchette est relâchée, la ponceuse s'arrête, mais continue à rester en mode actif pour un court laps de temps avant d'être désactivée/mise hors tension automatiquement.
- Lorsque la ponceuse est en mode actif, la LED de droite passe au vert.
- En mode actif, la LED de gauche indique l'état de la batterie :

- **Vert** : Niveau de charge de la batterie OK.
- **Vert/rouge clignotant** : Niveau de charge de la batterie basse.
- **Rouge** : Tension de batterie trop basse. La ponceuse ne peut pas fonctionner.

- En mode actif, la vitesse maximale se règle en appuyant sur les boutons tr/min + et tr/min –, voir Figure 1. La vitesse de rotation peut être ajustée par paliers de 4 000, 5 000, 6 000, 6 500, 7 000, 7 500 et 8 000 tr/min.
- La vitesse de rotation peut être verrouillée pour empêcher tout changement de régime accidentel. Attendre que la ponceuse ne soit pas en mode actif. Appuyer simultanément sur les deux touches rpm + et rpm – puis appuyer sur la gâchette. Répéter la même opération pour déverrouiller l'outil. Si la touche rpm + ou rpm – est enfoncée en mode verrouillage de vitesse, la LED droite clignote en rouge deux fois, mais aucun changement de vitesse ne se produit.
- Lors du ponçage, toujours commencer par poser l'outil sur la surface de travail avant de l'allumer. Toujours retirer l'outil de la surface de travail avant de l'arrêter. Cela évitera des défauts potentiels de ponçage en raison de la grande vitesse de l'abrasif.
- Lorsque le ponçage est terminé, retirer la batterie de la ponceuse en appuyant simultanément sur le bouton des deux côtés et en déposant la batterie de l'outil. Charger la batterie.

Bluetooth

Cet outil, équipé de la technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie, peut être connecté à une application permettant d'accéder à de nouvelles fonctionnalités. Si l'application est disponible dans votre pays, retrouvez toutes ses fonctionnalités sur www.mirka.com.

Activer le Bluetooth sur votre Mirka® AROS-B et Mirka® AOS-B comme suit :

1. Brancher la batterie sur l'outil.
2. Maintenir le bouton rpm+ enfoncé tout en activant l'outil en appuyant sur la gâchette de déclenchement.
3. La LED du milieu clignote en vert pour indiquer que le Bluetooth est actif et prêt à la connexion.
4. La LED du milieu s'allume en vert lorsque l'outil est connecté à un autre appareil en Bluetooth.
5. Le fait de désactiver/éteindre l'outil désactive le Bluetooth.

REMARQUE ! Si l'application n'est pas installée ou si elle n'est pas disponible dans votre pays, ne pas activer le Bluetooth.

La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Mirka Ltd est régie par une licence. Les autres marques et marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. La conformité avec les règlements nord-américains relatifs à la radio a été vérifiée conformément au document FCC partie 15, sous-parties B et C, RSS-GEN, RSS-247 et FCC §15 .247.

Maintenance



Avant toute opération de maintenance, toujours débrancher l'alimentation électrique !
N'utiliser que des pièces de rechange d'origine Mirka !

Remplacement du plateau

1. Maintenir la broche avec les doigts.
2. Faire tourner le plateau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le déposer.
3. Assembler et serrer le nouveau plateau.

Nettoyage

Retirer tous résidus de poussière à l'aide d'une brosse souple. Pendant le nettoyage, se protéger les yeux avec des lunettes de sécurité. Si le corps de l'outil a besoin d'être nettoyé, l'essuyer à l'aide d'un tissu doux et humide. Un détergent doux peut être utilisé.



AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser d'alcool, d'essence ou d'autres agents de nettoyage. Ne jamais utiliser d'agents caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.

Consignes pour le nettoyage du chargeur

La poussière et la graisse peuvent être retirées des parties externes du chargeur à l'aide d'un tissu ou d'une brosse souple non métallique. Ne pas utiliser d'eau ni de solutions de nettoyage.



Autres opérations d'entretien

Les opérations d'entretien doivent toujours être réalisées par du personnel qualifié. Pour que la garantie de l'outil reste valable et pour garantir une sécurité et un fonctionnement optimaux de l'outil, l'entretien doit être réalisé par un centre agréé Mirka. Pour trouver votre centre d'entretien agréé le plus proche, contacter le service clientèle Mirka ou votre prestataire Mirka.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Pas de lueur de la LED droite de la ponceuse lorsque la gâchette est enfoncée.	La batterie n'est pas correctement fixée sur la ponceuse. La batterie est entièrement déchargée.	Monter la batterie correctement. Charger la batterie.
La LED droite de la ponceuse est rouge et la machine ralentit à 4 000 tr/min ou s'arrête pendant le ponçage.	Température de la ponceuse trop élevée. Utilisation excessive prolongée.	Réduire temporairement la charge exercée sur la ponceuse pour lui permettre d'accélérer de nouveau.
La LED droite de la ponceuse passe au rouge et la vitesse de rotation est légèrement ralentie.	Utilisation excessive trop courte.	Réduire temporairement la charge exercée ou attendre un instant, et la LED repassera automatiquement au vert.
La LED gauche passe au rouge et la ponceuse ne fonctionne pas.	La tension de la batterie est trop basse.	Charger la batterie.

Mise au rebut



DANGER: Informations sur la mise au rebut des appareils usagés. Avant la mise au rebut, rendre les outils électriques inutilisables en sectionnant leur câble d'alimentation. Concerne uniquement pour les pays de l'UE. Les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits. En respect des directives européennes 2011/65/UE, 2015/863/UE et 2012/19/UE relatives à la mise au rebut des équipements électriques et électroniques et à sa mise en œuvre conformément à la loi nationale, les outils électriques en fin de vie doivent être triés et retournés à un centre de recyclage respectueux de l'environnement.

התאמה לתקן UL
62841-1-2-4, 62841-1
מאושר על ידי תקן ה-CSA
C22.2 מס' 62841-1 ו-C22.2 מס' 62841-2-4



⚠️ אזהרה

- חובה תמיד להשתמש בציוד מגן אישי שנדרש בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנים לאומיים/מקומיים בעת שימוש בכלי העבודה.
- יש לקרוא את גיליון בטיחות החומרים (MSDS) עבור משטח העבודה.
- אם מורגשת איזושהי אי נוחות ביד או בפרק היד, יש להפסיק את העבודה ולפנות לקבלת טיפול רפואי. עלולה להתרחש פגיעה ביד, בפרק היד או בזרוע בעקבות עבודה רפטטיבית, תנועה וחשיפת יתר לרט.

כללי בטיחות לסוללה ולמטען

⚠️ אזהרה

- הוראות בטיחות והפעלה חשובות לסוללה ולמטען שלך. טרם שימוש במטען יש לקרוא את כל ההוראות והאזהרות עבור המטען, יחידת הסוללה וכלי העבודה.
- אם יחידת הסוללה סדוקה או פגומה, אין לחבר אותה למטען. קיימת סכנה לקבלת הלם חשמלי או סכנת התחשמלות.
- אין לאפשר חדירות נוזל מכל סוג שהוא לתוך המטען. זה עלול לגרום להתחשמלות.
- מטען זה אינו מיועד לשימושים שאינם טעינת סוללות נטענות.
- אין להניח חפצים כלשהם על גבי המטען, אין להניח את המטען בסמוך למקור חום כלשהו או על משטח רך שעלול לגרום לחום פנימי מופרז.
- יש להקפיד להניח את הכבל באופן שמונע אפשרות דריכה או מעידה עליו, או בכל אופן אחר שמונע אפשרות לפגיעה או לחץ.
- אין להשתמש במטען אם הוא ספג מכה חזקה, נפל או נפגע בכל דרך אחרת.
- אין לאחסן או להשתמש בכלי וביחידת הסוללה במקומות בהם הטמפרטורה עשויה להגיע או עלולת על 50 מעלות צלזיוס.
- המטען נועד לפעול על מתח חשמל ביתי רגיל (VAC 100–240). אין לנסות להשתמש במתחים אחרים.

⚠️ זהירות

- יש לוודא תמיד שהפריט הנועד לליטוש מקובע היטב במקומו.
- טרם החלפת רפידת הליטוש או פלטת הליטוש יש לנתק תמיד את החיבור למקור המתח.
- לעולם אין לשאת, לאחסן או להשאיר את הכלי ללא השגחה בעודו מחובר למקור המתח.
- יש להרחיק את הידיים מהרפידה המסתובבת בעת השימוש.
- אין לאפשר פעולת סיבוב חופשית של הכלי מבלי לנקוט באמצעי זהירות על מנת להגן על אנשים או חפצים במקרה של שחרור רפידת הליטוש או פלטת הליטוש.

⚠️ אזהרות בטיחות נוספות

- יש לקרוא את כל ההוראות טרם שימוש בכלי עבודה זה. על כל המפעילים להיות בעלי הכשרה מלאה לשימוש נכון ובטוח בכלי עבודה זה.
- כל התחזוקה חייבת להתבצע על ידי אנשי צוות מיומנים. לקבלת שירות, יש לפנות למרכז השירות המורשה של Mirka.
- בעת חשד לתקלה בכלי העבודה הזה, יש להפסיק להשתמש בו מיד, ולפנות לשירות ולתקנו.

מידע נוסף על הסוללה והמטען

- לעולם אין לנסות לפתוח את הסוללה מסיבה כלשהי. אם כיסוי הפלסטיק של יחידת הסוללה נשבר או נסדק, יש להפסיק את השימוש בה מיד ולא לטעון אותה מחדש.

הצהרת תאימות

<p>Mirka Ltd, ג'פו, פינלנד 66850</p> <p>אנו מצהירים באחריותנו הבלעדית בהצהרה זו מתייחסת למלטשות אורביטלית חשמליות מסוג Mirka® AROS-B ו-Mirka 32 AOS-B מ"מ (1/4") בעלת מהירות סיבוב של 8,000 סל"ד (כפי שמופיעים בטבלת "הנתונים הטכניים" עבור הדגם הספציפי) וכי המוצרים הנ"ל עומדים בתקנים הרשומים להלן או בדרישות המסמכים התקניים האחרים: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014, EN 62841-2-4:2014, EN 62233:2008, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 55014-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
 טספן שיוברג, מנכ"ל	 חברה	ג'פו 13.8.2020 מקום ותאריך ההדפסה
	יצרן / ספק Mirka Ltd 66850, פינלנד טל': +358-20-760-2111 פקס: +358-20-760-2290 www.mirka.com	הוראות ההפעלה כוללות: סקירת חלקי המכשיר, רשימת חלקים, הצהרת תאימות, ציוד מגן אישי נדרש, אזהרות, כללי זהירות, בטיחות, אזהרות בטיחות, הוראות בטיחות, נתונים טכניים, מידע על רעש ורטט, שימוש נכון בכלי, סוללה ומטען, הכנה לעבודה, הוראות הפעלה, תחזוקה, טיפול בהמשך הפעילות, מדריך לפתרון בעיות, מידע על מחזור.

תרגום של ההוראות המקוריות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להכניס שינויים בהוראות אלו ללא הודעה מראש.

חשוב

יש לקרוא בקפידה את הוראות הבטיחות וההפעלה האלו לפני ההתקנה, ההפעלה או התחזוקה של כלי העבודה זה. יש לשמור את ההוראות האלו במקום בטוח ונגיש.

נדרש ציוד מגן אישי



יש לעטות מסכת פנים



יש לעטות כפפות מגן



יש להרכיב מגני אוזניים



יש להרכיב משקפי מגן



יש לקרוא את המדריך למפעיל

סמלים

עומד בדרישות תקני ה-RCM של אוסטרליה וניו-זילנד.		עומד בדרישות תקני ה-China Rohs-5		עומד בדרישות תקני ה-EU הרלוונטיים	
---	---	----------------------------------	---	-----------------------------------	--

אזהרה: מצב סכנה אפשרי שעלול להסתיים במוות או בפגיעה חמורה ו/או בנזק לרכוש.
זהירות: מצב סכנה אפשרי שעלול להסתיים בפגיעה קלה או בינונית ו/או בנזק לרכוש.



יש לקרוא ולציית לדרישות אלה

- תקנות הבטיחות והבריאות הכלליות בתעשייה OSHA 2206, חלק 1910 של מנהל הבריאות ובטיחות ותעסוקתית, הזמינות מ: מפקח המסמכים; משרד המדפיס הממשלתי; וושינגטון ד. סי. 20402
- הוראות המדינה ורשויות מקומיות

שימוש נכון בכלי

המלטשת הזאת מיועדת לליטוש כל סוגי החומרים כמו חומרי צבע, מתכות, עץ, אבן, פלסטיק וכו', באמצעות חומרי ליטוש ייחודיים למטרה זו. אין להשתמש במלטשת זו למטרה אחרת מזו שצוינה ללא התייעצות עם היצרן או הספק המורשה של היצרן. אין להשתמש בפלטות ליטוש שמהירות הפעולה שלה נמוכה מ-8,000 סל"ד במהירות חופשית. כל עבודות תחזוקה או תיקון המחייבות את פתיחת בית המנוע, יבוצעו רק באמצעות מרכז שירות מורשה.

סוללה ומטען

- יחידת הסוללה אינה טעונה במלואה בעת הוצאתה מהארזה. ראשית, יש לקרוא את הוראות הבטיחות ואז לטעון את הסוללה בהתאם להוראות.
- לקבלת יכולת טעינה אופטימלית יש לטעון את הסוללה בטמפרטורת סביבה שבין 18 ל-24 מעלות צלזיוס. למניעת נזק ליחידת הסוללה, אין לטעון את הסוללה במקום שטמפרטורת האוויר נמוכה מ-4 מעלות צלזיוס או עולה על 40 מעלות צלזיוס.
- כדי להשיג חיי סוללה ארוכים ככל האפשר, אנו מציעים לפעול באופן הבא:
 - יש לאחסן ולטעון את הסוללה באזור קריר. טמפרטורות מעל או מתחת לטמפרטורת החדר הרגילה יקצרו את חיי הסוללה.
 - לעולם אין לאחסן את הסוללה כשאינה טעונה. יש לטעון אותה מיד לאחר אובדן הטעינה.
- כל הסוללות מאבדות בהדרגה מהטעינה שלהן. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, כך הן מאבדות את הטעינה שלהן במהירות רבה יותר.

בעת אחסון של הכלי לפרקי זמן ארוכים ללא שימוש, יש לטעון את הסוללה כל חודש. פעולה זו תאריך את חיי הסוללה.

תהליך הטעינה

- יש לחבר את כבל החשמל למטען ואז לשקע לפני הכנסת יחידת הסוללה. כל שלוש נוריות הטעינה נדלקות למשך שתי שניות ואז כבות.
- יש לחבר את יחידת הסוללה למטען. הנוריות יתחילו להבהב תוך 30 שניות.
- במהלך הטעינה, נוריות הטעינה יציגו את המצב באופן הבא:
 - שלוש נוריות טעינה מהבהבות ברצף במהלך הטעינה.
 - אחרי טעינה מלאה, שלוש הנוריות יישארו דולקות קבוע.
- תהליך הטעינה ימשך כ-40 דקות עבור יחידת הסוללה 10.8 V 2.0 Ah של חברת Mirka.

הערה: מטען זה מסוגל לטעון סוללות של Mirka בנות 10.8 וולט בלבד.

הערה: זמני הטעינה עשויים להיות ארוכים יותר בהתאם לטמפרטורת הסביבה ומצב הסוללה.

נורית חיווי LED של מטען 10.8 וולט.

LED					
					3
					2
					1
כשל סוללה	טמפרטורת יתר	טעינה הסתיימה	טעינה...	טעינה...	טרם טעינה (טעינת טפטוף)

מהבהבת דולקת קבוע

נתונים טכניים

Mirka® AOS-B 130NV	Mirka® AROS-B 150NV	מלטשת
10.8 VDC	10.8 VDC	מתח חשמלי
4,000 - 8,000 סל"ד	4,000 - 8,000 סל"ד	מהירות
3.0 מ"מ	5.0 מ"מ	מסלול סיבוב
32 Ø מ"מ	32 Ø מ"מ	גודל פלטת ליטוש
0.57 ק"ג	0.56 ק"ג	משקל (כולל סוללה)*

Mirka BCA 108	מטען הסוללה
100–240 VAC, 50/60 Hz	הספק מבוא
פחות מ-40 דקות (2.0 Ah)	זמן טעינה
בין 20 עד 80 מעלות צלזיוס	טווח טמפרטורות האחסון
בין 4 עד 40 מעלות צלזיוס	טמפרטורת טעינה
191 x 102 x 86 מ"מ	מידות
0,66 ק"ג	משקל
□ / II	רמת הגנה

Mirka BPA 10850	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10820	יחידת הסוללה
ניתן לטעינה מחדש Li-ion 31NR19/65-2	ניתן לטעינה מחדש Li-ion 31NR19/65	ניתן לטעינה מחדש Li-ion 31XR19/65	סוג
10.8 VDC	10.8 VDC	10.8 VDC	מתח הסוללה
5.0 Ah / 54.0 Wh	2.5 Ah / 27.0 Wh	2.0 Ah / 21.6 Wh	קיבולת
0.38 ק"ג	0.18 ק"ג	0.18 ק"ג	משקל
ק	ק	לא	סוללה חכמה

מידע על רעש ורטט

הערכים שנמדדו נקבעים על פי EN 62841.

Mirka® AOS-B 130NV	Mirka® AROS-B 150NV	מלטשת
61.2 dB(A)	61.6 dB(A)	רמת לחץ הקול (L_{pA})
72.2 dB(A)	72.6 dB(A)	רמת עוצמת הקול (L_{WA})
3.0 dB(A)	3.0 dB(A)	אי ודאות במדידת קול K
2.54 m/s ²	1.9 m/s ²	ערך פליטת רטט * _a
1.5 m/s ²	1.5 m/s ²	אי ודאות פליטת רטט *K

המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. טווח הדגמים עשוי להשתנות בין השווקים.

* על מנת לשקף את תנאי העבודה הרגילים של המלטשת, תנאי ההפעלה חורגים משיטת העבודה הסטנדרטית כמפורט להלן: גודל הגרעין השוחק היה 5 מיקרומטר. כוח הדחף היה 10 ניוטון.

הערכים המופיעים בטבלה נגזרים מבדיקות מעבדה בהתאם לקודים ולסטנדרטים המוצהרים ואינם מספיקים להערכת סיכונים. ערכים שנמדדו במקום עבודה מסוים עשויים להיות גבוהים מהערכים המוצהרים. ערכי החשיפה בפועל נמדדת הסיכון או הנזק שנגרם לאדם הם ייחודיים לכל מצב ותלויים בסביבה הסובבת אותו, באופן שבו עובד האדם, החומר המעובד המסוים, תכנון תחנות עבודה וזמן החשיפה ומצבו הפיזי של המשתמש. Mirka Ltd אינה נושאת באחריות לשימוש בתוצאות הערכים המוצהרים במקום בערכי חשיפה בפועל לכל הערכת סיכונים פרטנית.

מידע נוסף בנושא בריאות ובטיחות תעסוקתית ניתן לקבל באתרים הבאים:
 (ארזה"ב) <http://www.osha.gov> (USA) או <https://osha.europa.eu/en> (Europe) (אירופה)

תאימות לתקנות הרדיו בצפון אמריקה אומתה בהתאם לסעיף 15 תת-סעיף B ו-C של תקנות רשות התקשורת הפדרלית (FCC).
RSS-GEN, RSS-247 ו-סעיף 15.247 של אותן התקנות.

תחזוקה

יש לנתק תמיד את החשמל טרם ביצוע פעולת תחזוקה!
יש להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים של חברת Mirka!



החלפת פלטת הליטוש

1. יש לקבע את הציר באצבעות.
2. להסרת פלטת הליטוש יש לסובב אותה נגד כיוון השעון.
3. יש להתאים ולהדק את פלטת הליטוש.

ניקוי

יש להשתמש במברשת רכה כדי להסיר אבק שהצטבר. יש להרכיב משקפי מגן כדי להגן על העיניים בעת הניקוי.
אם גוף הכלי זקוק לניקוי, יש לנגב אותו במטלית לחה ורכה. ניתן להשתמש בחומר ניקוי עדין.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בכוהל, בנזין או חומר ניקוי אחר. לעולם אין להשתמש בחומרים מאכלים לניקוי חלקי פלסטיק.



הוראות ניקוי המטען

ניתן להסיר לכלוך ושומן מהחלק החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אין להשתמש במים או בכל חומר ניקוי.

טיפול נוסף

הטיפול חייב להתבצע תמיד על ידי איש צוות מיומן. כדי לשמור על תוקף אחריות הכלי ולהבטיח בטיחות ותפקוד אופטימליים, הטיפול חייב להתבצע ע"י מרכז שירות מורשה של חברת Mirka. כדי לאתר את מרכז השירות המורשה של חברת Mirka, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות או עם המשווק המורשה של חברת Mirka.

מדריך פתרון בעיות

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
אין חייווי נבורית ה-LED הימנית בעת הרמת מתג ההפעלה.	יחידת הסוללה אינה מחוברת כראוי על המלטשת. הסוללה ריקה לחלוטין.	יש להכניס את הסוללה כראוי. יש להטעין את הסוללה.
הנורית הימנית על המלטשת דולקת באדום והמלטשת מאטה את הקצב עד 4,000 סל"ד או נעצרת בעת הליטוש.	טמפרטורת המלטשת גבוהה מדי. עומס כבד במשך זמן רב מדי.	יש להפחית את העומס על המלטשת למשך זמן מה והמלטשת תאיץ שוב.
נורית ה-LED הימנית על המלטשת דולקת באדום וסל"ד מופחת מעט.	עומס כבד מדי במשך זמן קצר.	יש להפחית את העומס או להמתין רגע והנורית תשתנה אוטומטית לירוק.
נורית ה-LED השמאלית דולקת באדום והמלטשת אינה פועלת.	מתח הסוללה נמוך מדי.	יש להטעין את הסוללה.

אבחון המטען

המטען יתריע במקרים הבאים:

- יחידת הסוללה התחממה יתר על המידה. כל שלוש נוריות הטעינה יבהבו. יש להסיר את הסוללה ולאפשר התקררותה למשך 15 - 30 דקות ולהכניסה מחדש.
- ארעה תקלה בסוללה או במטען. שתי נוריות הטעינה יבהבו. יש להסיר את הסוללה ולאפשר לה להתקרר. יש לחבר מחדש את יחידת הסוללה למטען. אם שתי נוריות הטעינה עדיין מהבהבות, ייתכן שדרש טיפול בסוללה או במטען.

הוראות הפעלה

- בעת הוצאת הכלי מהאריזה יש לוודא שהוא שלם ולא נפגע בהובלה. לעולם אין להשתמש בכלי עבודה פגום.
- לפני השימוש, יש לוודא כי פלטת הליטוש מותקנת כראוי.
- יש לחבר את יחידת הסוללה הטעונה למלטשת בלחיצה עד לנעילתה במקומה.

הוראות ההפעלה

- הכלי מיועד להפעלה ככלי דינמי. ניתן להשתמש בכלי בכל תנוחה.
- יש לבחור ברפידת ליטוש מתאימה ולהדק אותה לפלטת הליטוש. יש לוודא כי רפידת הליטוש ממוקמת במרכז פלטת הליטוש.
- כעת ניתן להפעיל / להדליק את המלטשת ולהתחיל בעבודה על ידי לחיצה על מתג הפעלה.
- המלטשת תפעל ותישאר במצב פעולה כל עוד המפסק לחוץ. לאחר כיבוי המפסק, המלטשת תחדל לעבוד, אך תמשיך לפעול למשך זמן קצר לפני עצירה/כיבוי אוטומטי.
- כאשר המלטשת נמצאת במצב ההפעלה נורית ה-LED הימנית דולקת בירוק.
- במצב פעיל נורית ה-LED השמאלית מציגה את מצב הסוללה:

– **ירוק:** מצב טעינת הסוללה תקין.

– **ירוק/אדום מהבהב:** מצב טעינת הסוללה חלש.

– **אדום:** מתח סוללה נמוך מדי. המלטשת אינה ניתנת להפעלה.

- במצב פעיל ניתן לכוונן את הסל"ד המקסימלי על ידי לחיצה על +mpq או -mpq, אזור 1. ניתן לכוונן את הסל"ד בשלבים של 4,000, 5,000, 6,000, 6,500, 7,000, 7,500, ו-8,000 סל"ד.
- ניתן לנעול את הסל"ד כדי למנוע שינוי בסל"ד בשוגג. יש להמתין עד שהמלטשת יוצאת מצב ההפעלה. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על +mpq וגם -mpq במקביל ואז ללחוץ על מפסק ההפעלה. כדי לבטל את נעילת הכלי, יש לחזור על אותה פעולה. בעת לחיצה על +mpq וגם -mpq במצב נעילת מהירות, נורית ה-LED הימנית מהבהבת באדום פעמיים אבל לא מתרחש שינוי במהירות.
- בעת הליטוש, תמיד יש להניח את הכלי על משטח העבודה לפני הפעלת הכלי. תמיד יש להסיר את הכלי ממשטח העבודה לפני עצירתו. זה ימנע חבטה במשטח העבודה בגלל המהירות הנותרת של רפידת הליטוש.
- בתום עבודת הליטוש, יש להסיר את הסוללה מהמלטשת על ידי לחיצה על הכפתורים משני הצדדים בו זמנית והוצאת הסוללה מהכלי. יש להטעין את הסוללה.

Bluetooth

כלי זה מצויד בטכנולוגיית Bluetooth באגרנה נמוכה וניתן לחבר אותו לאפליקציה שממנה ניתן לגשת לשימושים נוספים של העבודה. מידע נוסף על שימוש באפליקציה ובדיקת הזמינות שלה במדינה שלך למצוא באתר www.mirka.com.

הפעלת Bluetooth בכלי העבודה AOS-B® Mirka® and AROS-B® Mirka® שלך מתבצע כדלקמן:

1. יש לחבר את הסוללה אל כלי העבודה.
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן +mpq תוך כדי הפעלת הכלי על ידי לחיצה על מתג ההפעלה.
3. נורית ה-LED האמצעית מהבהבת בירוק כדי לסמן ש-Bluetooth מופעל ומוכן לחיבור.
4. נורית ה-LED האמצעית דולקת בירוק כאשר הכלי חובר להתקן Bluetooth אחר.
5. Bluetooth מופסק כאשר הכלי מנותק / כבוי.

הערה! אם האפליקציה אינה מותקנת או אם אינה זמינה במדינתך, Bluetooth לא יופעל.

סימן המילה והלוגו של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות ה-Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים כאלה על ידי Mirka Ltd. הנו ברשיון. סימנים מסחריים ושמות מסחריים שייכים בהתאמה לבעליהם.

מידע על מחזור

סכנה: הנחיות למחזור מכשירים ישנים. יש לפרק את כבל החשמל על מנת להפוך את כלי העבודה הבלתי נחוץ לבלתי שמיש. תקף רק למדינות האיחוד האירופאי. אין להשליך כלים חשמליים יחד עם פסולת ביתית. על פי הנחיות אירופאיות בנושא 2011/65/EU, 2012/19/EU + 2015/863/EU פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני ויישומן על פי החוק הלאומי, יש לאסוף בנפרד כלים חשמליים שהגיעו לסוף חייהם ולמחזר אותם במתקן מחזור השומר על הסביבה.



Izjava o sukladnosti

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finska izjavljuje na svoju izričitu odgovornost da su ekscentrične brusilice Mirka® AROS-B & AOS-B od 32 mm (1 ¼") i 8000 o/min (pogledajte tablicu „Tehnički podaci“ za određeni model) na koji se ova izjava odnosi sukladni sa sljedećim standardima i drugim normativnim dokumentima: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 u skladu s propisima 2006/42/EZ, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Sigurnosne specifikacije punjača u skladu su s normama EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Elektromagnetska kompatibilnost punjača u skladu je s normama EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo, 13. 8. 2020.</p> <p>Mjesto i datum izdanja</p>	<p>MIRKA</p> <p>Tvrtka</p>	 <p>Stefan Sjöberg, izvršni direktor</p>
<p>Upute za rad uključuju sljedeće odjeljke: Rastavljeni prikaz, Popis dijelova, Izjava o sukladnosti, Potrebna osobna zaštitna oprema, Upozorenje, Oprez, Dodatna sigurnosna upozorenja, Tablica s tehničkim podacima, Informacije o buci i vibracijama, Pravilna upotreba alata, Baterija i punjač, Početak rada, Upute za rad, Održavanje, Daljnji servis, Vodič za rješavanje problema, Informacije o odlaganju.</p>	<p>Proizvođač/dobavljač Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finska Tel. +358 20 760 2111 Faks +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Prijevod originalnih uputa. Zadržavamo pravo izmijeniti ovaj priručnik bez prethodne najave.

Važno

Prije postavljanja, rada ili održavanja ovog alata pažljivo pročitajte upute za sigurnost i rad. Ove upute čuvajte na sigurnom i dostupnom mjestu.

Potrebna osobna zaštitna oprema



Pročitajte priručnik za rukovatelja



Nosite zaštitne naočale



Nosite zaštitu za uši







Nosite zaštitne rukavice



Nosite zaštitnu masku

Simboli

 <p>U skladu s relevantnim EU normama</p>	 <p>U skladu s preduvjetima ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari (RoHS) u Kini</p>	 <p>U skladu s preduvjetima regulatorne oznake sukladnosti (RCM) u Australiji i na Novom Zelandu</p>
--	---	---

 <p>Upozorenje: Moguća opasnost koja može uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne ozljede i/ili oštećenja imovine. Oprez: Moguća opasnost koja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede i/ili oštećenja imovine.</p>

Pročitajte i poštuje

- Opće propise o industrijskoj sigurnosti i zdravlju, dio 1910, OSHA 2206, dostupno kod: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Državne i lokalne propise



Intertek
4000415

ISPUNJAVA STANDARD UL
62841-1, 62841-2-4
CERTIFICIRANO PREMA STANDARDIMA CSA
C22.2 br. 62841-1, C22.2 br. 62841-2-4



UPOZORENJE

- Prilikom upotrebe ovog alata uvijek nosite potrebnu osobnu zaštitnu opremu u skladu s uputama proizvođača i lokalnim/državnim standardima.
- Pročitajte sigurnosno-tehnički list (MSDS) za radnu površinu.
- Ako osjetite bilo kakvu fizičku nelagodu u šaci ili zglobo, prestanite s radom i potražite medicinsku pomoć. Ponavljajući rad i kretanje ili pretjerana izloženost vibracijama mogu dovesti do ozljeda šaka, zglobova ili ruku.

Pravila sigurnosti za bateriju i punjač

UPOZORENJE!

- Važne upute za sigurnost i rad za bateriju i punjač. Prije korištenja punjača pročitajte sve upute i upozorenja na punjaču, bateriji i alatu.
- Ako je kućište baterije napuknuto ili oštećeno, nemojte je umetati u punjač. Postoji opasnost od električnog udara i elektrokcije.
- U punjač ne smije prodrijeti tekućina. To može uzrokovati električni udar.
- Ovaj punjač predviđen je isključivo za punjenje ponovno punjivih baterija.
- Na punjač nemojte postavljati predmete, a punjač nemojte postavljati u blizinu izvora topline ili na meke površine koje mogu uzrokovati preveliko unutarnje zagrijavanje.
- Kabel nemojte postaviti tako da je moguće gaziti ga, zapinjati za njega ili ga na drugi način izlagati oštećenjima ili naprezanju.
- Punjač nije dopušteno koristiti ako je primio jak udarac, ako je ispušten s visine ili ako je oštećen na neki drugi način.
- NEMOJTE spremati ili koristiti alat i bateriju na mjestima gdje temperatura može prekoračiti 50 °C (122 °F).
- Punjač je osmišljen za rad na standardnoj električnoj mreži za kućanstva (100 – 240 V, AC). Nemojte ga koristiti na drugom naponu.



OPREZ

- Obavezno provjerite je li predmet koji brusite dobro pričvršćen.
- Pazite da je brusni materijal savršeno centriran i dobro učvršćen na podložnu ploču.
- Za vrijeme rada uvijek pazite na sigurnost.
- Prilikom uporabe ruke držite dalje od rotirajućeg podloška.
- Nemojte dopustiti slobodan rad alata bez poduzimanja mjera opreza za zaštitu osoba ili predmeta od odvajanja abrazivnog sredstva ili podloška.



Dodatna sigurnosna upozorenja

- Prije uporabe ovog alata pročitajte sve upute. Svi rukovatelji moraju biti potpuno obučeni za ispravnu upotrebu ovog alata na siguran način.
- Cjelokupno održavanje obavezno provodi obučeno osoblje. Za servis se obratite ovlaštenom servisnom centru tvrtke Mirka.
- Ako se čini da je alat pokvaren, odmah prekinite uporabu te dogovorite servis i popravak.

Dodatne informacije o bateriji i punjaču

- Nikada nemojte pokušavati otvoriti bateriju. Ako plastično kućište baterije pukne ili napukne, odmah prekinite korištenje i nemojte je ponovno puniti.

Tehnički podaci

Brusilica	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Napon	10,8 V, DC	10,8 V, DC
Brzina	4000 – 8000 o/min	4000 – 8000 o/min
Ekscentrično kretanje	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Veličina podložne ploče	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Težina (uklj. bateriju) *	0,56 kg (1,24 lb)	0,57 kg (1,26 lb)

Punjač baterije	Mirka BCA 108
Ulaz	100 – 240 V, AC, 50/60 Hz
Trajanje punjenja	< 40 min (2,0 Ah)
Raspon temperature za spremanje	-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 176 °F)
Temperatura punjenja	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Dimenzije	191 x 102 x 86 mm
Težina	0,66 kg (1,46 lb)
Stupanj zaštite	II / □

Baterija	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Vrsta	Punjiva Li-ion 3IXR19/65	Punjiva Li-ion 3INR19/65	Punjiva Li-ion 3INR19/65-2
Napon baterije	10,8 V, DC	10,8 V, DC	10,8 V, DC
Kapacitet	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Težina	0,18 kg (0,40 lb)	0,18 kg (0,4 lb)	0,38 kg (0,83 lb)
Inteligentna baterija	Ne	Da	Da

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti određuju se sukladno normi EN 62841.

Brusilica	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Razina zvučnog tlaka (L_{pa})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Razina snage zvuka (L_{wa})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Neodređenost mjerenja zvuka K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vrijednost emisije vibracija a_h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Neodređenost emisije vibracija K *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Rasponi modela mogu se razlikovati ovisno o tržištu.

* Kako bi bili u skladu s uobičajenim radnim uvjetima brusilice, radni uvjeti odstupaju od standardne metode na sljedeći način: Veličina zrna brusnog materijala je 5 µm. Snaga dopremanja je 10 N.

Vrijednosti navedene u tablici uzete su iz laboratorijskih testiranja sukladnih navedenim propisima i normama te nisu dovoljne za procjenu opasnosti. Vrijednosti izmjerene na određenom radnom mjestu mogu biti veće od navedenih vrijednosti. Stvarna izloženost i rizik ili šteta po pojedinca jedinstveni su za svaku situaciju i ovisi o okruženju, načinu rada pojedinca, vrsti materijala koji se obrađuje, dizajnu radne stanice kao i o vremenu izloženosti i fizičkom stanju korisnika. Tvrtka Mirka Ltd ne smatra se odgovornom za posljedice uporabe navedenih vrijednosti umjesto stvarnih vrijednosti izloženosti za svaku individualnu procjenu rizika.

Daljnje informacije o zaštiti zdravlja na radu i sigurnosti možete dobiti na sljedećim web mjestima:

<https://osha.europa.eu/en> (Europa) ili <http://www.osha.gov> (SAD)

Pravilna upotreba alata

Ova brusilica konstruirana je za brušenje svih vrsta materijala poput boja, metala drva, kamena, plastike itd. brusnim materijalima osmišljenima za tu svrhu. Nemojte rabiti brusilicu za bilo koju svrhu osim navedene bez prethodnog savjetovanja s proizvođačem ili ovlaštenim dobavljačem proizvođača. Nemojte rabiti podložne ploče radne brzine manje od 8000 o/min bez opterećenja. Svako održavanje ili servis za koje je potrebno otvoriti kućište motora smije se obavljati isključivo u ovlaštenom servisnom centru.

Baterija i punjač

- Isporučena baterija nije potpuno napunjena. Pročitajte sigurnosne upute, a potom napunite bateriju prema uputama.
- Za optimalan kapacitet punjenja bateriju treba puniti na temperaturi okoline između 18 °C (64 °F) i 24 °C (75 °F). Kako biste spriječili oštećenje baterije nemojte je puniti ako je temperatura zraka niža od 4 °C (32 °F) ili viša od 40 °C (104 °F).
- Za najdulju moguću trajnost baterije preporučujemo sljedeće:
 - Spremajte i punitite bateriju u hladnom prostoru. Temperature više ili niže od sobne temperature skraćuju trajnost baterije.
 - Bateriju nikada nemojte spremati ispražnjenu. Napunite je odmah nakon pražnjenja.
- Svim baterijama postupno se smanjuje napunjenost. Viša temperatura povećava gubitak napunjenosti.

Ako dugotrajno spremate alat i ne koristite ga, bateriju napunite svaki mjesec. Ovaj postupak produljuje trajnost baterije.

Postupak punjenja

- Priključite kabel napajanja na punjač, a potom ga prije umetanja baterije priključite na utičnicu. Na tri sekunde uključuju se sva tri indikatora punjenja, a potom se isključuju.
- Umetnite bateriju u punjač. Indikatori punjenja će početi treptati unutar 30 sekundi.
- Tijekom postupka punjenja indikatori prikazuju status punjenja na sljedeći način:
 - Tijekom postupka punjenja redom trepere tri indikatora punjenja.
 - Kada je potpuno napunjena, sva tri indikatora ostaju neprekidno uključena.
- Postupak punjenja baterije od 10,8 V i 2,0 Ah tvrtke Mirka traje približno 40 min.

NAPOMENA: Ovim punjačem moguće je puniti isključivo baterije tvrtke Mirka od 10,8 V.

NAPOMENA: Trajanja punjenja mogu biti dulja ovisno o temperaturi okoline i stanju baterije.

LED indikatori punjača od 10,8 V

LED						
3						
2						
1						
Status	Predpunjenje (punjenje kapljanjem)	Punjenje...	Punjenje...	Punjenje je završeno	Previsoka temperatura	Kvar baterije

Ostaje neprekidno uključeno

Treperi

Dijagnostika punjača

Indikatori na punjaču rade u sljedećim slučajevima:

- Baterija se pregrijava. Trepere sva tri indikatora punjenja. Uklonite bateriju, pričekajte 15 – 30 minuta da se ohladi te je ponovno umetnite.
- Došlo je do kvara na bateriji ili punjaču. Trepere dva indikatora punjenja. Uklonite bateriju i dopustite da se ohladi. Ponovno umetnite bateriju u punjač. Ako i dalje trepere dva indikatora punjenja, potrebno je servisirati bateriju ili punjač.

Početak rada

- Prilikom otvaranja ambalaže provjerite je li alat čist, čitav i je li oštećen tijekom transporta. Nikad nemojte upotrebljavati oštećen alat.
- Prije upotrebe provjerite je li podložna ploča ispravno pričvršćena.
- Napunjenu bateriju umetnite u brusilicu tako da se zabravi uz škljocaj.

Upute za rad

- Alat je predviđen za ručno korištenje. Alat se može koristiti u bilo kojem položaju.
- Odaberite prikladno abrazivno sredstvo i pričvrstite ga na podložnu ploču. Pazite da je brusni materijal centriran na podložnoj ploči.
- Brusilicu sada možete aktivirati / uključiti i pokrenuti pritiskom prekidača za pokretanje.
- Brusilica je u pogonu i ostaje u aktivnom načinu rada sve dok je prekidač pritisnut. Nakon otpuštanja prekidača brusilica se zaustavlja, no prije automatskog deaktiviranja / isključivanja kratko ostaje u aktivnom načinu rada.
- Ako je brusilica u aktivnom načinu rada, desni LED indikator je zelen.
- U aktivnom načinu rada lijevi LED indikator prikazuje status baterije:

- **Zeleno:** Razina napunjenosti baterije je U REDU.
- **Treperi zeleno/crveno:** Razina napunjenosti baterije je niska.
- **Crveno:** Napon baterije je nizak. Brusilicu nije moguće koristiti.

- U aktivnom načinu rada maksimalni broj o/min možete prilagoditi pritiskanjem na rpm+ ili rpm–, slika 1. Broj o/min prilagodava se u koracima od 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500 i 8000 o/min.
- Broj o/min moguće je zaključiti kako bi se spriječila njegova slučajna izmjena. Pričekajte na isključenje aktivnog načina rada brusilice. Istovremeno pritisnite i zadržite tipke rpm+ i rpm– te povucite prekidač za pokretanje. Za otključavanje alata ponovite istu radnju. Ako u načinu rada sa zaključanom brzinom pritisnete rpm+ ili rpm–, desni LED indikator zatreperi dva puta, no nema promjene brzine.
- Alat prije brušenja uvijek stavite na radnu površinu i tek ga potom pokrenite. Alat prije zaustavljanja uvijek maknite s radne površine. To će spriječiti nastanak udubljenja na radnoj površini zbog okretanja abrazivnog sredstva.
- Kako biste po završetku brušenja uklonili bateriju iz brusilice istovremeno pritisnite gumb na obje strane i izvucite bateriju. Napunite bateriju.

Bluetooth

Ovaj je alat opremljen tehnologijom Bluetooth male potrošnje kojom se možete spojiti na aplikaciju na kojoj možete pristupiti dodatnim funkcijama alata. Više informacija o funkcijama aplikacije potražite i informaciju o dostupnosti u vašoj zemlji potražite na www.mirka.com.

Bluetooth na svom alatu Mirka® AROS-B i Mirka® AOS-B aktivirate na sljedeći način:

1. Priključite bateriju na alat.
2. Tijekom uključivanja alata pritiskanjem prekidača za pokretanje pritisnite i zadržite gumb o/min+.
3. Srednja LED dioda treperi zelenom bojom i pokazuje kako je Bluetooth aktiviran i spreman za veze.
4. Srednja LED dioda svijetli zelenom bojom kada je alat povezan s drugim uređajem s tehnologijom Bluetooth.
5. Bluetooth se isključuje kada deaktivirate/isključite alat.

NAPOMENA! Ako nemate instaliranu aplikaciju ili ako nije dostupna u vašoj zemlji, Bluetooth će se uključiti.

Riječ i logotipi Bluetooth® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih znakova od strane tvrtke Mirka Ltd obuhvaćena je licencijom. Ostali zaštitni znakovi i zaštićena imena pripadaju svojim vlasnicima. Potvrđena je usklađenost s propisima za rado u Sjevernoj Americi prema FCC, dio 15, odjeljak B i C, RSS-GEN, RSS-247 i FCC §15 .247.

Održavanje



Prije održavanja alat uvijek iskopčajte iz napajanja!
Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove tvrtke Mirka!

Zamjena podložne ploče

1. Držite osovinu prstima.
2. Okrenite podložnu ploču suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste je uklonili.
3. Postavite i pričvrstite novu podložnu ploču.

Čišćenje

Nakupljenu prašinu uklonite mekanom četkom. Tijekom čišćenja nosite zaštitne naočale da biste zaštitili oči. Ako je potrebno očistiti tijelo alata, obrišite ga mekanom mokrom krpom. Možete upotrijebiti blagi deterdžent.



UPOZORENJE: Nipošto nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ni druga sredstva za čišćenje. Za čišćenje plastičnih dijelova nipošto ne upotrebljavajte kaustična sredstva.

Upute za čišćenje punjača

Prljavštinu i masnoću s vanjske strane punjača očistite krpom ili mekanom nemetalnom četkom. Nemojte upotrebljavati vodu ni sredstva za čišćenje.



Daljnji servis

Servisiranje uvijek mora izvršavati za to obučeno osoblje. Kako bi se održala valjanost jamstva alata te osigurala optimalna sigurnost alata i njegovo funkcioniranje, servisiranje mora izvršiti ovlašteni servisni centar tvrtke Mirka. Kako biste saznali gdje je vaš lokalni ovlašteni servisni centar tvrtke Mirka, obratite se centru za korisnike ili prodavaču tvrtke Mirka.

Vodič za rješavanje problema

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
Desni LED indikator brusilice ne svijetli pri pritiskanju prekidača.	Baterija nije pravilno pričvršćena za brusilicu. Baterija je potpuno prazna.	Ispravno umetnite bateriju. Napunite bateriju.
Desni LED indikator brusilice svijetli crveno, a brusilica tijekom brušenja usporava na 4000 o/min ili se zaustavlja.	Temperatura u brusilici je previsoka. Preduga izloženost velikom opterećenju.	Neko vrijeme manje opterećujte brusilicu i ona će se ponovo ubrzati.
Desni LED indikator brusilice svijetli crveno, a broj o/min malo se smanjuje.	Preveliko kratkotrajno opterećenje.	Koristite manje opterećenje ili pričekajte i LED indikator će automatski početi svijetliti zeleno.
Lijevi LED indikator svijetli crveno, a brusilica ne radi.	Napon baterije je prenizak.	Napunite bateriju.

Informacije o odlaganju



OPASNOST: Smjernice za odlaganje starih uređaja. Uklonite kabel napajanja kako bi električni alat postao neupotrebljiv. Samo za članice EU. Električne alate nemojte odlagati s ostalim kućnim otpadom. U skladu s europskim direktivama 2011/65/EU, 2015/863/EU i 2012/19/EU o odlaganju električne i elektroničke opreme te provedbe odlaganja u skladu s nacionalnim pravom, otpadni električni uređaji moraju se sakupiti odvojeno i odložiti u ekološki prihvatljiv objekt za recikliranje.



Megfelelőségi nyilatkozat

<p>A Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finnország önálló felelősséggel kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező termék, a Mirka® AROS-B és AOS-B 32 mm (1¼") 8000 RPM fordulatszámú elektromos excentercsiszoló (lásd az adott termékhez tartozó „Műszaki adatok” táblázatot) megfelel az alábbi szabványoknak és további irányadó dokumentumoknak: EN 62841-1:2015 és EN 62841-2-4:2014 szabvány összhangban a 2006/42/EK, 2014/30/EU és 2015/863/EU rendelkezéssel. A töltő biztonsági specifikációjára vonatkozó szabványok: EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. A töltő elektromágneses összeférhetőségére vonatkozó szabványok: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo, 2020. augusztus 13.</p> <p>Kiállítás helye és ideje</p>	<p>MIRKA</p> <p>Vállalat</p>	 <p>Stefan Sjöberg, elnök-vezérigazgató</p>
<p>A kezelői útmutató tartalma: Robbantott ábra, Alkatrészlista, Megfelelőségi nyilatkozat, Szükséges munkavédelmi felszerelések, Vigyázat, Figyelem, További munkavédelmi szabályok, Műszaki adatok táblázata, Zaj- és vibrációadatok, A gép helyes használata, Az akkumulátor és a töltő, Első lépések, Kezelői útmutató, Karbantartás, Egyéb szervizelés, Hibakeresési útmutató, Hulladékba helyezés.</p>	<p>Gyártó/forgalmazó Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finnország Tel.: +358 20 760 2111 Fax: +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Az eredeti útmutató fordítása. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen útmutató tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítsuk.

Fontos

A gép üzembe helyezése, használata és karbantartása előtt olvassa el a jelen munkavédelmi és kezelői útmutatót. Ezt az útmutatót biztonságos és hozzáférhető helyen kell tartani.

Szükséges munkavédelmi felszerelések



Az útmutató elolvasása kötelező!



Védőszemüveg használata kötelező!



Hallásvédő használata kötelező!







Védőkesztyű használata kötelező!



Védőmaszk használata kötelező!

Szimbólumok

 <p>Megfelel az EU vonatkozó szabványainak</p>	 <p>Megfelel a kínai RoHS előírásnak</p>	 <p>Megfelel az ausztrál és új-zélandi RCM előírásnak</p>
---	---	--

 <p>Vigyázat: Halált, súlyos sérülést, illetve nagy összegű anyagi kárt okozó vészhelyzet állhat elő. Figyelem: Könnyebb vagy közepes súlyos sérülés, illetve mérsékelt anyagi kár kockázatát jelentő helyzet.</p>
--

Elolvasni és betartani

- Általános munkavédelmi szabályok, 1910. rész, OSHA 2206, beszerezhető: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Állami és helyi rendelkezések



UL STD
62841-1, 62841-2-4
SZERINTI MEGFELELŐSÉG CSA STD
C22.2 No. 62841-1, C22.2 No. 62841-2-4 TANÚSÍTVÁNY

VIGYÁZAT

- A gép használatakor kötelező a gyártói útmutató, valamint a helyi és országos szabályok által előírt személyi védőfelszerelések használata.
- Mindig olvassa el a munkafelületre vonatkozó biztonsági adatlapot (MSDS).
- Ha kézfeijében vagy csuklójában kellemetlen érzés alakul ki, hagyja abba a munkavégzést és forduljon orvoshoz. A sokszor ismétlődő munkafolyamat vagy mozdulat, illetve túl sok vibráció a kézfej, a csukló és a kar sérülését okozhatja.

Az akkumulátor és a töltő munkavédelmi szabályai

VIGYÁZAT!

- Az akkumulátor és a töltő fontos munkavédelmi és kezelési utasításai. A töltő használata előtt a töltőről, az akkumulátorról és a szerszámról szóló összes utasítást és figyelmeztetést el kell olvasni.
- Tilos a töltőbe törött vagy sérült tokozatú akkumulátort behelyezni. Az súlyos vagy halálos áramütést idézhet elő.
- Tilos bármilyen folyadéknak a töltő belsejébe bejutni. Az áramütést okozhat.
- Ez a töltő kizárólag újratölthető elemek töltésére használható fel.
- Tilos bármilyen tárgyat a töltőre ráhelyezni, valamint tilos a töltőt hőt kibocsátó eszköz mellé vagy túlmelegedést okozó puha felületre helyezni.
- A vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni, belebotolni, illetve egyéb módon kárt tenni benne vagy terhelni.
- Tilos olyan töltőt használni, amely erős ütet kapott, leesett vagy bármilyen egyéb károsodás érte.
- TILOS az eszközt és az akkumulátort 50 °C (122 °F) feletti hőmérsékletű helyen tárolni vagy használni.
- A töltő szabványos (100–240 V~) háztartási feszültségre készült. Tilos a használatát ettől eltérő feszültséggel megpróbálni.

FIGYELEM

- Minden esetben gondoskodni kell a csiszolandó munkadarab stabil rögzítéséről.
- Ügyeljen, hogy a csiszolólap tökéletesen középre legyen helyezve és stabilan fel legyen rögzítve a csiszolólapra.
- Mindig ügyeljen a munkavédelemre.
- Használat közben tartsa kezét távol a forgó laptól.
- Tilos a gépet anélkül teljes fordulatszámra felpörgetni, hogy a közelben elhelyezkedő személyeket és tárgyakat az esetleg leváló csiszolólapról vagy -talptól védő övintézkedéseket megtenné.

További munkavédelmi szabályok

- A gép használata előtt a teljes útmutatót el kell olvasni. Minden kezelőnek részletesen ismernie kell a gép szabályos és biztonságos használatát.
- Minden karbantartást szakképzett személlyel kell elvégeztetni. Javításért minden esetben a hivatalos Mirka szervizhez kell fordulni.
- Ha a gép működése helytelennek tűnik, azonnal meg kell szakítani annak használatát, és szervizelését, javítását kell kezdeményezni.

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás

- Az akkumulátort tilos bármilyen okból felnyitni. Tilos törött vagy repedt burkolatú akkumulátort használni vagy feltölteni.

Műszaki adatok

Csiszoló	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Feszültség	10,8 V=	10,8 V=
Fordulatszám	4000–8000 RPM	4000–8000 RPM
Rezgéspálya	5,0 mm (3/16 hüvelyk)	3,0 mm (1/8 hüvelyk)
Alátétlap mérete	Ø32 mm (1¼ hüvelyk)	Ø32 mm (1¼ hüvelyk)
Tömeg (akkumulátorral)*	0,56 kg	0,57 kg

Akkumulátortöltő	Mirka BCA 108
Bemenet:	100–240 V~, 50/60 Hz
Töltési idő	<40 min (2,0 Ah)
Tárolási hőmérséklet-tartomány	–20 és 80 °C között (–4 °F és 176 °F között)
Töltési hőmérséklet	4 és 40 °C között (32 °F és 104 °F között)
Méret	191×102×86 mm
Tömeg	0,66 kg
Védelmi osztály	II. / 

Akkumulátor	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Típus	3IXR19/65 tölthető lítiumion-akkumulátor	3INR19/65 tölthető lítiumion-akkumulátor	3INR19/65-2 tölthető lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorfeszültség	10,8 V=	10,8 V=	10,8 V=
Kapacitás	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Tömeg	0,18 kg	0,18 kg	0,38 kg
Intelligens akkumulátor	Nem	Igen	Igen

Zaj- és vibrációdatok

A mért értékek megállapításához használt szabvány: EN 62841.

Csiszoló	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Hangnyomásszint (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Hangenergiaszint (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Hangmérés K bizonytalansága	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vibrációs kibocsátási érték a_{hV} *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Vibrációs kibocsátás K bizonytalansága *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

A specifikáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A modellkínálat országonként eltérő lehet.

* A csiszoló normál üzemi körülményeihez való igazodás érdekében az alábbiak szerint tértünk el a szabványban meghatározott paraméterektől: A csiszolóanyag szemcsemérete 5 µm volt. Az előtoló erő 10 N volt.

A táblázatban közölt értékek a megadott kódoknak és szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokból származnak, amelyek nem elegendőek kockázatelemzéshez. A tényleges munkakörnyezetben mért értékek az itt megadott értékeket meghaladhatják. Az egyes személyekre vonatkozó tényleges terhelési értékeket, valamint az adott helyzetre érvényes kockázat, illetve károsodás mértékét a környezet, az egyéni géphasználati módszer, a ténylegesen megmunkált anyag, a munkahely kialakítása, továbbá a felhasználó terhelésének időbeli hossza és fizikai állapota együttesen határozza meg. A Mirka Ltd nem vállal felelősséget annak következményeiért, ha az egyéni kockázatelemzés tényleges expozíciós értékei helyett az itt megadott értékeket veszik figyelembe.

A munkavédelemmel kapcsolatos további tudnivalókat az alábbi webhelyek ismertetik:
<https://osha.europa.eu/en> (Európa) vagy <http://www.osha.gov> (USA)

A gép helyes használata

A csiszológéppel bármely anyagú munkadarab (festék, fém, fa, kő, műanyag stb.) csiszolható az illető anyagnak megfelelő csiszolólapal. Tilos a csiszológépet a rendeltetési céljától eltérő műveletre használni a gyártóval vagy a hivatalos forgalmazóval való előzetes konzultáció nélkül. Tilos a 8000 RPM üresjáratú fordulatszám alatti névleges értékű alátétlapok használata. A motorház felnyitását igénylő esetleges karbantartást vagy javítást kizárólag hivatalos márkakereskedővel végeztesse.

Az akkumulátor és a töltő

- Az újonnan kicsomagolt akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Előbb el kell olvasni a munkavédelmi útmutatót, azután annak betartásával fel kell tölteni az akkumulátor.
- Az akkumulátor 18 °C (64 °F) és 24 °C (75 °F) közötti hőmérsékleten tölthető fel a legjobban. Az akkumulátor sérülésének megelőzésére feltöltése közben kerülni kell a 4 °C (32 °F) alatti és 40 °C (104 °F) feletti léghőmérsékletet.
- Az akkumulátor lehető leghosszabb üzemideje érdekében:
 - Az akkumulátor tárolását és töltését hűvös helyen végezze. Normál szobahőmérséklet alatt és felett az akkumulátor hamarabb lemerül.
 - Tilos az akkumulátort teljesen lemerítve tárolni. Minden lemerülés után azonnal ismét fel kell tölteni.
- Minden akkumulátor folyamatosan veszít a töltéséből. Magasabb hőmérsékleten gyorsabban csökken a töltöttség.

Ha készülékét hosszabb ideig nem használja, akkor is tölts fel minden hónapban. Ezzel elérhető, hogy az akkumulátor később is hosszabb ideig megőrizze töltöttségét.

Az akkumulátortöltés menete

- Csatlakoztassa a töltőhöz a tápkábelt, majd csatlakoztassa a kábelt a táphálzati aljzatba, és csak ezután helyezze bele az akkumulátort. Először két másodpercig mindhárom töltésjelző fény világítani kezd, majd kialszik.
- Helyezze az akkumulátort a töltőbe. A lámpák 30 másodpercen belül villogni kezdenek.
- Töltés közben a töltésjelző fények jelzik a folyamat állapotát:
 - A három töltésjelző a töltés ideje alatt sorban felvillan.
 - Teljes feltöltődéskor mindhárom fény folyamatosan világít.
- Mirka 10,8 V 2,0 Ah akkumulátor esetén a töltés mintegy 40 percig tart.

NE FELEDJE: Ez a töltő csak Mirka 10,8 V akkumulátor töltésére alkalmas.

NE FELEDJE: A töltési idő hosszát befolyásolják a környezeti feltételek és az akkumulátor állapota.

A 10,8 V-os töltő LED-visszajelzői

LED						
3						
2						
1						
Állapot	 Előtöltés (cseppöntítés)	 Töltés...	 Töltés...	 Töltés kész	 Túlmelegedés	 Akkumulátorhiba

Folyamatos fény

Villogás

Töltési problémák felismerése

A töltő jelzést ad akkor, ha:

- Az akkumulátor túlemegeedett. A töltőn mindhárom jelzőfény villog. Vegye ki az akkumulátort, hagyja hűlni 15–30 percig, majd ismét helyezze a töltőbe.
- Meghibásodott az akkumulátor vagy a töltő. A töltőn két jelzőfény villog. Vegye ki az akkumulátort, és hagyja lehűlni. Helyezze be ismét az akkumulátort a töltőbe. Ha a töltőn továbbra is villog két jelzőfény, akkor az akkumulátor vagy a töltő szervizelést igényelhet.

Elő lépések

- Kicsomagoláskor meg kell győződni a gép érintetlen és hiánytalan állapotáról, valamint hogy nem történt-e szállítási sérülés. Sérült gépet tilos használni.
- Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a csiszolótalp megfelelően van-e felrögzítve.
- Helyezze be a teljesen feltöltött akkumulátort a csiszológépbe úgy, hogy az a helyére bepattanjon.

Kezelői útmutató

- A gépet rendeltetése szerint kéziszerszámként kell használni. A gép tetszőleges testhelyzetben használható.
- Válassza ki a kívánt csiszolólapot, majd rögzítse fel az alátételre. Ügyeljen, hogy a csiszolólap középre legyen helyezve a csiszolótalpon.
- Ekkor a csiszológép készenléti módba helyezhető, majd az indítókapcsoló megnyomásával beindítható.
- Az indítókapcsoló nyomva tartása alatt a csiszológép mozgásban, valamint készenléti módban marad. Az indítókapcsoló felengedésekor a gép mozgása leáll, de a csiszológép egy rövid ideig még készenléti módban marad, majd végül automatikusan kikapcsolt módra vált.
- A készenléti módban lévő csiszológépen a jobb oldali LED zöld fénnel világít.
- Készenléti módban a bal oldali LED az akkumulátor állapotát mutatja:

- **Zöld fény:** Az akkumulátor töltöttsége megfelelő.
- **Zöld–piros villogás:** Az akkumulátor töltöttsége gyenge.
- **Piros fény:** Az akkumulátor feszültsége túl alacsony. A csiszológép nem fog beindulni.

- A készenléti módban lévő gépen a maximális fordulatszám a + és – gombbal állítható be (1. ábra). A percenkénti fordulatszám lehetséges beállításai: 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500 és 8000 RPM.
- A fordulatszám-szabályzó véletlen módosítás megelőzésére lezárható. Várja meg, míg a gép kilép készenléti módból. Tartsa egyszerre lenyomva a + és – gombot, majd húzza meg az indítókapcsolót. A funkció ugyanennek a műveletnek a megismétlésével oldható fel ismét. A sebesség rögzített üzemmódjában a + és – gomb megnyomását csak a jobb oldali LED két piros színű felvillanása jelzi, de a sebesség nem változik.
- Csiszoláskor előbb mindig helyezze a gépet a munkafelületre, és csak azután indítsa el. A gépet leállítás előtt mindig emelje el a megmunkált felületről. Ezzel megelőzhető a megmunkált felületnek a csiszolólap túl nagy sebessége miatti bevesődése.
- A csiszolás végeztével vegye ki a gépből az akkumulátort úgy, hogy egyidejűleg megnyomja a megfelelő gombot mindkét oldalon. Töltse fel az akkumulátort.

Bluetooth

A szerszám Bluetooth alacsony energiaszintű műszaki megoldást használ, és olyan alkalmazáshoz csatlakoztatható, amelyen keresztül további szerszámfunkciók férhetők hozzá. Az alkalmazás funkcióiról és regionális elérhetőségéről a www.mirka.com webhelyen tájékozódhat részletesen.

A Mirka® AROS-B és Mirka® AOS-B készüléken a Bluetooth az alábbiak szerint aktiválható:

1. Csatlakoztassa a szerszámhoz az akkumulátort.
2. Az rpm+ gomb nyomva tartása mellett aktiválja a szerszámot az indítógombjával.
3. A középső LED zöld villogó fénnel jelzi, hogy a Bluetooth bekapcsolt és kapcsolódásra kész.
4. Ha a szerszám csatlakozik egy másik Bluetooth-eszközhöz, akkor a középső LED zöld fénnel világít.
5. A Bluetooth akkor kapcsol ki, ha a szerszámot deaktiválják, illetve kikapcsolják.

NE FELEDJE: Ha az alkalmazás nincs telepítve, vagy ha az adott országban nem áll rendelkezésre, akkor a Bluetooth nem kapcsolható be.

A Bluetooth® kifejezés és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye és tulajdona, amelyet a Mirka Ltd engedély alapján használ. A további védjegyekhez és kereskedelmi elnevezésekhez fűződő jogokkal a hozzájuk tartozó tulajdonosok rendelkeznek. Az észak-amerikai rádiózási szabályoknak való megfelelést az FCC 15/B és C, RSS-GEN, RSS-247 és FCC §15.247 szerint hitelesítették.

Karbantartás



Karbantartás előtt a gépet mindig le kell választani a tápellátásról!
Csak eredeti Mirka alkatrészek használhatók!

A csiszolótalp cseréje

1. Fogja meg ujjával a tengelyorsót.
2. Szerelje le balra forgatva a csiszolótalpat.
3. Helyezze fel és húzza meg az új csiszolótalpat.

Tisztítás

Az esetleg felhalmozódott port puha kefével távolítsa el. Tisztítás közben védőszemüveg viselésével védje szemét. Ha a készülék burkolata tisztítást igényel, törölje át nedves, puha ronggyal. Kímélő tisztítószer használata megengedett.



VIGYÁZAT! Tilos alkoholt, benzint vagy hasonló szert használni. A műanyag felületeken TILOS marószert alkalmazni.

Töltőre vonatkozó tisztítási utasítás

A töltő külső felületéről a szilárd és zsíros szennyeződés puha ronggyal vagy puha kefével (nem drótkefével) távolítható el. Tilos víz és tisztítószer használata.



Egyéb szervizelés

A javítást minden esetben szakképzett személynek kell végeznie. A garancia csak akkor marad érvényes, és a gép optimális biztonságossága és működőképessége csak akkor szavatolható, ha minden javítást a hivatalos Mirka szervíz végez. Ha a legközelebb eső hivatalos Mirka szervíz keresi, forduljon a Mirka ügyfélszolgálatához vagy helyi forgalmazójához.

Hibakeresési útmutató

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A gépen lévő jobb oldali LED nem ad fényt az indítókapcsoló megnyomásakor.	Az akkumulátor nincs megfelelően csatlakoztatva a géphez. Az akkumulátor teljesen lemerült.	Helyezze be megfelelően az akkumulátort. Töltse fel az akkumulátort.
A csiszológépen található jobb oldali LED piros fényt ad, és 4000 RPM sebességre lassul, illetve csiszoláskor leáll.	A csiszoló belső hőmérséklete túl magas. Egy erős terhelés túl hosszan tartott.	Egy ideig terhelje a gépet kevésbé, és az ismét fel fog gyorsulni.
A csiszolón található jobb oldali LED piros fényt ad, és a fordulatszám kissé lecsökken.	Túlzott rövid idejű terhelés történt.	Terhelje kevésbé a gépet vagy várjon egy rövid ideig, és a LED visszavált zöld színre.
A bal oldali LED piros fényel világít, és a csiszoló nem indul be.	Az akkumulátor feszültsége túl alacsony.	Töltse fel az akkumulátort.

Hulladékba helyezés



VESZÉLY: Régi készülék hulladékba helyezése: A feleslegessé vált gépet a tápkábel eltávolításával tegye használhatatlanná. Csak EU-országok esetén: Tilos villamos gépeket háztartási hulladékba helyezni. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2011/65/EU, 2015/863/EU és 2012/19/EU uniós irányelv, valamint az irányelvek alapján született nemzeti törvények értelmében az élettartamuk végét elért elektromos szerszámokat elkülönítve kell összegyűjteni, és egy környezetvédelmileg szabályos újrahasznosítási létesítménybe kell szállítani.

Dichiarazione di conformità

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finlandia dichiara sotto la propria responsabilità che le Levigatrici Rotorbitali Elettriche Mirka® AROS-B e AOS-B 32 mm (1 ¼") a 8.000 giri/min. (vedere la Tabella "Dati tecnici" per il modello corrispondente) a cui si riferisce la presente dichiarazione sono conformi alle seguenti normative o altri documenti normativi: EN 62841-1:2015, EN 62841-2:2014 ai sensi dei regolamenti 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2015/863/UE. Specifiche di sicurezza dei caricabatterie conformi alle normative EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Compatibilità elettromagnetica dei caricabatterie conformi alle normative EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo, 13/08/2020 Luogo e data</p>	<p>MIRKA Azienda</p>	<p> Stefan Sjöberg, CEO</p>
<p>Le Istruzioni per l'uso comprendono: Complessivo, Distinta dei ricambi, Dichiarazione di Conformità, Dispositivi di protezione individuale richiesti, Avvertenza, Attenzione, Ulteriori avvertenze per la sicurezza, Dati Tecnici, Informazioni su rumore e vibrazioni, Uso corretto dell'utensile, Batteria e caricabatterie, Messa in funzione, Istruzioni per l'uso, Manutenzione, Ulteriore assistenza, Guida alla Ricerca dei Guasti, Informazioni per lo smaltimento.</p>	<p>Produttore/fornitore Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finlandia Tel. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	<p></p>

Traduzione delle istruzioni originali. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a questo manuale senza preavviso.

Importante

Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima di installare, utilizzare o sottoporre a manutenzione l'utensile. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro e facilmente accessibile.

Dispositivi di protezione individuale richiesti



Leggere il manuale dell'operatore



Indossare occhiali protettivi



Indossare cuffie protettive



Indossare guanti protettivi



Indossare mascherina respiratoria

Simboli



Conforme alle normative UE rilevanti



Conforme ai requisiti RoHS per la Cina



Conforme ai requisiti RCM per Australia e Nuova Zelanda



Avvertenza: Situazione potenzialmente pericolosa che può provocare gravi lesioni personali o morte e/o danni alle cose.

Attenzione: Situazione potenzialmente pericolosa che può provocare lesioni personali di lieve o moderata entità e/o danni alle cose.

Normative di riferimento

- Normative di salute e sicurezza industriali generali, Parte 1910, OSHA 2206, disponibile presso: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402.
- Normative nazionali e locali.



CONFORME ALLA NORMA UL
62841-1, 62841-2-4
CERTIFICATO AI SENSI DELLE NORME CSA
C22.2 N. 62841-1, C22.2 N. 62841-2-4



AVVERTENZA

- Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale richiesti secondo le istruzioni del produttore e le norme locali/nazionali durante l'uso dell'utensile.
- Consultare sempre la Scheda di dati di Sicurezza (MSDS) del materiale di lavoro.
- In caso di dolori alle mani oppure ai polsi, interrompere immediatamente il lavoro e consultare un medico. I movimenti ripetitivi e l'esposizione eccessiva alle vibrazioni possono provocare lesioni a mani, polsi e braccia.

Norme di sicurezza in merito a gruppo batteria e caricabatterie

AVVERTENZA!

- Norme di sicurezza e istruzioni importanti per l'uso di batteria e caricabatterie. Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze su caricabatterie, gruppo batteria e utensile.
- In caso di crepe o danni all'involucro del gruppo batteria, non inserirlo nel caricabatterie. In caso contrario sussiste il rischio di scossa elettrica o elettrocuzione.
- Evitare l'ingresso di liquidi nel caricabatterie. In caso contrario sussiste il rischio di scossa elettrica.
- Questo caricabatterie è progettato esclusivamente per la ricarica di batterie ricaricabili.
- Non collocare eventuali oggetti sopra il caricabatterie, in prossimità di eventuali fonti di calore oppure su superfici morbide che potrebbero comportarne il surriscaldamento interno.
- Prestare attenzione a non calpestare, schiacciare, danneggiare in altro modo o sottoporre a sollecitazioni eccessive il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare il caricabatterie qualora abbia subito un urto di considerevole entità, sia caduto o danneggiato in altro modo.
- NON conservare o utilizzare l'utensile e il gruppo batteria in luoghi in cui la temperatura può raggiungere o superare 50 °C (122 °F).
- Il caricabatterie è progettato per il collegamento a una normale presa elettrica domestica (100–240 VAC). Non tentare di collegarlo a reti con altre tensioni.



ATTENZIONE

- Verificare sempre che il pezzo da levigare sia fissato saldamente in posizione.
- Accertarsi che l'abrasivo sia centrato perfettamente e fissato saldamente al platorello.
- Osservare sempre la massima sicurezza durante il lavoro.
- Tenere lontane le mani dal platorello durante l'uso.
- Non lasciar girare a vuoto l'utensile prima di aver adottato le precauzioni necessarie per proteggere eventuali persone oppure oggetti dalla caduta dell'abrasivo o del platorello.



Ulteriori avvertenze per la sicurezza


- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'utensile. Tutti gli operatori devono essere perfettamente addestrati all'uso e devono conoscere queste norme di sicurezza.
- Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale addestrato. Per l'assistenza, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Mirka.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso dell'utensile e provvedere alla manutenzione e riparazione.

Informazioni aggiuntive su batteria e caricabatterie

- Non tentare mai di aprire il gruppo batteria per nessun motivo. In caso di danni o crepe all'alloggiamento in plastica del gruppo batteria, smettere immediatamente di utilizzarlo e non ricaricarlo.

Dati tecnici

Levigatrice	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Tensione	10,8 VDC	10,8 VDC
Velocità	4.000–8.000 giri/min.	4.000–8.000 giri/min.
Orbita	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Diametro del platorello	32 mm (1 ¼")	32 mm (1 ¼")
Peso (batteria incl.) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Caricabatterie	Mirka BCA 108
Ingresso	100–240 VAC, 50/60 Hz
Tempo di ricarica	< 40 min. (2,0 Ah)
Temperatura di immagazzinamento	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Temperatura di ricarica	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Dimensioni	191 x 102 x 86 mm
Peso	0,66 kg (1,46 lbs)
Classe di protezione	II / 

Gruppo batteria	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tipo	Ricaricabile, agli ioni di litio 31XR19/65	Ricaricabile, agli ioni di litio 31NR19/65	Ricaricabile, agli ioni di litio 31NR19/65-2
Tensione della batteria	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Capacità	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Peso	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Batteria intelligente	No	Sì	Sì

Informazioni su rumore e vibrazioni

I valori sono stati misurati secondo la norma EN 62841.

Levigatrice	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Livello di pressione acustica (L_{pa})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Livello di potenza acustica (L_{wa})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Incertezza della misurazione acustica K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Livello di vibrazioni $a_{h,v}$ *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Incertezza della misurazione del livello di vibrazioni K *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. La gamma dei modelli può variare da un mercato all'altro.

* Per riflettere le normali condizioni di lavoro della levigatrice, le condizioni di esercizio hanno differito rispetto al metodo standard per quanto segue: La grana dell'abrasivo era di 5 µm. La forza di alimentazione era di 10 N.

I valori riportati in tabella sono stati ottenuti mediante test di laboratorio in conformità alle procedure e alle normative indicate e non sono sufficienti per la valutazione dei rischi. I valori misurati in un posto di lavoro specifico potrebbero essere superiori a quelli dichiarati. I valori di esposizione effettivi e il rischio individuale sono unici per ogni situazione e dipendono dall'ambiente circostante, dalla metodologia di lavoro individuale, dal materiale specifico lavorato, dal design della postazione di lavoro nonché dal tempo di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utente. Mirka Ltd non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei valori dichiarati anziché dei valori di esposizione effettivi per qualsiasi valutazione dei rischi individuale.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza sul lavoro è possibile consultare i seguenti siti web: <https://osha.europa.eu/en> (Europa) o <http://www.osha.gov> (USA)

Uso corretto dell'utensile

Questa levigatrice è progettata per la levigatura di tutti i tipi di materiali, ad es. vernici, metalli, legno, pietra, plastica ecc., utilizzando gli appositi abrasivi. Non utilizzare la levigatrice per altri scopi prima di aver consultato il produttore oppure un fornitore autorizzato dal produttore. Non utilizzare platorelli con velocità a vuoto inferiore a 8.000 giri/min. Eventuali interventi di manutenzione o riparazioni che richiedono l'apertura dell'alloggiamento del motore devono essere effettuati esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato.

Batteria e caricabatterie

- Alla consegna, il gruppo batteria non è completamente carico. Leggere attentamente le norme di sicurezza, quindi ricaricare la batteria seguendo le istruzioni.
- Per una capacità di ricarica ottimale, la batteria deve essere conservata a temperatura ambiente compresa tra 18°C (64°F) e 24°C (75°F). Per evitare danni al gruppo batteria, evitare di ricaricarlo a temperature inferiori a 4°C (32°F) o superiori a 40°C (104°F).
- Per prolungare al massimo la durata della batteria, si raccomanda quanto segue:
 - Conservare e ricaricare la batteria in un luogo fresco. Temperature superiori o inferiori alla normale temperatura ambiente possono compromettere la durata della batteria.
 - Non conservare mai la batteria completamente scarica. Si raccomanda di ricaricarla immediatamente non appena si è scaricata.
- Tutte le batterie perdono gradualmente la propria carica con il passare del tempo. Più elevata è la temperatura, maggiore è la velocità di scaricamento della batteria.

In caso di inutilizzo prolungato dell'utensile, si raccomanda di ricaricare la batteria almeno una volta al mese, per prolungarne la durata.

Procedura di pulizia

- Collegare il cavo di alimentazione al caricabatterie, quindi ad una presa a muro prima di inserire il gruppo batteria. Tutte le tre spie di ricarica si devono accendere per due secondi, quindi spegnere.
- Inserire il gruppo batteria nel caricabatterie. Le spie inizieranno a lampeggiare entro 30 secondi.
- L'avanzamento del processo di ricarica è indicato dallo stato delle spie come segue:
 - Durante il processo di ricarica, le tre spie lampeggiano in sequenza.
 - Quando la batteria è completamente carica, le tre spie restano accese di continuo.
- Il processo di ricarica richiede circa 40 minuti per un gruppo batteria Mirka da 10,8V e 2,0 Ah.

NOTA: Questo caricabatterie è progettato esclusivamente per la ricarica di gruppi batteria Mirka da 10,8 V.

NOTA: La ricarica potrebbe richiedere più tempo, a seconda della temperatura ambiente e delle condizioni della batteria.

LED indicatori sul caricabatterie da 10,8 V

LED						
3						
2						
1						
Stato	 Pre-carica (mantenimento)	 Ricarica in corso...	 Ricarica in corso...	 Ricarica completata	 Surriscaldamento	 Batteria difettosa

Acceso di continuo

Lampeggiante

Diagnostica del caricabatterie

Il caricabatterie indicherà se:

- Il gruppo batteria si è surriscaldato. Lampeggiano tutte le tre spie di ricarica. Rimuovere la batteria, lasciarla raffreddare per 15–30 minuti e reinserirla.
- Si è verificato un guasto alla batteria oppure al caricabatterie. Lampeggiano due spie di ricarica. Rimuovere la batteria e lasciarla raffreddare. Reinserire il gruppo batteria nel caricabatterie. Se le due spie di ricarica continuano a lampeggiare, la batteria o il caricabatterie possono necessitare di assistenza.

Messa in funzione

- Durante il disimballaggio, verificare che l'utensile sia integro, completo e non abbia subito danni durante il trasporto. Non utilizzare mai un utensile danneggiato.
- Prima dell'uso, verificare che il platorello sia montato correttamente.
- Installare il gruppo batteria completamente carico nella levigatrice, finché non scatta correttamente in posizione.

Istruzioni per l'uso

- Questo utensile deve essere utilizzato come un utensile manuale. L'utensile può essere utilizzato in qualsiasi posizione.
- Scegliere un abrasivo appropriato e fissarlo al platorello. Accertarsi che l'abrasivo sia centrato sul platorello.
- A questo punto è possibile attivare/accendere e avviare la levigatrice premendo il grilletto.
- La levigatrice resterà in funzione e in modalità attiva finché non viene premuto il grilletto. Al rilascio del grilletto, la levigatrice si fermerà, ma resterà in modalità attiva per un breve periodo di tempo prima di disattivarsi / spegnersi automaticamente.
- Quando la levigatrice è in modalità attiva, è acceso il LED destro.
- In modalità attiva, il LED sinistro mostra lo stato della batteria:

- **Verde:** Il livello di carica della batteria è OK.
- **Lampeggio verde/rosso:** La batteria è quasi scarica.
- **Rosso:** La tensione della batteria è troppo bassa. La levigatrice non può essere utilizzata.

- In modalità attiva, la velocità massima può essere regolata premendo RPM+ o RPM– (Figura 1). La velocità può essere regolata tra 4.000, 5.000, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 e 8.000 giri/min.
- Inoltre, è possibile bloccare la velocità in modo che non cambi accidentalmente. Attendere finché la levigatrice non è in modalità attiva. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti RPM+ e RPM–, quindi tirare il grilletto. Ripetere l'operazione per sbloccare l'utensile. Premendo RPM+ o RPM– in modalità di blocco della velocità, il LED destro lampeggia due volte, ma la velocità non cambia.
- Posizionare sempre l'utensile sulla superficie di lavoro prima di avviarlo. Sollevare sempre l'utensile dalla superficie di lavoro prima di spegnerlo, per evitare il rischio di solchi sulla superficie di lavoro dovuti alla velocità eccessiva dell'abrasivo.
- Al termine della levigatura, rimuovere la batteria dalla levigatrice premendo contemporaneamente il pulsante su entrambi i lati e rimuovendo la batteria dall'utensile. Ricaricare la batteria.

Bluetooth

Questo utensile è dotato di tecnologia a basso consumo energetico Bluetooth e può essere collegato ad una app che permette di accedere a diverse funzionalità aggiuntive dell'utensile. Per maggiori informazioni sulle funzionalità della app e verificarne la disponibilità nel proprio Paese, si prega di visitare il sito www.mirka.com.

Per attivare la funzionalità Bluetooth sui propri utensili Mirka® AROS-B e Mirka® AOS-B, procedere come segue:

1. Collegare la batteria all'utensile.
2. Premere e tenere premuto il pulsante RPM+ e attivare l'utensile premendo il grilletto.
3. Il LED centrale lampeggia in verde, indicando che la funzionalità Bluetooth è attivata e pronta per la connessione.
4. Quando l'utensile è connesso a un altro dispositivo Bluetooth, il LED centrale rimane acceso in verde.
5. La funzionalità Bluetooth si disattiva quando l'utensile viene spento o disattivato.

NOTA! Se la app non è installata, oppure non è disponibile nel proprio Paese, la funzionalità Bluetooth non deve essere attivata.

Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Mirka Ltd è concesso in licenza. Altri marchi registrati e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. La conformità ai regolamenti in materia di radiocomunicazioni in Nordamerica è stata verificata secondo le norme FCC, Parte 15, comma B e C, RSS-GEN, RSS-247 e FCC §15 .247.

Manutenzione



Scollegare sempre l'alimentazione elettrica prima della manutenzione!
Utilizzare esclusivamente ricambi originali Mirka!

Sostituzione del platorello

1. Tenere fermo l'albero con le dita.
2. Girare il platorello in senso antiorario per rimuoverlo.
3. Montare e serrare il nuovo platorello.

Pulizia

Per rimuovere l'eventuale polvere accumulata, utilizzare una spazzola a setole morbide. Indossare occhiali protettivi durante la pulizia. Per l'eventuale pulizia del corpo dell'utensile, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Può essere utilizzato anche un detergente neutro.



AVVERTENZA: Non utilizzare alcool, benzina o altri tipi di detersivi. Non utilizzare mai prodotti caustici per la pulizia delle parti in plastica.

Istruzioni per la pulizia del caricabatterie

Sporcizia e grasso possono essere rimossi dall'esterno del caricabatterie con un panno oppure una spazzola a setole morbide e non metalliche. Non utilizzare acqua o eventuali soluzioni detersivi.



Ulteriore assistenza

Gli interventi di assistenza devono sempre essere effettuati da personale addestrato. Per non invalidare la garanzia, assicurare la massima sicurezza e il funzionamento ottimale dell'utensile, tutti gli interventi di assistenza devono essere effettuati da un centro di assistenza autorizzato Mirka. Per trovare il centro di assistenza autorizzato Mirka più vicino, contattare il Servizio Clienti Mirka oppure il proprio rivenditore Mirka.

Guida alla ricerca dei guasti

Sintomo	Possibile causa	Soluzione
Alla pressione del grilletto, il LED destro della levigatrice non si accende.	Gruppo batteria non inserito correttamente nella levigatrice. Batteria completamente scarica.	Inserire correttamente la batteria. Ricaricare la batteria.
Il LED destro della levigatrice è rosso e la levigatrice rallenta fino a 4.000 giri/min. o si ferma durante la levigatura.	Temperatura troppo elevata nella levigatrice. Carico eccessivo per troppo tempo.	Esercitare una pressione minore sulla levigatrice per qualche istante e l'utensile riacquisterà velocità.
Il LED destro della levigatrice è rosso e la velocità si riduce leggermente.	Carico eccessivo per un breve periodo di tempo.	Esercitare una pressione minore sulla levigatrice o attendere un attimo e il LED ritornerà automaticamente verde.
Il LED sinistro è rosso e la levigatrice non funziona.	La tensione della batteria è troppo bassa.	Ricaricare la batteria.

Informazioni per lo smaltimento



PERICOLO: Linee guida per lo smaltimento di vecchi utensili. Rendere inutilizzabili gli utensili elettrici di scarto rimuovendo il cavo di alimentazione. Solo per i Paesi dell'UE. Non gettare gli utensili elettrici insieme ai rifiuti urbani. Ai sensi delle Direttive Europee 2011/65/UE, 2015/863/UE e 2012/19/UE sui rifiuti di dispositivi elettrici ed elettronici, e della relativa trasposizione nelle leggi nazionali, gli utensili elettrici che hanno raggiunto la fine della loro operatività devono essere raccolti separatamente e conferiti presso un centro di riciclaggio ecologicamente compatibile.



適合宣言書

<p>当社 (Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finland) は、当社単独の責任の下、この宣言の対象となる製品 Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼ インチ) 8,000 rpm 電動ランダムオービタルサンダー (特定の機種については「技術的データ」を参照) が、以下の規格あるいはその他の規範となる文書に適合していることを宣言します: 2006/42/EC、2014/30/EU、2015/863/EU の規制に基づく EN 62841-1:2015、EN 62841-2-4:2014。充電器の安全に関する仕様は、EN 60335-1:2012/A13:2017、EN 60335-2-29:2004/A2:2010、EN 62233:2008 に準じています。充電器の電磁両立性 (EMC) は、EN 55014-1:2017、EN 55014-2:2015、EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013 に準じています。</p>		
<p>Jeppo 2020 年 8 月 13 日 発行場所 / 日付</p>	<p>MIRKA 会社名</p>	<p> Stefan Sjöberg, CEO</p>
<p>取扱説明書に含まれる内容は、以下の通りです: 分解組立図、部品リスト、適合宣言書、重要事項、必要な個人用保護具、警告、注意、追加の安全に関する警告、技術的データの表、騒音および振動に関する情報、工具の適切な使用、バッテリーおよび充電器、使用前の準備、操作に関する指示、メンテナンス、追加点検、トラブルシューティングガイド、廃棄に関する情報。</p>	<p>メーカー / サプライヤー Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finland 電話番号: +358 20 760 2111 ファックス番号: +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	<p></p>

取扱説明書原本の翻訳版。当社は、予告なく本取扱説明書に変更を加える権利を有します。

重要事項

本工具の取り付け、操作、あるいはメンテナンスを行う前に、ここに記載の安全上の注意事項と操作に関する指示をしっかりとお読みください。本取扱説明書は安全かついつでも閲覧できる場所に保管してください。

必要な個人用防護具



取扱説明書を
読むこと



保護眼鏡を
着用すること



防音保護具を
着用すること




安全手袋を
着用すること



フェイス・マスク
を着用すること

記号

<p> EU の関連規格に準拠</p>	<p> 中国の RoHS 要件に準拠</p>	<p> オーストラリアおよびニュージーランドの RCM 要件に準拠</p>
--	---	--

<p> 警告: 死亡または重症、および物的損害が生じ得る危険な状況を示します。 注意: 軽傷または中等度の傷害、および物的損害が生じ得る危険な状況を示します。</p>

順守すべき規制

- General Industry Safety & Health Regulations (一般産業向け労働安全衛生規制)、パート 1910、OSHA 2206: 以下の機関より入手できます:
 Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- 国および地域の規制



Intertek
4000415

UL規格に適合
62841-1、62841-2-4
CSA規格認証取得済み
C22.2 No. 62841-1、C22.2 No. 62841-2-4



警告

- ・本工具を使用中は、必ずメーカーの指示および地域 / 国の規格にしたがって、必要な個人用保護具を着用してください。
- ・作業面については、製品安全データシート (MSDS) をお読みください。
- ・手や手首に不快感を感じた場合は、作業を中断し、医師の診断を受けてください。反復作業や動作、過度に振動にさらされることにより、手、手首、腕のケガにつながる恐れがあります。

バッテリーパックと充電器に関する安全上の規則

警告!

- ・バッテリーおよび充電器の安全および操作に関する重要な指示です。充電器を使用する前に、充電器、バッテリーパック、および本工具に関する指示と警告をすべてお読みください。
- ・バッテリーパックのケースにひびが入った場合や破損した場合は、充電器に挿入しないでください。感電または感電死の危険があります。
- ・充電器の中に液体を入れしないでください。感電につながるおそれがあります。
- ・本充電器は、充電式バッテリーの充電以外の目的での使用を想定していません。
- ・充電器の上に物を置かないでください。また、充電器を熱源の近くや、柔らかい面に置かないでください。内部熱の過剰な上昇につながるおそれがあります。
- ・コードが踏まれたり、ひっかかったりしない場所に配線されていることを確認してください。適切に配線されていない場合、コードが破損したり、コードにストレスがかかります。
- ・充電器に過度の衝撃が加えられた場合や、落とした場合は、充電器が破損しますので使用しないでください。
- ・50°C (122°F) 以上の温度になる可能性のある場所で工具とバッテリーパックを保管、使用しないでください。
- ・本充電器は、標準的な家庭用電力 (100 ~ 240 VAC) で動作するよう設計されています。他の電圧で使用しないでください。



注意

- ・必ず研磨するワークピースが所定の位置にしっかりと固定されていることを確認してください。
- ・研磨剤が中心にぴったり合わせてバックリングパッドにしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- ・常に作業の安全性に注意を払ってください。
- ・使用中は、回転パッドに手を近づけないでください。
- ・研磨材またはバックリングパッドの損失から人や物を保護するための措置をとらずに、本工具に速度を解放させないでください。



追加の安全に関する警告

- ・本工具を使用する前に、すべての指示をお読みください。作業員は全員、必ず本工具の適切かつ安全な使用について、十分に訓練を受けてください。
- ・メンテナンスはすべて、必ず訓練を受けた作業員が行ってください。修理については、Mirka 認定サービスセンターまでお問い合わせください。
- ・工具が故障している可能性がある場合は、直ちに使用を停止し、点検および修理の手配を行ってください。

バッテリーおよび充電器に関する追加情報

- ・いかなる理由であれ、絶対にバッテリーパックを開けようとししないでください。バッテリーパックのプラスチックハウジングが破損した場合、もしくはひびが入った場合、直ちに使用を停止してください。また、再充電しないでください。

技術的データ

サンダー	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
電圧	10.8 VDC	10.8 VDC
速度	4,000 ~ 8,000 rpm	4,000 ~ 8,000 rpm
オービット	5.0 mm (3/16 インチ)	3.0 mm (1/8 インチ)
バックアップパッドのサイズ	直径 32 mm (1 ¼ インチ)	直径 32 mm (1 ¼ インチ)
重量 (バッテリーを含む) *	0.56 kg (1.24 ポンド)	0.57 kg (1.26 ポンド)

バッテリー充電器	Mirka BCA 108
入力	100 ~ 240 VAC、50/60 Hz
充電時間	40 分未満 (2,0 Ah)
保管温度範囲	-20° C... 80° C (-4° F...176° F)
充電温度	4° C... 40° C (32° F...104° F)
寸法	191 × 102 × 86 mm
重量	0.66 kg (1.46 ポンド)
保護等級	II / 回

バッテリーパック	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
種類:	充電式リチウムイオン 3IXR19/65	充電式リチウムイオン 3INR19/65	充電式リチウムイオン 3INR19/65-2
バッテリー電圧	10.8 VDC	10.8 VDC	10.8 VDC
容量	2.0 Ah / 21.6 Wh	2.5 Ah / 27.0 Wh	5.0 Ah / 54.0 Wh
重量	0.18 kg (0.40 ポンド)	0.18 kg (0.4 ポンド)	0.38 kg (0.83 ポンド)
インテリジェントバッテリー	×	○	○

騒音および振動に関する情報

測定値は、EN 62841 にしたがって決定されています。

サンダー	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
音圧レベル (L _{pA})	61.6 dB(A)	61.2 dB(A)
音響出力レベル (L _{WA})	72.6 dB(A)	72.2 dB(A)
音響測定の不確実性 (K)	3.0 dB(A)	3.0 dB(A)
振動放出値 (a _h) *	1.9 m/s ²	2.54 m/s ²
振動放出の不確実性 (K) *	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²

仕様は予告なく変更となる場合があります。市場によって利用できるモデルは異なる場合があります。

* 本サンダーの通常の動作状態を反映させるため、以下の通り、動作状態は標準方法から逸脱しました。
 研磨粒度 5 μm、送り分力 10 N。

表に記載されている数値は、本書に記載されている規程や規格にしたがって実施された実験室試験から得られた数値であり、リスク評価に使用するには十分ではありません。特定の作業場で測定した数値は、本書に記載されている数値よりも高くなる場合があります。実際の暴露値および使用者が経験する危険や損害の度合いは、状況によって異なり、周囲の環境や使用者の作業方法、作業対象の特定の材料、作業台の設計、使用者の暴露時間や健康状態により異なります。Mirka Ltd は、使用者のリスク評価に実際の暴露値の代わりに本書に記載されている数値を使用したことによって生ずる結果について責任を負わないものとします。

労働安全衛生に関する詳細は、以下のウェブサイトでご確認いただけます：
<https://osha.europa.eu/en> (ヨーロッパ) または <http://www.osha.gov> (アメリカ)

工具の適切な使用

本サンダーは、本目的専用で作られた研磨剤を使用してあらゆる種類の材料（塗料、金属、木材、石材、プラスチックなど）を研磨することを目的とした工具です。メーカーまたはメーカーの認定サプライヤーに相談することなく、規定されている目的以外の目的で本サンダーを使用しないでください。作業速度が自由速度 8,000RPM 未満のバッキングパッドを使用しないでください。モーターハウジングを開ける必要のあるメンテナンスまたは修理作業は認定サービスセンターのみ行うことができます。

バッテリーおよび充電器

- バッテリーパックは完全に充電されていない状態で提供されます。安全に関する指示をお読みになり、指示にしたがってバッテリーを充電してください。
- 最適な充電容量を得るため、必ず 18°C ~ 24°C (64°F ~ 75°F) の間の周辺温度でバッテリーを充電してください。バッテリーパックの破損を防ぐため、4°C (32°F) 未満または 40°C (104°F) を超える気温下でバッテリーパックを充電しないでください。
- 可能な限り最長のバッテリー寿命を実現するため、当社は以下の事項を推奨しています：
 - 涼しい場所でバッテリーを保管、充電すること。通常室温を上回る、もしくは下回る温度は、バッテリー寿命を縮めます。
 - 絶対に放電した状態でバッテリーを保管しないこと。放電したら直ちに再充電してください。
- すべてのバッテリーの充電は徐々になくなります。温度が高いほど、充電はすぐなくなります。

長期間使用せずに工具を保管する場合は、毎月バッテリーを充電してください。これにより、バッテリー寿命が延びます。

充電手順

- 電源コードを充電器に接続し、バッテリーパックを挿入する前に、コンセントにつないでください。3つの充電ライトがすべて2秒間点灯し、消灯します。
- バッテリーパックを充電器に挿入します。ライトが30秒以内に点滅し始めます。
- 充電プロセス中、充電ライトは以下の状態を示します：
 - 充電プロセス中、順番に3つの充電ライトが点滅します。
 - 完全に充電されると、3つのライトがすべて点灯したままになります。
- 10.8V 2.0 Ah バッテリーパックの場合、充電プロセスは、約40分です、

注記：この充電器では Mirka 10.8V バッテリーパックのみ充電できます。

注記：充電時間は、周辺温度とバッテリーの状態によって長くなる場合があります。

10.8V充電器のLED表示

LED						
3						
2						
1						
ステータス	 事前充電 (トリクル充電)	 充電中…	 充電中…	 充電終了	 高温	 バッテリーエラー

点灯 点滅

充電器の診断

以下の場合、充電器によりライトで通知が行われます：

- バッテリーパックが過熱している場合。3つの充電ライトがすべて点滅します。バッテリーを取り外し、15～30分間熱を冷まし、再度挿入してください。
- バッテリーまたは充電器が正常に動作しない場合。2つの充電ライトがすべて点滅します。バッテリーを取り外し、冷ましてください。バッテリーパックを充電器に再度挿入してください。2つの充電ライトの点滅が消えない場合は、バッテリーまたは充電器の点検・修理が必要である可能性があります。

使用前の準備

- 工具を開封する際、傷がなく、部品がすべて揃っており、輸送中に破損していないことを確認してください。破損した工具は絶対に使用しないでください。
- ご使用になる前に、バックグッドが適切に取り付けられていることを確認してください。
- 完全に充電したバッテリーパックをサンダーに取り付けます。所定の位置に固定されるとカチッという音がします。

操作に関する指示

- 本工具は、手持ち式の工具としての使用を目的としています。本工具はあらゆる姿勢で使用できます。
- 適切な研磨材を選択し、バックグッドにしっかり取り付けてください。研磨材がバックグッドの中心にあることを確認してください。
- スイッチレバーを押すと、サンダーの電源が入ります。
- レバーを押している限り、サンダーは動作し、電源が入ったままとなります。レバーを離すとサンダーの動作が停止しますが、自動的に電源が切れるまで少しの間電源が入ったままの状態となります。
- サンダーの電源が入っている場合（アクティブモード）、右側のLEDが緑色に点灯します。
- 電源が入っている場合（アクティブモード）、左側のLEDは充電の状態を示します：

- 緑：バッテリーは十分に充電されています。
- 緑 / 赤の点滅：バッテリーの充電が十分ではありません。
- 赤：バッテリー電圧が低すぎます。サンダーは使用できません。

- 電源が入っている場合（アクティブモード）、rpm+ または rpm- ボタン（図1参照）を押して、最大rpmを調節できます。rpm（毎分回転数）は、4,000、5,000、6,000、6,500、7,000、7,500、8,000 rpm に調節できます。
- 予期せぬ rpm の変更を防ぐため、rpm をロックできます。サンダーの電源が切れるまでお待ちください。rpm+ と rpm- ボタンを同時に長押ししたまま、スイッチレバーを引きます。工具のロックを解除する場合、同じ手順を繰り返します。速度ロックモードで rpm+ と rpm- ボタンが押された場合、右側のLEDが赤に2回点滅しますが、速度変更は行われません。
- 研磨する際は、本工具を起動する前に必ず本工具を作業面に置いてください。本工具を停止する前に、必ず本工具を作業面から離してください。これにより、研磨材の速度オーバーによって作業面がえぐられることを防ぐことができます。
- 研磨が終わったら、両側のボタンを同時に押してサンダーからバッテリーを取り外し、本工具からバッテリーを取り外します。バッテリーを充電してください。

Bluetooth

本工具には Bluetooth 低エネルギー技術が採用されており、工具の他の機能にアクセスできるアプリに接続できます。アプリの機能に関する詳細およびお住まいの国での利用可能性については www.mirka.com をご覧ください。

お使いの Mirka® AROS-B および Mirka® AOS-B で Bluetooth を有効にするには以下の手順に従ってください：

1. バッテリーを本工具に接続します。
2. スイッチトリガを押して本工具をオンにし、[rpm+] ボタンを長押しします。
3. 中央のLEDが緑に点滅し、Bluetoothが有効であり接続可能であることを示します。
4. 本工具が別の Bluetooth デバイスに接続されると、中央のLEDが緑に点灯します。
5. 本工具が無効である / 電源が入っていない場合、Bluetoothは無効となります。

注記: アプリがインストールされていない場合、またはお住まいの国でご利用いただけない場合には、Bluetoothを有効にしないでください。

Bluetooth®の文字商標およびロゴはBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Mirka Ltd.は使用許可を得た上で当該商標およびロゴを使用しています。その他の商標や商品名は各企業の所有物です。北米の無線通信規則の遵守は、FCC Part 15 subpart B および C、RSS-GEN、RSS-247、FCC § 15.247 に従って確認済みです。

メンテナンス



メンテナンスを行う前に必ず電源を切ってください！
専用の Mirka 純正予備部品のみを使用してください！

バックアップパッドの交換

1. 指でスピンドルを持ってください。
2. バックアップパッドを反時計回りに回して、取り外します。
3. 新しいバックアップパッドを取り付け、締め付けます。

お手入れ

やわらかいブラシを使用して、堆積した粉塵を除去してください。お手入れの際は、目を保護するため保護メガネを着用してください。工具本体のお手入れが必要な場合は、湿らせたやわらかい布で拭いてください。中性洗剤をお使いいただけます。



警告: アルコール、ガソリン、その他の洗剤は使用しないでください。プラスチック製の部品のお手入れには絶対に腐食剤を使用しないでください。

充電器のお手入れ

汚れやグリースは、充電器の外側から、布または金属以外のやわらかいブラシを使用して落とすことができる場合があります。水や洗剤は使用しないでください。



追加点検

点検は、必ず訓練を受けた作業員が行ってください。本工具の保証を有効に維持し、本工具の最適な安全性と機能を確保するため、必ず Mirka 認定サービスセンターによる点検を実施してください。お近くの Mirka 認定サービスセンターについては、Mirka カスタマーサービスまたはお近くの Mirka 販売代理店までお問い合わせください。

トラブルシューティングガイド

症状	考えられる原因	対応策
レバーを押してもサンダーの右側の LED が点灯しません。	バッテリーパックがサンダーに適切に取り付けられていません。 バッテリーの充電が切れています。	バッテリーを適切に挿入してください。 バッテリーを充電してください。
研磨時に、サンダーの右側の LED が赤に点灯し、サンダーが 4,000rpm まで減速、もしくは停止してしまいます。	サンダー内の温度が高すぎます。長期的にかなり重い負荷がかかっています。	しばらくの間サンダーの負荷を軽減してください。サンダーの速度が加速するようになります。
サンダーの右側の LED が赤に点灯し、rpm がわずかに減速します。	短期的にかなり重い負荷がかかっています。	負荷を軽減するか、少しお待ちください。LED が自動的に緑に変わります。
左側の LED が赤に点灯し、サンダーが動作しません。	バッテリー電圧が低すぎます。	バッテリーを充電してください。

廃棄に関する情報



危険：老朽化した機器の廃棄に関するガイドラインです。電源コードを取り外し、使われなくなった電動工具を使用できない状態にします。EU 諸国のみが対象となります。ご家庭の廃棄物と一緒に電動工具を廃棄しないでください。電気・電子機器の廃棄に関する欧州指令 2011/65/EU、2015/863/EU、2012/19/EU および、国の法律の下での電気・電子機器の廃棄方法にしたがい、寿命に達した電動工具は必ず分別収集し、環境適合型のリサイクル施設にまわす必要があります。

적합성 선언문

Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finland 관련된 제품 Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") 8,000 rpm 전기 무작위 레도형 광택기(해당 모델의 “기술 자료” 표 참조)가 다음 규격 또는 기타 규격 문서: 규정 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2015/863/EU에 따른 EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008에 따른 충전기 안전성 규격. EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013에 따른 충전기 EMC.		
Jeppo 2020년 8월 13일 발행 장소 및 날짜	 회사	 Stefan Sjöberg, CEO
사용 지침에 포함된 내용 분해조립도, 부품 목록, 적합성 선언문, 규정된 개인 안전성 장비, 경고, 주의, 추가 안전 경고, 기술 자료표, 소음 및 진동 정보, 올바른 공구 사용법, 배터리와 충전기, 시동 방법, 작동 지침, 유지관리 방법, 추가 서비스, 문제 해결 가이드, 폐기 정보.	제조업체/공급업체 Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finland 전화: +358 20 760 2111 팩스: +358 20 760 2290 www.mirka.com	

원래 사용 지침의 번역. 이 설명서는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

중요 사항

이 공구를 설치, 사용 또는 유지관리하기 전에 이 안전 지침 및 사용 지침을 주의하여 읽으십시오. 이 지침을 안전하고 접근이 가능한 곳에 비치하십시오.

필수 개인 안전 장비



사용설명서를
읽으십시오



보안경을
착용하십시오



안구 보호 장비를
착용하십시오







안전 장갑을
착용하십시오



안면 마스크를
착용하십시오.

기호

 EU 관련 표준 준수	 중국 RoHS 요건 준수	 호주 및 뉴질랜드 RCM 요건 준수
---	---	---

 경고: 사망 또는 중상 및/또는 재산 피해가 발생할 수 있는 위험이 존재하는 상황입니다. 주의: 경상 또는 일반 부상 및/또는 재산 피해가 발생할 수 있는 위험이 존재하는 상황입니다.

다음 사항을 읽고 준수하십시오.

- 일반 산업 안전 보건 규정(General Industry Safety & Health Regulations, part 1910, OSHA 2206, 자료 제공: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402).
- 국가 및 현지 법규



UL STD
62841-1, 62841-2-4 준수
CSA STD
C22.2 No. 62841-1, C22.2 No. 62841-2-4 인증 획득



경고

- 이 공구를 사용하는 동안 제조업체 지침 및 현지/국가의 표준에 따른 필수 개인 안전 보호 장비를 항상 착용하십시오.
- 작업 장소에 대한 물질안전보건자료(MSDS)를 읽으십시오.
- 손/손목에 통증이 느껴지면 작업을 멈추고 의사의 진료를 받으십시오. 손, 손목, 팔 등의 부상은 반복 작업, 동작, 과도한 진동 노출 등으로 인해 발생할 수 있습니다.

배터리 팩 및 충전기 안전 규칙

경고!

- 배터리 및 충전기의 중요한 안전 및 작동 지침. 충전기를 사용하기 전에, 충전기, 배터리 팩 및 공구에 표시된 모든 지침 및 경고를 읽으십시오.
- 배터리 팩 케이스에 균열이 있거나 손상이 있으면, 충전기에 삽입하지 마십시오. 감전 사고의 위험이 있습니다.
- 액체가 충전기 내부로 들어가지 않게 하십시오. 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 이 충전기는 충전용 배터리를 충전하는 것 이외의 용도로는 제작되지 않았습니다.
- 충전기 위에 물건을 올려 놓거나 열이 발생하는 곳 근처에 충전기를 놓지 마십시오. 또는, 부드러운 면에 충전기를 놓지 마십시오. 내부가 과열될 수 있습니다.
- 전기 코드를 밟히거나 걸려 넘어지게 하거나 손상되거나 응력을 받는 곳에 배치하지 마십시오.
- 충전기가 세계 부딪히거나 떨어지거나 기타 어떤 식으로든 손상된 경우 충전기를 사용하지 마십시오.
- 온도가 50°C (122°F) 이상에 도달할 수 있는 곳에 공구나 배터리를 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 충전기는 일반적인 가정용 전력(100-240 VAC)으로 작동하도록 설계되었습니다. 다른 전압을 사용하려고 시도하지 마십시오.



주의

- 연마할 가공품이 제자리에 단단히 고정되어 있는지 항상 확인하십시오.
- 연마재가 한가운데로 가게 하여 백킹 패드에 단단히 부착되었는지 확인하십시오.
- 항상 작업 안전에 주의하십시오.
- 사용 중에는 스피닝 패드에 손이 닿지 않게 하십시오.
- 공구를 자유 속도로 작동하는 경우 반드시 연마재나 백킹 패드가 빠져 나가 사람이 다치거나 물건이 손상되는 것을 방지하는 예방 조치를 먼저 취하십시오.



추가 안전 관련 주의 사항

- 이 공구를 사용하기 전에 모든 지침을 읽으십시오. 모든 작업자는 이 공구의 올바르게 안전한 사용법에 대해 충분히 교육을 받아야 합니다.
- 모든 유지관리 작업은 숙련된 직원이 실시해야 합니다. 정비를 받으려면, Mirka 지정 서비스 센터에 문의하십시오.
- 공구가 오작동하는 것으로 보이면, 즉시 사용을 중단하고 정비 및 수리를 받게 하십시오.

배터리 및 충전기 관련 추가 정보

- 어떤 이유로든 절대로 배터리 팩을 열려고 시도하지 마십시오. 배터리 팩의 플라스틱 하우징이 깨지거나 균열될 경우, 사용을 중단하고 다시 충전하지 마십시오.

기술 자료

연마기	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
전압	10.8 VDC	10.8 VDC
속도	4,000–8,000 rpm	4,000–8,000 rpm
궤도	5.0 mm (3/16")	3.0 mm (1/8")
백킹 패드 크기	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
무게 (배터리 포함) *	0.56 kg (1.24 lbs)	0.57 kg (1.26 lbs)

배터리 충전기	Mirka BCA 108
투입 전력	100–240 VAC, 50/60 Hz
충전 시간	< 40분 (2.0 Ah)
보관 온도 범위	-20°C ... 80°C (-4°F ... 176°F)
충전 온도	4°C ... 40°C (32°F ... 104°F)
치수	191 x 102 x 86 mm
중량	0.66 kg (1.46 lbs)
보호 등급	II / 回

배터리 팩	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
유형	충전식 리튬 이온 31XR19/65	충전식 리튬 이온 31NR19/65	충전식 리튬 이온 31NR19/65-2
배터리 전압	10.8 VDC	10.8 VDC	10.8 VDC
용량	2.0 Ah / 21.6 Wh	2.5 Ah / 27.0 Wh	5.0 Ah / 54.0 Wh
중량	0.18 kg (0.40 lbs)	0.18 kg (0.4 lbs)	0.38 kg (0.83 lbs)
지능형 배터리	아니요	예	예

소음 및 진동 정보

측정값은 EN 62841에 따라 결정됩니다.

연마기	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
음압 레벨 (L_{pA})	61.6 dB(A)	61.2 dB(A)
음압 레벨 (L_{WA})	72.6 dB(A)	72.2 dB(A)
음향 측정 불확정도 K	3.0 dB(A)	3.0 dB(A)
진동 방출 값, a_h *	1.9 m/s ²	2.54 m/s ²
진동 방출 불확실성 계수, K*	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²

규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 모델 범위는 시장에 따라 차이가 있습니다.

* 연마기의 정상 작동 조건을 반영하기 위하여 다음과 같이 표준 방식에서 벗어난 작동 조건을 적용했습니다. 연마재의 입자 크기는 5 µm. 이었습니다. 이송력은 10 N 이었습니다.

표에 명시된 값은 언급된 규격과 표준에 일치하는 연구소 검사에서 나온 것이며 위험 평가용으로는 충분하지 않습니다. 특정한 작업 장소에서 측정된 값은 선언된 값보다 더 높을 수 있습니다. 실제 노출값 및 각 사람이 경험하는 위험이나 유해성의 정도는 각 상황마다 차이가 있으며 주위 환경, 그 개인이 기계를 작동하는 방식, 작업 중인 특정한 소재, 작업대 설계 등에 따라 달라지며, 사용자의 노출 시간 및 사용자의 신체 상태에 따라서도 달라집니다. Mirka Ltd는 개별적인 위험 평가를 위해 측정된 실제 노출값 대신 발표된 값을 사용하여 발생하는 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

산업 보건 안전에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트에서 볼 수 있습니다:
<https://osha.europa.eu/en> (유럽) 또는 <http://www.osha.gov> (미국)

올바른 공구 사용법

이 연마기는 연마용으로 특별히 고안된 연마재를 사용하여 모든 종류의 소재(즉, 페인트, 금속, 목재, 석재, 플라스틱 등)를 연마하도록 설계된 것입니다. 제조업체 또는 제조업체가 공인한 공급업체와 상의 없이 지정된 용도 이외의 목적으로 본 연마기를 사용하지 마십시오. 작동 속도가 자유 속도인 8,000 rpm 보다 느린 백킹 패드를 사용하지 마십시오. 모터 하우징을 열어야 하는 유지보수나 수리는 반드시 공인 서비스 센터에 의뢰하십시오.

배터리 및 충전기

- 포장에서 꺼낸 배터리 팩은 완전 충전이 되어 있지 않습니다. 먼저 안전 지침을 읽은 다음 안전 지침에 따라 배터리를 충전하십시오.
- 최적 충전 능력을 확보하려면, 주변 온도가 18°C ~ 24°C (64°F ~ 75°F) 사이일 때 배터리를 충전해야 합니다. 배터리 팩이 손상되지 않게 하려면, 기온이 4°C (32°F) 미만이거나 40°C (104°F) 를 넘는 상태에서는 배터리 팩을 충전하지 마십시오.
- 배터리 수명을 최대한 길게 유지하려면, 다음과 같이 하십시오.
 - 배터리는 서늘한 곳에서 보관하고 충전하십시오. 온도가 정상적인 실온의 범위를 벗어나면 배터리 수명이 짧아집니다.
 - 절대로 배터리를 방전된 상태로 보관하지 마십시오. 배터리가 방전되면 즉시 충전하십시오.
- 모든 배터리는 전력이 점진적으로 방전됩니다. 온도가 높을 수록, 방전되는 속도가 빨라집니다.

공구를 사용하지 않고 장시간 보관하는 경우, 매월 한 번씩 배터리를 충전하십시오. 이렇게 하면 배터리 수명이 연장됩니다.

충전 절차

- 전원 코드를 충전기에 연결한 다음, 플러그를 콘센트에 꽂고 배터리 팩을 삽입합니다. 세 개의 충전등이 전부 2초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
- 배터리 팩을 충전기에 삽입합니다. 30초 내에 라이트가 깜박이기 시작합니다.
- 충전 중에, 충전등이 다음과 같이 상태를 알려 줍니다.
 - 충전을 진행하는 동안 세 개의 충전등이 차례로 깜박입니다.
 - 완전히 충전되면, 세 개의 표시등이 계속 켜진 상태로 유지됩니다.
- Mirka 10.8 V 2.0 Ah 배터리 팩의 경우 충전 과정이 약 40분 동안 지속됩니다.

참고: 이 충전기는 Mirka 10.8 V 배터리 팩만 충전할 수 있습니다.

참고: 충전 시간은 주변 온도 및 배터리 상태에 따라 더 길어질 수 있습니다.

10.8 V 충전기의 LED 표시

LED						
3						
2						
1						
표준	예비 충전 (세류 충전)	충전 중...	충전 중...	충전 완료	과열	배터리 고장

계속 켜짐 깜박임

충전기 진단 정보

충전기 표시 정보

- 배터리 팩이 과열되었습니다. 세 개의 충전등이 모두 깜박입니다. 배터리를 꺼내 15~30분 동안 냉각한 후 다시 꽂으십시오.
- 배터리나 충전기에 고장이 났습니다. 두 개의 충전등이 깜박입니다. 배터리를 꺼내 식히십시오. 배터리 팩을 충전기에 다시 삽입하십시오. 두 개의 충전등이 여전히 깜박이면, 배터리나 충전기를 수리해야 합니다.

시작하는 방법

- 포장을 풀 때, 공구가 손상되지 않고 모든 것이 포함되어 있는지 확인하고, 운송 중에 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 공구는 절대로 사용하지 마십시오.
- 사용하기 전에, 백킹 패드가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오.
- 완전히 충전된 배터리 팩을 연마기에 설치하여, 딸깍 소리가 나며 제자리에 고정되게 하십시오.

사용 지침

- 이 공구는 휴대용 공구로 작동하게 되어 있습니다. 공구는 어떤 위치에서도 사용할 수 있습니다.
- 적합한 연마재를 선택하여 백킹 패드에 고정하십시오. 연마재가 백킹 패드의 가운데에 있는지 확인하십시오.
- 이제 연마기를 작동하고/켜고 스위치 트리거를 눌러 작동시킬 수 있습니다.
- 트리거를 누르고 있는 동안에는 연마기가 가동되어 활성 모드를 유지합니다. 트리거를 놓으면 연마기가 멈추지만 짧은 시간 동안 활성 모드를 계속 유지하다가 자동으로 비활성 모드가 됩니다/꺼집니다.
- 연마기가 활성 모드이면 오른쪽 LED가 녹색입니다.
- 활성 모드에서 왼쪽 LED는 배터리 상태를 알려 줍니다.

- **녹색:** 배터리 충전량이 양호합니다.
- **깜박이는 녹색/적색:** 배터리 충전량이 약합니다.
- **빨간색:** 배터리 전압이 너무 낮습니다. 연마기가 작동할 수 없습니다.

- 활성 모드에서 최대 rpm은 그림 1의 rpm+이나 rpm-을 눌러 조정할 수 있습니다(그림 1). rpm은 4,000, 5,000, 6,000, 6,500, 7,000, 7,500 및 8,000 rpm 단위로 조정할 수 있습니다.
- rpm은 우발적으로 rpm이 바뀌지 않도록 잠글 수 있습니다. 연마기가 활성 모드가 아닐 때까지 기다리십시오. rpm+ 버튼과 rpm- 버튼을 동시에 누르고 있다가 스위치를 당겨 작동시키십시오. 공구의 잠금을 해제하려면, 동일한 동작을 반복하십시오. 속도 잠금 모드에서 rpm+나 rpm-를 누르면 오른쪽 LED가 빨간 색으로 깜박이지만 속도는 바뀌지 않습니다.
- 연마 작업 시, 항상 공구를 작업용 표면에 놓은 다음 공구를 작동시키십시오. 항상 작업용 표면에서 공구를 분리한 다음 공구 작동을 멈추십시오. 그래야 연마재의 지나치게 빠른 속도로 인해 작업용 표면이 파이는 것을 막을 수 있습니다.
- 연마 작업이 다 끝나면, 양쪽 측면의 버튼을 동시에 누르고 공구에서 배터리를 분리하여 빼십시오. 배터리를 충전하십시오.

블루투스

이 공구는 블루투스 저전력 기술이 탑재되어 있으며, 앱에 연결하여 추가 공구 기능을 사용할 수 있습니다. 앱 기능에 대한 자세한 내용을 보려면, 또한 해당 국가에서 앱을 이용할 수 있을 경우 www.mirka.com을 방문하십시오.

Mirka® AROS-B 및 Mirka® AOS-B의 블루투스를 다음과 같이 활성화하십시오.

1. 공구에 배터리를 연결합니다.
2. 스위치 트리거를 눌러 공구를 작동하고 rpm+ 버튼을 누릅니다.
3. 중간 LED가 녹색으로 깜박이면, 블루투스가 활성화되었으며 연결할 준비가 되었음을 나타내는 것입니다.
4. 공구가 다른 블루투스 장치에 연결된 경우 중간 LED가 녹색불로 켜집니다.
5. 공구를 작동 중지하거나 끄면 블루투스가 비활성화됩니다.

참고! 앱이 설치되어 있지 않거나 해당 국가에서 사용할 수 없는 경우, 블루투스는 활성화되지 않습니다.

Bluetooth® 단어 상표와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Mirka Ltd는 그러한 상표를 라이선스 하에 사용합니다. 기타 상표 및 상표명은 해당 소유자의 자산입니다. 북미 지역 무선 규정 준수는 FCC 파트 15의 B항 및 C항, RSS-GEN, RSS-247 및 FCC § 15.247에 따라 검증되었습니다.

유지관리



유지관리 작업을 하기 전에 항상 전원을 차단해야 합니다!
Mirka 순정 예비 부품만 사용하십시오!

백킹 패드 교체

- 스핀들을 손가락으로 잡습니다.
- 백킹 패드를 시계 반대 방향으로 돌려 뺍니다.
- 새 백킹 패드를 끼우고 조입니다.

청소

쌓여있는 먼지를 제거하려면 부드러운 솔을 이용하십시오. 청소 중 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하십시오. 공구의 본체를 청소해야 할 경우, 물에 적신 부드러운 천으로 닦으십시오. 순한 세제를 이용할 수 있습니다.



경고: 절대로 알코올, 휘발유 또는 기타 세제를 사용하지 마십시오. 절대로 가성제를 사용하여 플라스틱 부품을 청소하지 마십시오.

충전기 청소 지침

천 또는 부드러운 비금속 솔을 사용하여 충전기 외부의 먼지 및 그리스를 제거할 수 있습니다. 물 또는 세제제를 사용하지 마십시오.



추가 서비스

정비는 항상 숙련된 직원이 실시해야 합니다. 공구 보증을 유효하게 하고 공구의 최적 안전성 및 기능을 보장하려면, Mirka 지정 서비스 센터에서 정비를 실시해야 합니다. 현지 Mirka 지정 서비스 센터를 찾으려면, Mirka 고객 서비스 센터나 Mirka 판매점에 문의하십시오.

문제 해결 가이드

증상	추정 원인	해결 방법
트리거를 눌러도 연마기 오른쪽 LED가 켜지지 않습니다.	배터리 팩이 연마기에 올바르게 부착되어 있지 않습니다. 배터리 전력이 전부 소모되었습니다.	배터리를 올바르게 꽂으십시오. 배터리를 충전하십시오.
연마 작업 중에 오른쪽 연마기 LED가 적색으로 표시되며 연마기 속도가 4,000 rpm으로 떨어지거나 멈춥니다.	연마기의 온도가 너무 높습니다. 너무 오랫동안 과부하 상태입니다.	얼마 동안 연마기 부하를 줄이면 연마기 속도가 다시 높아집니다.
오른쪽 연마기 LED가 적색이고 rpm이 약간 감소됩니다.	짧은 시간 동안 과부하가 걸렸습니다.	더 가벼운 부하를 사용하거나 잠시 기다리면, LED가 자동으로 녹색으로 변합니다.
왼쪽 LED가 적색이며 연마기가 작동하지 않습니다.	배터리 전압이 너무 낮습니다.	배터리를 충전하십시오.

폐기 정보



위험: 오래된 기기 폐기 지침. 전원 코드를 분리하여 쓸모없는 전동 공구를 사용할 수 없게 합니다. EU 국가에만 해당됩니다. 전동 공구는 생활폐기물과 함께 폐기하면 안 됩니다. 전자전기폐기물처리지침에 대한 유럽 지침 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2012/19/EU와 국가의 법률에 따른 시행에 따라 수명이 다한 전동 공구는 따로 수거하여 환경친화적인 재활용 시설에 폐기해야 합니다.



Atitikties deklaracija

<p>„Mirka Ltd“, 66850 Jeppo, Suomija, patvirtina mūsų atsakomybę, kad produktai „Mirka® AROS-B & AOS-B“ 32 mm (1 ¼ col.) 8 000 suk./min. elektrinis orbitinis šlifuoklus (konkretų modelį žr. lentelėje „Techniniai duomenys“), su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka nurodytus standartus arba kitus norminius dokumentus: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 pagal reglamentus 2006/42/EB, 2014/30/ES, 2015/863/ES. Įkroviklio saugos reikalavimai pagal EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Įkroviklio elektromagnetinis suderinamumas pagal EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo, 2020-08-13</p> <p>Leidimo vieta ir data</p>	<p>MIRKA</p> <p>Įmonė</p>	 Stefan Sjöberg, generalinis direktorius
<p>Naudojimo instrukcijos sudaro: išardyto įrankio vaizdas, dalių sąrašas, atitikties deklaracija, svarbi informacija, reikalinga asmens saugos įranga, įspėjimas, perspėjimas, papildomi įspėjimai dėl saugos, techninių duomenų lentelė, informacija apie triukšmą ir vibraciją, tinkamas įrankio naudojimas, akumulatorius ir įkroviklis, darbo pradžia, naudojimo instrukcijos, techninė priežiūra, tolesnė techninė priežiūra, trikčių šalinimo vadovas, utilizavimo informacija.</p>	<p>Gamintojas / tiekėjas Mirka Ltd 66850 Jeppo, Suomija Tel. +358 20 760 2111 Faks. +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Originalių instrukcijų vertimas. Pasilieka teisė keisti šį vadovą iš anksto neįspėję.

Svarbi informacija

Atidžiai perskaitykite šias saugos ir naudojimo instrukcijas prieš montuodami, naudodami ar prižiūrėdami šį įrankį. Laikykite šias instrukcijas saugioje ir pasiekiamoje vietoje.

Reikalinga asmens saugos įranga



Perskaitykite operatoriaus vadovą



Dėvėkite apsauginius akinius



Dėvėkite ausines



Dėvėkite apsaugines pirštines



Dėvėkite veido apsaugą

Simboliai



Atitinka ES taikomus standartus



Atitinka Kinijoje taikomus RoHS reikalavimus



Atitinka Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje taikomus RCM reikalavimus



Įspėjimas. Nurodo galimą pavojingą situaciją, dėl kurios galimas sunkus arba mirtinas sužalojimas ir (arba) materialinė žala.

Perspėjimas: Nurodo pavojingą situaciją, dėl kurios galimas lengvas arba vidutinis sužalojimas ir (arba) materialinė žala.

Būtina perskaityti ir laikytis

- Bendrieji pramonės saugos ir sveikatos reglamentai, 1910 dalis, OSHA 2206. Kur galima gauti: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Šalies ir vietiniai reglamentai



ATITINKA UL STD
62841-1, 62841-2-4
SERTIFIKUOTA PAGAL CSA STD
C22.2 Nr. 62841-1, C22.2 Nr. 62841-2-4

ĮSPĖJIMAS

- Naudodami įrankį, visada dėvėkite gamintojo instrukcijas ir vietinius / šalies standartus atitinkančias asmens saugos priemones.
- Medžiagų saugos duomenų lape (MSDL) perskaitykite apie darbinį paviršių.
- Jei dirbdami jaučiate fizinį plaštakos / riešo diskomfortą, baikite darbą ir kreipkitės į medikus. Galimi plaštakos, riešo arba rankos sužeidimai dėl pasikartojančio darbo, judesių arba pernelyg ilgai patiriamos vibracijos.

Akumuliatorių paketo ir įkroviklio saugos taisyklės

ĮSPĖJIMAS!

- Svarbios akumuliatoriaus ir įkroviklio saugos ir naudojimo instrukcijos. Prieš naudojant įkroviklį, perskaitykite visas ant įkroviklio, akumuliatorių paketo ir įrankio esančias instrukcijas ir įspėjimus.
- Jei akumuliatorių paketas yra įskilęs arba pažeistas, nedėkite jo į įkroviklį. Yra elektros smūgio pavojus ar net mirties nuo elektros srovės pavojus.
- Saugokitės, kad į įkroviklį nepatektų skysčių. Galimas elektros smūgis.
- Šis įkroviklis nėra skirtas naudoti kitais tikslais nei akumuliatoriams įkrauti.
- Nedėkite jokių objektų ant įkroviklio, šalia šilumos šaltinio ir nedėkite įkroviklį ant minkštų paviršių, nes vidus gali per daug įkaisti.
- Įsitinkite, kad laidas nutiestas taip, kad ant jo neužliptumėte ir nebūtų pažeistas ar įtemptas.
- Nenaudokite įkroviklio, jei jis buvo stipriai sutrenktas, numestas arba kitaip sugadintas.
- **NELAIKYKITE** ir nenaudokite įrankio ir akumuliatorių paketo vietose, kur temperatūra gali siekti arba viršyti 50°C (122°F) temperatūrą.
- Įkroviklis skirtas naudoti su įprastine namų elektros galia (100–240 V kintamoji srovė). Nemėginkite jo naudoti su kitokia įtampa.

PERSPĖJIMAS

- Visada užtikrinkite, kad ruošinys, kuris bus šlifuojamas, gerai pritvirtintas.
- Įsitinkite, kad abrazyvas gerai sucentruotas ir tvirtai pritvirtintas prie disko pagrindo.
- Visada laikykitės darbo saugos.
- Naudodami saugokitės, kad besisukantis diskas neužkliudytų rankų.
- Neleiskite, kad įrankis veiktų laisvąja eiga, nesiėmę atsargumo priemonių, kurios apsaugo šalia esančius asmenis arba daiktus atsijungus abrazyvui ar disko pagrindui.

Papildomi įspėjimai dėl saugos


- Prieš naudodami šį įrankį perskaitykite visas instrukcijas. Visi operatoriai turi būti išmokyti tinkamai, saugiai naudoti įrankį.
- Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti išmokyti darbuotojai. Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį „Mirka“ techninės priežiūros centrą.
- Jei įrankis sugenda, nedelsdami nustokite naudoti ir pasirūpinkite technine priežiūra bei remontu.

Papildoma informacija apie akumuliatorių ir įkroviklį

- Niekada nbandykite atidaryti akumuliatorių paketo. Jei plastikinis akumuliatorių paketo korpusas sulūžta ar įtrūksta, nedelsdami nustokite naudoti ir neįkraukite.

Techniniai duomenys

Šlifukoklis	„Mirka® AROS-B 150NV“	„Mirka® AOS-B 130NV“
Įtampa	10,8 V nuolatinė srovė	10,8 V nuolatinė srovė
Greitis	4 000–8 000 suk./min.	4 000–8 000 suk./min.
Diskas	5,0 mm (3/16 col.)	3,0 mm (1/8 col.)
Disko pagrindo dydis	skersmuo 32 mm (1 ¼ col.)	skersmuo 32 mm (1 ¼ col.)
Svoris (su akumulatoriumi) *	0,56 kg (1,24 svar.)	0,57 kg (1,26 svar.)

Akumulatoriaus įkroviklis	„Mirka BCA 108“
Įvestis	100–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz
Įkrovimo laikas	< 40 min. (2,0 Ah)
Laikymo temperatūros diapazonas	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Įkrovimo temperatūra	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Matmenys	191 x 102 x 86 mm
Svoris	0,66 kg (1,46 svar.)
Apsaugos laipsnis	II / 

Akumuliatorių paketas	„Mirka BPA 10820“	„Mirka BPA 10825“	„Mirka BPA 10850“
Tipas	Įkraunamas ličio jonų akumulatorius 3IXR19/65	Įkraunamas ličio jonų akumulatorius 3INR19/65	Įkraunamas ličio jonų akumulatorius 3INR19/65-2
Akumulatoriaus įtampa	10,8 V nuolatinė srovė	10,8 V nuolatinė srovė	10,8 V nuolatinė srovė
Talpa	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Svoris	0,18 kg (0,40 svar.)	0,18 kg (0,4 svar.)	0,38 kg (0,83 svar.)
Išmanusis akumulatorius	Ne	Taip	Taip

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Vertės išmatuotos pagal EN 62841.

Šlifukoklis	„Mirka® AROS-B 150NV“	„Mirka® AOS-B 130NV“
Garso slėgio lygis (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Garso galios lygis (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Garso matavimo paklaida K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vibracijos skleidimo vertė a_n *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Vibracijos skleidimo paklaida K*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Modeliai įvairiose rinkose gali skirtis.

* Kad būtų atspindėtos įprastos šlifukoklie veikimo sąlygos, taikomi šie darbiniių sąlygų nukrypimai nuo standartinio metodo: abrazyvo granulės dydis – 5 µm, padavimo jėga – 10 N.

Lentelėje nurodytos vertės yra gautos iš laboratorinių tyrimų, atitinkančių nurodytus kodeksus ir standartus, bet jų nepakanka norint įvertinti pavojų. Tam tikroje darbo vietoje išmatuotos vertės gali būti didesnės už deklaruotąsias. Faktinės poveikio vertės ir asmens patiriamos pavojaus arba žalos lygis skiriasi kiekvienoje situacijoje ir priklauso nuo darbo aplinkos, asmens darbo būdo, konkrečios medžiagos, su kuria dirbama, darbo vietos konstrukcijos, poveikio laiko ir naudotojo fizinės būklės. „Mirka Ltd“ neprisima atsakomybės už pasekmes, jeigu atliekant individualų rizikos vertinimą yra vadovaujama deklaruotosiomis, o ne faktinėmis poveikio vertėmis.

Daugiau informacijos apie profesinę sveikatą bei saugą galima rasti šiose interneto svetainėse: <https://osha.europa.eu/en> (Europa) arba <http://www.osha.gov> (JAV)

Tinkamas įrankio naudojimas

Šio šlifuoaklio paskirtis – specialiai sukurtu abrazyvu šlifuoti visų rūšių medžiagas: dažus, metalą, medieną, akmenį, plastiką ir kt. Nenaudokite šio šlifuoaklio jokiais kitiems darbams, išskyrus nurodytuosius, iš pradžių nepasitarę su gamintoju ar gamintojo įgaliotuoju tiekėju. Nenaudokite disko pagrindų, kurių darbinis greitis mažesnis nei 8 000 suk./min. laisvąja eiga. Bet kokią techninę priežiūrą ar taisymo darbus, kai reikia atidaryti variklio korpusą, gali atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Akumulatorius ir įkroviklis

- Akumuliatorių paketas nėra visiškai įkrautas, kai išimate iš pakuotės. Pirmiausia perskaitykite saugos instrukcijas ir tada įkraukite akumuliatorių laikydamiesi instrukcijų.
- Kad būtų užtikrinta optimali akumuliatoriaus įkrovimo talpos, jį reikia įkrauti esant nuo 18 °C (64 °F) iki 24 °C (75 °F) aplinkos temperatūrai. Kad nepažeistumėte akumuliatorių paketo, nekraukite jo, kur oro temperatūra žemesnė nei 4 °C (32 °F) arba aukštesnė nei 40 °C (104 °F).
- Kad būtų užtikrinta ilga akumuliatoriaus eksploatacijos trukmė, rekomenduojame toliau nurodytus veiksmus.
 - Laikykite ir kraukite akumuliatorių vėsioje vietoje. Dėl aukštesnės ar žemesnės nei įprastinės kambario temperatūros, sutrumpės akumuliatoriaus eksploataavimo trukmė.
 - Niekada nelaikykite išsikrovusio akumuliatoriaus. Įkraukite jį iš karto, kai išsikrauna.
- Visi akumuliatoriai pamažu išsikrauna. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau jie išsikrauna.

Jei laikote savo įrankį ilgą laiką nenaudojamą, įkraukite akumulatorius kas mėnesį. Dėl tokių veiksmų akumuliatoriaus eksploatacijos trukmė pailgės.

Įkrovimo procedūra

- Prijunkite maitinimo laidą prie įkroviklio, tada įkiškite į elektros lizdą, prieš įdėdami akumuliatorių paketą. Visi trys įkrovimo lemputės įsijungs dviem sekundėms, tada išsijungs.
- Įdėkite akumuliatorių paketą į įkroviklį. Per 30 sekundžių pradės mirksėti lemputės.
- Įkraunant, įkrovimo lemputės rodydys būseną, kaip nurodyta toliau.
 - Įkraunant trys įkrovimo lemputės mirksės paeiliui.
 - Visiškai įkrovus, visos trys lemputės nuolat švies.
- „Mirka“ 10,8 V 2,0 Ah akumuliatorių paketo įkrovimas truks maždaug 40 minučių.

PASTABA. Šis įkroviklis gali įkrauti tik „Mirka“ 10,8 V akumuliatorių paketus.

PASTABA. Įkrovimo trukmė gali būti ilgesnė, atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą ir akumuliatorių būklę.

10,8 V įkroviklio šviesos diodas

ŠVIESOS DIODAS						
3						
2						
1						
Būsena	Išankstinis įkrovimas (lėtas įkrovimas)	Įkraunama...	Įkraunama...	Įkrovimas baigtas	Per aukšta temperatūra	Akumuliatoriaus triktis

Nuolat įjungta

Mirksi

Kroviklio diagnostika

Įkroviklis praneš, jei:

- Akumuliatorių paketas perkaito. Visos trys įkrovimo lemputės mirksės. Išimkite akumuliatorių ir leiskite jam atvėsti 15–30 minučių ir vėl įdėkite.
- Akumuliatorius arba įkroviklis sugedo. Dvi įkrovimo lemputės mirksės. Išimkite akumuliatorių ir palaukite, kol jis atvės. Iš naujo įdėkite akumuliatorių paketą į įkroviklį. Jei abi įkrovimo lemputės vis dar mirksi, akumuliatorių arba įkroviklio gali reikėti remontuoti.

Darbo pradžia

- Išpakavę įrankį įsitinkinkite kad jis veikia yra visos dalys ir nebuvo pažeistas transportuojant. Niekada nenaudokite pažeisto įrankio.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar disko pagrindas tinkamai pritvirtintas.
- Įdėkite visiškai įkrautą akumuliatorių paketą į šlifukoklį, kol jis užsifiksuos ir išgirsite spragtelėjimą.

Naudojimo instrukcijos

- Įrankis naudotinas kaip rankinis. Įrankį galima naudoti bet kurioje padėtyje.
- Pasirinkite tinkamą abrazyvą ir pritvirtinkite jį prie disko pagrindo. Įsitinkinkite, kad abrazyvas yra disko pagrindo centre.
- Dabar šlifukoklį galima suaktyvinti / įjungti paspaudžiant jungiklį.
- Šlifukoklis pradės veikti ir veiks aktyviu režimu, kol bus spaudžiamas jungiklis. Atleidus jungiklį, šlifukoklis sustos, tačiau trumpą laiką dar veiks aktyviu režimu, kol automatiškai išsijungs.
- Kai šlifukoklis veikia aktyvių režimu, dešinysis šviesos diodas yra žalios spalvos.
- Aktyviu režimu kairysis šviesos diodas nurodo akumuliatoriaus būseną:

– **Žalia:** akumuliatoriaus įkrovos lygis yra tinkamas.

– **Mirksi žalia / raudona spalva:** akumuliatoriaus įkrovos lygis mažas.

– **Raudona:** akumuliatoriaus įtampa per žema. Negalima naudoti šlifukoaklio.

- Aktyviu režimu maksimalų sūkių per minutę skaičių galima reguliuoti spaudžiant mygtukus „rpm+“ arba „rpm–“ (žr. 1 pav.). Sūkių per minutę skaičių galima nustatyti ties 4 000, 5 000, 6 000, 6 500, 7 000, 7 500 ir 8 000 sūk./min.
- Galima užfiksuoti sūkių per minutę skaičių, kad netyčia nebūtų pakeistas. Palaukite, kol išsijungs šlifukoaklio aktyvus režimas. Vienu metu paspauskite ir palaikykite abu mygtukus „rpm+“ ir „rpm–“, tada patraukite jungiklį. Norėdami atrinkti įrankį, pakartokite tą patį veiksmą. Jei mygtukas „rpm+“ arba „rpm–“ paspaudžiamas greičio fiksavimo režimu, dešinysis šviesos diodas mirksi raudonai du kartus, tačiau greitis nepakinta.
- Kai norite šlifuoti, visada iš pradžių priglauskite įrankį prie darbinio paviršiaus, prieš paleisdami įrankį. Prieš sustabdydami įrankį visada atitraukite jį nuo darbinio paviršiaus. Taip neišskaptuosite darbinio paviršiaus dėl per didelio abrazyvo greičio.
- Baigę šlifuoti, išimkite akumuliatorių iš šlifukoaklio vienu metu spausdami mygtuką abiejose pusėse. Įkraukite akumuliatorių.

„Bluetooth“

Šiame įrankyje veikia „Bluetooth“ mažos energijos technologija, todėl galima prisijungti prie programos, kurią naudojant galima pasiekti papildomas įrankio funkcijas. Jei reikia daugiau informacijos apie programos funkcijas ir tai, ar ji pasiekiama jūsų šalyje, apsilankykite adresu www.mirka.com.

Suaktyvinkite „Bluetooth“ savo „Mirka[®] AROS-B ir „Mirka[®] AOS-B, kaip nurodyta toliau.

1. Prijunkite akumuliatorių prie įrankio.
2. Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką „rpm+“, kol įjungiate įrankį įjungimo / išjungimo mygtuku.
3. Vidurinis šviesos diodas mirksi žaliai, nurodydamas, kad „Bluetooth“ yra aktyvus ir paruoštas tinklo ryšiui.
4. Vidurinis šviesos diodas dega žaliai, kai įrankis yra prijungtas prie kito „Bluetooth“ įrenginio.
5. „Bluetooth“ funkcija išjungžiama, kai įrankis deaktivinamas / išjungžiamas.

PASTABA! Jei programa neįdiegta arba nepasiekiama jūsų šalyje, „Bluetooth“ funkcija nebus aktyvinta.

Žodinis ženklas „Bluetooth®“ ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ „Mirka Ltd“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Atitiktis radijo reglamentams Šiaurės Amerikoje buvo patikrinta pagal FCC 15 dalies B ir C poskyrius, RSS-GEN, RSS-247 ir FCC § 15.247.

Techninė priežiūra



Prieš atlikdami techninę priežiūrą visada atjunkite nuo maitinimo šaltinio!
Naudokite tik originalias „Mirka“ atsargines dalis!

Disko pagrindo keitimas

1. Prilaikykite suklij pirštais.
2. Norėdami nuimti disko pagrindą sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pritvirtinkite ir priveržkite naują disko pagrindą.

Valymas

Norėdami pašalinti susikaupusias dulkes, naudokite minkštą šepetėlį. Valydami dėvėkite apsauginius akinius, kad apsaugotumėte savo akis. Jei reikia nuvalyti įrankio korpusą, valykite jį minkšta drėgna šluoste. Galima naudoti švelnų ploviklį.



ĮSPĖJIMAS: niekada nenaudokite alkoholio, benzino ar kitokios valymo priemonės. Niekada nevalykite plastikinių dalių šarminėmis medžiagomis.

Įkroviklio valymo instrukcijos

Riebalus ir nešvarumus nuo įkroviklio paviršiaus galima nuvalyti naudojant šluostę arba minkštą ne metalinį šepetėlį. Nenaudokite vandens ir jokių valymo skysčių.



Tolesnė techninė priežiūra

Techninę priežiūrą visada turi atlikti išmokyti darbuotojai. Kad galiotų įrankio garantija ir būtų užtikrinta optimali įrankio sauga ir veikimas, techninę priežiūrą turi atlikti įgaliotasis „Mirka“ techninės priežiūros centras. Kad sužinotumėte, kur yra artimiausias įgaliotasis „Mirka“ techninės priežiūros centras, kreipkitės į „Mirka“ klientų aptarnavimo skyrių arba „Mirka“ prekybos atstovą.

Trikčių šalinimo vadovas

Triktis	Galima priežastis	Sprendimas
Paspaudus jungiklį, dešinysis šlifukočio šviesos diodas nešviečia.	Akumuliatorių paketas netinkamai prijungtas prie šlifukočio. Akumulatorius visiškai išsikrovęs.	Įdėkite akumuliatorių tinkamai. Įkraukite akumuliatorių.
Dešinysis šlifukočio šviesos diodas šviečia raudonai, o šlifukočlis veikdamas sulėtėja iki 4 000 suk./min.	Šlifukočlis pernelyg įkaito. Ilgainiui apkrova yra per didelė.	Kuriam laikui sumažinkite šlifukočio apkrovą ir jis vėl pagreitės.
Dešinysis šlifukočio šviesos diodas šviečia raudonai, o sūkių per minutę skaičius šiek tiek sumažėja.	Trumpalaikė apkrova yra per didelė.	Sumažinkite apkrovą arba palaukite ir šviesos diodo spalva automatiškai pasikeis į žalią.
Kairysis šviesos diodas šviečia raudonai, o šlifukočlis neveikia.	Akumulatoriaus įtampa yra per žema.	Įkraukite akumuliatorių.

Utilizavimo informacija



PAVOJUS Senų prietaisų utilizavimo rekomendacijos. Nuimkite nenaudojamų elektrinių įrankių maitinimo laidą. Tik ES šalims. Neišmeskite elektrinių įrankių kartu su buitiniemis atliekomis Pagal Europos Sąjungos direktyvas 2011/65/ES, 2015/863/ES ir 2012/19/ES dėl elektrinės ir elektroninės įrangos šalinimo bei nacionalinį įstatymą elektrinius įrankius, kurių eksploatacijos laikas baigėsi, reikia surinkti atskirai ir atiduoti į aplinką saugančią perdirbimo įmonę.



Atbilstības deklarācija

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finland (Somija)</p> <p>vienīgi uz savu atbildību apliecina, ka Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼ collu) 8000 apgr./min elektriskā ekscentriskā orbitālā slīpmašīna (konkrēto modeli skatiet tabulā "Tehniskie dati"), uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst šo standartu vai citu normatīvo dokumentu prasībām: EN 62841-1-2015, EN 62841-2-4:2014 saskaņā ar regulām 2006/42/EK, 2014/30/ES un 2015/863/ES. Uzlādes ierīces drošības specifikācija saskaņā ar standartiem EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Uzlādes ierīces elektromagnētiskā saderība atbilstoši standartiem EN 55014-1-2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13.8.2020.</p> <p>Izdošanas vieta un datums</p>	<p>MIRKA</p> <p>Uzņēmums</p>	 <p>Stefans Šēbergs (Stefan Sjöberg), uzņēmuma vadītājs</p>
<p>Lietošanas norādījumu saturs: Izvērstis skats, rezerves daļu saraksts, atbilstības deklarācija, nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi, brīdinājums, uzmanību, papildu brīdinājumi par drošību, tehniskie dati, informācija par troksni un vibrāciju, pareiza darbarīka lietošana, akumulators un uzlādes ierīce, darba sākšana, lietošanas norādījumi, apkope, paplašināta apkope, problēmu novēršanas pamācība, Informācija par utilizāciju.</p>	<p>Ražotājs/izplatītājs Mirka Ltd 66850 Jeppo, Somija Tālr. +358 20 760 2111 Fakss +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Originālo instrukciju tulkojums. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajā rokasgrāmatā, iepriekš par to nebrīdinot.

Svarīgi!

Pirms darbarīka salikšanas, darbināšanas vai apkopes uzmanīgi izlasiet šos drošības un lietošanas norādījumus. Glabājiet šos norādījumus drošā un viegli pieejamā vietā.

Nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi



Lasīt lietotāja rokasgrāmatu



Lietot aizsargbrilles



Lietot ausu aizsargus




Lietot aizsargcimdus



Lietot sejas masku

Apzīmējumi

 <p>Atbilst ES attiecīgajiem standartiem</p>	 <p>Atbilst Ķīnas RoHS prasībām</p>	 <p>Atbilst Austrālijas un Jaunzēlandes RCM prasībai</p>
---	--	---

 <p>Brīdinājums: iespējami bīstama situācija, kuras rezultātā var iestāties nāve vai tikt gūti smagi savainojumi un/vai tikt sabojāts īpašums.</p> <p>Uzmanību! iespējami bīstama situācija, kas var izraisīt maznozīmīgus vai vidēji smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus.</p>
--

Obligāti ievērojamie noteikumi

- Vispārīgu nozares noteikumu par drošību un veselību 1910. daļu (OSHA 2206), kas ir pieejama šeit: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402.
- valsts un vietējos noteikumus.



ATBILST UL STD
62841-1, 62841-2-4
PILNVAROTS AR CSA STD
C22.2 Nr. 62841-1, C22.2 Nr. 62841-2-4



BRĪDINĀJUMI

- Izmantojot šo darbarīku, vienmēr lietojiet nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus saskaņā ar ražotāja norādījumiem un vietējiem/valsts standartiem.
- Izlasiet darba virsmas materiāla drošības datu lapu (MDDL).
- Ja jūtat fizisku diskomfortu rokai/plaukstas locītavai, pārtrauciet darbu un vērsieties pie ārsta. Veicot monotonu darbu vai kustības, kā arī ilgstoši pakļaujot vibrācijām, rokas/plaukstu locītavas var tikt traumētas.

Drošības noteikumi attiecībā uz akumulatoru un uzlādes ierīci

BRĪDINĀJUMS!

- Svarīgi drošības un lietošanas norādījumi attiecībā uz akumulatoru un uzlādes ierīci. Pirms uzlādes ierīces lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus par uzlādes ierīci, akumulatoru un instrumentu.
- Ja akumulatora korpusis ir iekšējais vai bojāts, neievietojiet to uzlādes ierīcē. Pastāv nāvējoša elektriskās strāvas trieciena risks.
- Nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu uzlādes ierīcē. Pastāv elektriskās strāvas trieciena iespējāmība.
- Šo uzlādes ierīci ir paredzēts izmantot tikai akumulatoru uzlādei.
- Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz uzlādes ierīces, kā arī nenovietojiet uzlādes ierīci pie siltuma avota vai uz mīksta virsmas, kas var izraisīt pārāk augstu iekšējo temperatūru.
- Pārļiecinieties, ka vads atrodas tā, lai uz tā nevarētu uzkāpt, aiz tā nevarētu aizķerties vai tas netiktu pakļauts cita veida bojājumiem vai iedarbībai.
- Nelietojiet uzlādes ierīci, ja tā ir bijusi pakļauta asam sitienam, ir nokritusi vai jebkādā citā veidā bojāta.
- NEUZGLABĀJIET UN NEIZMANTOJIET instrumentu un akumulatoru vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F).
- Uzlādes ierīce ir paredzēta darbam, izmantojot standarta māsasaimniecības elektroapgādi (100–240 V (maiņstrāva)). Nemēģiniet to lietot, izmantojot citu spriegumu.



UZMANĪBU!

- Vienmēr pārļiecinieties, ka slipējamā detaļa ir stingri piestiprināta.
- Pārļiecinieties, ka abrazīvais materiāls ir precīzi centrēts un stingri piestiprināts pamatnes paliktņim.
- Vienmēr ievērojiet darba drošības principus.
- Lietošanas laikā nepieskarieties rotējošajam paliktņim ar rokām.
- Nedarbiniet instrumentu tukšgaitā, ja nav veikti nepieciešamie piesardzības pasākumi personu vai objektu aizsardzībai pret aizmestu abrazīvo materiālu vai pamatnes paliktņi.



Papildu brīdinājumi par drošību

- Pirms šī instrumenta lietošanas izlasiet visus norādījumus. Visiem lietotājiem pilnīgi jāapgūst šī darbarīka pareiza un droša lietošana.
- Visas apkopes darbības ir jāveic atbilstoši apmācītiem darbiniekiem. Lai veiktu apkopi, sazinieties ar pilnvaroto Mirka apkopes centru.
- Ja konstatējat darbarīka darbības traucējumus, nekavējoties pārtrauciet darbarīka lietošanu un nododiet to apkopei un remontam.

Papildu informācija par akumulatoru un uzlādes ierīci

- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt akumulatoru jebkāda iemesla dēļ. Ja akumulatora korpusis ir salūzis vai iekšējais, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un neveiciet uzlādi.

Tehniskie dati

Slīpmašīna	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Spriegums	10,8 V (līdzstrāva)	10,8 V (līdzstrāva)
Ātrums	4000–8000 apgr./min	4000–8000 apgr./min
Orbīta	5,0 mm (3/16 collas)	3,0 mm (1/8 collas)
Pamatnes paliktņa izmērs	Ø 32 mm (1 ¼ collas)	Ø 32 mm (1 ¼ collas)
Svars (ar bateriju) *	0,56 kg (1,24 mārciņas)	0,57 kg (1,26 mārciņas)

Akumulatora uzlādes ierīce	Mirka BCA 108
Ievade	100–240 V (maiņstrāva), 50/60 Hz
Uzlādes laiks	< 40 min (2,0 Ah)
Glabāšanas temperatūras diapazons	No –20 °C līdz 80 °C (No –4 °F līdz 176 °F)
Uzlādes temperatūra	No 4 °C līdz 40 °C (No 32 °F līdz 104 °F)
Izmēri	191 x 102 x 86 mm
Svars	0,66 kg (1,46 mārciņas)
Aizsardzības klase	II /

Akumulators	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tips	Uzlādējams litija-jonu 3iXR19/65	Uzlādējams litija-jonu 3iNR19/65	Uzlādējams litija-jonu 3iNR19/65-2
Akumulatora spriegums	10,8 V (līdzstrāva)	10,8 V (līdzstrāva)	10,8 V (līdzstrāva)
Kapacitāte	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Svars	0,18 kg (0,40 mārciņas)	0,18 kg (0,4 mārciņas)	0,38 kg (0,83 mārciņas)
Viedakumulators	Nē	Jā	Jā

Informācija par troksni un vibrāciju

Izmērītās vērtības ir noteiktas saskaņā ar standartu EN 62841.

Slīpmašīna	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Skaņas spiediena līmenis (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Trokšņa mērījumu nenoteiktība, K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vibrāciju emisijas vērtība a_{hv} *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Vibrāciju neskaidrība, K faktors*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Modeļu pieejamība var atšķirties atkarībā no tirgus.

* Lai atveidotu slīpmašīnas darbību normālā darba režīmā, standarta metodes vietā tika pielietoti šādi darba apstākļi: abrazīvā materiāla grauda lielums — 5 µm; padeves spēks — 10 N.

Tabulā norādītās vērtības ir iegūtas, laboratorijā, veicot pārbaudes saskaņā ar norādītajiem kodeksiem un standartiem, tāpēc dati nav pietiekami riska novērtēšanai. Konkrētā darba vietā veikto mērījumu vērtības var būt lielākas par norādītajām vērtībām. Faktiskās iedarbības vērtības un riska vai kaitējuma līmenis, kam tiek pakļauts lietotājs, katrā situācijā ir atšķirīgs un atkarīgs no apkārtējās vides, darbarīka izmantošanas veida, apstrādājamā materiāla, darbvietas iekārtojuma, lietotāja fiziskā stāvokļa un saskares ilguma. Uzņēmums Mirka Ltd neuzņemas atbildību par sekām, ko var izraisīt jebkurš personas riska novērtējums, kas ir veikts, pamatojoties uz norādītajām vērtībām, nevis faktiskajām iedarbības vērtībām.

P papildinformāciju par arodveselību un drošību var iegūt tālāk norādītajās vietnēs.
<https://osha.europa.eu/en> (Eiropa) vai <http://www.osha.gov> (ASV).

Norādījumi par darbarīka pareizu lietošanu

Šī slīpmašīna ir paredzēta visa veida materiālu, tostarp krāsu, metāla, koka, akmens, plastmasas u. c., slīpēšanai, izmantojot attiecīgajam lietojumam īpaši izstrādātus abrazīvus materiālus. Neizmantojiet slīpmašīnu tai neparedzētā nolūkā, ja neesat vispirms konsultējies ar ražotāju vai ražotāja pilnvaroto izplatītāju. Neizmantojiet pamatnes paliktņus, kuru paredzētais darba ātrums tukšgaitā ir mazāks par 8000 apgr./min. Jebkādas apkopes vai labošanas darbus, kas paredz motora korpusa atvēršanu, drīkst veikt tikai pilnvarota apkopes centra darbinieki.

Akumulators un uzlādes ierīce

- Piegādājot akumulators nav pilnībā uzlādēts. Vispirms izlasiet drošības norādījumus un pēc tam uzlādējiet akumulatoru atbilstoši norādījumiem.
- Lai nodrošinātu optimālu uzlādes kapacitāti, akumulators ir jāuzlādē apkārtējā vides temperatūrā no 18 °C (64 °F) līdz 24 °C (75 °F). Lai novērstu bojājumus, neuzlādējiet akumulatoru vietās, kur gaisa temperatūra ir zemāka par 4 °C (32 °F) vai pārsniedz 40 °C (104 °F).
- Lai nodrošinātu pēc iespējas garāku akumulatora darbmūžu, mēs iesakām:
 - Uzglabāt un uzlādēt akumulatoru vēsā vietā. Temperatūra, kas ir augstāka vai zemāka par ierasto istabas temperatūru, var saīsināt akumulatora darbmūžu,
 - Nekad neglabāt akumulatoru izlādētā stāvoklī. Uzlādējiet to nekavējoties pēc tam, kad tas ir izlādējies.
- Visi akumulatori pakāpeniski zaudē uzlādes līmeni. Jo augstāka temperatūra, jo ātrāk tie zaudē savu uzlādes līmeni.

Ja glabājat instrumentu, ilgu laiku to neizmantojot, uzlādējiet akumulatoru reizi mēnesī. Šāda prakse ļaus pagarināt akumulatora darbmūžu.

Uzlādes procedūra

- Pievienojiet strāvas vadu uzlādes ierīcei un pēc tam ievietojiet to rozetē pirms akumulatora ievietošanas. Visas trīs uzlādes gaismas iedegsies uz divām sekundēm un pēc tam izslēgsies.
- Ievietojiet akumulatoru uzlādes ierīcē. Gaismas sāks mirgot 30 sekunžu laikā.
- Uzlādes procesa laikā uzlādes gaismas norāda statusu, kā aprakstīts tālāk:
 - Trīs uzlādes gaismas secīgi mirgos uzlādes procesa laikā.
 - Pilnībā uzlādēts, visas trīs gaismas deg nepārtraukti.
- Uzlādes process ilgst aptuveni 40 minūtes Mirka 10,8 V, 2,0 Ah akumulatoram.

PIEZĪME. Ar šo uzlādes ierīci var uzlādēt tikai Mirka 10,8 V akumulatorus.

PIEZĪME. Uzlādes laiks var būt ilgāks atkarībā no apkārtējās vides temperatūras un akumulatora stāvokļa.

10,8 V uzlādes ierīces LED indikatori

LED indikators						
3						
2						
1						
Statuss	 Priekšuzlāde (pastāvīga papilduzlāde)	 Notiek uzlāde...	 Notiek uzlāde...	 Uzlāde ir pabeigta	 Pārāk augsta temperatūra	 Akumulatora kļūme

Deg nepārtraukti

Mirgo

Uzlādes ierīces diagnostika

Uzlādes ierīce norāda, ja:

- Akumulators ir pārkarsis. Mirgos visas trīs uzlādes gaismas. Izņemiet akumulatoru, ļaujiet tam atdzist 15–30 minūtes un ievietojiet to atkārtoti.
- Akumulatoram vai lādētājam rodas darbības traucējumi. Mirgos divas uzlādes gaismas. Izņemiet akumulatoru un ļaujiet tam atdzist. Atkārtoti ievietojiet bateriju uzlādes ierīcē. Ja joprojām mirgo divas uzlādes gaismas, akumulatoram vai lādētājam var būt nepieciešama apkope.

Norādījumi par darba sākšanu

- Izpakojot darbarīku, pārlicinieties, ka tas ir neskarts, pilnīgs un transportējot nav bojāts. Nekad nelietojiet bojātu darbarīku.
- Pirms izmantošanas pārbaudiet, vai pamatnes paliktņi ir uzstādīti pareizi.
- Ievietojiet pilnībā uzlādētu akumulatoru slīpmašīnā, līdz tās nofiksējas ar klikšķi.

Lietošanas norādījumi

- Instrumentu ir paredzēts lietot kā rokas instrumentu. To var lietot jebkādā pozīcijā.
- Izvēlieties piemērotu abrazīvo materiālu un piestipriniet to pie pamatnes paliktņa. Pārlicinieties, ka abrazīvais materiāls ir centrēts ar pamatnes paliktņi.
- Tagad slīpmašīnu var aktivizēt/ieslēgt un palaist, nospiežot palaišanas slēdzi.
- Slīpmašīna darbojas un paliek aktīvā režīmā, kamēr ir nospiests palaišanas slēdzis. Atbrīvojot palaišanas slēdzi, slīpmašīna tiks apturēta, taču īsu laiku paliks aktīvā režīmā, pirms tā automātiski tiek deaktivizēta/izslēdzas.
- Kad slīpmašīna ir aktīvā režīmā, labās puses LED indikatora deg zaļā krāsā.
- Aktīvā režīmā kreisās puses LED indikatora norāda akumulatora statusu:

– **Zaļā krāsā:** Akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.

– **Mirgo zaļā/sarkanā krāsā:** Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

– **Sarkanā krāsā:** Pārāk zems akumulatora spriegums. Slīpmašīnu nevar izmantot.

- Aktīvajā režīmā maksimālo apgriezīgu skaitu iestatījumu var regulēt, nospiežot pogu "rpm+" vai "rpm–" (sk. 1. att.) Apgriezīgu skaitu var pielāgot ar šādiem intervāliem: 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500 un 8000 apgr./min.
- Apgriezīgu skaitu var bloķēt, lai novērstu nejaušu apgriezīgu skaita maiņu. Pagaidiet, līdz slīpmašīna vairs nav aktīvā režīmā. Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestu gan pogu "rpm+", gan "rpm–" un pēc tam pavelciet palaišanas slēdzi. Lai atbloķētu instrumentu, atkārtojiet to pašu darbību. Ja poga "rpm+" un "rpm–" tiek nospiesta ātruma bloķēšanas režīmā, labās puses LED indikatora divas reizes mirgo sarkanā krāsā, taču ātruma izmaiņas netiek veiktas.
- Slīpējot iedarbiniet slīpmašīnu tikai pēc tam, kad tā ir atbalstīta pret apstrādājamo virsmu. Pirms darbarīka apturēšanas vienmēr paceliet to no darba virsmas. Tādējādi jūs neieslīpēsiet virsmā liekus robus (pēc apturēšanas abrazīva pamatne vēl brīdi griežas).
- Kad slīpēšana ir pabeigta, izņemiet akumulatoru no slīpmašīnas, vienlaicīgi nospiežot pogas abās pusēs un izņemot to no instrumenta. Uzlādējiet akumulatoru.

Bluetooth

Šis rīks ir aprīkots ar Bluetooth zema enerģijas patēriņa tehnoloģiju, un rīku var savienot ar lietotni, kurā var piekļūt rīka papildfunkcijām. Papildinformāciju par lietotnes funkcionalitāti un pieejamību noteiktā valstī skatiet vietnē www.mirka.com.

Aktivizējiet funkciju Bluetooth rīkā Mirka® AROS-B un Mirka® AOS-B, kā norādīts tālāk.

1. Pievienojiet akumulatoru rīkam.
2. Nospiediet un turiet nospiestu pogu "rpm+", kamēr ieslēdzat rīku, izmantojot aktivizēšanas slēdzi.
3. Vidējais gaismas diodžu indikatora mirgo zaļā krāsā, lai norādītu, ka Bluetooth funkcija ir aktivizēta un gatava savienojumiem.
4. Vidējais gaismas diodžu indikatora deg zaļā krāsā, kad rīks ir savienots ar citu Bluetooth ierīci.
5. Funkcija Bluetooth tiek deaktivizēta, kad rīks ir deaktivizēts/izslēgts.

NPIEZĪME! Ja lietotne nav instalēta vai noteiktā valstī nav pieejamā, funkcija Bluetooth netiks aktivizēta.

Vārdiskā preču zīme un logotips Bluetooth® ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums Mirka Ltd. lieto šīs preču zīmes saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un komercnosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Atbilstība radionoteikumiem Ziemeļamerikā ir pārbaudīta saskaņā ar FCC 15. daļas B un C apakšdaļu, RSS-GEN, RSS-247 un FCC §15. 247.

Norādījumi par apkopi



Pirms apkopes vienmēr atvienojiet strāvas padevi!
Izmantojiet tikai oriģinālās Mirka rezerves daļas!

Norādījumi par pamatnes paliktņa maiņu

1. Turiet vārpstu ar pirkstiem.
2. Lai noņemtu pamatnes paliktņi, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
3. Uztādiat un nostipriniet jauno pamatnes paliktņi.

Tīrīšana

Lai notīrītu putekļus, izmantojiet mīkstu birsti. Lai tīrīšanas laikā pasargātu acis, lietojiet aizsargbrilles. Ja ir jātīra instrumenta korpuss, tīriet to ar mīkstu, mitru drāniņu. Var lietot maigu mazgāšanas līdzekli.



BRĪDINĀJUMS! Noteikti nedrīkst izmantot alkoholu, benzīnu vai citu tīrīšanas līdzekli. Plastmasas daļu tīrīšanai noteikti nedrīkst izmantot kodīgas vielas.

Uzlādes ierīces tīrīšanas norādījumi

Netīrumus un taukus no uzlādes ierīces ārpusē var notīrīt ar drānu vai mīkstu nemetāla birsti. Neizmantojiet ūdeni vai citus tīrīšanas šķīdumus.



Paplašināta apkope

Remonts vienmēr jāveic apmācītiem darbiniekiem. Lai darbarika garantija būtu spēkā un tiktu nodrošināta tā drošība un darbība, remonts jāveic pilnvarotā Mirka apkopes centrā. Lai atrastu vietējo pilnvaroto Mirka apkopes centru, sazinieties ar Mirka klientu apkalpošanas dienestu vai Mirka izplatītāju.

Problēmu novēršanas pamācība

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Nospiežot palaišanas slēdzi, slīpmašīnas labās puses LED indikators neiedegas.	Akumulators nav pareizi pievienots slīpmašīnai. Akumulators pilnībā iztukšots.	Ievietojiet akumulatoru pareizi. Uzlādējiet akumulatoru.
Slīpēšanas laikā slīpmašīnas labās puses LED indikators deg sarkanā krāsā un slīpmašīnas ātrums samazinās līdz 4000 apgr./min vai tā apstājas.	Slīpmašīna ir pārāk sakarsusi. Liela slodze pārāk ilgstoši.	Uz laiku samaziniet slīpmašīnas slodzi, un slīpmašīna atkal darbosies ātri.
Labās puses LED indikators ir sarkans, un slīpmašīna darbojas ar mazliet samazinātu apgrīezieni ātrumu.	Pārāk liela īslaicīga slodze.	Samaziniet slīpmašīnas slodzi vai brīdi pagaidiet, un LED indikators automātiski iedegsies zaļā krāsā.
Kreisās puses LED indikators deg sarkanā krāsā, un slīpmašīna nedarbojas.	Akumulatora spriegums ir pārāk zems.	Uzlādējiet akumulatoru.

Informācija par utilizāciju



BĪSTAMI! Vecu iekārtu utilizācijas vadlīnijas. Padariet vecos elektroinstrumentus nelietojamus, noņemot strāvas kabeli. Tikai ES valstīm. neizmetiet elektroinstrumentus kopā ar sadzīves atkritumiem. Ņemot vērā Eiropas direktīvas 2011/65/ES, 2015/863/ES un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un ievērojot atbilstošus attiecīgās valsts normatīvos aktus, nolietotie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā videi draudzīgā pārstrādes uzņēmumā.



Изјава за усогласеност

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Финска под сопствена одговорност изјавуваме дека електричните орбитални брусилки со двојно дејство на Mirka® AROS-B и AOS-B 32 mm (1 ¼ in.) со 8000 врт./мин. (видете ја табелата „Технички податоци“ за одделните модели) на кои се однесува оваа изјава се усогласени со следните стандарди или други нормативни документи: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 во согласност со регулативите 2006/42/EЗ, 2014/30/EУ, 2015/863/EУ. Безбедносни спецификации за полначот во согласност со EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. EMC на полначот во согласност со EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13.8.2020</p> <p>Место и датум на издавање</p>	<p>MIRKA</p> <p>Компанија</p>	 <p>Stefan Sjöberg, Претседател и главен извршен директор</p>
<p>Упатствата за ракување опфаќаат: Цртеж на расклопениот уред, листа на делови, изјава за усогласеност, потребна опрема за лична безбедност, предупредување, внимание, дополнителни безбедносни предупредувања, табела со технички податоци, информации за бучава и вибрации, правилна употреба на алатот, батерија и полнач, како да започнете, упатства за ракување, одржување, понатамошно сервисирање, водич за решавање проблеми, информации за фрлање.</p>	<p>Производител / Застапник Mirka Ltd 66850 Jeppo, Финска Тел. +358 20 760 2111 Факс +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Превод на оригиналните упатства. Го задржуваме правото на измени на ова упатство без претходно известување.

Важно

Внимателно прочитајте ги овие безбедносни упатства и упатствата за ракување пред поставувањето, ракувањето или одржувањето на овој алат. Чувајте ги овие упатства на безбедно и лесно достапно место.

Потребна опрема за лична безбедност



Прочитајте го упатството за операторот



Носете заштитни очила



Носете заштита за уши







Носете заштитни ракавици



Носете заштитна маска за лице

Симболи

 <p>Усогласено со релевантните стандарди на ЕУ</p>	 <p>Усогласено со RoHS условите во Кина</p>	 <p>Усогласено со RCM условите во Австралија и Нов Зеланд</p>
---	--	--

 <p>Предупредување: потенцијално опасна ситуација која може да предизвика смрт или сериозни повреди и/или оштетување на имотот.</p> <p>Внимание: потенцијално опасна ситуација која може да доведе до помала или средно сериозна повреда и/или оштетување на имотот.</p>

Внимателно прочитајте ги и придржувајте се до

- Општите индустриски регулативи за безбедност и здравје, дел 1910, OSHA 2206, издавач: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Државните и локалните регулативи



ВО СОГЛАСНОСТ СО UL STD
62841-1, 62841-2-4
СЕРТИФИЦИРАНО ЗА CSA STD
C22.2 No. 62841-1, C22.2 No. 62841-2-4



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- При употребата на овој алат секогаш носете ја потребната опрема за лична безбедност во согласност со упатствата на производителот и локалните/националните стандарди.
- Прочитајте го листот со безбедносни податоци за материјалите (MSDS) за работната површина.
- Ако дојде до каква било физичка неудобност на раката/зглобот, престанете со работа и побарајте лекарска помош. Работните задачи што се повторуваат, движењата и прекумерната изложеност на вибрации можат да доведат до повреди на дланката, зглобот или раката.

Безбедносни правила за батеријата и полначот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Важни упатства за безбедност и ракување за батеријата и полначот. Пред да го користите полначот, прочитајте ги сите упатства и предупредувања на полначот, батеријата и алатот.
- Ако куќиштето од батеријата е пукнато или оштетено, не ставајте го во полначот. Постои опасност од електричен шок или струен удар.
- Не дозволувајте течност да навлезе во полначот. Може да се предизвика струен удар.
- Овој полнач не е наменет да се користи за друга намена освен за полнење батерии што се полнат.
- Не ставајте никаков предмет врз полначот, не ставајте го полначот во близина на извор на топлина и не ставајте го полначот на мека површина што може да предизвика преголема внатрешна топлина.
- Уверете се дека кабелот е поставен така што луѓето нема да го газат, нема да се спонуваат од него и нема да биде подложен на оштетување или удар на друг начин.
- Не користете го полначот ако бил удрен силно, ако паднал или ако е оштетен на друг начин.
- НЕ чувајте ги и не користете ги алатот и батеријата на локации каде што температурата може да достигне или да надмине 50 °C. (122°F, САД)
- Полначот е направен да работи на стандардна електрична енергија за домаќинства (100–240 VAC). Не обидувајте се да го користите на друг напон.



ВНИМАНИЕ

- Секогаш проверувајте дали предметот што го брусите е добро прицврстен на место.
- Before changing the abrasive always disconnect the power source.
- Never carry, store or leave the tool unattended with the power source connected.).
- Држете ги рацете подалеку од ротирачката подлога за време на употребата.
- Не дозволувајте алатот да работи со најголема брзина без оптоварување доколку не сте презеле мерки на претпазливост за да ги заштитите луѓето и предметите во случај на испаѓање на брусната хартија или потпорната подлога.



Дополнителни безбедносни предупредувања


- Прочитајте ги сите упатства пред да го користите овој алат. Сите оператори мора да поминат целосна обука за правилна и безбедна употреба на овој алат.
- Сето одржување мора да го извршуваат обучени лица. Ако е потребно сервисирање, обратете се до овластениот сервисен центар на компанијата Mirka.
- Ако алатот почне да работи неисправно, веднаш престанете со користењето и договорете сервисирање и поправка.

Дополнителни информации за батеријата и полначот

- Никогаш не обидувајте се да ја отворите батеријата од ниту една причина. Ако пластичното куќиште на батеријата се скрши или пукне, веднаш прекинете со користење и не користете го за полнење.

Технички податоци

Брусилка	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Напон	10,8 VDC	10,8 VDC
Број на вртежи	4 000–8 000 врт./мин.	4 000–8 000 врт./мин.
Орбитално движење	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Големина на потпорната подлога	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Тежина (со батерија)*	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Полнач за батерија	Mirka BCA 108
Влез	100–240 VAC, 50/60 Hz
Време на полнење	< 40 мин. (2,0 Ah)
Опсег на температура за чување	-20°C ... 80°C (-4 °F до 176 °F, САД)
Температура при полнење	4°C ... 40°C (32 °F и 104 °F, САД)
Димензии	191*102*86 (mm)
Тежина	0,66 kg (1,46 lbs)
Степен на заштита	II / 

Батерија	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Тип	Li-ion 31XR19/65 што се полни	Li-ion 31NR19/65 што се полни	Li-ion 31NR19/65-2 што се полни
Напон на батеријата	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Капацитет	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Weight	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Интелигентна батерија	Не	Да	Да

Информации за бучава и вибрации

Вредностите се определени според EN 62841.

Брусилка	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Ниво на звучен притисок (LpA)	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Ниво на звучна моќност (LpA)	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Непрецизност во мерењето на звукот K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Вредност на емисиите на вибрации ah*	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Непрецизност во мерењето на емисиите на вибрации K*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Го задржуваме правото на измена на спецификациите без претходно известување. Понудата на модели може да се разликува во зависност од пазарот.

* За да се симулираат нормални работни услови, кај работните услови на брусилката имаше отстапување од стандардните начини на следниов начин: зрнещата структура на брусната хартија беше 5 µm. Силата на хранење беше 10 N.

Вредностите наведени во табелата се добиени од лабораториски испитувања во согласност со наведените прописи и стандарди и не се доволни за проценка на ризикот. Вредностите измерени на одредено работно место можат да бидат повисоки од наведените вредности. Стварните вредности на изложеност и ризик или штета кои може да ги искуси некое лице се поединечни за секоја ситуација и зависат од опкружувањето, начинот на кој лицето ракува со машината, видот на материјал што се обработува, дизајнот на работните станици, како и времето на изложеност и физичката состојба на корисникот. Компанијата Mirka Ltd не прифаќа одговорност за последиците кои можат да настанат поради употребата на наведените вредности наместо стварните вредности за изложеност за каква било индивидуална проценка на ризикот.

Натамошните информации за безбедноста и заштитата на здравјето на работното место можете да ги пронајдете на следните веб-локации:

<https://osha.europa.eu/en> (Европа) или <http://www.osha.gov> (САД)

Правилна употреба на алатот

Оваа брусилка е наменета за брусење на сите видови материјали како што се бои, метали, дрво, камен, пластика, итн. со помош на брусна хартија специјално наменета за таа цел. Не користете ја оваа брусилка за никаква друга намена, освен наведената, без да се посветувате со производителот или неговиот овластен застапник. Не користете потпорни подлоги кои имаат работен број на вртежи помал од 8 000 врт./мин. без оптоварување. Сето одржување или поправки за кои е потребно отворање на куќиштето на моторот смее да ги извршува само овластен сервисен центар.

Батерија и полнач

- Батеријата не е целосно наполнета кога ќе ја извадите од амбалажата. Прво прочитајте ги безбедносните упатства, па наполнете ја батеријата според упатствата.
- За оптимален капацитет на полнењето, батеријата треба да се полни на амбиентална температура помеѓу 18 и 24 °C (64–75 °F, САД). За да се спречи оштетување на батеријата, не полнете ја кога температурата на воздухот е под 4 °C или над 40 °C (32 °F и 104 °F).
- За да се добие најдолго можно траење на батеријата, го препорачуваме следново:
- Чувајте ја и полнете ја батеријата во ладна област. Температурите што се над или под нормалната собна температура ќе го намалат траењето на батеријата.
- Никогаш не чувајте ја батеријата празна. Наполнете ја веднаш штом ќе се испразни.
- Сите батерии постепено го губат капацитетот. Колку е повисока температурата, толку побрзо го губат капацитетот.

Ако го чувате алатот долго време без да го користите, полнете ја батеријата секој месец. Така ќе го продолжите траењето на батеријата.

Постапка на полнење

- Поврзете го кабелот за напојување со полначот, па вклучете го во штекерот пред да ја ставите батеријата. Сите три сијалички за полнење ќе светат две секунди, па ќе се исклучат.
- Ставете ја батеријата во полначот. Сијаличките ќе почнат да светат во рок од 30 секунди.
- При полнењето, сијаличките за полнење ќе го покажуваат статусот на следниов начин:
 - Трите сијалички за полнење ќе трепкаат една по друга при процесот на полнење
 - Кога е целосно наполнета, сите три сијалички ќе светат постојано.
- Процесот на полнење ќе трае околу 40 минути за батерија Mirka 10,8 V 2,0 Ah.

Напомена: This charger can only charge Mirka 10.8 V battery packs.

Напомена: Времињата на полнење може да бидат подолги во зависност од околната температура и состојбата на батеријата.

LED-сијаличка на полначот од 10,8 V

LED						
3						
2						
1						
Статус	 Претполнење (малку полна)	 Се полни...	 Се полни...	 Полнењето е завршено	 Висока температура	 Дефект на батеријата

Свети постојано

Трепка

Дијагностика на полначот

Полначот ќе покаже ако:

- Батеријата се прегрева. Сите три сијалички за полнење ќе трепкаат. Извадете ја батеријата и оставете ја да се излади 15–30 минути, па повторно ставете ја.
- Има дефект на батеријата или полначот. Две сијалички за полнење ќе трепкаат. Извадете ја батеријата и оставете ја да се излади. Повторно ставете ја батеријата во полначот. Ако двете сијалички за полнење сè уште трепкаат, можеби батеријата или полначот треба да се сервисираат.

Како да започнете

- При опакувањето на алатот проверете дали тој е цел, комплетен и неоштетен при транспортот. Никогаш не користете оштетен алат.
- Пред употребата, проверете дали потпорната подлога е правилно поставена.
- Ставете ја целосно наполнетата батерија во брусилката додека не се прицврсти со кликување.

Упатства за ракување

- Алатот е наменет за употреба како рачен алат. Алатот може да се користи во секаква положба.
- Изберете соодветна брусна хартија и прицврстете ја за потпорната подлога. Проверете дали брусната хартија е центрирана на потпорната подлога.
- Брусилката сега може да се активира/вклучи и да стартува со притискање на активаторот.
- Брусилката ќе работи и ќе остане во активен режим сè додека го притискате активаторот. Откако ќе го отпуштите активаторот, брусилката ќе прекине, но ќе остане во активен режим кратко време пред да се деактивира/исклучи автоматски.
- Кога брусилката е во активен режим, десниот LED-индикатор свети зелено.
- Во активен режим, левиот LED-индикатор го покажува статусот на батеријата.

- **Зелено:** батеријата е доволно наполнета.
- **Трепка зелено/црвено:** батеријата е слабо наполнета.
- **Црвено:** напонот на батеријата е преслаб. Брусилката не може да работи.

- Во активен режим, може да го приспособите максималниот број вртежи во минута со притискање на копчињата грт+ или грт–, прикажани на слика 1. Бројот на вртежи во минута може да се прилагодува во чекори на 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500 и 8000 врт./мин.
- Вртежите во минута може да се заклучат за да се спречи случајна промена на вртежите во минута. Почekaјте додека брусилката не дојде во активен режим. Истовремено притиснете ги и задржете ги двете копчиња грт+ и грт–, па повлечете го активаторот. За да го отклучите алатот, повторете ја истата постапка. Ако некое од копчињата грт+ или грт– се притисне во режим на заклучена брзина, десниот LED-индикатор ќе трепка црвено двапати, но брзината нема да се промени.
- Пред брусенето, секогаш прво поставувајте го алатот на работната површина пред да го стартувате. Пред запирањето, секогаш отстранувајте го алатот од работната површина. На овој начин ќе го спречите создавањето жлебови на работната површина поради преголема вртежна брзина на брусната хартија.
- Кога ќе завршите со брусене, извадете ја батеријата од брусилката така што ќе го притиснете копчето за ослободување на батеријата од двете страни и истовремено ќе ја извадите батеријата. Наполнете ја батеријата.

Bluetooth

Алатот е опремен со Bluetooth® технологија со ниска потрошувачка и може да се поврзе со апликација преку која се добива пристап до дополнителни функции на алатот. За повеќе информации за функционалноста на апликацијата и за нејзината достапност во вашата земја, одете на www.mirka.com.

Активирајте Bluetooth® на Mirka® AROS-B и Mirka® AOS-B на следниов начин:

1. Поврзете ја батеријата со алатот.
2. Притиснете го и задржете го копчето + додека го вклучувате алатот со помош на копчето за вклучување/исклучување.
3. Средниот LED-индикатор трепка (зелено), за да покаже дека Bluetooth® е активно и подготвено за користење.

- Средниот LED-индикатор свети зелено кога алатот е поврзан со друг уред со Bluetooth®.
- Bluetooth се деактивира кога ќе го исклучите/деактивирате алатот.

НАПОМЕНА! Доколку апликацијата не е инсталирана или не е достапна во вашата земја, Bluetooth нема да се активира.

Ознаката со зборот и логотоа Bluetooth® се регистрирани заштитени трговски знаци во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на овие знаци од страна на Mirka Ltd се врши со лиценца. Другите заштитени знаци и заштитени имиња им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.

Усогласеноста со прописите за радиофреквенции во Северна Америка е потврдена во согласност со FCC дел 15 подделови Б и В, RSS-GEN, RSS-247 и FCC §15 .247 .

Одржување



Секогаш отстранувајте ја батеријата пред одржување!
Користете само оригинални резервни делови од Mirka!

Замена на потпорната подлога

- Држете ја осовината со прстите.
- Свртете ја потпорната подлога спротивно од насоката на движење на стрелките на часовникот за да ја отстраните.
- Поставете ја и затегнете ја новата потпорна подлога.

Чистење

Користете мека четка за да ја отстраните насобраната прашина. Носете заштитни очила за да ги заштитите очите при чистењето. Ако куќиштето на алатот треба да се исчисти, избришете го со влажна мека крпа. Може да користите благ детергент.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не користете алкохол, бензин или друго средство за чистење. Никогаш не користете силни средства за чистење на пластичните делови.

Упатства за чистење на полначот

Прашината и маслото може да се отстранат од надворешноста на полначот со помош на крпа или мека четка што не е изработена од метал. Не користете вода или средства за чистење.



Понатамошно сервисирање

Сервисирањето мора да го извршуваат обучени лица. За гаранцијата на алатот да остане важечка и за да обезбедите оптимална безбедност и функционирање на алатот, сервисирањето мора да го извршува овластениот сервисен центар на компанијата Mirka. За да пронајдете локален овластен сервисен центар на компанијата Mirka, обратете се до службата за корисничка поддршка на компанијата Mirka или нејзиниот продавач.

Водич за решавање проблеми

Симптом	Можна причина	Решение
Десниот LED-индикатор на брусилката не свети кога ќе се притисне активаторот.	Батеријата не е ставена правилно на брусилката. Батеријата е целосно празна.	Правилно ставете ја батеријата. Наполнете ја батеријата.
LED-индикаторот свети црвено, а бројот на вртежи на брусилката се намалува на 4000 врт./мин. или прекинува при брусењето.	Температурата во внатрешноста на брусилката е previsока. Предолго имало преголемо оптоварување	Смалете го оптоварувањето на брусилката извесно време и таа повторно ќе забрза.
Десниот LED-индикатор на брусилката свети црвено, а бројот на вртежи на брусилката е малку намален.	Преголемо краткотрајно оптоварување.	Намалете го оптоварувањето или почekaјте малку и LED-индикаторот автоматски ќе светне зелено.
Левиот LED-индикатор свети црвено, а брусилката не работи.	Напонот на батеријата е пренизок.	Наполнете ја батеријата.

Информации за фрлање



ОПАСНОСТ Упатства за фрлање како отпад за стари уреди. Направете ги непотребните електрични алати неупотребливи така што ќе им го отстраните кабелот за напојување. Само за државите на ЕУ. Не фрлајте ги електричните алати заедно со отпадот од домаќинствата. Во согласност со европските директиви 2011/65/ЕУ, 2015/863/ЕУ и 2012/19/ЕУ за фрлање електронска опрема и нивната примена во согласност со националните закони, електричните алати со поминат работен век мора одделно да се собираат и да се однесат во еколошки компатибилна институција за рециклирање.

Conformiteitsverklaring

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finland verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") 8.000 tpm Electrical Random Orbital Sander (Elektrische excentrische vlakschuurmachine) (zie tabel "Technische gegevens" voor het specifieke model) waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende standaarden of andere normatieve documenten: EN 62841-1-2015, EN 62841-2-4:2014 overeenkomstig de bepalingen van voorschriften 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Specificatie veiligheid lader overeenkomstig EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. EMC lader overeenkomstig EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13-8-2020 Plaats en datum van uitgifte</p>	<p>MIRKA Bedrijf</p>	<p> Stefan Sjöberg, CEO</p>
<p>Gebruiksaanwijzing met: Explosietekening, Onderdelenlijst, Conformiteitsverklaring, Vereiste persoonlijke veiligheidsuitrusting, Waarschuwing, Let op, Aanvullende veiligheidsaanwijzingen, Tabel Technische gegevens, Informatie geluidsniveau/trilling, Correct gebruik van het apparaat, Accu en lader, Aan de slag, Gebruiksaanwijzing, Onderhoud, Overig onderhoud, Problemen oplossen, Informatie over verwijdering.</p>		<p>Fabrikant/Leverancier Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finland Tel. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p> 

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen in deze handleiding.

Belangrijk

Lees deze veiligheids- en gebruiksinstructies zorgvuldig voordat u het apparaat gaat installeren, gebruiken of onderhouden. Bewaar deze instructies op een veilige en makkelijk bereikbare plaats.

Vereiste persoonlijke veiligheidsuitrusting



Lees de handleiding



Draag een veiligheidsbril



Draag gehoorbescherming




Draag veiligheidshandschoenen



Draag een gezichtsmasker

Symbolen

 <p>Voldoet aan de relevante EU-normen</p>	 <p>Voldoet aan eisen Chinese RoHS</p>	 <p>Voldoet aan eisen RCM Australië en Nieuw-Zeeland</p>
---	---	---

 <p>Waarschuwing: Mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot overlijden of ernstig letsel en/of materiële schade.</p> <p>Let op: Mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht of matig letsel en/of materiële schade.</p>
--

De volgende documenten moeten worden gelezen en nageleefd:

- General Industry Safety & Health Regulations, part 1910, OSHA 2206, verkrijgbaar bij: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402.
- Landelijke en lokale regelgeving.



CONFORM UL STD
62841-1, 62841-2-4
GECERTIFICEERD CONFORM CSA STD
C22.2 nr. 62841-1, C22.2 nr. 62841-2-4



WAARSCHUWING

- Draag bij het gebruik van dit apparaat altijd de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de instructies van de fabrikant en de lokale/landelijke normen.
- Lees het veiligheidsinformatieblad (Materials Safety Data Sheet (MSDS)) voor het te schuren oppervlak.
- Als u last krijgt van uw hand of pols, moet u stoppen met werken en een arts raadplegen. Hand-, pols- en armlletsel kan het gevolg zijn van repeterende werkzaamheden en bewegingen en overmatige blootstelling aan trillingen.

Veiligheidsregels voor accu en lader

WAARSCHUWING

- Belangrijke veiligheids- en gebruiksaanwijzingen voor uw accu en lader. Lees voordat u de lader gebruikt alle aanwijzingen en waarschuwingen op lader, accu en apparaat door.
- Als de behuizing van de accu gebarsten of beschadigd is, mag de accu niet in de lader worden gezet. Anders bestaat de kans op een elektrisch schok of elektrocutie.
- Zorg dat er geen vloeistof in de lader komt. Anders bestaat de kans op een elektrische schok.
- Deze lader is alleen bedoeld voor het opladen van oplaadbare accu's.
- Zet geen voorwerpen op de lader en zet de lader niet in de buurt van een warmtebron of op een zachte ondergrond die tot interne oververhitting kan leiden.
- Zorg dat u niet op de kabel kunt gaan staan, erover kunt struikelen of de kabel anderszins blootstelt aan beschadiging of trekkrachten.
- Gebruik de lader niet na een harde slag, als deze is gevallen of anderszins is beschadigd.
- Bewaar of gebruik het apparaat en de accu NIET op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50 °C (122 °F) of meer.
- De lader is bedoeld voor netvoeding voor huishoudelijk gebruik (100–240 VAC). Gebruik de lader niet bij andere spanningen.



LET OP

- Zorg er altijd voor dat het te schuren voorwerp stevig is vastgezet.
- Zorg ervoor dat het schuurmateriaal perfect gecentreerd is en stevig vastzit op de steunschijf.
- Zorg er altijd voor dat u veilig werkt.
- Houd tijdens het gebruik de handen op een veilige afstand van de draaiende schijf.
- Laat het apparaat niet vrij ronddraaien zonder voorzorgsmaatregelen te nemen om mensen of voorwerpen te beschermen tegen losgeraakte schuurmaterialen of steunschijven.



Aanvullende veiligheidswaarschuwingen

- Lees alle instructies door voordat u dit apparaat gebruikt. Alle gebruikers moeten volledig getraind zijn voor een correct en veilig gebruik van dit apparaat.
- Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door getraind personeel. Voor onderhoud kunt u contact opnemen met een erkend Mirka Service Center.
- Bij een schijnbare storing aan het apparaat stopt u onmiddellijk met het gebruik en maakt u een afspraak voor onderhoud en reparatie.

Aanvullende informatie over accu en lader

- Probeer de accu nooit te openen. Als de kunststof behuizing van de accu barst of breekt, moet u het gebruik direct staken en de accu niet opladen.

Technische gegevens

Schuurmachine	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Spanning	10,8 VDC	10,8 VDC
Snelheid	4.000–8.000 tpm	4.000–8.000 tpm
Schuuruitslag	5,0 mm (3/16 in)	3,0 mm (1/8 in)
Maat steunschijf	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Gewicht (incl. accu) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Acculader	Mirka BCA 108
Ingangsspanning	100–240 VAC, 50/60 Hz
Laadtijd	< 40 min. (2,0 Ah)
Temperatuurbereik opslag	–20 °C tot 80 °C (–4 °F tot 176 °F)
Laadtemperatuur	4 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)
Afmetingen	191 x 102 x 86 mm
Gewicht	0,66 kg (1,46 lbs)
Beschermingsklasse	II / □

Accu	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Type	Oplaadbare Li-ion 31XR19/65	Oplaadbare Li-ion 31NR19/65	Oplaadbare Li-ion 31NR19/65-2
Accuspanning	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Capaciteit	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Gewicht	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Intelligente accu	Nee	Ja	Ja

Informatie geluidsniveau/trilling

De gemeten waarden zijn bepaald overeenkomstig EN 62841.

Schuurmachine	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Geluidsdruk niveau (L_{pa})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Geluidsprestatie niveau (L_{wa})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Onzekerheidsfactor geluidsmeting K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Trillingsemisiewaarde a_n *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Onzekerheidsfactor trillingsemisie K *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Modellen kunnen per markt variëren.

* Om rekening te houden met de normale werkomstandigheden van de schuurmachine is bij de gebruiksomstandigheden op de volgende punten afgeweken van de standaardmethode: De korrelgrootte van het schuurmateriaal was 5 µm. De aanzetkracht bedroeg 10 N.

De waarden in deze tabel zijn bepaald op grond van laboratoriumtests overeenkomstig de vermelde voorschriften en normen en zijn niet toereikend voor een risicobeoordeling. Waarden die worden opgemeten in een echte werkomgeving kunnen hoger liggen dan de weergegeven waarden. De daadwerkelijke blootstellingswaarden en de mate van risico of gevaar waaraan iemand blootstaat, verschillen per situatie en zijn afhankelijk van de omgeving, de manier waarop de betreffende persoon de apparatuur bedient, het specifieke materiaal dat wordt bewerkt, de opzet van de werkplek en de blootstellingsduur en de lichamelijke conditie van de gebruiker. Mirka Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de vermelde waarden in plaats van de daadwerkelijke blootstellingswaarden voor een risicobeoordeling.

Ga voor meer informatie over gezondheid en veiligheid op het werk naar de volgende websites:
<https://osha.europa.eu/en> (Europa) of <http://www.osha.gov> (VS)

Correct gebruik van het apparaat

Deze schuurmachine is ontworpen voor het schuren van alle soorten materiaal, zoals lakken, metaal, hout, steen, kunststof etc. in combinatie met schuurproducten die daarvoor bedoeld zijn. Gebruik de schuurmachine niet voor andere dan de gespecificeerde doeleinden zonder eerst de fabrikant of de door de fabrikant geautoriseerde leverancier te raadplegen. Gebruik geen steunschijven met een loopsnelheid lager dan 8.000 tpm. Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden waarbij de motorbehuizing geopend moet worden, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerd service center.

Accu en lader

- Bij levering in de doos is de accu niet volgeladen. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen door en laad daarna uw accu op volgens de aanwijzingen.
- Voor een optimale laadcapaciteit moet de accu worden opgeladen bij een omgevingstemperatuur van 18 °C (64 °F) tot 24 °C (75 °F). Om beschadiging van de accu te voorkomen, mag de accu niet worden opgeladen als de luchttemperatuur lager dan 4 °C (32 °F) of hoger dan 40 °C (104 °F) is.
- Voor een maximale levensduur van de accu raden wij het volgende aan:
 - Bewaar en laad uw accu op een koele plaats. Temperaturen boven of onder een normale kamertemperatuur verkorten de levensduur van de accu.
 - Bewaar de accu nooit ontladen. Laad de accu direct na het ontladen op.
- Alle accu's ontladen na verloop van tijd. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de accu's ontladen.

Als u uw apparaat voor langere tijd bewaart, moet u de accu iedere maand opladen. Op die manier verlengt u de levensduur van de accu.

Laadprocedure

- Steek eerst de stroomkabel in de lader, steek de stekker in het stopcontact en plaats dan pas de accu. Alledrie de laadlampjes branden twee seconden lang, waarna ze weer uitgaan.
- Plaats de accu in de lader. De lampjes beginnen binnen 30 seconden te knipperen.
- Tijdens het laden geven de laadlampjes de status aan. Dit gaat als volgt:
 - De drie laadlampjes knipperen tijdens het laden in sequenties.
 - Als de accu is volgeladen, branden de laadlampjes continu.
- Het opladen van een Mirka-accu van 10,8 V 2,0 Ah duurt ongeveer 40 minuten.

OPMERKING: Deze lader is alleen bedoeld voor het opladen van Mirka-accu's van 10,8 V.

OPMERKING: De laadtijd kan afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de staat van de accu langer zijn.

LED-lampjes op de 10,8 V lader

LED						
3						
2						
1						
Status	Voorladen (druppelladen)	Bezig met laden...	Bezig met laden...	Laden klaar	Te hoge temperatuur	Fout accu

Brandt continu

Knippert

Laderdiagnostiek

De lader geeft aan als:

- Een accu oververhit is. Alledrie de laadlampjes knipperen. Haal de accu uit de lader, laat deze 15–30 minuten afkoelen en plaats deze weer terug in de lader.
- Een storing in de accu of de lader optreedt. Twee laadlampjes knipperen. Haal de accu uit de lader en laat deze afkoelen. Plaats de accu weer in de lader. Als twee laadlampjes blijven knipperen, moet de accu of lader worden ingeleverd voor service.

Aan de slag

- Controleer bij het uitpakken van het apparaat of het intact en volledig is en of het tijdens het transport niet is beschadigd. Gebruik nooit een beschadigd apparaat.
- Controleer vóór gebruik of de steunschijf goed is aangebracht.
- Plaats de opgeladen accu in de schuurmachine tot deze vastklikt.

Gebruiksaanwijzing

- Het apparaat is bedoeld als handgereedschap. Het apparaat kan in elke gewenste positie worden gebruikt.
- Kies een geschikt schuurmateriaal en bevestig het aan de steunschijf. Zorg ervoor dat het schuurmateriaal gecentreerd is op de steunschijf.
- De schuurmachine kan nu worden geactiveerd/ingeschakeld door de schakelschuif te bedienen.
- De schuurmachine start en blijft aan zolang de schakelschuif wordt bediend. Zodra de schakelschuif wordt losgelaten, stopt de schuurmachine, maar blijft korte tijd in de actieve stand, waarna het apparaat automatisch deactiveert/uitschakelt.
- Als de schuurmachine in de actieve stand staat, brandt de rechter-LED groen.
- In de actieve stand toont de linker-LED de accustatus:

- **Groen:** Accuniveau is OK.
- **Knippert groen/rood:** Accuniveau is laag.
- **Rood:** Accuspanning is te laag. De schuurmachine kan niet worden bediend.

- In de actieve stand kan het maximale aantal tpm worden ingesteld door het indrukken van rpm+ of rpm– (afbeelding 1). Het tpm kan worden ingesteld in stappen van 4.000, 5.000, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 en 8.000 tpm.
- Het tpm kan worden vergrendeld om per ongeluk wijzigen van het aantal tpm te voorkomen. Wacht tot de schuurmachine niet in de actieve stand staat. Druk tegelijkertijd de knoppen rpm+ en rpm– in en houd deze ingedrukt terwijl u de schakelschuif bedient. Herhaal dezelfde handeling om het apparaat te ontgrendelen. Als rpm+ of rpm– is ingedrukt in de stand om de snelheid te vergrendelen, knippert de rechter-LED twee keer rood, maar wordt de snelheid niet gewijzigd.
- Bij het schuren plaatst u altijd eerst het apparaat op het te schuren oppervlak voordat u het apparaat start. Verwijder het apparaat altijd van het te schuren oppervlak voordat u het uitschakelt. Dit voorkomt groeven in het oppervlak door extra snelheid van het schuurmateriaal.
- Haal na het schuren de accu uit de schuurmachine door de knop aan beide kanten tegelijkertijd in te drukken en de accu uit het apparaat te halen. Laad de accu op.

Bluetooth

Dit apparaat is voorzien van Bluetooth Low Energy technologie en kan worden verbonden met een app die toegang biedt tot extra apparaatfuncties. Kijk op www.mirka.com voor meer informatie over de app-functie en of deze beschikbaar is in uw land.

Activeer Bluetooth als volgt op uw Mirka® AROS-B en Mirka® AOS-B:

1. Sluit de accu aan op het apparaat.
2. Druk op de rpm+ knop en houd deze ingedrukt, terwijl u het apparaat aanzet met de schakelaar.
3. De middelste LED knippert groen om aan te geven dat Bluetooth actief is en klaar om te verbinden.
4. De middelste LED brandt groen als het apparaat met een ander Bluetooth-apparaat is verbonden.
5. Bluetooth wordt uitgeschakeld als het apparaat wordt uitgeschakeld.

LET OP! Als de app niet is geïnstalleerd of als deze niet beschikbaar is in uw land, wordt Bluetooth niet geactiveerd.

De naam en logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en deze merken worden door Mirka Ltd altijd gebruikt onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn telkens eigendom van de betreffende eigenaren. Overeenstemming met de radiovoorschriften in Noord-Amerika is geverifieerd conform FCC Part 15 subpart B en C, RSS-GEN, RSS-247 en FCC §15.247.

Onderhoud



Schakel vóór onderhoud altijd de stroomtoevoer uit!
Gebruik alleen originele Mirka-reserveonderdelen!

Steunschijf vervangen

1. Houd de spindel met uw vingers vast.
2. Draai de steunschijf linksom om deze te verwijderen.
3. Breng de nieuwe steunschijf aan en zet deze vast.

Schoonmaken

Gebruik een zachte borstel voor het verwijderen van stof dat zich heeft verzameld. Draag tijdens het schoonmaken een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen. Als u het hoofdgedeelte van het gereedschap moet schoonmaken, neemt u dat af met een zachte vochtige doek. Er kan hierbij een mild schoonmaakmiddel worden gebruikt.



WAARSCHUWING: Gebruik nooit alcohol, benzine of andere reinigingsmiddelen. Gebruik voor het schoonmaken van kunststof onderdelen nooit bijtende middelen.

Instructies voor schoonmaken van lader

Stof en vet kunt u van de buitenkant van de lader verwijderen met een doek of met een zachte niet-metalen borstel. Gebruik geen water of reinigingsmiddelen.



Overig onderhoud

Onderhoudsbeurten moeten altijd worden uitgevoerd door getraind personeel. Om ervoor te zorgen dat de garantie op het apparaat geldig blijft en dat het apparaat veilig en correct functioneert, moet het onderhoud worden uitgevoerd door een erkend Mirka Service Center. Om te kijken waar het erkende Mirka Service Center bij u in de buurt zit, kunt u contact opnemen met de Mirka-klantenservice of uw Mirka-dealer.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De rechter-LED op de schuurmachine brandt niet als de schakelaar wordt bediend.	Accu niet goed in de schuurmachine geplaatst. Accu volledig ontladen.	Plaats de accu correct. Laad de accu op.
De rechter-LED op de schuurmachine brandt rood en de schuurmachine vertraagt naar 4.000 tpm of stopt tijdens het schuren.	Temperatuur in de schuurmachine is te hoog. Langdurige overbelasting.	Zorg ervoor dat u de schuurmachine even wat minder belast en de schuurmachine zal weer sneller gaan draaien.
De rechter-LED van de schuurmachine brandt rood en het aantal tpm vertraagt iets.	Kortdurende overbelasting.	Gebruik een lager toerental of wacht even, waarna de LED weer automatisch groen wordt.
De linker-LED brandt rood en de schuurmachine is niet actief.	De accuspanning is te laag.	Laad de accu op.

Informatie over verwijdering



GEVAAR: Richtlijnen voor verwijdering van oude apparatuur. Maak overbodig elektrisch aangedreven gereedschap onbruikbaar door de stroomkabel te verwijderen. Alleen voor EU-landen. Gooi elektrisch gereedschap niet bij het huishoudelijk afval. Volgens de Europese richtlijnen 2011/65/EU, 2015/863/EU en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht moet elektrisch gereedschap aan het eind van zijn levensduur apart worden ingezameld en naar een milieuvriendelijk recyclingbedrijf worden gebracht.

Samsvarserklæring

Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finland erklærer på eget ansvar at produktet Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") elektrisk eksentersliper med en omdreiningshastighet på 8 000 o/min (se tabellen "Tekniske data" for den aktuelle modellen) som denne erklæring gjelder, samsvarer med følgende standarder eller andre normative dokumenter: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014, i henhold til direktivene 2006/42/EF, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Sikkerhetsspesifikasjon for lader i henhold til EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for lader i henhold til EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.		
Jeppo 13.8.2020 Sted og dato for utstedelse	 Firma	 Stefan Sjöberg, konsernsjef
Bruksanvisningen omfatter: Splittegning, stykkliste, samsvarserklæring, påkrevd personlig verneutstyr, advarsel, forsiktig, ytterligere sikkerhetsregler, tabell med tekniske data, informasjon om støy og vibrasjon, korrekt bruk av verktøyet, batteri og lader, komme i gang, betjeningsanvisninger, vedlikehold, ytterligere service, feilsøkingsguide, informasjon om kassering.	Produsent/leverandør Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finland Tlf +358 (0) 20 760 2111 Faks +358 (0) 20 760 2290 www.mirka.com	

Øversettelse av de originale instruksjonene. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne håndboken uten forvarsel.

Viktig

Les disse sikkerhets- og betjeningsanvisningene nøye før installering, bruk eller vedlikehold av dette verktøyet. Oppbevar anvisningene på et trygt og lett tilgjengelig sted.

Påkrevd personlig verneutstyr



Les
bruksanvisningen



Bruk
vernebriller



Bruk
hørselvern







Bruk
vernehansker



Bruk
ansiktsmaske

Symboler

 Oppfyller EU-relevante standarder	 Oppfyller RoHS-krav for Kina	 Oppfyller RCM-krav for Australia og New Zealand
---	--	---

 Advarsel: Potensielt farlig situasjon som kan medføre død eller alvorlig personskade og/eller skade på eiendom.
Forsiktig: Potensielt farlig situasjon som kan medføre mindre eller moderat personskade og/eller materiell skade.

Les og overhold følgende

- General Industry Safety & Health Regulations, Part 1910, OSHA 2206, kan fås fra: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402, USA
- Statlige og regionale forskrifter



SAMSVARER MED UL-STANDARD
62841-1, 62841-2-4
SERTIFISERT IHT. TO CSA-STANDARD
C22.2 nr. 62841-1, C22.2 nr. 62841-2-4



ADVARSEL

- Bruk alltid påkrevd personlig verneutstyr i henhold til produsentens anvisninger og kommunale/statlige standarder ved bruk av dette verktøyet.
- Les sikkerhetsdatabladet med hensyn til arbeidsflaten.
- Ved registrering av ubehag i hånd/vrist, stopp arbeidet og oppsøk helsepersonell. Skade i hånd, vrist og arm kan skyldes repeterende arbeid, bevegelser og overeksponering for vibrasjoner.

Sikkerhetsinstruksjoner for batteripakke og lader

ADVARSEL!

- Viktige sikkerhets- og betjeningsanvisninger for batteri og lader. Les alle instruksjoner og advarsler på laderen, batteripakken og verktøyet før du tar i bruk laderen.
- Hvis batteripakkens hus er sprukket eller skadet, må du ikke sette batteripakken inn i laderen. Det kan medføre fare for elektrisk støt eller dødsfall som følge av elektrisk strøm.
- Ikke la væske trenge inn i laderen. Det kan føre til elektrisk støt.
- Denne laderen er ikke beregnet på annen bruk enn lading av oppladbare batterier.
- Ikke plasser gjenstander oppå laderen og ikke plasser laderen nær varmekilder eller på et mykt underlag som kan føre til for høy innvendig varme.
- Sørg for å plassere ledningen slik at man ikke trår på eller snubler i den eller utsetter den for skade eller belastning på andre måter.
- Ikke bruk laderen hvis den har blitt utsatt for et hardt støt, falt ned eller blitt skadet på annen måte.
- IKKE oppbevar eller bruk verktøyet og batteripakken på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overstige 50 °C (122 °F).
- Laderen er konstruert for å drives med vanlig husholdningsstrøm (100–240 V vekselstrøm). Ikke forsøk å bruke den sammen med annen spenning.



FORSIKTIG

- Sørg for at objektet som skal pusses er godt festet.
- Påse at slipemiddelet er helt sentrert og godt festet til underlagsskiven.
- Vektlegg alltid sikkerhet under arbeidet.
- Hold hendene unna den roterende slipeskiven under bruk.
- La aldri verktøyet gå på fri hastighet uten å ta forholdsregler for å beskytte personer eller gjenstander mot partikler fra slipemiddel eller underlagsskive.



Ytterligere sikkerhetsregler

- Les alle instruksjoner før du bruker verktøyet. Alle operatører må ha fått full opplæring i riktig og sikker bruk av verktøyet.
- Alt vedlikehold må utføres av opplært personell. For service, kontakt et Mirka-godkjent servicesenter.
- Hvis verktøyet ikke fungerer som det skal, må det straks tas ut av bruk og leveres inn til service og reparasjon.

Tilleggsinformasjon om batteri og lader

- Forsøk aldri å åpne batteripakken uansett grunn. Hvis det oppstår brudd eller sprekker i batteripakkens plasthus, må du slutte å bruke batteripakken med det samme og ikke lade den igjen.

Tekniske data

Slipemaskin	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Spennning	10,8 VDC	10,8 VDC
Hastighet	4 000–8 000 o/min	4 000–8 000 o/min
Bevegelsesdiameter	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Størrelse på underlagsskiven	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Vekt (med batteri) *	0,56 kg (1,24 pund)	0,57 kg (1,26 pund)

Batterilader	Mirka BCA 108
Inngangsspenning	100–240 VAC, 50/60 Hz
Ladetid	< 40 min (2,0 Ah)
Lagringstemperaturområde	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Ladetemperatur	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Mål	191 x 102 x 86 mm
Vekt	0,66 kg (1,46 pund)
Beskyttelsesgrad	II / 

Batteripakke	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Type	Oppladbar litium-ion 3IXR19/65	Oppladbar litium-ion 3INR19/65	Oppladbar litium-ion 3INR19/65-2
Batterispenning	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Kapasitet	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Vekt	0,18 kg (0,40 pund)	0,18 kg (0,4 pund)	0,38 kg (0,83 pund)
Intelligent batteri	Nei	Ja	Ja

Støy og vibrasjon

Målte verdier er fastsatt i henhold til EN 62841.

Slipemaskin	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Lydtrykknivå (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Lydeffektnivå (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Mulig lydmålingsavvik K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vibrasjonsemisjonsverdi a_h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Mulig vibrasjonsemisjonsavvik K *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Spesifikasjonene kan bli endret uten varsel. Modellutvalget kan variere mellom markedene.

* For å gjenspeile normale arbeidsforhold for slipemaskinen avvek driftsforholdene fra standardmetoden som følger: Slipemiddelets kornstørrelse var 5 µm. Matekraften var 10 N.

Verdiene som er oppgitt i tabellen skriver seg fra laboratorietesting i samsvar med angitte koder og standarder og er ikke tilstrekkelig for risikovurdering. Verdier som er målt på en bestemt arbeidsplass kan være høyere enn de oppgitte verdiene. De faktiske eksponeringsverdiene samt risiko- og skadefaktorene for en person er unike for hver enkelt situasjon og avhenger av omgivelsene, måten personen betjener maskinen på, materialet som bearbejdes, utformingene av arbeidsplassen samt brukerens eksponeringstid og fysiske form. Mirka Ltd påtar seg ikke noe ansvar for konsekvenser av å bruke angitte verdier i stedet for faktiske eksponeringsverdier ved individuelle risikovurderinger.

Ytterligere informasjon om arbeidsmiljø kan innhentes fra følgende nettsider:
<https://osha.europa.eu/en> (Europa) eller <http://www.osha.gov> (USA)

Korrekt bruk av verktøyet

Denne slipemaskinen er utviklet for sliping av alle typer materialer som f.eks. metall, tre, stein, plast o.l. ved hjelp av slipematerialer som er spesielt beregnet på slik bruk. Slipemaskinen må ikke brukes til andre formål enn det som er spesifisert uten at du rådfører deg med produsenten eller produsentens autoriserte leverandør. Ikke bruk underlagsskiver med lavere arbeidshastighet enn 8 000 o/min fri hastighet. Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som krever at motorhuset åpnes, skal kun utføres av et godkjent servicesenter.

Batteri og lader

- Batteripakken leveres ikke fulladet. Les først sikkerhetsinstruksjonene og lad deretter batteriet i samsvar med instruksjonene.
- For at ladingen skal bli optimal, bør batteriet lades ved en omgivelsestemperatur mellom 18 °C (64 °F) og 24 °C (75 °F). For å unngå skade på batteripakken må den ikke lades når omgivelsestemperaturen er under 4 °C (32 °F) eller over 40 °C (104 °F).
- Vi foreslår følgende for å oppnå langt mulig batterilevetid:
 - Oppbevar og lad batteriet på et kjølig sted. Temperaturer over eller under normal romtemperatur vil forkorte batteriets levetid.
 - Lagre aldri batteriet i utladet tilstand. Lad batteriet med det samme det er utladet.
- Alle batterier mister gradvis ladekapasiteten. Jo høyere temperaturen er, desto raskere mister de kapasiteten.

Hvis du skal lagre verktøyet over lengre tid uten å bruke det, må du lade batteriet hver måned. Dette tiltaket vil forlenge batteriets levetid.

Ladeprosedyre

- Koble strømfledningen til laderen og plugg den deretter i en stikkontakt før du setter inn batteripakken. Alle de tre ladelampene lyser i to sekunder og slukner deretter.
- Sett batteripakken inn i laderen. Lampene begynner å blinke innen 30 sekunder.
- Under ladeprosessen indikerer ladelampene status som følger:
 - Tre ladelamper blinker etter hverandre under lading.
 - Når batteriet er fulladet, lyser alle de tre lampene kontinuerlig.
- Ladeprosessen tar omtrent 40 minutter for Mirkas batteripakke på 10,8 V og 2,0 Ah.

MERK: Denne laderen kan bare lade Mirka 10,8 V batteripakker.

MERK: Ladetiden kan være lengre avhengig av omgivelsestemperatur og batteritilstand.

LED-indikering på 10,8 V lader

LED						
3						
2						
1						
Status	 Forhåndsloading (drypplading)	 Lader...	 Lader...	 Lading avsluttet	 Overtemperatur	 Batterisvikt

Lyser vedvarende

Blinker

Laderdiagnostikk

Laderen indikerer hvis:

- En batteripakke er overopphetet. Alle de tre ladelampene blinker. Ta ut batteriet og la det kjølnes i 15–30 minutter før du setter det inn igjen.
- Det inntreffer funksjonssvikt i batteriet eller laderen. To ladelamper blinker. Ta ut batteriet og la det kjølnes. Sett batteripakken inn i laderen igjen. Hvis to ladelamper fortsatt blinker, kan batteriet eller laderen ha behov for service.

Komme i gang

- Når du pakker ut verktøyet, må du kontrollere at det er intakt og komplett samt uten transportskader. Bruk aldri et skadet verktøy.
- Kontroller at underlagsskiven er korrekt montert før bruk.
- Før den fulladede batteripakken inn i slipemaskinen til den låses på plass med et klikk.

Betjeningsanvisninger

- Verktøyet er beregnet for bruk som håndholdt verktøy. Verktøyet kan brukes i alle posisjoner.
- Velg et egnet slipemiddel og fest det til underlagsskiven. Sørg for at slipemiddelet sentreres på underlagsskiven.
- Nå kan slipemaskinen aktiveres/slås på og startes ved å trykke på bryterutløseren.
- Slipemaskinen går og forblir i aktiv modus så lenge du trykker på utløseren. Etter at du har sluppet utløseren stopper slipemaskinen, men den forblir kortvarig i aktiv modus før den automatisk deaktiveres/slås av.
- Når slipemaskinen er i aktiv modus, er den høyre lysdioden grønn.
- I aktiv modus viser venstre lysdiode batteristatus:

- **Grønn:** Batteriets ladenivå er OK.
- **Blinker grønt/rødt:** Batteriets ladenivå er lavt.
- **Rødt:** Batterispennning for lav. Slipemaskin kan ikke brukes.

- I aktiv modus kan maksimalt omdreiningstall per minutt reguleres ved å trykke på rpm+ eller rpm–, Figur 1. Omdreiningstallet per minutt kan reguleres i trinn på 4 000, 5 000, 6 000, 6 500, 7 000, 7 500 og 8 000 o/min.
- Omdreiningstallet per minutt kan låses for å hindre at det endres utilsiktet. Vent til slipemaskinen ikke er i aktiv modus. Trykk på og hold inne både knappen rpm+ og rpm– samtidig og trekk deretter i bryterutløseren. Gjenta den samme operasjonen for å låse opp verktøyet. Hvis du trykker på rpm+ eller rpm– i modusen for låst hastighet, blinker den høyre lysdioden to ganger, men hastigheten endres ikke.
- Verktøyet skal alltid plasseres på flaten som skal slipes før det slås på. Ta alltid verktøyet bort fra arbeidsflaten før det slås av. Dette vil forhindre at det oppstår hakk i arbeidsflaten på grunn av for høy hastighet på slipeskiven.
- Når slipearbeidet er fullført, tar du ut batteriet fra slipemaskinen ved å trykke på knappen på begge sider samtidig og fjerner deretter batteriet fra verktøyet. Lad batteriet.

Bluetooth

Dette verktøyet er utstyrt med Bluetooth® lavenergiteknologi og kan kobles opp mot en app, som vil gi tilgang til ytterligere verktøyfunksjoner. For mer informasjon om appens funksjonalitet og om den er tilgjengelig i landet hvor du befinner deg, gå til www.mirka.com.

Aktiver Bluetooth på din Mirka® AROS-B og Mirka® AOS-B ved å gjøre som følger:

1. Koble batteriet til verktøyet.
2. Trykk på og hold inne rpm+–knappen samtidig som du aktiverer verktøyet ved å trykke på bryterutløseren.
3. Den midtre lysdioden blinker grønt for å indikere at Bluetooth er aktiv og klar for tilkoblinger.
4. Den midtre lysdioden lyser grønt når verktøyet er koblet til en annen Bluetooth-enhet.
5. Bluetooth deaktiveres når verktøyet deaktiveres/slås av.

MERK! Hvis appen ikke er installert eller den ikke er tilgjengelig i landet hvor du befinner deg, skal Bluetooth ikke aktiveres.

Bluetooth®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Mirka Ltd er underlagt lisens. Andre varemerker og merkenavn tilhører de respektive eierne. Samsvar med radioforskriftene i Nord-Amerika er verifisert i henhold til FCC Del 15 underdel B og C, RSS-GEN, RSS-247 og FCC §15.247.

Vedlikehold



Koble alltid fra strømmen før vedlikehold!
Bruk kun originale Mirka-reservedeler!

Skifte ut underlagsskiven

1. Hold spindelen fast med fingrene.
2. Vri underlagsskiven mot klokken for å fjerne den.
3. Sett på og trekk til den nye underlagsskiven.

Rengjøring

Bruk en myk børste til å fjerne eventuelt støv som har samlet seg. Bruk vernebriller for å beskytte øynene ved rengjøring. Hvis verktøyets hoveddel må rengjøres, tørker du av den med en myk og fuktig klut. Det kan benyttes et mildt rengjøringsmiddel.



ADVARSEL: Bruk aldri alkohol, bensin eller annet rensmiddel. Ikke bruk etsende midler til rengjøring av plastdeler.

Instruksjoner for rengjøring av lader

Smuss og fett kan fjernes fra laderens utside ved hjelp av en klut eller en myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsløsninger.



Ytterligere service

Service må alltid utføres av opplært personell. For å opprettholde verktøygarantien og sørge for optimal sikkerhet og virkemåte, skal service utføres av et Mirka-godkjent servicesenter. For å finne nærmeste Mirka-godkjente servicesenter, kontakt Mirka kundeservice eller Mirka-forhandleren.

Feilsøkingssguide

Symptom	Mulig årsak	Løsning
Slipemaskinens høyre lysdiode lyser ikke nå du trykker på utløseren.	Batteripakken er ikke skikkelig satt inn i slipemaskinen. Batteriet er helt utladet.	Sett inn batteriet skikkelig. Lad batteriet.
Slipemaskinens høyre lysdiode lyser rødt og slipemaskinen senker hastigheten til 4 000 o/min eller stopper under sliping.	Temperaturen i slipemaskinen er for høy. Stor belastning over for lang tid.	Reduser belastningen på slipemaskinen en stund, så vil den øke hastigheten igjen.
Slipemaskinens høyre lysdiode lyser rødt og omdreiningshastigheten er noe redusert.	For stor kortvarig belastning.	Bruk mindre belastning eller vent litt, så vil lysdioden automatisk skifte til grønt.
Den venstre lysdioden er rødt og slipemaskinen går ikke.	Batterispenningen er for lav.	Lad batteriet.

Kassering



FARE: Retningslinjer for kassering av brukt verktøy. Gjør utrangert elektroverktøy ubrukkelig ved å fjerne strømledningen. Gjelder kun EU-stater. Elektroverktøy må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. I henhold til EU-direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU og 2012/19/EU om kasserte elektriske og elektroniske produkter og utstyr og gjennomføringen i henhold til nasjonale lover, skal elektrisk verktøy som har nådd slutten av levetiden samles inn separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Deklaracja zgodności

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finlandia oświadcza, pod rygorem pełnej odpowiedzialności, że elektryczne szlifierki oscylacyjne Mirka® AROS-B & AOS-B o stopie oscylacji 32 mm (1 ¼") oraz prędkości 8000 obr./min (patrz „Tabela z danymi technicznymi” dla danego modelu), których dotyczy niniejsza deklaracja, są zgodne z wymaganiami poniższych standardów oraz innych dokumentów normatywnych: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014, zgodnie z przepisami dyrektyw 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2015/863/UE. Specyfikacja bezpieczeństwa dla ładowarki zgodna z normami: EN 60335-1:2012/ A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Specyfikacja kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla ładowarki zgodna z normami: EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo, 08.01.2015 r. Miejsce i data wydania</p>	<p>MIRKA Firma</p>	 Stefan Sjöberg, Dyrektor Generalny
<p>Instrukcja zawiera następujące rozdziały: Rysunek złożeniowy, Wykaz części, Deklaracja zgodności, Wymagane środki ochrony osobistej, Ważne, Ostrzeżenie, Uwaga, Dodatkowe informacje dot. bezpieczeństwa, Dane techniczne, Informacje dot. hałasu i drgań, Prawidłowa eksploatacja narzędzia, Akumulator i ładowarka, Pierwsze kroki, Instrukcja obsługi, Konserwacja, Inne czynności serwisowe, Rozwiązywanie problemów, Utylizacja urządzenia.</p>	<p>Producent / Dostawca Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finlandia Tel. +358 20 760 2111 Faks: +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Tłumaczenie oryginalnej wersji instrukcji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści podręcznika bez uprzedzenia.

Ważne!

Przed rozpoczęciem czynności takich jak montaż, eksploatacja i konserwacja urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu.

Wymagane środki ochrony osobistej



Przeczytaj podręcznik użytkownika



Noś gogle ochronne



Noś ochronnik słuchu







Noś rękawice ochronne



Noś maskę przeciwpyłową

Symbole

 <p>Produkt zgodny z odpowiednimi normami UE</p>	 <p>Produkt spełnia wymogi normy China RoHS</p>	 <p>Produkt zgodny z wymogami norm RCM obowiązującymi w Australii i Nowej Zelandii</p>
---	--	---

 <p>Ostrzeżenie! Sytuacja potencjalnie niebezpieczna, grożąca śmiercią lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu i / lub uszkodzeniem mienia.</p> <p>Uwaga! Sytuacja potencjalnie niebezpieczna, grożąca niewielkim lub umiarkowanym uszczerbkiem na zdrowiu i/lub uszkodzeniem mienia.</p>

Przeczytaj i przestrzegaj!

- General Industry Safety & Health Regulations, Part 1910, OSHA 2206, dostępne w: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach



ZGODNE Z NORMĄ UL
62841-1, 62841-2-4
SPEŁNIA NORMY CSA
C22.2 nr 62841-1, C22.2 nr 62841-2-4



OSTRZEŻENIE!

- Podczas eksploatacji urządzenia zawsze korzystaj ze środków ochrony osobistej, zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją oraz przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika.
- Zapoznaj się z kartą charakterystyki materiału (MSDS) dla danej powierzchni roboczej.
- W przypadku pojawienia się dolegliwości fizycznych w okolicy dłoni lub nadgarstka zaprzestań pracy i zasięgnij opinii lekarza. Kontuzje dłoni, nadgarstka lub przedramienia mogą być wynikiem wykonywania jednostajnej pracy, jednostajnych ruchów oraz nadmiernego narażenia na drgania.

Zasady bezpieczeństwa dot. akumulatora i ładowarki

OSTRZEŻENIE!

- Ważne instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji akumulatora i ładowarki. Przed pierwszym użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące ładowarki, akumulatora oraz elektronarzędzia.
- Jeśli obudowa akumulatora jest pęknięta lub uszkodzona, nie należy wkładać akumulatora do ładowarki. Istnieje niebezpieczeństwo wstrząsu elektrycznego lub śmiertelnego porażenia prądem.
- Nie należy dopuścić, by do ładowarki dostała się jakakolwiek substancja. Może to spowodować porażenie prądem.
- Ta ładowarka nie jest przeznaczona do celów innych niż ładowanie akumulatorów.
- Nie należy umieszczać na ładowarce żadnych przedmiotów, ani kłaść jej w pobliżu źródeł ciepła lub powierzchniach miękkich, ponieważ może to doprowadzić do powstania zbyt wysokiej temperatury wewnątrz urządzenia.
- Upewnij się, że kabel jest umieszczony w miejscu, które wyklucza ryzyko nadeptnięcia, potknięcia się lub narażenia kabla na jakiegokolwiek uszkodzenie lub naprężenie.
- Nie używaj ładowarki, jeśli została mocno uderzona, upuszczona lub uszkodzona w jakikolwiek inny sposób.
- Nie należy przechowywać ani używać akumulatora w miejscach, w których temperatura osiąga lub przekracza 50°C (122°F).
- Ładowarka jest przeznaczona do pracy w standardowej sieci elektrycznej (100–240 VAC). Nie należy podłączać jej do sieci o innym napięciu.



OSTRZEŻENIE!

- Za każdym razem upewnij się, że obrabiany materiał jest stabilny i nie porusza się.
- Upewnij się, że warstwa ścierna jest precyzyjnie scentrowana i dobrze przymocowana do talerza oporowego.
- Zawsze zwracaj szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy.
- Trzymaj ręce w bezpiecznej odległości od talerza obrotowego.
- Nie dopuszczaj do swobodnego działania urządzenia bez podjęcia środków ostrożności względem ochrony osób lub przedmiotów przed oderwaniem się podkładki lub materiału ściernego.



Dodatkowe informacje dot. bezpieczeństwa

- Przed przystąpieniem do użytkowania narzędzia należy zapoznać się z pełną treścią niniejszej instrukcji. Każdy użytkownik musi zostać w pełni przeszkolony w zakresie eksploatacji i bezpieczeństwa obsługi narzędzia.
- Wszelkie czynności konserwacyjne mogą prowadzić wyłącznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy. W razie potrzeby serwisowania narzędzia skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Mirka!
- W razie stwierdzenia objawów nieprawidłowości, narzędzie należy natychmiast wycofać z użycia i przekazać do serwisu i naprawy.

Dodatkowe informacje na temat akumulatora i ładowarki

- Nigdy nie otwieraj obudowy akumulatora. W przypadku pęknięcia plastikowej obudowy akumulatora należy natychmiast przerwać ładowanie.

Dane techniczne

Szlifierka	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Napięcie	10,8 VDC	10,8 VDC
Prędkość obrotowa	4 000–8 000 obr./min	4 000–8 000 obr./min
Oscylacja	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Rozmiar talerza oporowego	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Waga (z akumulatorem) *	0,56 kg (1,24 funta)	0,57 kg (1,26 funta)

Ładowarka do akumulatora	Mirka BCA 108
Napięcie wejściowe	100–240 VAC, 50/60 Hz
Czas ładowania	< 40 min (2,0 Ah)
Temperatura przechowywania	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Temperatura ładowania	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Wymiary	191 x 102 x 86 mm
Waga	0,66 kg (1,46 funta)
Poziom ochrony	II / □

Akumulator	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Typ	Akumulator litowo-jonowy 3iXR19/65	Akumulator litowo-jonowy 3iNR19/65	Akumulator litowo-jonowy 3iNR19/65-2
Napięcie akumulatora	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Pojemność	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Waga	0,18 kg (0,40 funta)	0,18 kg (0,4 funta)	0,38 kg (0,83 funta)
Inteligentny akumulator	Nie	Tak	Tak

Informacje dot. hałasu i drgań

Pomiar został wykonany zgodnie z normą EN 62841.

Szlifierka	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Poziom ciśnienia akustycznego (L_{pa})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (L_{wa})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Niepewność pomiaru dźwięku K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Wartość emisji drgań a_h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Niepewność pomiaru drgań K*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Dane specyfikacji technicznych mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zakres dostępnych modeli różni się w zależności od rynku.

* W celu odzwierciedlenia normalnych warunków pracy szlifierki, warunki pracy odbiegały od metody standardowej w następującym zakresie: wielkość ziarna ściernego – 5 µm, siła posuwu – 10 N.

Wartości podane w tabeli pochodzą z testów laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z podanymi kodami i standardami i nie stanowią wystarczającego materiału do dokonania dostatecznej oceny ryzyka. Wartości zanotowane w miejscu pracy mogą być wyższe niż wartości deklarowane. Rzeczywiste wartości determinujące ryzyko zagrożenia są inne dla każdej konkretnej sytuacji i są uzależnione od warunków otoczenia, sposobu użytkowania maszyny przez operatora, właściwości obrabianego materiału, charakterystyki miejsca pracy jak również od czasu pracy i fizycznej kondycji użytkownika narzędzia. Mirka Ltd nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zastosowania wartości deklarowanych (zamiast wartości rzeczywistych) przy ocenie poziomu zagrożenia.

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy można uzyskać na następujących stronach internetowych: <https://osha.europa.eu/en> (Europa) lub <http://www.osha.gov> (USA)

Prawidłowa eksploatacja narzędzia

Szlifierka została zaprojektowana do szlifowania wszystkich rodzajów materiału, np.: farby, metali, drewna, kamienia, tworzyw sztucznych itp., przy wykorzystaniu opracowanych specjalnie do tego celu materiałów ściernych. Nie używaj szlifierki do celów innych niż wyszczególnione bez konsultacji z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem. Nie używaj talerzy oporowych, których prędkość robocza jest mniejsza niż 8000 obr./min. Prace konserwacyjne lub naprawcze wymagające otwarcia obudowy powinny być wykonywane jedynie przez serwisantów autoryzowanego centrum obsługi.

Akumulator i ładowarka

- Po wyciągnięciu z kartonu akumulator nie jest naładowany do pełna. Przeczytaj instrukcje dot. bezpieczeństwa, a następnie naładuj akumulator zgodnie z wytycznymi.
- W celu uzyskania optymalnej wydajności ładowania akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej od 18°C (64°F) do 24°C (75°F). Aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora, nie należy przeprowadzać ładowania w temperaturze poniżej 4°C (32°F) lub powyżej 40°C (104°F).
- Aby uzyskać jak najdłuższy czas pracy akumulatora, zalecamy:
 - Przechowywać i ładować akumulator w chłodnym miejscu. Temperatura powyżej lub poniżej temperatury pokojowej skraca żywotność akumulatora.
 - Nigdy nie przechowywać akumulatora w stanie rozładowanym. Naładuj akumulator natychmiast po rozładowaniu.
- Wszystkie akumulatory pod wpływem czasu tracą swój ładunek. Im wyższa temperatura, tym szybciej tracą swój ładunek.

Jeśli przechowujesz swoje narzędzie przez dłuższy okres czasu, nie korzystając z niego, co miesiąc ładuj akumulator. Tego typu praktyka przedłuży żywotność akumulatora.

Procedura ładowania

- Podłącz kabel zasilający do ładowarki, a następnie włóż wtyczkę do gniazda przed włożeniem akumulatora. Wszystkie trzy diody zapalą się na dwie sekundy, a następnie zgasną.
- Włóż akumulator ponownie do ładowarki. Diody zaczną migać w ciągu 30 sekund.
- Podczas procesu ładowania wskaźniki ładowania będą pokazywać bieżący stan:
 - w trakcie ładowania trzy diody migają sekwencyjnie;
 - gdy akumulator zostanie naładowany do pełna, wszystkie trzy diody świecą w sposób ciągły.
- Proces ładowania akumulatora Mirka 10,8 V 2,0 Ah trwa około 40 minut.

UWAGA! Ta ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do ładowania akumulatorów Mirka 10,8 V.

UWAGA! Czas ładowania może być dłuższy w zależności od panujących warunków temperaturowych oraz stanu akumulatora.

Sygnalizacja LED ładowarki 10,8 V

LED						
3						
2						
1						
Status	 Ładowanie wstępne (podtrzymujące)	 Ładowanie...	 Ładowanie...	 Ładowanie zakończone	 Nadmierna temperatura	 Awaria akumulatora

Świeci w sposób ciągły

Miga

Diagnostyka ładowarki

Ładowarka poinformuje o:

- przegrzaniu akumulatora. Wszystkie trzy diody migają. Wyjmij akumulator i pozostaw do ostygnięcia na 15–30 minut, a następnie włóż go ponownie.
- awarii akumulatora lub ładowarki. Migają dwie diody sygnalizujące ładowanie. Wyjmij akumulator i pozostaw do ostygnięcia. Włóż akumulator ponownie do ładowarki. Jeśli dwie diody sygnalizujące ładowanie nadal migają, akumulator lub ładowarka mogą wymagać naprawy.

Pierwsze kroki

- Przy rozpakowywaniu sprawdź, czy urządzenie zostało dostarczone w komplecie, w nietkniętym stanie, oraz czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. Nie używaj narzędzia, jeśli zostało uszkodzone.
- Przed użyciem upewnij się, że talerz oporowy jest prawidłowo zamontowany.
- Włóż do szlifierki naładowany do pełna akumulator. Dociśnij go na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.

Instrukcja obsługi

- Narzędzie wymaga sterowania ręcznego. Urządzenie działa w każdej pozycji.
- Wybierz odpowiedni materiał ścierny i przytwierdź go do talerza oporowego. Upewnij się, że warstwa ścierna została precyzyjnie scentrowana na talerzu oporowym.
- Szlifierka może być aktywowana / włączana i uruchamiana za pomocą zapadki włączającej.
- Szlifierka będzie działać i pozostanie w trybie aktywnym tak długo, jak długo dociśnięta będzie zapadka. Po zwolnieniu zapadki, szlifierka zatrzyma się, jednak przez krótki czas pozostanie w trybie aktywnym, a następnie dezaktywuje / wyłączy się automatycznie.
- Gdy szlifierka jest w trybie aktywnym, prawa dioda świeci na zielono.
- W trybie aktywnym lewa dioda wskazuje na stan akumulatora:

- **Dioda zielona:** Poziom naładowania akumulatora jest wysoki.
- **Dioda miga na zielono/czerwono:** Poziom naładowania akumulatora jest niski.
- **Dioda czerwona:** Zbyt niskie napięcie akumulatora. Szlifierka nie może działać.

- W trybie aktywnym maksymalną prędkość obrotową można regulować za pomocą przycisków rpm+ i rpm– (Ryc. 1). Prędkość obrotowa może być regulowana w przedziałach 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500 i 8000 obr./min.
- Wartość obr./min można zablokować, aby zapobiec przypadkowym zmianom w prędkości obrotowej. Poczekaj, aż szlifierka nie będzie w trybie aktywnym. Naciśnij jednocześnie przyciski rpm+ i rpm–, a następnie naciśnij zapadkę. Aby zablokować urządzenie, powtórz tę samą czynność. Jeśli przycisk rpm+ lub rpm– zostanie naciśnięty w trybie blokady prędkości obrotowej, prawa dioda zamiga dwa razy na czerwono, a prędkość nie zostanie zmieniona.
- Podczas wykonywania prac szlifierskich, przed uruchomieniem urządzenia zawsze umieszczaj narzędzie na obrabianej powierzchni. Przed wyłączeniem urządzenia, odsuń je od obrabianego materiału. Takie podejście zapobiegnie powstawaniu żłobień związanych z nadmierną prędkością działania materiału ściernego.
- Po zakończeniu szlifowania wyjmij akumulator ze szlifierki poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku po obu stronach. Naładuj akumulator.

Bluetooth

To narzędzie jest wyposażone w niskoenergetyczną technologię Bluetooth i może być podłączane do aplikacji mobilnej, za pośrednictwem której można uzyskać dostęp do dodatkowych opcji. Więcej informacji na temat funkcjonalności aplikacji mobilnej, jeśli jest dostępna w Twoim kraju, można uzyskać na stronie www.mirka.com.

Aby aktywować Bluetooth w urządzeniach Mirka® AROS-B oraz Mirka® AOS-B, postępuj według poniższych instrukcji:

1. Podłącz baterię do urządzenia.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „rpm+” przy jednoczesnej aktywacji urządzenia za pomocą przycisku spustu.
3. Środkowa dioda LED miga na zielono sygnalizując, że funkcja Bluetooth jest aktywna i gotowa na nawiązanie połączenia.
4. Środkowa dioda LED świeci na zielono światłem ciągłym wówczas, gdy narzędzie jest podłączone do innego urządzenia Bluetooth.
5. Funkcja Bluetooth wyłącza się, gdy narzędzie zostanie zdezaktywowane/wyłączone.

UWAGA! W przypadku braku instalacji aplikacji mobilnej, lub jeśli nie jest ona dostępna w Twoim kraju, nie ma możliwości aktywacji funkcji Bluetooth.

Nazwa oraz logo Bluetooth® są znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG Inc. i jakiegokolwiek wykorzystanie tych znaków przez firmę Mirka Ltd jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich właścicieli. Zgodność z kryteriami dotyczącymi łączności radiowej w Ameryce Północnej została sprawdzona zgodnie z przepisami FCC (Część 15, podrozdziały B i C), RSS-GEN, RSS-247 oraz FCC §15.247.

Konserwacja



Przed rozpoczęciem konserwacji urządzenia, każdorazowo odłącz je od prądu.
Używaj jedynie oryginalnych części zamiennych firmy Mirka!

Wymiana talerza oporowego

1. Przytrzymaj wrzeczono palcami.
2. Obróć talerz oporowy w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i zdejmij go.
3. Nałóż i przymocuj nowy talerz oporowy.

Czyszczenie

Użyj miękkiej szczotki, aby usunąć nagromadzony kurz. Podczas czyszczenia zakładaj okulary ochronne, aby chronić oczy. Jeśli czyszczenia wymaga obudowa narzędzia, przetrzyj ją miękką wilgotną ściereczką. Można użyć łagodnego detergentu.



OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używaj alkoholu, benzyny ani innych środków czyszczących. Nigdy nie używaj środków żrących do czyszczenia części plastikowych.

Instrukcja czyszczenia ładowarki

Brud i tłuszcz po zewnętrznej stronie ładowarki można usunąć za pomocą szmatki lub miękkiego czyszcika niemetalicznego. Nie należy używać wody ani żadnych środków czyszczących.



Inne czynności serwisowe

Wszelkie czynności serwisowe należy zawsze zlecać przeszkolonym w tym zakresie specjalistom. Warunkiem zachowania ważności gwarancji oraz zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego działania urządzenia jest zlecenie wykonywania wszelkich czynności serwisowych autoryzowanym punktom serwisowym firmy Mirka. Adres lokalnego autoryzowanego punktu serwisowego firmy Mirka można uzyskać u dystrybutora sprzętu Mirka lub kontaktując się z centrum obsługi klienta.

Rozwiązywanie problemów

Objawy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak sygnalizacji świetlnej prawej diody przy docisniętej zapadce.	Akumulator nie jest prawidłowo umieszczony w szlifierce. Akumulator jest rozładowany.	Umieść akumulator prawidłowo. Naładuj akumulator.
Prawa dioda szlifierki świeci się na czerwono, a szlifierka podczas szlifowania zwalnia do poniżej 4000 obr./min lub zatrzymuje się.	W szlifierce panuje zbyt wysoka temperatura. Duże obciążenie przez zbyt długi czas.	Na jakiś czas zmniejsz obciążenie szlifierki a powinna ona ponownie przyspieszyć swoje działanie.
Prawa dioda szlifierki świeci się na czerwono, a prędkość obrotowa jest nieco niższa.	Zbyt duże krótkotrwałe obciążenie.	Zmniejsz obciążenie i chwilę odczekaj, a dioda automatycznie zmieni kolor na zielony.
Lewa dioda świeci na czerwono, a szlifierka nie działa.	Napięcie akumulatora jest zbyt niskie.	Naładuj akumulator.

Utylizacja urządzenia



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zasady postępowania w kontekście utylizacji urządzenia po zakończeniu okresu jego eksploatacji. Przed przystąpieniem do składowania elektronarzędzia należy usunąć jego przewód zasilający. Dotyczy tylko państw UE. Nie należy wyrzucać elektronarzędzi wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywami 2011/65/UE, 2015/863/UE i 2012/19/UE na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz w zgodzie z przepisami lokalnego prawa, narzędzia elektryczne po ustaniu okresu eksploatacji należy gromadzić oddzielnie i przekazywać do ekologicznych zakładów recyklingu.

Declaração de conformidade

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finlândia</p> <p>Declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto Lixadeira Orbital Aleatória Elétrica Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼ pol.) e 8.000 rpm (Consulte a tabela "Dados técnicos" do modelo específico) a que se refere esta declaração está em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 em conformidade com as regulamentações 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2015/863/UE. Especificações de segurança do carregador em conformidade com EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Especificações de EMC do carregador de acordo com EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo, 13/08/2020</p> <p>Local e data de emissão</p>	<p>MIRKA</p> <p>Empresa</p>	 <p>Stefan Sjöberg, CEO</p>
<p>As instruções de operação incluem: Visão ampliada, Lista de peças, Declaração de conformidade, Equipamento de proteção individual requerido, Advertência, Cuidado, Avisos de segurança adicionais, Tabela de dados técnicos, Informações sobre ruído e vibração, Uso adequado da ferramenta, Bateria e carregador, Como começar, Instruções de operação, Manutenção, Manutenção adicional, Guia de solução de problemas, Informações sobre o descarte.</p>		<p>Fabricante / Fornecedor</p> <p>Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finlândia Tel. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p> 

Tradução das instruções originais. Reservamo-nos o direito de fazer alterações neste manual sem aviso prévio.

Importante

Leia estas instruções de segurança e operação com atenção antes de instalar, operar ou realizar manutenção nesta ferramenta. Guarde estas instruções em um local seguro e de fácil acesso.

Equipamento de segurança individual exigido



Leia o manual do operador



Utilize óculos de segurança



Utilize proteção auricular






Utilize luvas de segurança



Utilize máscara facial

Símbolos

 <p>Em conformidade com as normas relevantes da UE</p>	 <p>Em conformidade com os requisitos da RoHS (Restrição de substâncias perigosas) da China</p>	 <p>Em conformidade com os requisitos de RCM (Marca de conformidade regulatória) da Austrália e Nova Zelândia</p>
---	--	--



Advertência: Possível situação de risco que pode resultar em morte ou lesão grave e/ou em danos à propriedade.

Cuidado: Possível situação de risco que pode resultar em lesões de pequena ou média gravidade e/ou em danos à propriedade.

Leia e mantenha a conformidade com

- Regulamentações gerais sobre segurança e saúde no setor, Parte 1910, OSHA 2206, disponível em: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Regulamentações estaduais e locais



EM CONFORMIDADE COM A NORMA UL
62841-1, 62841-2-4
CERTIFICADO CONFORME A NORMA CSA
C22.2 n.º 62841-1, C22.2 n.º 62841-2-4



ADVERTÊNCIA

- Ao usar essa ferramenta, sempre utilize a proteção individual de segurança requerida em conformidade com as instruções do fabricante e as normas locais/nacionais.
- Leia a Ficha de dados de segurança dos materiais (Materials Safety Data Sheet, MSDS) relativa à superfície de trabalho.
- Caso experimente algum desconforto físico na mão/pulso, pare de trabalhar e procure assistência médica. Lesões nos pulsos, mãos e braços podem resultar de movimentos de trabalho repetitivos e superexposição a vibrações.

Normas de segurança para a bateria e o carregador

ADVERTÊNCIA!

- Instruções de segurança e de operação importantes para a bateria e o carregador. Antes de usar o carregador, leia todas as instruções e advertências no carregador, na bateria e na ferramenta.
- Se o estojo da bateria estiver rachado ou danificado, não o insira no carregador. Há um risco de choque elétrico ou eletrocussão.
- Não permita o ingresso de líquidos no interior do carregador. É possível que ocorra choque elétrico.
- Este carregador não se destina a nenhum outro uso além do carregamento de baterias recarregáveis.
- Não coloque nenhum objeto sobre o carregador nem o coloque próximo a alguma fonte de calor ou em uma superfície macia que possa resultar em calor interno excessivo.
- Certifique-se de que o cabo esteja posicionado de forma a não ser pisado nem permitir que se tropece nele ou que de outra forma seja submetido a danos ou tensionado.
- Não utilize o carregador se esse tiver recebido um impacto por parte de um objeto aguçado, se tiver caído ou sido danificado de qualquer outra forma.
- NÃO armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou exceder 50 °C (122 °F).
- O carregador destina-se a operar em alimentação elétrica residencial padrão (100–240 VCA). Não tente utilizá-lo sob nenhuma outra tensão.



CUIDADO

- Certifique-se sempre de que a peça a ser lixada está fixada com firmeza no local.
- Certifique-se de que o abrasivo está perfeitamente centralizado e firmemente fixado ao suporte de apoio.
- Sempre preste atenção à segurança do trabalho.
- Mantenha as mãos longe do suporte giratório durante o uso.
- Não permita que a ferramenta funcione em velocidade livre sem adotar precauções para proteger pessoas e objetos contra a perda do abrasivo ou do suporte de apoio.



Avisos de segurança adicionais

- Leia todas as instruções antes de usar esta ferramenta. Todos os operadores devem ser completamente treinados quanto à operação correta e segura desta ferramenta.
- Toda a manutenção deve ser desempenhada por pessoal treinado. Para obter assistência, entre em contato com um centro de serviço autorizado da Mirka.
- Se parecer que a ferramenta está funcionando mal, interrompa o uso imediatamente e providencie a manutenção e o reparo.

Informações adicionais sobre a bateria e o carregador

- Nunca tente abrir a bateria por qualquer motivo. Se o alojamento plástico da bateria se romper ou rachar, interrompa o uso imediatamente e não recarregue.

Dados técnicos

Lixadeira	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Tensão	10,8 VCC	10,8 VCC
Velocidade	4.000 – 8.000 rpm	4.000 – 8.000 rpm
Órbita	5,0 mm (3/16 pol.)	3,0 mm (1/8 pol.)
Tamanho do suporte de apoio	Ø 32 mm (1 ¼ pol.)	Ø 32 mm (1 ¼ pol.)
Peso (incluindo a bateria) *	0,56 kg (1,24 lbs.)	0,57 kg (1,26 lbs.)

Carregador de bateria	Mirka BCA 108
Entrada	100–240 VCA, 50/60 Hz
Tempo de carregamento	< 40 min (2,0 Ah)
Faixa de temperatura de armazenagem	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Temperatura de carregamento	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Dimensões	191 x 102 x 86 mm
Peso	0,66 kg (1,46 lbs.)
Grau de proteção	II / 

Bateria	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tipo	Recarregável de íon de Lítio (Li-ion) 31XR19/65	Recarregável de íon de Lítio (Li-ion) 31NR19/65	Recarregável de íon de Lítio (Li-ion) 31NR19/65-2
Tensão da bateria	10,8 VCC	10,8 VCC	10,8 VCC
Capacidade	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Peso	0,18 kg (0,40 lbs.)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Bateria inteligente	Não	Sim	Sim

Informações sobre ruído e vibração

Os valores medidos são determinados de acordo com a norma EN 62841.

Lixadeira	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Nível de pressão sonora (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Nível de potência sonora (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Incerteza de medição de som K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Valor de emissão de vibração a_{h1} *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Incerteza de emissão de vibração K *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A série de modelo pode variar consoante o mercado.

* Para respeitar as condições de funcionamento normais da lixadeira, as condições de operação padrão sofreram as seguintes mudanças: tamanho do grão do abrasivo era 5 µm. Força de avanço era 10 N.

Os valores informados na tabela são derivados de testes de laboratório em conformidade com os códigos e padrões declarados e não são suficientes para a avaliação dos riscos. Os valores medidos em um local de trabalho específico podem ser mais altos do que os valores declarados. Os valores de exposição real e a quantidade de risco ou dano vivenciados por um indivíduo são exclusivos de cada situação e dependem do ambiente ao redor, da forma como o indivíduo trabalha, do material específico sendo trabalhado, do desenho da estação de trabalho e do tempo de exposição e da condição física do usuário. A Mirka Ltd não aceita responsabilidades pelas consequências do uso dos valores declarados em vez dos valores de exposição reais para qualquer avaliação de risco individual.

Outras informações sobre saúde e segurança ocupacionais podem ser obtidas nos seguintes sites: <https://osha.europa.eu/en> (Europa) ou <http://www.osha.gov> (EUA)

Uso adequado da ferramenta

Esta lixadeira foi projetada para lixar todos os tipos de materiais, ou seja, pinturas, metais, madeira, pedra, plástico, etc., usando abrasivos destinados especialmente para esta finalidade. Não use esta lixadeira para nenhuma outra finalidade além da especificada sem consultar o fabricante ou o fornecedor autorizado do fabricante. Não use suportes de apoio com uma velocidade operacional inferior a 8.000 rpm de velocidade livre. Qualquer trabalho de manutenção ou reparo que exija abertura do compartimento do motor deve ser realizado somente por um centro de serviço autorizado.

Bateria e carregador

- A bateria não está totalmente carregada quando chega de fábrica. Leia primeiramente as instruções de segurança e depois carregue a bateria conforme as instruções.
- Para ter uma capacidade de carregamento ideal, a bateria deve ser carregada a uma temperatura ambiente entre 18 °C (64 °F) e 24 °C (75 °F). Para impedir danos à bateria recarregável, não a carregue onde a temperatura do ar estiver abaixo de 4 °C (32 °F) ou acima de 40 °C (104 °F).
- Para obter a vida útil mais longa possível da bateria, sugerimos o seguinte:
 - Armazene e carregue a bateria em uma área fresca. Temperaturas acima ou abaixo da temperatura ambiente normal reduzirão a vida útil da bateria.
 - Nunca armazene a bateria na condição descarregada. Recarregue-a imediatamente após ter sido descarregada.
- Todas as baterias perdem gradualmente a sua carga. Quanto maior a temperatura, mais rapidamente perdem a carga.

Caso armazene a ferramenta por períodos de tempo prolongados sem utilizá-la, recarregue a bateria todos os meses. Esta prática prolongará a vida útil da bateria.

Procedimento de carregamento

- Ligue o cabo de alimentação ao carregador e depois conecte-o a uma tomada antes de inserir a bateria. Todas as três lâmpadas de carregamento acenderão por dois segundos e então apagarão.
- Insira a bateria no carregador. As lâmpadas piscarão em 30 segundos.
- Durante o processo de carregamento, as lâmpadas de carregamento indicarão o status da seguinte maneira:
 - Três lâmpadas de carregamento piscarão em sequência durante o processo de carregamento.
 - Totalmente carregada, todas as três lâmpadas permanecerão acesas de forma contínua.
- O processo de carregamento irá durar aproximadamente 40 minutos para a bateria Mirka de 10,8 V e 2,0 Ah.

OBSERVAÇÃO: Este carregador somente pode carregar baterias Mirka de 10,8 V.

OBSERVAÇÃO: Os tempos de carregamento podem ser mais longos conforme a temperatura ambiente e as condições da bateria.

Indicação de LED do carregador de 10,8 V

LED						
3						
2						
1						
Status	 Pré-carga (carga lenta)	 Carregando...	 Carregando...	 Carregamento concluído	 Excesso de temperatura	 Falha da bateria

- Permanece aceso continuamente
- Piscando

Diagnóstico do carregador

O carregador indicará se:

- Uma bateria estiver superaquecida. Todas as três lâmpadas de carregamento piscarão. Remova a bateria e deixe-a resfriar por 15 a 30 minutos, depois a reinsira.
- Ocorre um mau funcionamento na bateria ou no carregador. Duas lâmpadas de carregamento piscarão. Remova a bateria e deixe-a resfriar. Reinsira a bateria no carregador. Se duas lâmpadas de carregamento ainda piscarem, a bateria ou o carregador podem requerer manutenção.

Como começar

- Ao desembalar a ferramenta, certifique-se de que esteja intacta, completa e que não tenha sido danificada durante o transporte. Nunca use uma ferramenta danificada.
- Antes de usar, verifique se o suporte de apoio está instalado corretamente.
- Instale a bateria recarregável totalmente carregada na lixadeira até que trave no lugar com um estalido.

Instruções de operação

- A ferramenta destina-se a ser operada como uma ferramenta portátil. A ferramenta pode ser utilizada em qualquer posição.
- Selecione um abrasivo adequado e fixe-o no suporte de apoio. Certifique-se de que o abrasivo está centralizado no suporte de apoio.
- A lixadeira agora pode ser ativada/ligada e inicializada por meio de se pressionar o botão de acionamento.
- A lixadeira entrará em operação e permanecerá no modo ativo enquanto o gatilho estiver pressionado. Após a liberação do gatilho, a lixadeira vai parar, mas continuará no modo ativo durante um breve período de tempo antes de se desativar/desligar automaticamente.
- Quando a lixadeira está no modo ativo o LED da direita fica verde.
- No modo ativo, o LED da esquerda mostra o status da bateria:

- **Verde:** O nível de carga da bateria está OK.
- **Piscando em verde/vermelho:** O nível de carga da bateria está fraco.
- **Vermelho:** Tensão da bateria muito baixa. A lixadeira não está operável.

- No modo ativo, a rpm máxima pode ser ajustada pressionando-se rpm+ ou rpm–, Figura 1. A rpm pode ser ajustada em graus de 4.000, 5.000, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 e 8.000 rpm.
- A rpm pode ser bloqueada para impedir a mudança acidental de rpm. Aguarde até a lixadeira não estar no modo ativo. Pressione simultaneamente e mantenha pressionados os botões rpm+ e rpm– e então pressione o gatilho. Para desbloquear a ferramenta, repita a mesma operação. Se for pressionado rpm+ ou rpm– no modo de bloqueio de velocidade, o LED da direita pisca duas vezes em vermelho mas nenhuma mudança de velocidade ocorre.
- Ao lixar, sempre coloque a ferramenta sobre a superfície de trabalho antes de ligá-la. Sempre retire a ferramenta da área de trabalho antes de desligá-la. Isso evitará o cinzelamento da superfície de trabalho devido ao excesso de velocidade do abrasivo.
- Quando o lixamento estiver concluído, remova a bateria da lixadeira por meio de pressionar simultaneamente o botão em ambos os lados e remover a bateria da ferramenta. Carregue a bateria.

Bluetooth

Esta ferramenta está equipada com a tecnologia Bluetooth de baixo consumo de energia e pode ser conectada a um aplicativo a partir do qual é possível acessar funcionalidades adicionais da ferramenta. Para obter mais informações sobre a funcionalidade do aplicativo e se o mesmo se encontra disponível em seu país, navegue até www.mirka.com.

Ative o Bluetooth em seu Mirka® AROS-B e Mirka® AOS-B da seguinte maneira:

1. Conecte a bateria à ferramenta.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão rpm+ enquanto ativa a ferramenta pressionando o gatilho de acionamento.
3. O LED do meio está piscando em verde para indicar que o Bluetooth está ativo e pronto para conexões.
4. O LED do meio acende em verde quando a ferramenta está conectada a outro dispositivo Bluetooth.
5. O Bluetooth é desativado quando a ferramenta é desativada/desligada.

OBSERVAÇÃO! Se o aplicativo não estiver instalado ou se não estiver disponível em seu país, o Bluetooth não deve ser ativado.

A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Mirka Ltd é efetuado sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são aqueles dos seus respectivos proprietários. A conformidade com as regulamentações de rádio na América do Norte foi verificada de acordo com a norma FCC, parte 15, subpartes B e C, RSS-GEN, RSS-247 e FCC §15.247.

Manutenção



Sempre desconecte da alimentação antes de efetuar manutenção!
Utilize apenas peças sobressalentes originais Mirka!

Substituição do suporte de apoio

1. Segure o eixo com os dedos.
2. Gire o suporte de apoio no sentido anti-horário para removê-lo.
3. Instale e aperte o novo suporte de apoio.

Limpeza

Use uma escova macia para remover a poeira acumulada. Use óculos de segurança para proteger os olhos durante a limpeza. Se o corpo da ferramenta precisar de limpeza, limpe-o com um pano macio e úmido. Um detergente suave pode ser usado.



ADVERTÊNCIA: Nunca use álcool, gasolina ou outro agente de limpeza. Nunca use agentes cáusticos para limpar peças plásticas.

Instruções de limpeza do carregador

Sujeira e gordura podem ser removidas do exterior do carregador usando um pano ou uma escova não metálica macia. Não use água ou quaisquer soluções de limpeza.



Manutenção adicional

A manutenção sempre deve ser efetuada por pessoal treinado. Para manter a garantia da ferramenta em vigor e assegurar a segurança e funcionamento ideais da mesma, a manutenção sempre deve ser efetuada por um centro de serviço autorizado da Mirka. Para localizar o seu centro de serviço autorizado da Mirka, entre em contato com a central de atendimento da Mirka ou com o seu revendedor autorizado Mirka.

Guia de solução de problemas

Sintoma	Possível causa	Solução
Nenhuma luz do LED direito da lixadeira quando o gatilho é pressionado.	A bateria recarregável não está instalada corretamente na lixadeira. Bateria totalmente descarregada.	Insira a bateria corretamente. Carregue a bateria.
O LED direito da lixadeira está vermelho e a ferramenta diminui para 4.000 rpm ou para ao se lixar.	A temperatura da lixadeira está muito alta. Carga pesada por muito tempo.	Reduza a carga da lixadeira por alguns momentos e ela deve acelerar novamente.
O LED direito da lixadeira está vermelho e a rpm foi levemente reduzida.	Carga muito pesada por pouco tempo.	Utilize uma carga mais leve ou aguarde um momento e o LED ficará verde automaticamente.
O LED esquerdo está vermelho e a lixadeira não está em operação.	A tensão da bateria está muito baixa.	Carregue a bateria.

Informações sobre o descarte



PERIGO: Diretrizes de descarte para ferramentas usadas. Faça com que ferramentas elétricas fora de serviço fiquem inutilizáveis removendo-lhes o cabo de alimentação. Somente para países da UE. Não descarte ferramentas elétricas juntamente com o lixo doméstico. De acordo com as diretivas europeias 2011/65/UE, 2015/863/UE e 2012/19/UE, relativas a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e à sua implementação em conformidade com a legislação nacional, as ferramentas elétricas que atingiram o fim de sua vida útil devem ser coletadas separadamente e encaminhadas a uma unidade de reciclagem compatível com o ambiente.

Declarație de conformitate

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finlanda declarăm pe propria responsabilitate că produsele Mașina de șlefuit orbitală electrică specială Mirka® AROS-B și AOS-B 32 mm (1 ¼") 8.000 rpm (consultați tabelul "Date tehnice" pentru modelul corespunzător), la care se referă această declarație, este conformă cu următoarele standarde sau cu alte documente normative: EN 62841-1:2015, N 62841-2-4:2014 în conformitate cu reglementările 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2015/863/UE. Specificații de siguranță pentru încărcător în conformitate cu EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. CEM încărcător în conformitate cu EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13.8.2020 Locul și data emiterii</p>	<p>MIRKA Compania</p>	<p> Stefan Sjöberg, Director Executiv</p>
<p>Instrucțiunile de operare includ: Vederea explodată, Lista componentelor, Declarația de conformitate, Echipament de protecție personală obligatoriu, Avertizare, Atenție, Avertismentele de siguranță suplimentare, Tabelul cu date tehnice, Informațiile despre zgomot și vibrații, Utilizarea corespunzătoare a sculei, Bateria și încărcătorul, Instrucțiunile pentru prima utilizare, Instrucțiunile de operare, Întreținerea, Alte reparații, Ghidul de depanare, Informațiile despre eliminare.</p>	<p>Producător/Furnizor Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finlanda Tel. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	<p></p>

Traducerea instrucțiunilor originale. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în acest manual, fără notificare prealabilă.

Important

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță și de operare înainte de instalarea, operarea sau întreținerea acestei scule. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur și accesibil.

Echipament de protecție personală obligatoriu



Citiți manualul de utilizare



Purtați ochelari de protecție



Purtați sisteme de protecție pentru urechi




Purtați mănuși de protecție



Purtați o mască de protecție a feței

Simboluri

<p> Conform cu standardele UE relevante</p>	<p> Conform cu cerința RoHS pentru China</p>	<p> Conform cu cerința RCM pentru Australia și Noua Zeelandă</p>
--	---	---

<p> Avertisment: Situație potențial periculoasă care poate avea drept rezultat decesul sau vătămarea corporală gravă și/sau pagube materiale.</p> <p>Atenție: Situație potențial periculoasă care poate avea drept rezultat vătămarea corporală minoră sau moderată și/sau pagube materiale.</p>

Vă rugăm să citiți și să respectați următoarele

- Reglementările generale de siguranță și sănătate în industrie, partea 1910, OSHA 2206, disponibile la: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Reglementări naționale și locale



ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL UL
62841-1, 62841-2-4
CERTIFICARE CONFORM STANDARDULUI CSA
C22.2 No. 62841-1, C22.2 No. 62841-2-4



AVERTISMENT

- Purtați întotdeauna echipamentul de protecție personală în conformitate cu instrucțiunile producătorului și standardele locale/naționale atunci când utilizați această sculă.
- Citiți Fișa cu date de securitate (MSDS) pentru suprafața de lucru.
- Dacă apare orice disconfort fizic la mâini/incheieturi, opriți-vă din lucru și consultați medicul. Accidentele la mâini, incheieturi și brațe pot apărea în urma lucrărilor, mișcărilor repetitive și expunerii excesive la vibrații.

Reguli de siguranță pentru acumulator și încărcător

AVERTISMENT!

- Instrucțiuni importante de siguranță și de operare a bateriei și a încărcătorului dumneavoastră. Înainte de a utiliza încărcătorul, citiți toate instrucțiunile și avertismentele de pe încărcător, acumulator și sculă.
- În cazul în care carcasa acumulatorului este crăpată sau deteriorată, nu o introduceți în încărcător. Există pericol de electrocutare.
- Nu permiteți pătrunderea lichidelor în interiorul încărcătorului. Se pot produce electrocutări.
- Acest încărcător nu este destinat decât pentru încărcarea bateriilor reincărcabile.
- Nu așezați obiecte pe încărcător și nu așezați încărcătorul în apropierea unei surse de căldură sau pe o suprafață moale care ar putea genera o încălzire internă excesivă.
- Cablul de alimentare trebuie așezat astfel încât să nu călcați pe el, să nu existe riscul de a vă împiedica în el și să nu fie supus deteriorărilor sau solicitărilor.
- Nu utilizați încărcătorul dacă a fost deformat, a căzut sau a fost deteriorat în vreun fel.
- NU depozitați și nu folosiți scula și acumulatorul în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).
- Încărcătorul este proiectat să funcționeze cu curent electric standard pentru uz casnic (100–240 V c.a.). Nu încercați să îl utilizați la tensiuni de valori diferite.



ATENȚIE

- Asigurați-vă întotdeauna că piesa care trebuie șlefuită este bine fixată pe poziție.
- Asigurați-vă că materialul abraziv este centrat perfect și atașat ferm la discul de sprijin.
- Acordați întotdeauna atenție siguranței la locul de muncă.
- Păstrați mâinile la distanță de discul rotativ în timpul utilizării.
- Nu lăsați scula să funcționeze liber fără a lua măsuri de precauție pentru protejarea oricăror persoane sau obiecte de posibila desprindere a materialului abraziv sau a discului.



Avertismente de siguranță suplimentare

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza această sculă. Toți operatorii trebuie să fie perfect instruiți cu privire la utilizarea corespunzătoare și în siguranță a acestei scule.
- Toate operațiile de întreținere trebuie efectuate de către personal instruit. Pentru service, contactați un centru de service autorizat Mirka.
- Dacă scula pare că funcționează defectuos, scoateți-o imediat din funcțiune și solicitați repararea și întreținerea acesteia.

Informații suplimentare privind bateria și încărcătorul

- Nu încercați niciodată să deschideți acumulatorul. În cazul în care carcasa din plastic a acumulatorului se rupe sau se fisurează, întrerupeți imediat utilizarea și nu reincărcați.

Date tehnice

Mașină de șlefuit	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Tensiune	10,8 V c.c.	10,8 V c.c.
Turație	4.000–8.000 rpm	4.000–8.000 rpm
Orbită	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Dimensiunea discului de sprijin	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Greutate (inclusiv baterie) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Încărcător de baterie	Mirka BCA 108
Intrare	100–240 V c.a., 50/60 Hz
Timp de încărcare	< 40 min (2,0 Ah)
Interval de temperatură de depozitare	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Temperatură de încărcare	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Dimensiuni	191 x 102 x 86 mm
Greutate	0,66 kg (1,46 lbs)
Grad de protecție	II / □

Acumulator	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tip	Li-ion 3IXR19/65 reîncărcabil	Li-ion 3INR19/65 reîncărcabil	Li-ion 3INR19/65-2 reîncărcabil
Tensiune baterie	10,8 V c.c.	10,8 V c.c.	10,8 V c.c.
Capacitate	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Greutate	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Baterie inteligentă	Nu	Da	Da

Informații despre zgomot și vibrații

Valorile măsurate sunt determinate conform EN 62841.

Mașină de șlefuit	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Nivel de presiune a sunetului (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Nivel de putere a sunetului (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Coeficient de variație a măsurării sunetului K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Valoarea emisiilor de vibrații a_h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Coeficient de variație a emisiilor de vibrații K *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă. Gama de modele poate varia în funcție de piață.

* Pentru a ilustra condițiile normale de funcționare ale mașinii de șlefuit, acestea au fost deviate de la metoda standard după cum urmează: nivelul de granulație al abrazivului a fost de 5 μm, iar forța de alimentare a fost de 10 N.

Valorile specificate în tabel provin din teste efectuate în laborator în conformitate cu standardele și codurile declarate și nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor. Valorile măsurate la un anumit loc de muncă pot fi mai mari decât cele declarate. Valorile efective ale expunerii și nivelul de risc sau de accidentare la care este supus un individ sunt specifice pentru fiecare situație și depind de mediul înconjurător, de modul în care persoana respectivă folosește utilajul, de materialul specific cu care se lucrează, de configurația stației de lucru și de timpul de expunere și condiția fizică ale utilizatorului. Mirka Ltd nu poate fi responsabilă pentru consecințele utilizării valorilor declarate în locul valorilor efective de expunere, pentru nicio evaluare individuală a riscurilor.

Mai multe informații privind sănătatea și siguranța la locul de muncă pot fi obținute prin vizitarea următoarelor site-uri web: <https://osha.europa.eu/en> (Europa) sau <http://www.osha.gov> (SUA)

Utilizarea corespunzătoare a sculei

Această mașină de șlefuit este proiectată pentru șlefuirea tuturor tipurilor de materiale, de exemplu vopsele, metale, lemn, piatră, materiale plastice etc. folosind materiale abrazive special proiectate în acest scop. Nu utilizați această mașină de șlefuit pentru alte scopuri decât cele specificate fără a consulta producătorul sau furnizorul autorizat de acesta. Nu utilizați discuri de sprijin care au o viteză de lucru mai mică de 8.000 rpm în rotație liberă. Orice lucrare de întreținere sau reparație, pentru care trebuie deschisă carcasa motorului, se poate efectua doar de către un centru de service autorizat.

Bateria și încărcătorul

- Acumulatorul nu este încărcat complet din fabrică. Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță iar apoi încărcați bateria conform instrucțiunilor.
- Pentru o capacitate de încărcare optimă, bateria trebuie încărcată la o temperatură ambientală cuprinsă între 18 °C (64 °F) și 24 °C (75 °F). Pentru a preveni deteriorarea acumulatorului, nu încărcați acumulatorul dacă temperatura aerului este mai mică de 4 °C (32°F) sau mai mare de 40 °C (104°F).
- Pentru a obține o durată de viață maximă a bateriei, vă sugerăm următoarele:
 - Depozitați și încărcați bateria într-o zonă răcoasă. Temperaturile mai mari sau mai mici decât temperatura normală a camerei vor reduce durata de viață a bateriei.
 - Nu depozitați niciodată bateria în stare descărcată. Reîncărcați-o imediat după ce s-a descărcat.
- Toate bateriile se descarcă treptat. Cu cât este mai mare temperatura, cu atât mai repede se descarcă.

Dacă depozitați scula pe perioade lungi de timp fără a o utiliza, reîncărcați bateria în fiecare lună. Acest obicei va prelungi durata de viață a bateriei.

Procedura de încărcare

- Conectați cablul de alimentare la încărcător, iar apoi conectați-l la o priză înainte de a introduce acumulatorul. Toate cele trei leduri de încărcare se vor aprinde timp de două secunde iar apoi se vor stinge.
- Introduceți acumulatorul în încărcător. După maximum 30 de secunde, ledurile vor începe să clipească intermitent.
- În timpul procesului de încărcare, ledurile de încărcare indică starea astfel:
 - Trei leduri de încărcare se vor aprinde intermitent în mod succesiv în timpul procesului de încărcare.
 - Când acumulatorul este încărcat complet, toate cele trei leduri vor rămâne aprinse continuu.
- Procesul de încărcare durează aproximativ 40 de minute pentru acumuloarele Mirka de 10,8 V și 2,0 Ah.

NOTĂ: Acest încărcător poate încărca numai acumuloare Mirka de 10,8 V.

NOTĂ: Timpii de încărcare pot fi mai lungi în funcție de temperatura ambientală și de starea bateriei.

Indicator LED pentru încărcătorul de 10,8 V

LED						
3						
2						
1						
Stare	Preîncărcare (încărcare de menținere)	Încărcare...	Încărcare...	Încărcare terminată	Supratemperatură	Defecțiune la baterie

Rămâne aprins continuu

Se aprinde intermitent

Diagnosticarea încărcătorului

Încărcătorul va indica dacă:

- Un acumulator este supraîncălzit. Toate cele trei leduri de încărcare se vor aprinde intermitent. Scoateți bateria și lăsați-o să se răcească timp de 15–30 de minute, apoi introduceți-o la loc.
- Survine o defecțiune la baterie sau la încărcător. Două leduri de încărcare se vor aprinde intermitent. Scoateți bateria și lăsați-o să se răcească. Reintroduceți acumulatorul în încărcător. Dacă cele două leduri de încărcare continuă să se aprindă intermitent, este posibil ca bateria sau încărcătorul să necesite reparații.

Instrucțiuni pentru prima utilizare

- Când despachetați scula, asigurați-vă că aceasta este intactă, completă și că nu a fost deteriorată în timpul transportului. Nu utilizați scula electrică dacă este deteriorată.
- Înainte de utilizare, verificați ca discul de sprijin să fie atașat corect.
- Instalați acumulatorul complet încărcat în mașina de șlefuit până când se blochează în poziție printr-un clic.

Instrucțiuni de operare

- Această sculă este proiectată pentru a fi utilizată manual. Scula poate fi utilizată în orice poziție.
- Selectați un material abraziv potrivit și fixați-l pe discul de sprijin. Asigurați-vă că materialul abraziv este centrat pe discul de sprijin.
- Mașina de șlefuit poate fi acum pornită și pusă în funcțiune prin apăsarea comutatorului de pornire.
- Mașina de șlefuit va continua să funcționeze și va rămâne în modul activ cât timp este apăsat comutatorul de pornire. După eliberarea comutatorului, mașina de șlefuit se va opri, însă va rămâne în modul activ pentru scurt timp înainte să se dezactiveze/să se stingă automat.
- Dacă mașina de șlefuit este în modul activ, LED-ul din dreapta este aprins în verde.
- În modul activ, LED-ul din partea stângă indică starea bateriei:

- **Verde:** Nivelul de încărcare a bateriei este OK.
- **Se aprinde intermitent în verde/roșu:** Nivelul de încărcare a bateriei este redus.
- **Roșu:** Tensiunea bateriei este prea scăzută. Mașina de șlefuit nu poate fi utilizată.

- În modul activ, turația maximă poate fi reglată prin apăsarea butoanelor rpm+ sau rpm–, Figura 1. Turația poate fi reglată în trepte de 4.000, 5.000, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 și 8.000 rpm.
- Turația poate fi blocată pentru a preveni schimbare accidentală a turației. Așteptați până când mașina de șlefuit nu mai este în modul activ. Apăsăți simultan și țineți apăsat butoanele rpm+ și rpm–, apoi trageți comutatorul de pornire. Pentru a debloca scula, repetați aceeași operație. Dacă apăsați pe rpm+ sau rpm– în modul de blocare a turației, ledul roșu din partea dreaptă clipește de două ori dar nu are loc nicio modificare a turației.
- Când șlefuiți, așezați întotdeauna scula pe suprafața de lucru înainte de a o porni. Îndepărtați întotdeauna scula electrică de pe suprafața de lucru înainte de a o opri. Acest lucru va preveni creșterea suprafeței de lucru din cauza vitezei excesive a materialului abraziv.
- După ce terminați operațiunea de șlefuire, scoateți bateria din mașina de șlefuit apăsând simultan butonul din ambele părți și îndepărtând bateria. Încărcați bateria.

Bluetooth

Această unealtă este echipată cu tehnologie Bluetooth cu un consum redus de energie și poate fi conectat la o aplicație, din care pot fi accesate funcții suplimentare ale unelei. Pentru mai multe informații despre funcțiile aplicației și pentru a afla dacă este disponibilă în țara dvs., accesați www.mirka.com.

Activați Bluetooth pe Mirka® AROS-B și Mirka® AOS-B în modul următor:

1. Conectați bateria la unealtă.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul rpm+ în timp ce porniți unealta utilizând comutatorul de declanșare.
3. LED-ul din mijloc luminează intermitent verde, pentru a indica faptul că Bluetooth este activ și pregătit pentru conectare.
4. LED-ul din mijloc luminează verde atunci când unealta este conectată la un alt dispozitiv cu Bluetooth.
5. Bluetooth este dezactivat atunci când unealta este dezactivată/oprită.

NOTĂ! Dacă aplicația nu este instalată sau nu este disponibilă în țara dvs., funcția de Bluetooth nu se va activa. Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Orice utilizare a acestora de către Mirka Ltd este sub licență. Alte mărci comerciale și mărci înregistrate le aparțin proprietarilor corespunzători. Conformitatea cu reglementările radio din America de Nord a fost verificată în concordanță cu FCC partea 15 subpărțile B și C, RSS-GEN, RSS-247 și FCC §15 .247.

Întreținerea



Deconectați întotdeauna alimentarea electrică înainte de lucrările de întreținere!
Utilizați numai piese de schimb originale Mirka!

Înlocuirea discului de sprijin

1. Țineți axul cu degetele.
2. Rotiți discul de sprijin în sens antiorar pentru a-l demonta.
3. Montați și strângeți noul disc de sprijin.

Curățarea

Utilizați o perie moale pentru a înlătura tot praful acumulat. Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii în timpul curățeniei. În cazul în care corpul sculei necesită curățare, ștergeți-l cu o lavetă uscată și moale. Poate fi utilizat un detergent delicat.



AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată alcool, benzină sau alt agent de curățare. Nu utilizați niciodată agenți caustici pentru a curăța componentele din plastic.

Instrucțiuni de curățare a încărcătorului

Murdăria și unsoarea pot fi îndepărtate de pe partea exterioară a încărcătorului utilizând o lavetă sau o perie nemetalică moale. Nu utilizați apă sau soluții de curățat.



Alte reparații

Lucrările de reparații trebuie executate întotdeauna de către personal instruit. Pentru a menține valabilitatea garanției sculei și pentru o siguranță și funcționare optimă a acesteia, lucrările de reparații trebuie executate de către un centru de service autorizat Mirka. Pentru a localiza centrul local de service autorizat Mirka, contactați serviciul pentru clienți Mirka sau distribuitorul Mirka.

Ghid de depanare

Simptom	Cauză posibilă	Soluție
LED-ul din partea dreaptă a mașinii de șlefuit nu se aprinde la apăsarea comutatorului.	Acumulatorul nu este atașat în mod corespunzător la mașina de șlefuit. Bateria este descărcată complet.	Introduceți bateria în mod corespunzător. Încărcați bateria.
LED-ul din partea dreaptă a mașinii de șlefuit este aprins în roșu iar mașina de șlefuit încetinește la 4.000 rpm sau se oprește în timp ce șlefuiți.	Temperatura din interiorul mașinii de șlefuit este prea ridicată. Sarcină ridicată pentru un timp prea îndelungat.	Reduceți sarcina mașinii de șlefuit pentru un timp, iar mașina de șlefuit își va recăpăta turația.
LED-ul din partea dreaptă a mașinii de șlefuit este roșu și turația este ușor redusă.	Sarcină pe termen scurt prea mare.	Reduceți sarcina sau așteptați câteva momente, iar LED-ul se va face verde din nou în mod automat.
LED-ul din partea stângă este roșu și mașina de șlefuit nu este pornită.	Tensiunea bateriei este prea scăzută.	Încărcați bateria.

Informații despre eliminare



PERICOL: Instrucțiuni de eliminare pentru aparate vechi. Îndepărtați cablul de alimentare al sculelor electrice care nu mai pot fi utilizate. Doar pentru țările membre UE. Nu eliminați sculele electrice împreună cu deșeurile menajere. În conformitate cu Directivele europene 2011/65/UE, 2015/863/UE și 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea acestora în legislația națională, sculele electrice care au ajuns la finalul perioadei de utilizare trebuie să fie colectate separat și trimise la o unitate de reciclare ecologică.



Декларация соответствия

<p>Компания Mirka Ltd, 66850, Йенно (Jeppo), Финляндия</p> <p>ответственно заявляет, что электрические роторно-орбитальные шлифовальные машины Mirka® AROS-B и AOS-B 32 мм (1¼ дюйма) со скоростью вращения 8 000 об./мин (см. таблицу технических характеристик для конкретной модели) соответствуют требованиям следующих стандартов и иных нормативных документов: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 согласно директивам 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Уровень безопасности зарядного устройства соответствует требованиям стандартов EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010 и EN 62233:2008. Электромагнитная совместимость зарядного устройства соответствует требованиям стандартов EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014 и EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Йенно, 13.08.2020</p> <p>Место и дата выпуска</p>	<p>MIRKA</p> <p>Организация</p>	 <p>Стефан Шёберг (Stefan Sjöberg), генеральный директор</p>
<p>Настоящее руководство включает в себя следующие разделы: «Изделие в разобранном виде», «Перечень деталей», «Декларация соответствия», «Средства индивидуальной защиты», «Внимание!», «Осторожно!», «Дополнительные правила техники безопасности», «Технические характеристики», «Уровни шума и вибрации», «Назначение и основные сведения», «Аккумулятор и зарядное устройство», «Ввод в эксплуатацию», «Эксплуатация», «Техническое обслуживание», «Прочее техническое обслуживание», «Устранение неисправностей», «Утилизация».</p>	<p>Производитель / поставщик Mirka Ltd 66850, Йенно (Jeppo), Финляндия Тел.: +358 20 760 2111 Факс: +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Перевод оригинального документа. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в содержание данного руководства без предварительного уведомления.

Важно!

Перед началом любых работ, связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием изделия, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Руководство должно храниться в надежном и легкодоступном месте.

Средства индивидуальной защиты



Ознакомиться с руководством по эксплуатации



Использовать защитные очки



Использовать средства защиты органов слуха






Использовать рабочие перчатки



Использовать респиратор

Обозначения

 <p>Соответствует требованиям применимых стандартов ЕС</p>	 <p>Соответствует действующим в Китае ограничениям, касающимся использования опасных веществ</p>	 <p>Соответствует требованиям действующих в Австралии и Новой Зеландии нормативов (требованиям маркировки RCM)</p>
---	---	---



Внимание! Потенциально опасная ситуация, могущая стать причиной летального исхода, тяжелой травмы и значительного материального ущерба.

Осторожно! Потенциально опасная ситуация, могущая стать причиной травмы средней тяжести или легкой, а также среднего или незначительного материального ущерба.

Нормативная документация

- General Industry Safety & Health Regulations (Общие правила техники безопасности и охраны труда в промышленности), part 1910, OSHA 2206. Издатель: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Федеральные и региональные нормативные акты



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ UL

62841-1, 62841-2-4.

СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ

ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ CSA

C22.2 № 62841-1, C22.2 № 62841-2-4.



ВНИМАНИЕ!

- В процессе работы необходимо постоянно использоваться средства индивидуальной защиты, перечисленные в руководстве по эксплуатации инструмента, а также в соответствующих нормативных документах.
- Перед началом работы необходимо ознакомиться с паспортами безопасности обрабатываемых материалов.
- В случае появления каких-либо неприятных ощущений в кистях и запястьях необходимо остановить работу и обратиться за медицинской помощью. Многократные однообразные движения и чрезмерно интенсивная вибрация могут стать причиной заболеваний кистей рук, запястий и предплечий.

Правила техники безопасности при работе с аккумулятором и зарядным устройством

ВНИМАНИЕ!

- В настоящем разделе приводятся важные правила техники безопасности и эксплуатации, касающиеся аккумулятора и зарядного устройства. Перед началом работы с зарядным устройством необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами для аккумулятора, зарядного устройства и шлифовальной машины.
- Запрещается устанавливать в зарядное устройство аккумулятор с треснувшим или поврежденным корпусом. Это может стать причиной поражения электрическим током, в т.ч. с летальным исходом.
- Не следует допускать попадания каких-либо жидкостей внутрь зарядного устройства. Это может стать причиной поражения электрическим током.
- Запрещается использовать зарядное устройство для каких-либо иных целей кроме зарядки аккумуляторов.
- Запрещается класть что-либо на корпус зарядного устройства, а также устанавливать зарядное устройство вблизи источников тепла и на мягких поверхностях. Указанные действия могут привести к перегреву устройства.
- Кабель питания зарядного устройства должен быть размещен таким образом, чтобы исключить возможность хождения по нему и спотыкания об него, а также воздействия на него любых иных нагрузок, могущих стать причиной его повреждения.
- Запрещается использовать поврежденное зарядное устройство, в частности, перенесшее сильный удар или падение.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить и использовать шлифовальную машину и аккумулятор в местах, в которых температура окружающей среды может достигать 50 °C (122 °F).
- Питание зарядного устройства осуществляется от обычной бытовой электросети с напряжением 100–240 В перем. Запрещается подключать устройство к электросетям, напряжение которых выходит за рамки указанного диапазона.

ОСТОРОЖНО!

- Обрабатываемая деталь должна быть надежно закреплена.
- Новый абразивный материал должен быть надлежащим образом отцентрирован и закреплён на диске-подшве.
- В процессе работы необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
- В процессе работы необходимо держать руки на достаточном удалении от вращающегося диска.
- Не следует допускать свободного вращения диска инструмента, не обеспечив предварительно защиту присутствующих лиц и окружающих предметов от возможного разлета абразивного материала и диска-подшвы.

Дополнительные правила техники безопасности

- Перед началом использования инструмента необходимо тщательно изучить данное руководство. Все лица, работающие с инструментом, должны пройти полный курс обучения правильному и безопасному обращению с ним.
- Любые работы, связанные с техническим обслуживанием инструмента, должны выполняться квалифицированным персоналом. При возникновении необходимости в техническом обслуживании инструмента следует обратиться в уполномоченный сервисный центр компании Mirka.
- В случае обнаружения признаков неисправности инструмента необходимо немедленно остановить работу и отправить инструмент в ремонтную мастерскую.

Дополнительные правила техники безопасности для аккумулятора и зарядного устройства

- Категорически запрещается вскрывать корпус аккумулятора. В случае нарушения целостности пластмассового корпуса следует немедленно прекратить эксплуатацию аккумулятора. Запрещается заряжать аккумулятор с поврежденным корпусом.

Технические характеристики

Шлифовальная машина	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Напряжение питания, В пост.	10,8	10,8
Скорость вращения, об./мин	4 000 – 8 000	4 000 – 8 000
Орбита, мм (дюймы)	5,0 (3/16)	3,0 (1/8)
Диаметр диска-подшвы, мм (дюймы)	32 (1¼)	32 (1¼)
Масса с аккумулятором, кг (фунты)	0,56 (1,24)	0,57 (1,26)

Зарядное устройство	Mirka BCA 108
Питание	100–240 В перем., 50–60 Гц
Продолжительность зарядки, мин	< 40 (ток 2,0 А)
Температура хранения, °C (°F)	–20 ... 80 (–4 ... 176)
Температура эксплуатации, °C (°F)	4 ... 40 (32 ... 104)
Размеры, мм	191 x 102 x 86
Масса, кг (фунты)	0,66 (1,46)
Класс защиты	II / 

Аккумулятор	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Тип	Литий-ионный 3iXR19/65	Литий-ионный 3iNR19/65	Литий-ионный 3iNR19/65-2
Напряжение, В пост.	10,8	10,8	10,8
Емкость, Вт·ч	21,6 (ток 2,0 А)	27,0 (ток 2,5 А)	54,0 (ток 5,0 А)
Масса, кг (фунты)	0,18 (0,40)	0,18 (0,4)	0,38 (0,83)
Система управления	Нет	Есть	Есть

Уровни шума и вибрации

Испытания проводились в соответствии с требованиями стандарта EN 62841.

Шлифовальная машина	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Звуковое давление L_{pAV} дБ (A)	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Звуковая мощность L_{wAV} дБ (A)	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Погрешность измерения звуковых величин K, дБ	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Виброускорение a_{hv} м/с²*	1,9 м/с ²	2,54 м/с ²
Погрешность измерения виброускорения K, м/с²*	1,5 м/с ²	1,5 м/с ²

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Перечень предлагаемых моделей может меняться в зависимости от региона.

- * С целью воспроизводства штатных условий эксплуатации шлифовальной машины в стандартную методику испытания были внесены следующие изменения: размер зерна абразива — 5 мкм; приложенное усилие — 10 Н.

Указанные в таблице значения получены в ходе лабораторных испытаний, проведенных в соответствии с требованиями указанных стандартов, и являются недостаточными для оценки рисков. Результаты измерений на рабочих местах могут превышать данные значения. Фактические уровни воздействия и фактическая опасность для здоровья оператора являются уникальными для каждой конкретной ситуации и зависят от окружающих условий, методов работы, используемых материалов, особенностей рабочего места, а также от продолжительности работы и физического состояния оператора. Компания Mirka Ltd не несет ответственность за использование заявленных значений вместо фактически имеющихся при оценке возможных рисков для здоровья оператора.

Дополнительные сведения о производственной гигиене и технике безопасности могут быть получены на следующих веб-сайтах: <https://osha.europa.eu/en> (Европа), <http://www.osha.gov> (США).

Назначение и основные сведения

Настоящая шлифовальная машина предназначена для шлифования материалов всех типов, в т.ч. лакокрасочных покрытий, металлов, древесины, камня, пластмасс и т.д., с использованием специально предназначенных для этого абразивных материалов. Запрещается использовать шлифовальную машину в любых иных целях без согласования с производителем или официальным дилером. Запрещается использовать с данной машиной диски-подшвы, рассчитанные на скорость вращения без нагрузки менее 8 000 об./мин. Все виды технического обслуживания и ремонта в пределах корпуса электродвигателя должны выполняться уполномоченным сервисным центром.

Аккумулятор и зарядное устройство

- Аккумулятор поставляется частично заряженным. Перед началом использования аккумулятора необходимо ознакомиться с соответствующими правилами техники безопасности. Затем следует зарядить аккумулятор согласно приведенным здесь указаниям.
- Для обеспечения максимальной емкости аккумулятора он должен заряжаться при температуре 18–24 °C (64–75 °F). Запрещается заряжать аккумулятор при температуре ниже 4 °C (32 °F) и выше 40 °C (104 °F) – это может стать причиной выхода его из строя.
- Для обеспечения максимального срока службы аккумулятора необходимо выполнять следующие рекомендации:
 - Хранить и заряжать аккумулятор в прохладном месте. При температурах выше и ниже обычной комнатной срок службы аккумулятора сокращается.
 - Не оставлять аккумулятор в разряженном состоянии. После разрядки аккумулятор следует немедленно зарядить.
- В процессе хранения аккумулятор постепенно разряжается. Скорость разрядки увеличивается с ростом температуры.

Если шлифовальная машина не используется в течение продолжительного времени, необходимо раз в месяц заряжать аккумулятор. Это позволит продлить срок его службы.

Зарядка аккумулятора

- Подсоединить кабель питания к зарядному устройству. Вставить вилку кабеля в электрическую розетку до установки аккумулятора в зарядное устройство. При этом все три светодиодных индикатора зарядного устройства включатся на две секунды, после чего погаснут.
- Установить аккумулятор в зарядное устройство. По прошествии 30 секунд начнут мигать светодиодные индикаторы.
- Текущее состояние аккумулятора будет обозначаться светодиодными индикаторами:
 - В процессе зарядки три светодиодных индикатора будут последовательно мигать.
 - После окончания зарядки три светодиодных индикатора будут включены постоянно.
- Продолжительность зарядки аккумулятора Mirka 10,8 В, 2,0 А, составляет приблизительно 40 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное зарядное устройство предназначено исключительно для зарядки аккумуляторов Mirka с напряжением 10,8 В.

ПРИМЕЧАНИЕ. Продолжительность зарядки аккумулятора зависит от его состояния, а также температуры окружающей среды.

Светодиодная индикация зарядного устройства с напряжением 10,8 В

Светодиодный индикатор						
3						
2						
1						
Состояние	 Предварительная зарядка (капельная подзарядка)	 Зарядка	 Зарядка	 Зарядка завершена	 Перегрев	 Аккумулятор неисправен

Постоянное свечение Мигание

Индикация неисправностей зарядного устройства и аккумулятора

Ниже описаны неисправности зарядного устройства и аккумулятора с соответствующими им сигналами индикаторов.

- Перегрев аккумулятора. Три светодиодных индикатора мигают. Извлек аккумулятор из зарядного устройства, дать ему остыть в течение 15–30 мин, затем вновь установить его в зарядное устройство.
- Прочие неисправности аккумулятора и зарядного устройства. Два светодиодных индикатора мигают. Извлек аккумулятор из зарядного устройства и дать ему остыть. Затем вновь установить аккумулятор в зарядное устройство. Если два светодиодных индикатора продолжают мигать, аккумулятор или зарядное устройство могут нуждаться в ремонте.

Начало работы

- При распаковке изделия удостовериться в отсутствии повреждений, в т.ч. могущих возникнуть при транспортировке, а также проверить полноту комплекта поставки. Категорически запрещается работать с неисправным инструментом.
- Перед началом работы убедиться, что диск-подшова установлен надлежащим образом.
- Вставить полностью заряженный аккумулятор в шлифовальную машину до щелчка, обозначающего его фиксацию.

Эксплуатация

- Данный инструмент является ручным. Инструмент может использоваться в любом положении.
- Выбрать подходящий абразивный материал и закрепить его на диске-подшве. Удостовериться, что абразив надлежащим образом отцентрирован относительно диска-подшвы.
- Теперь можно включить электропитание шлифовальной машины и начать работу путем нажатия на рычаг пуска.
- Шлифовальная машина будет работать до тех пор, пока сохраняется нажим на рычаг пуска. После того как рычаг пуска будет отпущен, шлифовальная машина остановится. Через некоторое время после этого произойдет автоматическое отключение электропитания инструмента.
- При включенном электропитании инструмента правый светодиодный индикатор светится зеленым светом.
- При включенном электропитании инструмента левый светодиодный индикатор сигнализирует состояние аккумулятора:
 - **Зеленый:** аккумулятора заряжен.
 - **Зеленый и красный попеременно:** аккумулятор скоро разрядится.
 - **Красный:** аккумулятор разряжен. Эксплуатация шлифовальной машины невозможна.
- Максимальное значение скорости вращения головки может быть установлено при включенном электропитании инструмента с помощью кнопок grt+ и grt– (см. рис. 1). Допустимые значения: 4 000, 5 000, 6 000, 6 500, 7 000, 7 500 и 8 000 об./мин.
- Кнопки grt+ и grt– могут быть заблокированы во избежание случайного изменения установленного значения скорости вращения. Для этого следует дождаться отключения электропитания инструмента. Затем необходимо одновременно нажать кнопки grt+ и grt– и, удерживая их, нажать на рычаг пуска. Для разблокировки кнопок следует вновь повторить указанные действия. После блокировки кнопок grt+ и grt– в случае нажатия на одну из них правый светодиодный индикатор дважды мигнет красным светом. При этом установленная ранее скорость вращения не изменится.
- Перед началом шлифования необходимо поместить инструмент на обрабатываемую поверхность и лишь затем включить его. По завершении шлифования следует вначале убрать инструмент с обрабатываемой поверхности и лишь затем отключить его. Это позволит избежать образования борозд на обрабатываемой поверхности вследствие чрезмерно высокой скорости вращения абразивного материала.
- После окончания работы с инструментом следует извлечь из него аккумулятор. Для этого необходимо одновременно нажать на кнопки, расположенные на противоположных сторонах корпуса инструмента. Извлеченный аккумулятор следует зарядить.

Функция Bluetooth

В конструкции устройства предусмотрена возможность использования технологии обмена данными Bluetooth с низким энергопотреблением. Благодаря этому шлифовальная машина может устанавливать связь с приложением App, что позволяет расширить перечень ее функций. Более подробные сведения о функциях приложения App и его наличии в какой-либо стране представлены на сайте www.mirka.com.

Для включения функции Bluetooth в шлифовальных машинах Mirka® AROS-B и Mirka® AOS-B необходимо выполнить указанные ниже действия:

1. Установить аккумулятор в шлифовальную машину.
2. Нажав и удерживая кнопку «+» шлифовальной машины, включить ее электропитание, для чего нажать на рычаг пуска.
3. В результате средний светодиодный индикатор будет мигать зеленым цветом, указывая, что функция Bluetooth включена и готова к установке соединения.
4. После установки соединения между шлифовальной машиной и другим устройством с функцией Bluetooth средний светодиодный индикатор будет непрерывно светиться зеленым цветом.
5. Для выключения функции Bluetooth отключить электропитание шлифовальной машины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если приложение App не установлено или отсутствует в данной стране, включение Bluetooth будет невозможно.

Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. Любое их использование компанией Mirka Ltd осуществляется по лицензии. Прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Соответствие регламенту радиосвязи в Северной Америке проверялось согласно требованиям нормативов FCC Part 15 subpart B and C, RSS-GEN, RSS-247, FCC §15.247.

Техническое обслуживание



Перед началом технического обслуживания устройства необходимо отсоединить кабель питания устройства.
Запрещается использовать неоригинальные запчасти.

Замена диска-подошвы

1. Удерживать шпиндель пальцами.
2. Снять диск-подошву, для чего повернуть его против часовой стрелки.
3. Установить новый диск-подошву и затянуть его.

Чистка

Удалить накопившуюся пыль щеткой с мягким ворсом. Перед началом работ надеть защитные очки. При необходимости протереть корпус устройства мягкой влажной тряпкой. Допускается использование мягких моющих средств.



ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать спирт, бензин и другие растворители. Категорически запрещается использовать для чистки пластмассовых деталей едкие вещества.

Чистка зарядного устройства

Для удаления загрязнений и смазки с внешних поверхностей зарядного устройства использовать тряпку или щетку с мягким неметаллическим ворсом. Запрещается использовать воду и любые моющие растворы.



Прочее техническое обслуживание

Техническое обслуживание должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию. Для обеспечения оптимального функционирования устройства и максимального уровня безопасности при работе с ним его техническое обслуживание должно выполняться в уполномоченном сервисном центре компании Mirka. Несоблюдение данного требования приведет к аннулированию гарантии производителя. Адрес ближайшего уполномоченного сервисного центра компании Mirka можно узнать в отделе послепродажного обслуживания компании или у ее дилера.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
При нажатии на рычаг пуска не светится правый светодиодный индикатор шлифовальной машины	Аккумулятор установлен неправильно. Аккумулятор полностью разряжен	Установить аккумулятор надлежащим образом. Зарядить аккумулятор
Правый светодиодный индикатор шлифовальной машины светится красным светом. Скорость вращения головки в процессе работы упала до 4 000 об./мин или головка полностью остановилась	Перегрев шлифовальной машины. Инструмент работал в условиях значительных нагрузок в течение чрезмерно продолжительного времени	Снизить нагрузку на некоторое время. В результате скорость вращения возрастет до нормального значения
Правый светодиодный индикатор шлифовальной машины светится красным светом. Скорость вращения головки несколько снизилась	Перегрузка в течение короткого времени	Использовать устройство с меньшей нагрузкой или остановить работу на некоторое время. В результате цвет светодиодного индикатора изменится на зеленый
Правый светодиодный индикатор светится красным светом, головка шлифовальной машины не вращается	Аккумулятор разряжен	Зарядить аккумулятор

Утилизация



ОПАСНО! Указания по утилизации вышедшего из строя оборудования. Утилизируемый механический инструмент необходимо сделать непригодным к эксплуатации, для чего следует отрезать кабель электропитания. Только для стран ЕС. Запрещается утилизировать электрические инструменты вместе с бытовыми отходами. Согласно директивам 2011/65/EU, 2015/863/EU и 2012/19/EU об утилизации электрического и электронного оборудования, а также соответствующим им законам стран ЕС, электрические инструменты с выработанным ресурсом должны собираться отдельно и отправляться в центр переработки отходов, соответствующий требованиям природоохранных нормативов.

Izjava o skladnosti

Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finska S polno odgovornostjo izjavljamo, da je električna brusilnika z izsredinskim kroženjem Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") z 8000 št. vrt./min (glejte „Tehnični podatki“ za določen model), na katera se nanaša ta izjava o skladnosti, v skladu z naslednjimi standardi ali drugimi normativnimi dokumenti: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 v skladu s predpisi 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Varnostne specifikacije polnilnika v skladu s standardi EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Polnilnik EMC v skladu s standardi EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2010, EN 61000-3-3:2013.		
Jeppo 13. 8. 2020 Kraj in datum izdaje	 Podjetje	 Stefan Sjöberg, izvršni direktor
Navodila za uporabo vključujejo: Pogled v razstavljenem stanju, Seznam delov, Izjava o skladnosti, Obvezna osebna varnostna oprema, Opozorilo, Pozor, Dodatna varnostna opozorila, Tabela tehničnih podatkov, Podatki o hrup in tresljajih, Pravilna uporaba orodja, Baterija in polnilnik, Kako začeti z uporabo, Navodila za uporabo, Vzdrževanje, Dodatni servis, Navodila za odpravljanje težav, Podatki o odlaganju.	Proizvajalec/dobavitelj Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finska Tel.: +358 20 760 2111 Faks: +358 20 760 2290 www.mirka.com	

Prevod originalnih navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb teh navodil brez predhodnega obvestila.

Pomembno

Pred namestitvijo, uporabo ali vzdrževanjem tega orodja natančno preberite ta varnostna navodila in navodila za uporabo. Shranite ta navodila na varnem in dostopnem mestu.

Obvezna osebna varnostna oprema



Preberite navodila
za uporabo



Uporabljajte
zaščitna očala



Uporabljajte
zaščito za ušesa







Uporabljajte
zaščitne rokavice



Uporabljajte
zaščito za obraz

Simboli

	V skladu z ustreznimi standardi EU		V skladu z zahtevami RoHS za Kitajsko		V skladu z zahtevami RCM Avstralije in Nove Zelandije
---	---------------------------------------	---	--	---	--

	Opozorilo: Potencialno nevarne razmere, ki lahko povzročijo smrt ali resne poškodbe in/ali materialno škodo. Pozor: Potencialno nevarne razmere, ki lahko povzročijo manjše poškodbe in/ali materialno škodo.
---	--

Preberite in upoštevajte

- Okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu, del 1910, OSHA 2206, na voljo pri: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Državni in lokalni predpisi



SKLADNO S STANDARDOM UL
62841-1, 62841-2-4
CERTIFICIRANO S STANDARDI CSA
C22.2 št. 62841-1, C22.2 št. 62841-2-4



OPOZORILO

- Med uporabo orodja vedno nosite obvezno osebno varnostno opremo v skladu z navodili proizvajalca in lokalnimi/nacionalnimi standardi.
- Preberite varnostni list (Materials Safety Data Sheet – MSDS) za delovno površino.
- Če občutite fizično nelagodje v rokah/zapestju, prenehajte z delom in poiščite zdravniško pomoč. Do poškodb rok, zapestja in ramen lahko pride zaradi ponavljajočega dela, gibov in prekomerne izpostavljenosti tresljamem.

Varnostna pravila za baterijo in polnilnik

OPOZORILO!

- Pomembna varnostna navodila in navodila za uporabo baterije in polnilnika. Pred uporabo polnilnika, preberite vsak navodila in opozorila na polnilniku, bateriji in orodju.
- Če je ohišje baterije razpokano ali poškodovano, ga ne vstavite v polnilnik. Obstaja nevarnost električnega šoka ali udara, ki lahko povzroči smrt.
- V polnilnik ne sme vdreti nobena tekočina. Lahko pride do elektrošoka.
- Ta polnilnik je namenjen samo za polnjenje akumulatorskih baterij.
- Ne postavljajte predmetov na vrh polnilnika, v bližino toplotnega vira ali postavljajte polnilnika na mehko površino, ki lahko prekomerno segreje njegovo notranjost.
- Prepričajte se, da ni mogoče stopiti, se spotakniti ob kabel ali ga kakor koli poškodovati.
- Polnilnika ne uporabljajte, če je bil izpostavljen močnemu udarcu, je padel na tlak ali bil kako drugače poškodovan.
- Orodja ali baterije NE shranjujte ali uporabljajte na krajih, kjer temperatura dosega ali presega 50 °C (122 °F).
- Polnilnik je namenjen za uporabo na običajni električni moči za gospodinjstva (100–240 VAC). Ne uporabljajte ga pri kateri koli drugi napetosti.



POZOR

- Vedno preverite, da je kos, ki ga želite zbrusiti, trdno pritrjen.
- Prepričajte se, da je brusilno sredstvo popolnoma usrediščeno in čvrsto pritrjeno na hrbtni strani podložne blazinice.
- Vedno pazite na varnost pri delu.
- Med uporabo se z rokami ne dotikajte vrteče se blazinice.
- Brez ustreznih zaščitnih ukrepov za zaščito vseh oseb ali predmetov ne dovolite, da orodje deluje s številom vrtljajev prostega teka, če se brusilno sredstvo ali podložna blazinica slučajno odklopi.



Dodatna varnostna opozorila

- Pred uporabo tega orodja preberite vsa navodila. Vsi upravljalci morajo biti popolnoma usposobljeni za pravilno in varno uporabo tega orodja.
- Vsa vzdrževalna dela mora opraviti usposobljeno osebje. Za servisiranje se obrnite na pooblaščen servisni center podjetja Mirka.
- Če se zdi, da naprava ne deluje pravilno, nemudoma prenehajte z uporabo in se dogovorite za servis in popravilo.

Dodatne informacije glede baterije in polnilnika

- Baterije nikoli ne poskušajte odpreti. Če se plastično ohišje baterije zlomi ali počí, nemudoma prenehajte z uporabo in je ne polnite.

Tehnični podatki

Brusilnik	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Napetost	10,8 VDC	10,8 VDC
Hitrost	4000–8000 št. vrt./min	4000–8000 št. vrt./min
Nihajni krog	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Velikost podložne blazinice	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Teža (vključno z baterijo)*	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Polnilnik baterije	Mirka BCA 108
Vhod	100–240 VAC, 50/60 Hz
Čas polnjenja	< 40 min (2,0 Ah)
Temperaturni razpon za shranjevanje	od –20°C do 80°C (od –4°F do 176°F)
Temperatura polnjenja	od 4°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Mere	191 x 102 x 86 mm
Teža	0,66 kg (1,46 lbs)
Stopnja zaščite	II / 

Baterija	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tip	Akumulatorska Li-ion 31XR19/65	Akumulatorska Li-ion 31NR19/65	Akumulatorska Li-ion 31NR19/65-2
Napetost baterije	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Zmogljivost	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Teža	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Pametna baterija	Ne	Da	Da

Podatki o hrupu in tresljajih

Izmerjene vrednosti so določene v skladu s standardom EN 62841.

Brusilnik	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Raven zvočnega tlaka (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Raven zvočne moči (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Merilna negotovost zvoka K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vrednost emisije tresljajev a_n *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Negotovost emisij tresljajev K*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Pridružujemo si pravico do spremembe specifikacij brez predhodnega obvestila. Ponudba modela se lahko razlikuje glede na trg.

* Da bi odražali običajne delovne pogoje brusilnika, so se obratovalni pogoji razlikovali od običajnih načinov: Velikost zrna brusilnega sredstva je bila 5 µm. Podajalna sila je bila 10 N.

V tabeli navedene vrednosti so določene v laboratorijskih preizkusih v skladu z navedenimi pravilnik in standardi ter ne zadostujejo za oceno tveganja. Izmerjene vrednosti na določenem delovnem mestu so lahko višje od navedenih vrednosti. Vrednosti dejanske izpostavljenosti in stopnja tveganja ali škode za posameznika se razlikujejo za vsako posamezno situacijo in so odvisni od okolice, načina upravljanja strojev, obdelave določenega materiala, zasnove delovne postaje ter čas izpostavljenosti in fizično pripravljenost uporabnika. Podjetje Mirka Ltd ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice uporabe navedenih vrednosti namesto vrednosti dejanske izpostavljenosti za nobeno individualno oceno tveganja.

Dodatne informacije o varnosti in zdravju pri delu lahko dobite na naslednjih spletnih mestih:
<https://osha.europa.eu/en> (Evropa) ali <http://www.osha.gov> (ZDA)

Pravilna uporaba orodja

Ta brusilnik je zasnovan za brušenje vseh vrst materialov, tj. barv, kovin, lesa, kamna, plastike itd., s posebnimi brusilnimi sredstvi za ta namen. Brez posvetovanja s proizvajalcem ali pooblaščenim dobaviteljem brusilnika ne uporabljajte za druge namene, ki niso določeni. Ne uporabljajte podložnih blazinic z delovno hitrostjo nižja od 8000 št. vrt./min prostega teka. Popravila ali vzdrževalna dela, pri katerih je treba odpreti ohišje motorja, lahko izvaja samo pooblaščen servisni center.

Baterija in polnilnik

- Baterija v embalaži ni povsem napolnjena. Najprej preberite varnostna navodila in nato napolnite baterijo glede na navodila.
- Za optimalno zmogljivost polnjenja baterijo napolnite pri sobni temperaturi 18–24 °C (64–75 °F). Ne polnite baterije pri temperaturi zraka nižji od 4 °C (32 °F) ali višji od 40 °C (104 °F), da ne pride do poškodb.
- Za daljšo življenjsko dobo baterije, priporočamo:
 - Baterijo shranjujte in polnite v hladnem prostoru. Temperature višje ali nižje od običajne sobne temperature skrajšajo življenjsko dobo baterije.
 - Baterije nikoli ne shranjujte v izpraznjenem stanju. Napolnite jo takoj, ko se izprazni.
- Vse baterije postopoma izgubijo svojo zmogljivost polnjenja. Višja je temperatura, hitreje izgubi svojo zmogljivost polnjenja.

Če shranjujete orodje, ki dalj časa ni v uporabi, ga morate ponovno polniti vsak mesec. S tem boste podaljšali življenjsko dobo baterije.

Postopek polnjenja

- Priključite napajalni kabel na polnilnik, nato pa ga vtaknite v vtičnico, preden vstavite baterijo. Dve sekundi bodo svetile vse tri lučke za polnjenje in se nato ugasnile.
- Baterijo vstavite v polnilnik. Lučke začnejo utripati v 30 sekundah.
- Med polnjenjem lučke za polnjenje prikazujejo naslednja stanja:
 - Med postopkom polnjenja zaporedno utripajo tri lučke za polnjenje.
 - Ko je baterija napolnjena, tri lučke neprekinjeno svetijo.
- Polnjenje traja približno 40 minut za baterijo Mirka 10,8 V 2,0 Ah.

OPOMBA: Ta polnilnik lahko polni samo baterije Mirka 10,8 V.

OPOMBA: Čas polnjenja je lahko daljši glede na temperaturo okolice in stanje baterije.

Oznaka LED-lučka polnilnika z 10,8 V

LED-lučka						
3						
2						
1						
Stanje						
	Predhodno polnjenje (vzdrževalno polnjenje)	Polnjenje ...	Polnjenje ...	Polnjenje zaključeno	Prekomerna temperatura	Napaka baterije

Neprekinjeno sveti

Utripa

Diagnostika polnilnika

Polnilnik javi, če:

- je prišlo do pregretja baterije. Vse tri lučke za polnjenje utripajo. Odstranite baterijo in jo pustite 15–30 minut, da se ohladi ter jo ponovno vstavite.
- je prišlo do napake v bateriji ali polnilniku. Dve lučki za polnjenje utripata. Odstranite baterijo in jo pustite, da se ohladi. Ponovno vstavite baterijo v polnilnik. Če dve lučki za polnjenje še vedno utripata, je baterijo ali polnilnik morda treba peljati na servis.

Kako začeti z uporabo

- Pri razpakiranju orodja preverite, da je nedotaknjeno, popolno in ni bilo poškodovano med transportom. Nikoli ne uporabite poškodovane naprave.
- Pred uporabo se prepričajte, da je podložna blazinica pravilno nameščena.
- Popolnoma napolnjeno baterijo namestite v brusilnik, da se slišno zaskoči v položaj.

Navodila za uporabo

- Orodje deluje kot ročno orodje. Orodje lahko uporabljate v katerem koli položaju.
- Izberite ustrezno brusilno sredstvo in ga pritrdite na podložno blazinico. Prepričajte se, da je brusilno sredstvo usrediščeno na podložni blazinici.
- Brusilnik lahko sedaj aktivirate/vklopite in zaženete s pritiskom na sprožilnik.
- Brusilnik deluje v aktivnem načinu, dokler je sprožilnik pritisnjen. Ko spustite sprožilnik, se bo ta zaustavil, a za kratek čas ostane v aktivnem načinu, preden se samodejno izklopi.
- Ko je brusilnik v aktivnem načinu, desna LED-lučka sveti zeleno.
- V aktivnem načinu leva LED-lučka prikazuje stanje baterije:
 - **zeleno:** Stanje napolnjenosti baterije je v redu.
 - **utripajoča zelena/rdeča:** Stanje napolnjenosti baterije je slabo.
 - **rdeča:** Napetost baterije je prenizka. Brusilnik ne more delovati.
- V aktivnem načinu lahko največje št. vrt./min nastavite s pritiskom na tipki za povečanje št. vrt./min (+) ali znižanje št. vrt./min (–), slika 1. Št. vrt./min lahko nastavite v korakih po 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500 in 8000 št. vrt./min.
- Št. vrt./min je mogoče zakleniti, da ne pride do nenamerne spremembe hitrosti. Počakajte, da brusilnik ni v aktivnem načinu. Hkrati pritisnite in pridržite oba gumba za povečanje (+) in znižanje (–) št. vrt./min, nato pa povlecite sprožilec. Za odklep orodja ponovite isti postopek. Če gumb za povečanje (+) ali znižanje (–) št. vrt./min pritisnete v načinu z zaklepom hitrosti, desna LED-lučka dvakrat rdeče utripne, hitrost pa se ne spremeni.
- Pri brušenju orodje vedno postavite na delovno površino pred vklopom orodja. Pred zaustavitvijo orodja ga vedno umaknite z delovne površine. Tako ne bo prišlo do izdolbenja delovne površine zaradi prekomerne hitrosti brusilnega sredstva.
- Ko prenehate z brušenjem, odstranite baterijo iz brusilnika tako, da hkrati pritisnete gumb na obeh straneh in odstranite baterijo iz orodja. Napolnite baterijo.

Bluetooth

To orodje je opremljeno z varčno tehnologijo Bluetooth in jo lahko povežete z aplikacijo, ki omogoča dostop do dodatnih funkcij orodja. Več informacij o funkcijah aplikacije in njeni razpoložljivosti v vaši državi najdete na www.mirka.com.

Vmesnik Bluetooth na napravi Mirka® AROS-B in Mirka® AOS-B omogočite po naslednjem postopku:

1. Priključite baterijo na orodje.
2. Pridržite gumb za povečanje števila vrtljajev, medtem pa vklopite orodje s pritiskom na sprožilnik.
3. Srednji indikator LED utripa zeleno in označuje, da je vmesnik Bluetooth omogočen ter pripravljen za povezave.
4. Srednji indikator LED sveti zeleno, če je orodje povezano z drugo napravo Bluetooth.
5. Vmesnik Bluetooth je onemogočen, če je orodje onemogočeno/izklopljeno.

OPOMBA! Če aplikacija ni nameščena ali ni na voljo v vaši državi, tehnologije Bluetooth ni mogoče vklopiti.

Beseda in logotipi blagovne znamke Bluetooth® so registrirane blagovne znamke in so v lastni družbe Bluetooth SIG, Inc., vsaka uporaba teh znakov s strani družbe Mirka Ltd pa je urejena z licencami. Druge blagovne znamke in trgovska imena so v lasti njihovih lastnikov. Skladnost s pravilnikom o radijskih komunikacijah v Severni Ameriki je bila preverjena v skladu s poddelom B in C 15. dela pravilnika FCC, RSS-GEN, RSS-247 in FCC §15.247.

Vzdrževanje



Pred vzdrževalnimi deli vedno izključite napajanje.
Uporabljajte samo originalne Mirkine nadomestne dele.

Zamenjava podložne blazinice

1. Držite vreteno s prsti.
2. Podložno blazinico obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in jo odstranite.
3. Namestite inategnite novo podložno blazinico.

Čiščenje

Z mehko ščetko odstranite nabran prah. Za zaščito oči med čiščenjem nosite zaščitna očala. Če je ohišje orodja treba očistiti, ga obrišite z mehko vlažno krpo. Uporabite lahko blagi detergent.



OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte alkohola, bencina ali drugega čistilnega sredstva. Za čiščenje plastičnih delov nikoli ne uporabljajte jeklih sredstev.

Navodila za čiščenje polnilnika

Umazanijo in mast lahko z zunanosti polnilnika odstranite s krpo ali mehko nekovinsko ščetko. Ne uporabljajte vode ali drugih čistilnih raztopin.



Dodatni servis

Servisiranje mora vedno izvesti usposobljeno osebo. Če želite ohraniti veljavnost garancije za orodje in zagotoviti njegovo optimalno varnost in delovanje, mora servis izvesti Mirkin pooblaščen servisni center. Za lokalni Mirkin pooblaščen servisni center se obrnite na Mirkino službo za pomoč strankami ali Mirkinega pooblaščenega prodajalca.

Navodila za odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Desna LED-lučka ne sveti, ko je sprožilnik pritisnjen.	Baterija ni pravilno priključena na brusilnik. Baterija je povsem prazna.	Pravilno vstavite baterijo. Napolnite baterijo.
Desna LED-lučka brusilnika sveti rdeče in brusilnik se med brušenjem upočasni na 4000 št. vrt./min ali se zaustavi.	Temperatura v brusilniku je previsoka. Predolga prekomerna obremenitev.	Za nekaj časa zmanjšajte obremenitev na brusilnik in brusilnik bo znova pospešil delovanje.
Desna LED-lučka brusilnika sveti rdeče in št. vrt./min je nekoliko zmanjšano.	Prezahtevna kratkotrajna obremenitev.	Uporabite lažjo obremenitev ali počakajte nekaj časa in indikator LED bo samodejno pričel svetiti zeleno.
Leva LED-lučka sveti rdeče in brusilnik ne deluje.	Napetost baterije je prenizka.	Napolnite baterijo.

Podatki o odlaganju



NEVARNOST: Navodila za odlaganje starih naprav. Pri odvečnih električnih orodjih odstranite napajalni kabel, da bodo uporabna. Samo za države EU. Električnih orodij ne smete zavreči med gospodinjne odpadke. V skladu z evropskimi direktivami 2011/65/EU, 2015/863/EU in 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in njihovim izvajanjem v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, je treba električna orodja z doseženo življenjsko dobo zbirati ločeno in jih odstraniti v okolju prijazen obrat za ponovno uporabo.



Izjava o usaglašenosti

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finska prema sopstvenoj odgovornosti izjavljujemo da su proizvodi Mirka® AROS-B i AOS-B 32 mm (1 ¼") električne orbitalne brusilice dvostrukog dejstva brzine 8000 o/min (pogledajte tabelu „Tehnički podaci“ za odgovarajući model) na koje se ova izjava odnosi usklađeni sa sledećim standardima ili drugim normativnim dokumentima: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 u skladu s propisima 2006/42/EZ, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Specifikacije bezbednosti punjača u skladu sa standardima EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Specifikacije elektromagnetne kompatibilnosti punjača u skladu sa standardima EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13.8. 2020. Mesto i datum izdavanja</p>	<p>MIRKA Kompanija</p>	<p> Stefan Sjöberg, generalni direktor</p>
<p>Uputstva za rad obuhvataju sledeće: Crtež rasklopljenog uređaja, lista delova, izjava o usaglašenosti, neophodna lična zaštitna oprema, upozorenje, oprez, dodatna bezbednosna upozorenja, tabela sa tehničkim podacima, informacije o buci i vibracijama, pravilna upotreba alatke, baterija i punjač, kako početi, uputstva za rad, održavanje, dodatno servisiranje, vodič za otklanjanje problema, informacije o odlaganju.</p>	<p>Proizvođač / dobavljač Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finska Tel. +358 20 760 2111 Faks +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Prevod originalnih uputstava. Zadržavam pravo na izmene ovog uputstva bez prethodnog obaveštenja.

Važno

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva i uputstva za rad pre postavljanja, rada ili održavanja ove alatke. Čuvajte ova uputstva na bezbednom i lako dostupnom mestu.

Neophodna lična zaštitna oprema



Pročitajte uputstvo
za rukovaoca



Nosite zaštitne
naočare



Nosite zaštitu
za uši








Nosite zaštitne
rukavice



Nosite masku
za lice

Simboli

	<p>U skladu sa relevantnim bezbednosnim zahtevima Evropske Unije</p>		<p>U skladu sa zahtevom kineske direktive RoHS</p>		<p>U skladu sa zahtevom RCM u Australiji i Novom Zelandu</p>
---	--	---	--	---	--

	<p>Upozorenje: Potencijalno opasna situacija koja može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljne povrede i/ili oštećenja imovine.</p>
	<p>Oprez: Potencijalno opasna situacija koja može da dovede do manje ili srednje ozbiljne povrede i/ili oštećenja imovine.</p>

Pročitajte i primenite

- Opšti industrijski propisi za bezbednost i zdravlje, deo 1910, OSHA 2206, izdavač: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Državni i lokalni propisi



USAGLAŠENO SA STANDARDOM UL
62841-1, 62841-2-4
USAGLAŠENO SA STANDARDOM CSA
C22.2 br. 62841-1, C22.2 br. 62841-2-4



UPOZORENJE

- Tokom upotrebe ove alatke uvek nosite propisanu ličnu zaštitnu opremu u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim/nacionalnim standardima.
- Pročitajte bezbednosni list materijala (MSDS) u vezi sa radnom površinom.
- Ako dođe do bilo kakve fizičke nelagodnosti u ruci/zglobu, prestanite sa radom i potražite pomoć lekara. Radnje koje se ponavljaju, pokreti i prekomerno izlaganje vibracijama mogu da dovedu do povrede šake, zgloba ili ruke.

Bezbednosna pravila o bateriji i punjaču

UPOZORENJE!

- Važna bezbednosna uputstva i uputstva za rad u vezi sa baterijom i punjačem. Pre upotrebe punjača pročitajte sva uputstva i upozorenja o punjaču, bateriji i alatki.
- Ako je kućište baterije naprslo ili oštećeno, nemojte je stavljati na punjač. Postoji opasnost od strujnog udara koji može imati i smrtonosni ishod.
- Vodite računa da tečnost ne prođe unutar punjača. Može doći do strujnog udara.
- Ovaj punjač je namenjen za punjenje punjivih baterija i ne može se koristiti u druge svrhe.
- Nemojte stavljati nikakve predmete preko punjača, u blizini izvora toplote, niti stavljati punjač na meke površine koje mogu dovesti do njegovog unutrašnjeg pregrevanja.
- Vodite računa da kabl bude postavljen tako da ga ne možete nagaziti, saplesti se o njega niti ga na bilo koji drugi način oštetiti ili izložiti opterećenju.
- Ne koristite punjač ako je bio izložen jakom udarcu, ako je ispušten ili na bilo koji drugi način oštećen.
- NEMOJTE skladištiti niti koristiti alatku i bateriju na mestima gde temperatura može da dostigne ili premaši 50 °C (122 °F).
- Punjač je namenjen za rad na naponsku mrežu u domaćinstvima (100–240 V AC). Ne pokušavajte da ga koristite na neki drugi napon.



OPREZ

- Uvek proverite da li je predmet obrade koji ćete brusiti čvrsto fiksiran na mestu.
- Proverite da li je brusni papir savršeno centriran i pričvršćen za potpurnu podlogu.
- Uvek vodite računa o bezbednosti na radnom mestu.
- Ruke držite dalje od rotirajuće podloge tokom upotrebe.
- Ne dozvolite da alatka radi u punoj brzini bez opterećenja ako niste preduzeli mere predostrožnosti kako biste zaštitili sve osobe ili predmete od ispadanja brusnog papira ili potporne podloge.



Dodatna bezbednosna upozorenja


- Pročitajte sva uputstva pre korišćenja ove alatke. Svi rukovaoci moraju da prođu kompletnu obuku u vezi sa pravilnom, bezbednom upotrebom za ovu alatku.
- Sve održavanje mora da obavlja obučeno osoblje. Ako je potrebno servisiranje, obratite se ovlašćenom servisnom centru kompanije Mirka.
- Ako alatka počne neispravno da radi, odmah prestanite da je koristite i organizujte servisiranje i popravku.

Dodatne informacije o bateriji i punjaču

- Nikada ne pokušavajte da otvorite bateriju koji god razlog da je u pitanju. Ako se plastično kućište baterije polomi ili naprsne, odmah prestanite da koristite bateriju i nemojte je puniti.

Tehnički podaci

Brusilica	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Napon	10,8 V DC	10,8 V DC
Brzina	4000–8000 o/min	4000–8000 o/min
Krug	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Veličina potporne podloge	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Težina (sa baterijom) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Punjač baterije	Mirka BCA 108
Ulazne vrednosti	100–240 V AC, 50/60 Hz
Vreme punjenja	< 40 min (2,0 Ah)
Opseg temperature pri skladištenju	–20 °C ... 80 °C (–4 °F ... 176 °F)
Temperatura pri punjenju	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Dimenzije	191 x 102 x 86 mm
Težina	0,66 kg (1,46 lbs)
Stepen zaštite	II / 

Baterija	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tip	Punjiva litijum-jonska 3IXR19/65	Punjiva litijum-jonska 3INR19/65	Punjiva litijum-jonska 3INR19/65-2
Napon baterije	10,8 V DC	10,8 V DC	10,8 V DC
Kapacitet	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Težina	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Inteligentna baterija	Br.	Da	Da

Informacije o buci i vibracijama

Vrednosti su merene prema EN 62841.

Brusilica	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Nivo zvučnog pritiska (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska (L_{wA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Nepreciznost merenja zvuka K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vrednost emisije vibracija a_h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Nepreciznost emisije vibracija K *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Zadržavamo pravo na izmene specifikacija bez najave. Opseg dostupnih modela može varirati u zavisnosti od tržišta.

* Da bi se uskladili sa običnim radnim uslovima brusilice, radni uslovi odstupaju od standardne metode na sledeći način: Veličina zrna brusnog papira je 5 µm. Sila dopremanja je 10 N.

Vrednosti navedene u tabeli predstavljaju vrednosti laboratorijskih ispitivanja u skladu sa navedenim zakonima i standardima i nisu dovoljne za procenu rizika. Vrednosti izmerene na određenom radnom mestu mogu da budu više od deklariranih vrednosti. Stvarne vrednosti izloženosti i količina rizika ili štete koju pojedinac može da iskusi, jedinstvene su za svaku situaciju i zavise od okruženja, načina na koji pojedinac rukuje mašinom, određenog materijala koji se obrađuje, konstrukcije radne stanice, kao i vremena izloženosti i fizičke kondicije korisnika. Kompanija Mirka Ltd ne prihvata odgovornost za posledice koje mogu nastati korišćenjem objavljenih vrednosti umesto stvarnih vrednosti izloženosti za bilo koju individualnu procenu rizika.

Ostale informacije o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu možete da pronađete na sledećim veb-sajtovima: <https://osha.europa.eu/en> (Evropa) ili <http://www.osha.gov> (SAD)

Pravilna upotreba alatke

Ova brusilica je namenjena za brušenje svih vrsta materijala poput boje, metala, drveta, kamena, plastike itd. pomoću brusnih papira specijalno namenjenih za tu svrhu. Nemojte da koristite ovu brusilicu ni za jednu drugu namenu, sem navedene, ako se niste prvo posavetovali sa proizvođačem ili njegovim ovlašćenim zastupnikom. Nemojte da koristite potporne podloge sa radnom brzinom manjom od 8 000 o/min bez opterećenja. Svi radovi na održavanju ili popravci za koje je neophodno otvaranje kućišta motora sme da obavlja isključivo ovlašćeni servisni centar.

Baterija i punjač

- Baterija se ne isporučuje u potpunosti napunjena. Najpre pročitajte bezbednosna uputstva, a zatim puniti bateriju u skladu sa njima.
- Da biste ostvarili optimalan kapacitet pri punjenju, bateriju treba puniti kada je temperatura u okruženju između 18°C (64°F) i 24°C (75°F). Da se baterija ne bi oštetila, nemojte je puniti ako je temperatura u okruženju niža od 4°C (32°F) ili viša od 40°C (104°F).
- Da biste ostvarili maksimalni mogući radni vek baterije, preporučujemo sledeće:
 - Čuvajte i puniti bateriju na hladnom mestu. Temperature više ili niže od standardne sobne temperature skraćuje radni vek baterije.
 - Nikada ne skladištite bateriju kada je skoro ispražnjena. Ako se isprazni, odmah je napunite.
- Sve baterije se vremenom prazne. Što je veća okolna temperatura, to je njihovo pražnjenje brže.

Ako odložite alatku jer ne planirate da je koristite duže vreme, napunite bateriju jednom mesečno. Ovim ćete produžiti radni vek baterije.

Postupak punjenja

- Priključite kabl za napajanje na punjač, a zatim ga uključite u utičnicu pre nego što postavite bateriju. Sva tri indikatora punjenja će zasvetleti na dve sekunde, a zatim se isključiti.
- Stavite bateriju na punjač. Indikatori punjenja će početi da trepu u roku od 30 sekundi.
- Dok je punjenje u toku, indikatori punjenja ukazuju na trenutni status na sledeći način:
 - Dok je punjenje u toku, tri indikatora punjenja trepere jedan za drugim.
 - Kada je punjenje završeno, sva tri indikatora neprekidno svetle.
- Proces punjenja baterije kompanije Mirka od 10,8V 2,0 Ah traje oko 40 minuta.

NAPOMENA: Ovaj punjač može da puni samo baterije kompanije Mirka od 10,8V.

NAPOMENA: Punjenje može trajati duže u zavisnosti od temperature u okruženju i statusa baterije.

LED indikatori na punjaču od 10,8 V

LED						
3						
2						
1						
Status	 Pretpunjenje (punjenje radi održavanja)	 Punjenje u toku...	 Punjenje u toku...	 Punjenje završeno	 Prevelika temperatura	 Baterija u kvaru

Neprekidno svetli

Treperi

Dijagnostika neispravnosti punjača

Indikatori na punjaču će signalizirati ako se desi sledeće:

- Baterija je pregrejana. Sva tri indikatora punjenja trepere. Uklonite bateriju i ostavite je da se hladi 15–30 minuta pa je ponovo stavite.
- Baterija ili punjač je u kvaru. Dva indikatora punjenja trepere. Uklonite bateriju i ostavite je da se ohladi. Vratite bateriju na punjač. Ako dva indikatora punjenja i dalje trepere, može biti neophodno servisiranje baterije ili punjača.

Kako početi?

- Prilikom otpakivanja alatke proverite da li je čitava, kompletna i da nije oštećena tokom transporta. Nikada nemojte da koristite oštećenu alatku.
- Pre upotrebe proverite da li je potporna podloga pravilno postavljena. Stavite potpuno napunjenu bateriju u brusilicu tako da se začuže škljocanje kada se fiksira na predviđenom mestu.

Uputstva za rad

- Alatka je namenjena da se koristi kao ručna alatka. Alatka može da se koristi u svakom položaju.
- Izaberite odgovarajući brusni papir i pričvrstite ga za potpornu podlogu. Proverite da li je brusni papir centriran na potpornoj podlozi.
- Sada možete da aktivirate/uključite brusilicu i da je pokrenete pritiskom na okidni prekidač.
- Brusilica će se pokrenuti i biti aktivirana sve dok prekidač držite pritisnutim. Kada pustite prekidač, brusilica se zaustavlja ali se okreće kratko vreme pre nego što se automatski deaktivira odnosno isključuje.
- Kada je brusilica aktivna, desni LED svetli zeleno.
- U aktivnom režimu levi LED ukazuje na status baterije:
 - **Zeleno:** Nivo napunjenosti baterije je zadovoljavajući.
 - **Treperi zeleno/crveno:** Nivo napunjenosti baterije je nizak.
 - **Crveno:** Napon baterije je previše slab. Brusilicom se ne može rukovati.
- Maksimalni broj obrtaja u minutu u aktivnom režimu možete da podesite pritiskom na tastere RPM+ i RPM–, prikazane na slici 1. Broj obrtaja u minutu možete da podesite u koracima od 4000, 5000, 6000, 6500, 7000, 7500 i 8000 o/min.
- Broj obrtaja u minutu može se zaključiti da bi se sprečilo da se slučajno promeni. Sačekajte da se brusilica u potpunosti deaktivira. Istovremeno pritisnite i zadržite oba tastera, RPM+ i RPM–, a zatim pritisnite okidni prekidač. Da biste otključali alatku, ponovite istu radnju. Ako taster RPM+ ili RPM– pritisnete u režimu zaključane brzine, desni LED će dvaput zatreperti crveno, ali se brzina neće promeniti.
- Prilikom brušenja, alatku uvek prvo postavite na radnu površinu pre nego što je pokrenete. Pre zaustavljanja, alatku uvek odmaknite od radne površine. Tako ćete sprečiti stvaranje žlebova na radnoj površini usled prevelike brzine brusnog papira.
- Kada završite sa brušenjem, izvadite bateriju iz brusilice tako što ćete istovremeno pritisnuti dugmad sa obe strane i izvući bateriju iz alatke. Napunite bateriju.

Bluetooth

Ovaj alat je opremljen tehnologijom Bluetooth male potrošnje i može da se poveže sa aplikacijom sa koje se može pristupiti dodatnim funkcijama alata. Više informacija o funkcijama aplikacije i o tome da li je dostupna u vašoj zemlji potražite na adresi www.mirka.com.

Aktivirajte Bluetooth na uređajima Mirka® AROS-B i Mirka® AOS-B na sledeći način:

1. Povežite akumulator sa alatom.
2. Pritisnite i zadržite dugme rpm+ (povećanje broja obrtaja) dok uključujete alat pomoću okidnog prekidača.
3. Srednji LED trepće zeleno da bi pokazao da je funkcija Bluetooth aktivna i spremna za povezivanje.
4. Srednji LED sila zeleno kad je alat povezan sa drugim Bluetooth uređajem.
5. Bluetooth će se deaktivirati kada se alat deaktivira ili isključuje.

NAPOMENA! Ako aplikacija nije instalirana ili ako nije dostupna u vašoj zemlji, Bluetooth neće biti aktiviran.

Reč i logotipovi Bluetooth® su registrovani žigovi kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane kompanije Mirka Ltd obuhvaćeno je licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima. Usaglašenost sa propisima za radio opremu važećim u Severnoj Americi verifikovana je u skladu sa FCC Deo 15 odeljci B i C, RSS-GEN, RSS-247 i FCC §15 .247.

Održavanje



Uvek isključite iz napajanja pre održavanja!
Koristite isključivo originalne Mirka rezervne delove!

Zamena potporne podloge

1. Prstima uhvatite osovinu.
2. Okrenite potporna podlogu suprotno od smera kretanja kazaljki na satu da biste je uklonili.
3. Postavite i pritegnite novu potporna podlogu.

Čišćenje

Koristite meku četku da biste uklonili akumuliranu prašinu. Nosite zaštitne naočare da biste zaštitili oči dok obavljate čišćenje. Ako je potrebno čišćenje tela alata, obrišite ga mekom vlažnom krpom. Možete koristiti blagi deterdžent.



UPOZORENJE: Nikada nemojte da koristite alkohol, benzin ili neko drugo sredstvo za čišćenje. Za čišćenje plastičnih delova nikada nemojte da koristite nagrizajuća sredstva.

Uputstva za čišćenje punjača

Prljavštinu i mast sa spoljašnjeg dela punjača možete ukloniti pomoću krpe ili meke nemetalne četke. Nemojte da koristite vodu niti rastvora za čišćenje.



Dodatno servisiranje

Servisiranje uvek mora da obavlja obučeno osoblje. Da biste garanciju na alatku održali važećom i obezbedili optimalnu bezbednost i funkcionisanje alatke, servisiranje mora da obavlja ovlašćeni servisni centar kompanije Mirka. Da biste pronašli lokalni ovlašćeni servisni centar kompanije Mirka, obratite se službi za korisničku podršku kompanije Mirka ili Mirka distributeru.

Vodič za otklanjanje problema

Simptom	Mogući uzrok	Rešenje
Desni LED brusilice ne svetle kada pritisnete okidni prekidač.	Baterija nije pravilno umetnuta u brusilicu. Baterija je skroz prazna.	Umetnite bateriju pravilno. Napunite bateriju.
Prilikom brušenja, desni LED brusilice svetli crveno, a brzina brusilice se smanjuje na 4000 o/min ili se brusilica zaustavlja.	Temperatura unutar brusilice je prevelika. Preveliko dugotrajno opterećenje.	Smanjite opterećenje brusilice na neko vreme i ona će se ponovo ubrzati.
Desni LED brusilice svetli crveno, a broj obrtaja je neznatno smanjen.	Preveliko kratkotrajno opterećenje.	Smanjite opterećenje ili malo sačekajte i LED će automatski postati zelen.
Levi LED brusilice svetli crveno i brusilica ne radi.	Napon baterije je previše slab.	Napunite bateriju.

Informacije o odlaganju



OPASNOST: Informacije o odlaganju za stari uređaj. Nepotrebne alatke učinite nefunkcionalnim tako što ćete ukloniti kabl za napajanje. Samo za države EU. Ne odlažite električne alatke zajedno s kućnim otpadom. U skladu s direktivama 2011/65/EU, 2015/863/EU i 2012/19/EU o odlaganju električne i elektronske opreme i njihovoj primeni u skladu sa nacionalnim zakonima, električne alatke čiji je vek trajanja prošao moraju se prikupljati zasebno i odneti u ekološki kompatibilnu ustanovu za recikliranje.



Försäkran om överensstämmelse

<p>Mirka Ab, 66850 Jeppo, Finland försäkrar härmed att produkterna Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") 8000 rpm oscillerande elslipmaskin (se tabellen "Tekniska data" för respektive modell), för vilken denna försäkran gäller, överensstämmer med följande standarder eller andra normativa dokument: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 i enlighet med förordningarna 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Säkerhetskrav för laddare i enlighet med EN 60335-1:2012/ A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Krav på elektromagnetisk kompatibilitet för laddare i enlighet med EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 2020-08-13</p> <p>Plats och datum för utfärdande</p>	<p>MIRKA</p> <p>Bolag</p>	 <p>Stefan Sjöberg, VD</p>
<p>Bruksanvisningen omfattar: Sprängskiss, Komponentlista, Försäkran om överensstämmelse, Erforderlig personlig skyddsutrustning, Varning, Observera, Extra säkerhetsföreskrifter, Tekniska data, Buller och vibrationer, Rätt användning av verktyget, Batteri och laddare, Börja använda verktyget, Bruksanvisning, Underhåll, Ytterligare service, Felsökningsguide, Återvinning.</p>	<p>Tillverkare/leverantör Mirka Ab 66850 Jeppo, Finland Tel. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Översättning av den ursprungliga bruksanvisningen. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna manual utan föregående meddelande.

Viktigt

Läs dessa säkerhets- och användarinstruktioner noggrant före installation, användning eller underhåll av verktyget. Förvara instruktionerna på ett säkert, men lätt åtkomligt, ställe.

Erforderlig personlig skyddsutrustning



Läs bruksanvisningen



Använd skyddsglasögon



Använd hörselskydd







Använd skyddshandskar



Använd andningsmask

Symboler

 <p>Uppfyller relevanta EU-normer</p>	 <p>Uppfyller det kinesiska RoHS-direktivet</p>	 <p>RCM-certifierad i Australien och Nya Zeeland</p>
--	--	---

 <p>Varning: Potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall och/eller egendomsskador.</p> <p>Observera: Potentiellt farlig situation som kan leda till lättare eller mindre personskador och/eller skador på utrustningen.</p>
--

Läs igenom och följ

- General Industry Safety & Health Regulations, Part 1910, OSHA 2206, kan beställas via: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402, USA.
- Nationella och lokala bestämmelser.



MOTSVARAR UL-STANDARD
62841-1, 62841-2-4
CERTIFIERAD ENLIGT CSA-STANDARD
C22.2 nr. 62841-1, C22.2 nr. 62841-2-4



VARNING

- Använd alltid erforderlig säkerhetsutrustning i enlighet med tillverkarens instruktioner och lokala/nationella bestämmelser.
- Läs igenom materialsäkerhetsdatabladet för den aktuella arbetsytan.
- Om du känner obehag i händer eller handleder, avbryt arbetet och uppsök läkare. Det kan uppstå skador på händer, handleder och armar på grund av repetitivt arbete, olämpliga rörelser och exponering för starka vibrationer.

Säkerhetsföreskrifter för batteripaket och laddare

VARNING!

- Viktiga säkerhets- och användarinstruktioner för batteriet och laddaren. Innan du använder laddaren, läs alla instruktioner och varningar för laddaren, batteripaketet och verktyget.
- Om batteripaketets hölje är sprucket eller skadat får batteriet inte anslutas till laddaren. Det finns då risk för elektriska stötar eller dödande elchock.
- Låt ingen vätska tränga in i laddaren. Det kan leda till elektriska stötar.
- Laddaren är endast avsedd för laddningsbara batterier.
- Laddaren får inte placeras under något annat föremål, nära en värmekälla eller på ett mjukt underlag, eftersom det kan resultera i intern överhettning.
- Se till att kabeln placeras så att man inte går på den, snubblar över den eller på annat sätt utsätter den för skador eller påfrestningar.
- Använd inte laddaren om den har utsatts för hårda stötar, tappats eller skadats på annat sätt.
- Verktyget och batteripaketet får INTE användas eller förvaras på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.
- Laddaren är konstruerad för drift med vanlig hushållsel (100–240 VAC). Försök inte att använda någon annan spänning.



OBSERVERA

- Se till att arbetsstycket som ska slipas sitter fast ordentligt.
- Se till att slimpaterialet är centrerat och sitter fast ordentligt på underlagsplattan.
- Sätt alltid arbets säkerheten främst.
- Håll händerna borta från den roterande underlagsplattan vid användning.
- Låt inte verktyget köra fritt utan att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda personer eller föremål från skador orsakade av att slippappret eller underlagsplattan lossnar.



Extra säkerhetsföreskrifter


- Läs igenom alla instruktioner innan du använder verktyget. Alla användare måste kunna använda verktyget och vara medvetna om säkerhetsföreskrifterna.
- Allt underhåll måste utföras av utbildad personal. För service, kontakta ett auktoriserat Mirka servicecenter.
- Om verktyget inte fungerar som det ska, stäng genast av det och lämna in det på service eller reparation.

Ytterligare information om batteri och laddare

- Försök aldrig att öppna batteripaketet av någon anledning. Om batteripaketets plasthölje spricker eller går sönder får batteriet inte längre användas eller laddas.

Tekniska data

Slipmaskin	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Spänning	10,8 VDC	10,8 VDC
Varvtal	4 000–8 000 varv/min.	4 000–8 000 varv/min.
Oscillering	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Storlek på underlagsplatta	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Vikt (inkl. batteri) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Batteriladdare	Mirka BCA 108
Effekt	100–240 VAC, 50/60 Hz
Laddningstid	< 40 min (2,0 Ah)
Förvaringstemperatur	–20 °C till 80 °C (–4 °F till 176 °F)
Laddningstemperatur	4 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Mått	191 x 102 x 86 mm
Vikt	0,66 kg (1,46 lbs)
Skyddsklass	II / 

Batteripaket	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Typ	Laddningsbart Li-ion 31XR19/65	Laddningsbart Li-ion 31NR19/65	Laddningsbart Li-ion 31NR19/65-2
Batterispänning	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Kapacitet	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Vikt	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Intelligent batteri	Nej	Ja	Ja

Buller och vibrationer

Värdena är uppmätta enligt EN 62841.

Slipmaskin	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Ljudtrycksnivå (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Ljudeffektnivå (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Vibrationsvärde a_n *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Vibrationer mättolerans (K-faktor) *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Modellserien kan variera mellan olika marknader.

* För att reflektera slipmaskinens normala arbetsförhållanden avvek driftsförhållandena från standardmetoden enligt följande: Slipmaterialets kornstorlek var 5 µm. Matningskraften var 10 N.

Värdena som anges i tabellen har uppmätts vid laborietester i enlighet med angivna koder och standarder och bör inte användas för riskbedömning. Värden som mäts på enskilda arbetsplatser kan vara högre än de angivna värdena ovan. De faktiska exponeringsvärdena och skaderiskerna som en enskild användare utsätts för är unika och beror på hur personen arbetar, arbetsmaterialet och utformningen av arbetsplatsen, liksom på exponeringstiden och användarens fysiska tillstånd. Mirka Ab ansvarar inte för konsekvenserna av att de angivna värdena används i stället för de faktiska exponeringsvärdena vid en enskild riskbedömning.

Ytterligare information om arbetshälsa och arbetssäkerhet finns på följande webbplatser:
<https://osha.europa.eu/en> (Europa) eller <http://www.osha.gov> (USA)

Rätt användning av verktyget

Denna slipmaskin är avsedd för slipning av alla slags material, t.ex. färg, metall, trä, sten, plast med mera, genom användning av slipmaterial som är speciellt utformade för dessa ändamål. Använd inte slipmaskinen för andra ändamål än de specificerade, utan att först rådfråga tillverkaren eller tillverkarens auktoriserade leverantör. Använd inte underlagsplattor som är konstruerade för en lägre hastighet än 8 000 rpm. Samtliga underhålls- och reparationsarbeten som kräver att motorhuset öppnas får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter.

Batteri och laddare

- Batteripaketet är inte fulladdat vid leverans. Läs först säkerhetsinstruktionerna och ladda sedan batteriet enligt anvisningarna.
- För optimal batteriprestanda ska batteriet laddas i en rumstemperatur på mellan 18 °C (64 °F) och 24 °C (75 °F). För att undvika skador på batteripaketet får det inte laddas vid temperaturer på under 4 °C (32 °F) eller över 40 °C (104 °F).
- För att erhålla längsta möjliga batterilivslängd rekommenderar vi följande:
 - Förvara och ladda ditt batteri på en sval plats. Temperaturer över eller under normal rumstemperatur förkortar batteriets livslängd.
 - Förvara aldrig batteriet i urladdat tillstånd. Ladda det omedelbart när det har blivit urladdat.
- Alla batterier förlorar sin laddning med tiden. Ju högre temperaturen är, desto snabbare laddas de ur.

Om du inte använder ditt verktyg under en längre period bör du ladda batteriet en gång i månaden. På så sätt förlänger du batteriets livslängd.

Laddningsprocedur

- Anslut strömkabeln till laddaren och koppla sedan in den i ett eluttag innan batteripaketet sätts i. Alla tre laddningslamporna tänds i två sekunder och slocknar sedan igen.
- Sätt i batteripaketet i laddaren. Lamporna börjar blinka inom 30 sekunder.
- När batteriet laddas indikerar lamporna laddningsstatus enligt följande:
 - Tre laddningslampor blinkar i följd när batteriet laddas.
 - När batteriet är fulladdat lyser alla tre lamporna konstant.
- Laddningen tar ungefär 40 minuter för Mirka 10,8 V/2,0 Ah batteripaket.

OBSERVERA: Denna laddare kan endast ladda Mirka 10,8 V batteripaket.

OBSERVERA: Laddningstiden kan vara längre beroende på omgivningstemperaturen och batteriets tillstånd.

LED-indikering på 10,8 V laddare

LED						
3						
2						
1						
Status						
	Underhållsladdning	Laddar...	Laddar...	Fullständigt laddat	För hög temperatur	Fel på batteriet

Lyser konstant

Blinkar

Laddardiagnostik

Laddaren indikerar om:

- Batteripaketet är överhettat. Alla tre lamporna blinkar. Ta ut batteriet och låt det svalna i 15–30 minuter innan du sätter i det igen.
- En funktionsstörning uppstår i batteriet eller laddaren. Två lampor blinkar. Ta ur batteriet och låt det svalna. Sätt i batteripaketet i laddaren igen. Om de två lamporna fortfarande blinkar kan det hända att batteriet eller laddaren behöver repareras.

Börja använda verktyget

- När du packar upp verktyget, kontrollera att det är komplett och fritt från transportskador. Använd aldrig ett skadat verktyg.
- Innan du börjar använda det, kontrollera att underlagsplattan är korrekt monterad.
- Installera det fulladdade batteripaketet i slipmaskinen tills det kommer på plats med ett klick.

Bruksanvisning

- Verktyget ska användas som handverktyg. Det kan användas i valfri position.
- Välj ett lämpligt slipmaterial och fäst det på underlagsplattan. Se till att slipmaterialet är centrerat på underlagsplattan.
- Slipmaskinen kan nu aktiveras/slås på och startas genom att man trycker på startknappen.
- Slipmaskinen drivs och förblir i aktiverat läge så länge som startknappen är intryckt. När man släpper knappen stannar slipmaskinen, men förblir i aktiverat läge en kort stund innan den automatiskt avaktiveras/slås av.
- När slipmaskinen är aktiverad lyser den högra LED-lampan grönt.
- I aktiverat läge visar den vänstra LED-lampan batteriets status:
 - **Grön:** Batteriets laddningsnivå är OK.
 - **Blinkar grönt/rött:** Batteriets laddningsnivå är svag.
 - **Röd:** Batterispänningen är för låg. Slipmaskinen kan inte användas.
- I aktiverat läge kan det maximala varvtalet justeras genom att man trycker på rpm+ eller rpm–, se figur 1. Varvtalet kan justeras i steg om 4 000, 5 000, 6 000, 6 500, 7 000, 7 500 och 8 000 rpm.
- Det är möjligt att låsa varvtalet för att förhindra oavsiktliga ändringar. Vänta tills slipmaskinen är i avaktiverat läge. Tryck och håll inne rpm+ och rpm– samtidigt och tryck sedan på startknappen. För att låsa upp verktyget, upprepa samma procedur. Om du trycker på rpm+ or rpm– när varvtalet är låst blinkar den röda LED-lampan två gånger, men varvtalet ändras inte.
- Placera alltid verktyget på arbetsytan innan du startar det. Ta alltid bort verktyget från arbetsytan innan du stänger av det. Detta förhindrar onödiga skador på ytan som kan uppstå om slipmaterialet har för hög hastighet.
- När du har slipat klart, ta ut batteriet från slipmaskinen genom att trycka på knapparna på båda sidor samtidigt som du avlägsnar batteriet. Ladda batteriet.

Bluetooth

Detta verktyg är utrustat med Bluetooth lågenergiteknik och kan kopplas till en app som ger tillgång till ytterligare funktioner. För mer information om appen och om den finns tillgänglig i ditt land, se www.mirka.com.

Aktivera Bluetooth på Mirka® AROS-B och Mirka® AOS-B enligt följande:

1. Anslut batteriet till verktyget.
2. Tryck och håll inne knappen rpm+ samtidigt som du aktiverar verktyget med startknappen.
3. Den mellersta LED-lampan blinkar grönt för att visa att Bluetooth är aktivt och redo att kopplas.
4. Den mellersta LED-lampan lyser grönt när verktyget är kopplat till en annan Bluetooth-enhet.
5. Bluetooth avaktiveras när verktyget avaktiveras/stängs av.

OB! Om appen inte är installerad eller inte finns tillgänglig i ditt land, ska Bluetooth inte aktiveras.

Namnet Bluetooth® och dess logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Mirka Ltd är licensbelagd. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive innehavare. Överensstämmelse med radioriktlinjer i Nordamerika har säkerställts i enlighet med FCC del 15 stycke B och C, RSS-GEN, RSS-247 och FCC §15 .247.

Underhåll



Dra alltid ut strömkabeln före underhåll!
Använd endast originalreservdelar från Mirka!

Byte av underlagsplatta

1. Håll i spindelaxeln med fingrarna.
2. Vrid underlagsplattan motsols och ta bort den.
3. Montera och dra fast den nya underlagsplattan.

Rengöring

Använd en mjuk borste för att avlägsna eventuellt damm. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen under rengöringen. Om verktygets huvuddel behöver rengöras, torka av den med en mjuk fuktig trasa. Ett mildt rengöringsmedel kan användas.



WARNING: Använd aldrig alkohol, bensen eller liknande rengöringsmedel. Använd aldrig frätande medel för att rengöra plastdelar.

Rengöring av laddare

Smuts och fett kan avlägsnas från laddarens utsida med hjälp av en trasa eller en mjuk borste som inte är av metall. Använd inte vatten eller rengöringsmedel.



Ytterligare service

Service ska alltid utföras av utbildad personal. För att verktygets garanti ska gälla och för att garantera en hög säkerhet och funktionalitet bör du anlita ett auktoriserat Mirka servicecenter. För information om närmaste auktoriserade Mirka servicecenter, kontakta Mirkas kundtjänst eller din Mirka-återförsäljare.

Felsökningsguide

Symptom	Möjlig orsak	Lösning
Slipmaskinens högra LED-lampa lyser inte när man trycker på startknappen.	Batteripaketet är inte korrekt placerat i slipmaskinen. Batteriet är helt urladdat.	Sätt i batteriet ordentligt. Ladda batteriet.
Slipmaskinens högra LED-lampa lyser rött och slipmaskinen saktar ner till 4 000 rpm eller stannar när man slipar.	Temperaturen är för hög inuti slipmaskinen. Långvarig överbelastning.	Sänk belastningen till dess att slipmaskinen återgår till önskat varvtal.
Slipmaskinens högra LED-lampa lyser rött och varvtalet sjunker något.	Kortvarig överbelastning.	Sänk belastningen eller vänta en stund och LED-lampan blir automatiskt grön igen.
Vänster LED-lampa lyser rött och slipmaskinen fungerar inte.	Batterispänningen är för låg.	Ladda batteriet.

Återvinning



FARA: Återvinning av uttjänta maskiner. Gör uttjänta elverktyg obrukbara genom att avlägsna elkabeln. Endast för EU-länder. Släng inte elverktyg i hushållsavfall. I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU, 2015/863/EU och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning, och deras tillämpning i enlighet med nationell lag, måste elverktyg som tjänat ut samlas in separat och transporteras till en miljögodkänd återvinningsanläggning.



Uygunluk Beyanı

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finlandiya bu beyanın ilgili olduğu Mirka® AROS-B ve AOS-B 32 mm (1 ¼") 8.000 devir/dakika Elektrikli Rastgele Orbital Cilalama Makinesi (bkz. belirli modele ilişkin "Teknik Özellikler" tablosu) ürünlerinin, aşağıdaki standartlar veya diğer normatif belgeler: 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2015/863/EU düzenlemeleri uyarınca EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014. Şarj cihazı güvenlik özellikleri EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008 uyumludur. Şarj cihazı EMC, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 uyumludur.</p>		
<p>Jeppo 13.08.2020</p> <p>Düzenleme yeri ve tarihi</p>	<p>MIRKA</p> <p>Şirket</p>	<p></p> <p>Stefan Sjöberg, CEO</p>
<p>İşletim talimatları aşağıdakileri içermektedir: Parça şeması, Parça listesi, Uygunluk beyanı, Gerekli kişisel güvenlik ekipmanları, Uyarı, Dikkat, Ek güvenlik uyarıları, Teknik veriler tablosu, Gürültü ve titreşim bilgileri, Aletin doğru kullanımı, Pil ve şarj cihazı, Başlatma, İşletim talimatları, Bakım, Diğer servis işlemleri, Sorun giderme kılavuzu, İmha bilgileri.</p>	<p>Üretici/Tedarikçi Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finlandiya Tel: +358 20 760 2111 Faks: +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	<p></p>

Orijinal talimatların çevirisi. Bu kılavuzda ön ihbar vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.

Önemli

Bu aletin montaj, çalıştırma veya bakım işlemlerinden önce, burada verilen güvenlik ve işletim talimatlarını dikkatle okuyun. Bu talimatları emniyetli, ulaşılabilir bir yerde muhafaza edin.

Gerekli kişisel koruyucu donanım



Kullanıcı
kılavuzunu okuyun



Güvenlik
gözlüklerini takın



Kulak
koruyucuları takın








Güvenlik
eldivenlerini takın



Yüz
maskesini takın

Semboller

<p> İlgili EU (Avrupa Birliği) standartları ile uyumludur</p>	<p> Çin RoHS şartları ile uyumludur</p>	<p> Avustralya ve Yeni Zelanda RCM şartları ile uyumludur</p>
--	--	--

<p> Uyarı: Ölüm veya ciddi yaralanma ve/veya maddi zararlar sonuçlanabilen potansiyel tehlikeli durum.</p> <p> Dikkat: Önemli veya hafif yaralanma ve/veya mülk hasarı ile sonuçlanabilecek tehlikeli olabilecek durum.</p>

Lütfen okuyun ve uygulayın

- Genel Endüstri Sağlık ve Güvenlik Düzenlemeleri, Bölüm 1910, OSHA 2206; temin etmek için: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Yerel ve ulusal düzenlemeler



UL STANDARDINA UYUMLUDUR

62841-1, 62841-2-4

CSA STANDARDINA UYGUN ŞEKİLDE SERTİFİKALANDIRILMIŞTIR

C22.2 No. 62841-1, C22.2 No. 62841-2-4



UYARI

- Bu aletin kullanımı sırasında gerekli kişisel koruyucu güvenlik ekipmanlarını, her zaman üreticinin talimatları ve yerel/ulusal standartlara uygun şekilde kullanın.
- Çalışma yüzeyine ilişkin Malzeme Güvenliği Veri Sayfası'nı (MSDS) okuyun.
- Herhangi bir fiziksel el/bilek rahatsızlığı hissedildiğinde, çalışmayı bırakın ve tıbbi yardım alın. Tekrarlamalı çalışma ve devinim ve titreşime aşırı maruz kalma sonucunda el, bilek ve kol incinmeleri meydana gelebilir.

Pil paketi ve şarj cihazı için güvenlik kuralları

UYARI!

- Pil ve şarj cihazınız için önemli güvenlik ve işletim talimatları. Şarj cihazını kullanmaya başlamadan önce şarj cihazı, pil paketi ve alet üzerinde yer alan tüm talimatları ve uyarıları okuyun.
- Pil paketinin kasası çatlak veya hasarlı ise şarj cihazına takmayın. Ölümle dahi sonuçlanabilecek elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- Şarj cihazının içine herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin. Elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Bu şarj cihazı, şarj edilebilir pilleri şarj etmek dışında bir amaç için tasarlanmamıştır.
- Şarj cihazının üzerine herhangi bir cisim koymayın, şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağının yakınına veya aşırı ısıya açabilecek yumuşak bir yüzeyin üzerine yerleştirmeyin.
- Kablonun ayakla üzerine basılmayacak, takılarak düşme olasılığı bulunmayacak veya başka şekilde hasar veya gerilmeye maruz kalmayacak biçimde yerleştirilmesine dikkat edin.
- Ani bir darbe almış, yere düşürülmüş veya başka herhangi bir şekilde hasarlanmış şarj cihazlarını kullanmayın.
- Aleti ve pil paketini sıcaklığın 50 °C (122 °F) veya üzerine çıkabildiği yerlerde SAKLAMAYIN veya KULLANMAYIN.
- Şarj cihazı, konutlara yönelik standart şebeke elektrik gücüyle (100–240 VAC) çalışmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir gerilimde kullanmaya çalışmayın.



DİKKAT

- Zımparalanacak çalışma parçasının yerine sıkıca oturmuş olmasını mutlaka sağlayın.
- Zımparanın mükemmel şekilde ortalanmış ve destek pedine sıkıca oturmuş olmasına dikkat edin.
- İş güvenliğine her zaman büyük önem verin.
- Kullanım sırasında ellerinizi dönen destekten uzak tutun.
- İnsan veya cisimleri zımpara veya destek pedi kaybından koruma tedbirlerini almadan, aletin serbest hızda çalışmasına izin vermeyin.



Ek güvenlik uyarıları

- Bu aleti kullanmadan önce tüm talimatları okuyun. Tüm operatörler bu aletin doğru, emniyetli şekilde kullanımı konusunda eksiksiz bir eğitim görmelidir.
- Tüm bakım çalışmaları eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Servis işlemleri için, yetkili bir Mirka servis merkezi ile irtibata geçin.
- Şayet alet arızalı izlenimi veriyorsa, aleti kullanmaya derhal son verin ve servis ve onarım için gerekli düzenlemeleri yapın.

Pil ve şarj cihazına ilişkin ek bilgiler

- Pil paketini hangi nedenle olursa olsun, kesinlikle açmaya çalışmayın. Pil paketinin plastik yuvası kırılması veya çatlama durumunda, kullanımı derhal durdurun ve kesinlikle şarj etmeyin.

Teknik veriler

Zımpara makinesi	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Gerilim	10,8 VDC	10,8 VDC
Hız	4.000–8.000 devir/dakika	4.000–8.000 devir/dakika
Yörünge	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Destek pedinin ebadı	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Ağırlık (pil dahil) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Pil şarj cihazı	Mirka BCA 108
Giriş	100–240 VAC, 50/60 Hz
Şarj süresi	< 40 dakika (2,0 Ah)
Depolama sıcaklık aralığı	–20°C ... 80°C (–4°F ... 176°F)
Şarj sıcaklığı	4°C ... 40°C (32°F ... 104°F)
Boyutlar	191 x 102 x 86 mm
Ağırlık	0,66 kg (1,46 lbs)
Koruma derecesi	II / □

Pil paketi	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tip	Şarj edilebilir Li-ion 3IXR19/65	Şarj edilebilir Li-ion 3INR19/65	Şarj edilebilir Li-ion 3INR19/65-2
Pil voltajı	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Kapasite	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Ağırlık	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Akıllı pil	Hayır	Evet	Evet

Gürültü ve titreşim bilgileri

Ölçülen değerler EN 62841 uyarınca belirlenmiştir.

Zımpara makinesi	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Ses basıncı seviyesi (L _{pa})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Ses gücü seviyesi (L _{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Ses ölçümü belirsizliği K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Titreşim emisyon değeri a _h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Titreşim emisyon belirsizliği K *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Teknik özellikler ön-ihbarsız değiştirilebilir. Farklı pazarlarda farklı model serileri yer alabilir.

* Zımparalama makinesinin normal çalışma koşullarını yansıtmak için, işletim koşulları standart yöntemlerden şu şekilde saptırılmıştır: Zımparanın önceki tanecik boyutu 5 µm. Önceki besleme gücü 10 N.

Tabloda belirtilen değerler, belirtilen kural ve standartlara uyumlu laboratuvar testlerinden alınmıştır ve risk değerlendirmesi için yeterli değildir. Belirli bir iş yerinde ölçülen değerler, beyan edilen değerlerden daha yüksek olabilir. Fıllı maruziyet değerleri ve risk miktarı veya bireyin yaşadığı hasar, duruma özeldir ve çevreleyen ortama, bireyin çalışma şekline, işlenen belirli malzemeye, iş istasyonunun tasarımı ve kullanıcının maruziyet süresine ve fiziksel durumuna dayanır. Mirka Ltd, herhangi bir bağımsız risk değerlendirmesinde fıllı maruziyet değerleri yerine beyan edilen değerleri kullanmanın doğurabileceği sonuçlara ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Mesleki sağlık ve güvenlik bilgilerine ilişkin ayrıntılı veriler, aşağıdaki web sitelerinde mevcuttur:
https://osha.europa.eu/en (Avrupa) veya http://www.osha.gov (ABD)

Aletin doğru kullanımı

Bu zımpara makinesi boya, metal, ahşap, taş, plastik vb. her türlü malzemeyi, bu amaçla üretilen zımparaları kullanarak zımparalamak üzere tasarlanmıştır. Bu zımpara makinesini, üreticiye veya üreticinin yetkili satıcısına danışmadan, belirtilenler dışında herhangi bir amaçla kullanmayın. 8.000 d/d (devir/dakika) serbest hızdan daha düşük çalışma hızına sahip destek pedlerini kullanmayın. Motor yuvasının açılmasını gerektiren tüm bakım veya onarım çalışmaları, sadece yetkili bir servis merkezi tarafından yürütülmelidir.

Pil ve şarj cihazı

- Karton ambalajından çıkarılan pil paketinin şarjı tam dolu değildir. Önce güvenlik talimatlarını okuyun ve sonra pilinizi talimatlara uygun şekilde şarj edin.
- İdeal şarj kapasitesi için pil 18 °C (64 °F) ila 24 °C (75 °F) arasında bir ortam sıcaklığında şarj edilmelidir. Pil paketinin hasarlanmasını önlemek için, pil paketini hava sıcaklığının 4 °C'nin (32°F) altında veya 40 °C'nin (104°F) üzerinde olduğu durumlarda şarj etmeyin.
- Mümkün olan en uzun pil ömrünü elde etmek için şunları yapmanızı öneririz:
 - Pilinizi serin bir yerde saklayın ve şarj edin. Normal oda sıcaklığının üzerinde veya altındaki ısılar pil ömrünü kısaltacaktır.
 - Pili kesinlikle boşalmış durumda saklamayın. Boşalır boşalmaz şarj edin.
- Tüm pillerin şarjı zaman içinde yavaş yavaş tükenir. Sıcaklık arttıkça, şarjlarını daha hızlı tüketirler.

Aletinizi uzun süre kullanmamak üzere saklayacaksanız, pilini her ay şarj etmelisiniz. Bu uygulama pil ömrünü uzatacaktır.

Şarj prosedürü

- Güç kablosunu şarj cihazına bağlayın ve ardından, pil paketini eklemeyen önce fişi bir elektrik prizine takın. Her üç şarj lambası iki saniyelik yanacak ve sonra kapanacaktır.
- Pil paketini şarj cihazına takın. Lambalar 30 saniye içinde yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Şarj işlemi sırasında şarj lambaları, durumu aşağıdaki şekilde belirtecektir:
 - Şarj işlemi sırasında üç şarj lambası sıralı olarak yanıp sönecektir.
 - Alet tam dolu şarj edildiğinde, üç lamba da sürekli yanmaya başlayacaktır.
- Mirka 10,8 V 2,0 Ah pil paketi için şarj işlemi yaklaşık 40 dakika sürer.

NOT: Bu şarj cihazı sadece Mirka 10,8 V pil paketlerini şarj etmek için üretilmiştir.

NOT: Çevreye ortamına ve pil durumuna bağlı olarak, şarj süreleri daha uzun olabilir.

10,8 V şarj cihazının LED göstergesi

LED						
3						
2						
1						
Durum	Ön-şarj (Düşük oranda şarj)	Şarj ediliyor...	Şarj ediliyor...	Şarj edildi	Aşırı sıcaklık	Pil arızası

Sürekli açık kalır

Yanıp söner

Şarj tanılama

Şarj cihazı aşağıdaki durumlarda bilgi verecektir:

- Bir pil paketi aşırı ısındığında. Her üç şarj lambası da yanıp sönecektir. Pili çıkarın, 15–30 dakika soğumasını bekleyin ve yeniden takın.
- Pilde veya şarj cihazında bir arıza meydana geldiğinde. İki şarj lambası yanıp sönecektir. Pili çıkarın ve soğumasını bekleyin. Pil paketini şarj cihazına tekrar takın. İki şarj lambası yanıp sönmeye devam ediyorsa, pil veya şarj cihazı servis onarımına gerek duyulabilir.

Başlatma

- Ambalajını çıkarırken, aletin el değmemiş, eksiksiz ve nakliye sırasında hasarlanmamış olduğundan emin olun. Hasarlı bir aleti kesinlikle kullanmayın.
- Kullanmadan önce, destek pedinin doğru şekilde takılmış olup olmadığını kontrol edin.
- Tam dolu şarj olan pil paketini zımpara makinesine, bir tıklama sesiyle yerine kilitlenecek şekilde takın.

İşletim talimatları

- Alet, bir el aleti olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Alet, herhangi bir konumda kullanılabilir.
- Uygun bir zımpara seçin ve destek pedine sabitleyin. Zımparanın destek pedi üzerinde tam ortalanmasına dikkat edin.
- Zımpara makinesi artık etkinleştirilebilir/ açılabilir ve düğme tetiğe basılarak çalıştırılabilir.
- Zımpara makinesi, tetik basılı olduğu sürece çalışacak ve aktif modda kalmaya devam edecektir. Tetik serbest bırakıldıktan sonra zımpara makinesi duracak, ancak aktif modda kalmaya, otomatik olarak devre dışı olmadan/ kapanmadan önce kısa bir süre için devam edecektir.
- Zımpara makinesi aktif moddayken sağ LED yeşil renktedir.
- Aktif modda sol LED pil durumunu gösterir:

- **Yeşil:** Pil şarj seviyesi iyi.
- **Yanıp sönen yeşil/kırmızı:** Pil şarj seviyesi zayıf.
- **Kırmızı:** Pil voltajı çok düşük. Zımpara makinesi çalıştırılmaz.

- Aktif modda maksimum devir/dakika, rpm+ veya rpm– düğmelerine basılarak ayarlanabilir; Şekil 1. Devir/dakika (rpm) 4.000, 5.000, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500, 8.000 d/d (rpm) kademeleri ile ayarlanabilir.
- Devir/dakika (rpm), kazara meydana gelebilecek devir/dakika değişikliklerini önlemek için kilitlenebilir. Zımpara makinesi aktif moddan çıkana dek bekleyin. Rpm+ ve rpm– düğmelerine aynı anda basın ve ardından düğme tetiği çekin. Aletin kilidini açmak için aynı işlemi tekrarlayın. Rpm+ veya rpm– düğmelerine hız kilidi modunda basıldığında, sağ led kırmızı renkte iki kez yanıp söner, ancak herhangi bir hız değişikliği meydana gelmez.
- Zımparalama esnasında, aleti çalışma alanının üzerine, mutlaka aleti çalıştırmaya başlamadan önce yerleştirin. Aleti mutlaka çalışma alanının üzerinden kaldırdıktan sonra durdurun. Bu, zımparanın aşırı hızı nedeniyle çalışma alanında kanal açılmasını önleyecektir.
- Zımparalama işlemi bittiğinde her iki yandaki düğmelere aynı anda basın ve pili aletten çekerek zımpara makinesinden çıkarın. Pili şarj edin.

Bluetooth

Bu alet Bluetooth düşük enerji teknolojisi ile donatılmıştır ve bir Uygulamaya bağlandığında ekstra alet işlevselliği elde edilebilir. Uygulama işlevselliği ve bu işlevselliğin ülkenizde uygulanma durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.mirka.com adresine başvurun.

Mirka® AROS-B ve Mirka® AOS-B cihazlarınızda Bluetooth'u aşağıdaki şekilde etkinleştirin:

1. Pili cihaza bağlayın.
2. Cihazı güç düğmesine basarak etkinleştirirken rpm+ düğmesine basın ve basılı tutun.
3. Orta kısımdaki LED lamba, Bluetooth'un etkin ve bağlantıya hazır durumda olduğunu belirtmek için yeşil renkte yanıp sönecektir.
4. Orta kısımdaki LED lamba, cihaz başka bir Bluetooth cihazına bağlandığında yeşil renkte yanacaktır.
5. Cihaz etkisiz duruma getirildiğinde/kapatıldığında, Bluetooth devre dışı kalır.

NOT! Uygulama yüklü veya ülkenizde mevcut değilse, Bluetooth etkin konuma geçmeyecektir.

Bluetooth® sözcük markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc. firmasının sahip olduğu tescilli ticari markalardır ve bu markaların Mirka Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Kuzey Amerika'da radyo/telsiz yönetmeliklerine uyumluluk, FCC Bölüm 15 alt-bölüm B ve C, RSS-GEN, RSS-247 ve FCC §15 .247 uyarınca doğrulanmıştır.

Bakım



Bakım işlemleri öncesinde aletin güç kaynağı ile bağlantısını mutlaka kesin!
Sadece orijinal Mirka yedek parçalarını kullanın!

Destek pedini değiştirme

1. Mili parmaklarınızla tutun.
2. Çıkarılmak için, destek pedini saat yönünün aksi yönde döndürün.
3. Yeni destek pedini takın ve sıkın.

Temizlik

Birikmiş tüm tozları temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. Temizleme sırasında gözlerinizi korumak için güvenlik gözlükleri takın. Aletin gövdesinin temizlenmesi gerekiyorsa, onu yumuşak, nemli bir bezle silin. Yumuşak bir deterjan kullanılabilir.



UYARI: Alkol, petrol veya diğer temizleme maddelerini kesinlikle kullanmayın. Plastik parçaları temizlemek için kesinlikle aşındırıcı maddeler kullanmayın.

Şarj cihazı temizlik talimatları

Şarj cihazının dış kısmındaki yağ ve kir, bir bez veya metal olmayan, yumuşak bir fırça kullanılarak temizlenebilir. Su veya herhangi bir temizleme çözümü kullanmayın.



Diğer servis işlemleri

Servis işlemleri mutlaka eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Aletin garantisinin geçerliliğini sürdürmek ve optimal güvenlik ve işlevini garantilemek için, servis işlemleri yetkili bir Mirka servis merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir. Size en yakın Mirka yetkili servis merkezini öğrenmek için, Mirka Müşteri Hizmetleri veya Mirka satıcınızla irtibat kurun.

Sorun giderme kılavuzu

Belirti	Olası neden	Çözüm
Tetiğe basıldığında zımpara makinesinin sağ LED'inde herhangi bir ışık yanmıyor.	Pil paketi zımpara makinesine düzgün şekilde takılmamıştır. Pil tamamen boşalmıştır.	Pili düzgün şekilde takın. Pili şarj edin.
Zımpara makinesinin sağ LED'i kırmızı renkte yanıyor ve zımpara makinesi, zımparalama işlemi sırasında 4000 d/d (rpm) değerine yavaşlıyor veya duruyor.	Zımparadaki ısı aşırı yüksek. Çok uzun süre ağır yük.	Zımpara makinesindeki yükü bir süre azaltın; zımpara yeniden hızlanacaktır .
Zımpara makinesinin sağ LED'i kırmızı renkte yanıyor ve d/d (rpm) hafifçe azaldı.	Aşırı ağır kısa vadeli yük.	Daha hafif yük kullanın veya biraz bekleyin; LED otomatik olarak yeşil renge dönüşecektir.
Sol LED kırmızı renkte yanıyor ve zımpara makinesi çalışmıyor.	Pil voltajı çok düşük.	Pili şarj edin.

İmha bilgileri



TEHLİKE: Eski cihazlar için imha yönergeleri. Kullanılmayan ihtiyaç dışı elektrikli aletleri, güç kablolarını çıkartarak teslim edin. Sadece AB ülkeleri için geçerlidir. Elektrikli aletleri evsel atıklarla birlikte çöpe atmayın. Elektrikli ve elektronik atık ekipmanlara ilişkin 2011/65/EU, 2015/863/EU ve 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergelerine uyum ve bunların ulusal yasalar kapsamında uygulanması uyarınca, hizmet ömürlerinin sonuna gelen elektrikli aletler ayrı olarak toplanmalı ve çevreye uyumlu bir geri dönüşüm tesisine teslim edilmelidir.



符合性声明

Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finland 根据我们的唯一责任声明, 产品 Mirka® AROS-B & AOS-B 32 毫米 (1.25 英寸) 8,000 rpm 电动任意轨道偏摆磨机 (特定型号请参见“技术数据”表) (与此声明相关) 根据 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2015/863/EU 的规定, 符合以下标准或其他规范性文件: EN 62841-1:2015、EN 62841-2-4:2014。充电器安全规格符合 EN 60335-1:2012/A13:2017、EN 60335-2-29:2004/A2:2010、EN 62233:2008。充电器 EMC 符合 EN 55014-1:2017、EN 55014-2:2015、EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013。		
Jeppo 2020 年 8 月 13 日 签发地点和日期	 公司	 Stefan Sjöberg, CEO
操作说明包括: 分解图、零件清单、符合性声明、所需的人员安全设备、警告、小心、其他安全警告、技术数据表、噪音和振动信息、正确使用工具、电池和充电器、入门指南、操作说明、维护、进一步维修、故障排除指南、处置信息。	制造商/供应商 Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finland 电话: +358 20 760 2111 传真: +358 20 760 2290 www.mirka.com	

原始说明译文。我们保留不经事先通知而更改本手册的权利。

重要信息

在安装、操作或维护本工具之前, 请仔细阅读本安全与操作说明。将这些说明保存在安全且方便取用的位置。

所需的人员安全设备



阅读操作员手册



佩戴护目镜



佩戴听力保护装置







佩戴安全手套



佩戴口罩

符号

 符合欧盟相关标准	 符合中国 RoHS 要求	 符合澳大利亚和新西兰 RCM 要求
--	--	---

 警告: 可能导致死亡或重伤及/或财产损坏的潜在危险情况。 小心: 可能会导致轻伤或中等程度伤害和/或财产损失的潜在危险情况。

请阅读并遵守以下规定

- 一般工业安全与健康法规, Part 1910, OSHA 2206, 提供方: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- 州与地方法规



符合 UL 标准
62841-1, 62841-2-4
CSA 标准认证
C22.2 第 62841-1 号, C22.2 第 62841-2-4 号



警告

- 在使用本工具时，必须按照制造商的说明和地方/国家标准来佩戴所需的人员安全防护设备。
- 阅读作业表面的材料安全数据表 (MSDS)。
- 如果感到手部/腕部有任何不适，请停止工作并马上就医。手、手腕和手臂的伤害可能是由于重复性工作、运动和经受过度振动而造成的。

电池组和充电器安全规则

警告!

- 电池和充电器的重要安全和操作说明。使用充电器之前，请阅读充电器、电池组和工具上的所有说明和警告。
- 如果电池组外壳破裂或损坏，切勿插入充电器。会出现电击或触电身亡的危险。
- 确保充电器内不会进入任何液体。否则可能导致电击。
- 本充电器只能对充电电池进行充电，不得用作其他任何用途。
- 切勿在充电器上放置任何物体，切勿把充电器置于任何热源附近或任何软接触表面，否则可能导致充电器内部过热。
- 确保电源线放置合适，不得踩踏，不得牵绊人员，否则可能导致损坏或压力过大。
- 如果充电器受到重击、掉落或其他任何损坏，切勿使用充电器。
- 切勿在温度达到或超过 50°C (122°F) 的环境下存放或使用工具和电池组。
- 充电器适用于标准家用电源 (100–240 VAC)。切勿连接到任何其他电压。



小心

- 始终确保牢牢固定待打磨的工件。
- 确保磨料完全居中并牢牢的粘附在磨盘上。
- 始终注意作业安全。
- 使用期间，双手应远离旋转的磨盘。
- 在未采取预防措施的情况下，切勿允许工具空转，以避免人员或物体因磨料或磨盘脱落而受伤。



其他安全警告

- 使用本工具之前，请阅读所有说明。所有操作人员必须经过全面培训，知道如何正确、安全使用本工具。
- 所有维护必须由经过培训的专业人员进行。如需维修，请联系 Mirka 授权维修中心。
- 如果工具发生故障，立即停止使用并安排检修。

电池和充电器的其他信息

- 不得以任何原因打开电池组。如果电池组的塑料外壳损坏或破裂，立即停止使用，而且不得充电。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳的金属部分	0	0	0	0	0	0
外壳的非金属部分	0	0	0	0	0	0
机械传动机构	X	0	0	0	0	0
电机组件	X	0	0	0	0	0
控制组件	X	0	0	0	0	0
附件	0	0	0	0	0	0
配件	0	0	0	0	0	0
连接件	X	0	0	0	0	0
电源线*①	0	0	0	0	0	0
电池系统*②	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T11364的规定编制

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

*①适用于采用电源线连接供电的产品。

*②适用于采用充电电池供电的产品。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。

技术数据

砂磨机	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
电压	10.8 VDC	10.8 VDC
速度	4,000–8,000 rpm	4,000–8,000 rpm
偏摆距离	5.0 毫米 (3/16 英寸)	3.0 毫米 (1/8 英寸)
磨盘尺寸	直径 32 毫米 (1 ¼ 英寸)	直径 32 毫米 (1 ¼ 英寸)
重量 (包括电池)*	0.56 千克 (1.24 磅)	0.57 千克 (1.26 磅)

电池充电器	Mirka BCA 108
输入	100–240 VAC, 50/60 Hz
充电时间	< 40 分钟 (2.0 Ah)
存放温度范围	–20°C … 80°C (–4°F … 176°F)
充电温度	4°C … 40°C (32°F … 104°F)
尺寸	191 x 102 x 86 毫米
重量	0.66 千克 (1.46 磅)
防护等级	II / 回

电池组	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
类型	可充电锂离子 31XR19/65	可充电锂离子 31NR19/65	可充电锂离子 31NR19/65-2
电池电压	10.8 VDC	10.8 VDC	10.8 VDC
容量	2.0 Ah / 21.6 Wh	2.5 Ah / 27.0 Wh	5.0 Ah / 54.0 Wh
重量	0.18 千克 (0.40 磅)	0.18 千克 (0.4 磅)	0.38 千克 (0.83 磅)
智能电池	否	是	是

噪音和振动信息

测定的值根据 EN 62841 确定。

砂磨机	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
声压级 (L _{pA})	61.6 dB(A)	61.2 dB(A)
声功率级 (L _{WA})	72.6 dB(A)	72.2 dB(A)
声测量不确定度 K	3.0 dB(A)	3.0 dB(A)
振动排放值 a _n *	1.9 m/s ²	2.54 m/s ²
振动排放不确定度 K*	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²

规格如有变更，恕不另行通知。不同市场可用的型号范围可能有所不同。

* 为反映砂磨机的正常工作条件，操作条件与标准方法之间确实存在以下偏离：
磨料粒度为 5 µm。进给力为 10 N。

表中所列值来自根据所述法规和标准进行的实验室测试，并不足以进行风险评估。在特定工作场所中测得的值可能比声明的值要大。实际显示值和个人受到的风险或伤害等级在每种情况下都不同，具体取决于周围的环境、个人工作的方式、加工的特定材料、工作站设计以及用户的接触时间和身体状况。Mirka Ltd 概不对在任何个人风险评估中使用公布数值（而非实际接触数值）所造成的后果承担责任。

更多职业健康和安全管理信息可在以下网站获取：

<https://osha.europa.eu/en>（欧洲）或 <http://www.osha.gov>（美国）

正确使用工具

本磨机专为使用磨料对各种类型的材料进行打磨而设计，例如漆面、金属、木材、石材、塑料等。在没有咨询制造商或其授权供应商的情况下，不得将本磨机用于指定用途以外的其他用途。请勿使用工作转速低于 8,000 rpm 空载转速的磨盘。任何需要打开电机外壳才能进行的维护或修理仅可由授权维修中心执行。

电池和充电器

- 电池组在充电盒外不能完全充电。首先阅读安全说明，然后根据说明进行充电。
- 为确保最佳充电量，电池应在环境温度 18°C (64°F) 到 24°C (75°F) 之间进行充电。为防止损坏电池组，切勿在环境温度低于 4°C (32°F) 或高于 40°C (104°F) 的时候充电。
- 为确保最长电池寿命，我们提出以下建议：
 - 在凉爽的地方存放电池并进行充电。温度高于或低于正常室温都会缩短电池寿命。
 - 切勿在放电环境下存放电池。电池放电后应立即充电。
- 所有电池都会缓慢放电。温度越高，放电越快。

如果长期不使用工具，需每月进行充电。这样可延长电池寿命。

充电步骤

- 连接电源线到充电器，然后连接插座，接着插入电池组。全部三个充电指示灯亮起两秒，然后熄灭。
- 将电池组插入充电器。灯将在 30 秒内开始闪烁。
- 充电过程中，充电指示灯所示充电状态如下：
 - 充电过程中，三个充电指示灯依次闪烁。
 - 充电完成，三个充电指示灯全部保持亮起。
- Mirka 10.8 V 2.0 Ah 电池组的充电时长约需 40 分钟。

注意：本充电器只可对 Mirka 10.8 V 电池组进行充电。

注意：根据环境温度和电池使用状况的不同，充电时间可能延长。

10.8 V 充电器的 LED 指示状态说明

LED											
3											
2											
1											
状态											
	预充电 (涓流充电)	充电中……	充电中……	充电完成		温度过高				电池故障	

保持亮起

闪烁

充电器诊断

充电器在下列情况下发出指示：

- 电池组过热。全部三个充电指示灯闪烁。取出电池，散热 15-30 分钟后重新插入。
- 电池或充电器发生故障。两个充电指示灯闪烁。取出电池，进行散热。重新把电池组插入充电器。如果两个充电指示灯依然闪烁，电池或充电器可能需要维修。

入门指南

- 拆开工具包装时，确保其保持原封、完整，并且运输途中没有造成损坏。不得使用损坏的工具。
- 使用前，请检查磨盘是否正确安装。
- 把充电完成的电池组安装到磨机，听到咔哒声响表示电池组完全插入并卡住。

操作说明

- 本工具可作为手持工具使用。本工具可以在任何位置使用。
- 选择适当的磨料并将其固定到磨盘上。确保磨料居于磨盘中心位置。
- 现在可以激活/打开磨机，按下开关启动。
- 只要按下开关，磨机就会持续运转，并保持激活模式。释放开关触发器后，磨机停止运转，但在短时间内继续保持激活模式，直到自动停止/关闭。
- 磨机在激活模式时，右侧 LED 灯呈绿色亮起。
- 在激活模式，左侧 LED 灯显示电池状态：

- 绿色：电池电量正常。
- 红色/绿色闪烁：电池电量不足。
- 红色：电池电量太低。砂磨机无法运转。

- 在激活模式下，最大 rpm 可通过按下 rpm+ 或 rpm- 进行调整，图 1。rpm 可调整为 4,000、5,000、6,000、6,500、7,000、7,500 和 8,000 rpm。
- rpm 可锁定，以防止 rpm 意外更改。等到磨机不再处于激活模式。同时按住 rpm+ 和 rpm- 按钮，然后拉起开关触发器。要解锁工具，重复相同的操作。如果在速度锁定模式下按下 rpm+ 或 rpm-，右侧的 LED 闪烁两次红色，但不会发生速度改变。
- 开始打磨时，务必将工具置于作业表面，再打开工具。打磨后，务必先将工具移出作业表面，再关闭工具。这可以预防由于磨料速度过快而导致作业表面出现凿孔。
- 打磨完成后，同时按下两侧的按钮，将电池取出工具，从砂磨机上取出电池。进行充电。

蓝牙

此工具搭载 Bluetooth (蓝牙) 低功耗技术, 可连接至 App, 由此使用更多工具功能。如需有关 App 功能的更多信息且该 App 在您所在国家/地区可用, 请访问 www.mirka.com。

按以下步骤在您的 Mirka® AROS-B 和 Mirka® AOS-B 上激活蓝牙:

1. 将电池连接至工具。
2. 按下并按住 rpm+ 按钮, 同时按开关按钮激活工具。
3. 中间的 LED 灯闪烁绿色时, 表明蓝牙已激活, 可以连接。
4. 中间的 LED 灯点亮绿色时, 表明工具已连接至另一个蓝牙设备。
5. 工具停用/关闭时, 蓝牙也会停用。

注意! 如未安装 App 或 App 在您所在国家/地区不可用, 则不应激活蓝牙。

Bluetooth® 文字标志和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标, Mirka Ltd 对该等标志的任何使用, 都是根据许可可做出的。其他商标和商业名称都是其各自所有人的商标和商业名称。依据 FCC 第 15 部分的 B 和 C 分部 RSS-GEN、RSS-247 和 FCC § 15.247 获验证, 符合北美无线电法规。

维护



维护前请断开电源!
仅使用 Mirka 原装备件!

更换磨盘

1. 用手指握住主轴。
2. 逆时针转动磨盘以将其拆除。
3. 安装并固定新磨盘。

清洁

使用软刷清除堆积的灰尘。清洁时佩戴安全眼镜, 以保护眼睛。如果工具的主体需要清洁, 请用柔软的湿布擦拭。可以使用温和的洗涤剂。



警告: 切勿使用酒精、汽油或其他清洁剂。切勿使用腐蚀性清洁塑料零部件。

充电器清洁说明

可以使用布或柔软的非金属刷去除充电器外部的污垢和油脂。请勿使用水或任何清洁溶液。



进一步维修

必须由经过培训的专业人员进行维修。要保持工具保修有效并确保最佳的工具安全性和性能, 必须由 Mirka 授权服务中心进行维修。要寻找当地的 Mirka 授权服务中心, 请联系 Mirka 客户服务或您的 Mirka 经销商。

故障排除指南

故障征兆	可能原因	解决方法
按下开关后, 磨机右侧的 LED 灯未亮起。	电池组未正确连接到砂磨机。 电池完全没电。	正确插入电池。 进行充电。
磨机右侧的 LED 灯呈红色亮起, 打磨时, 磨机速度放慢到 4,000 rpm 或停止。	磨机温度过高。长时间负载过重。	减轻磨机的负载一段时间, 磨机的速度便会提高。
磨机右侧的 LED 灯呈红色亮起, rpm 略有降低。	短时间负载过重。	减轻负载, 或等待片刻, LED 灯将自动变为绿色。
左侧的 LED 灯呈红色亮起, 磨机停止运转。	电池电压过低。	进行充电。

处置信息



危险: 旧电器处置指南。拆除电缆, 使多余的电动工具不能使用。仅适用于欧盟国家。请勿将电动工具与家居废弃物一起处置。为遵守关于废弃电子和电气设备的欧盟指令 2011/65/EU、2015/863/EU 和 2012/19/EU 并依法实施, 已达使用寿命的电动工具必须单独收集并送回环保回收站。

Declaration of conformity

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finland declare under our sole responsibility that the products Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") 8,000 rpm Electrical Random Orbital Sander (see "Technical data" table for particular model) to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 in accordance with the regulations 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2015/863/EU. Charger safety specification according to EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Charger EMC according to EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13.8.2020 Place and date of issue</p>	<p>MIRKA Company</p>	<p> Stefan Sjöberg, CEO</p>
<p>Operating instructions include: Exploded view, Parts list, Declaration of conformity, Required personal safety equipment, Warning, Caution, Additional safety warnings, Technical data table, Noise and vibration information, Proper use of tool, Battery and charger, How to get started, Operating instructions, Maintenance, Further service, Troubleshooting guide, Disposal information.</p>	<p>Manufacturer / Supplier Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finland Tel. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	<p></p>

Translation of the original instructions. We reserve the right to make changes to this manual without prior notice.

Important

Read these safety and operating instructions carefully before installing, operating or maintaining this tool. Keep these instructions in a safe and accessible place.

Required personal safety equipment



Read operator's manual



Wear safety glasses



Wear ear protection



Wear safety gloves



Wear face mask

Symbols



Official Mexican standard



Warning: Potential hazardous situation that may result in death or serious injury and/or property damage.

Caution: Potential hazardous situation that may result in minor or moderate injury and/or property damage.

Please read and comply with

- General Industry Safety & Health Regulations, part 1910, OSHA 2206, available from: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- State and local regulations



CONFORMS TO UL STD
62841-1, 62841-2-4
CERTIFIED TO CSA STD
C22.2 No. 62841-1, C22.2 No. 62841-2-4

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION TO THE USER: Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference; and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



WARNING

- Always wear required personal safety protection in accordance with manufacturer's instructions and local/national standards while using this tool.
- Read the Materials Safety Data Sheet (MSDS) for the work surface.
- If any physical hand/wrist discomfort is experienced, stop working and seek medical attention. Hand, wrist and arm injury may result from repetitive work, motion and overexposure to vibrations.

Safety rules for battery pack and charger

WARNING!

- Important safety and operating instructions for your battery and charger. Before using the charger, read all instructions and warnings on the charger, the battery pack and the tool.
- If the battery pack casing is cracked or damaged, do not insert into charger. There is a danger of electric shock or electrocution.
- Do not allow any liquid to get inside charger. Electric shock may result.
- This charger is not intended for any uses other than charging rechargeable batteries.
- Do not place any object on top of the charger, near any heat source or place the charger on a soft surface that may result in excessive internal heat.

- Make sure the cord is located so it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
- Do not use the charger if it has received a sharp blow, been dropped or otherwise damaged in any way.
- DO NOT store or use the tool and battery pack in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
- The charger is designed to operate on standard household electrical power (100–240 VAC). Do not attempt to use it on any other voltage.



CAUTION

- Always ensure the work piece to be sanded is firmly fixed in place.
- Make sure the abrasive is perfectly centered and firmly attached to the backing pad.
- Always pay attention to work safety.
- Keep hands clear of the spinning pad during use.
- Do not allow the tool to free speed without taking precautions to protect any persons or objects from the loss of the abrasive or backing pad.



Additional safety warnings

- Read all instructions before using this tool. All operators must be fully trained in the proper, safe use of this tool.
- All maintenance must be carried out by trained personnel. For service, contact a Mirka authorized service center.
- If the tool appears to malfunction, stop using it immediately and arrange for service and repair.

Additional information on battery and charger

- Never attempt to open the battery pack for any reason. If the plastic housing of the battery pack breaks or cracks, immediately discontinue use and do not recharge.



Additional warnings

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints,
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

Technical data

Sander	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Voltage	10.8 VDC	10.8 VDC
Speed	4,000–8,000 rpm	4,000–8,000 rpm
Orbit	5.0 mm (3/16")	3.0 mm (1/8")
Size of backing pad	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Weight (incl. battery) *	0.56 kg (1.24 lbs)	0.57 kg (1.26 lbs)

Battery charger	Mirka BCA 108
Input	120 VAC, 60 Hz
Charging time	< 40 min (2.0 Ah)
Storage temperature range	-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 176 °F)
Charging temperature	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Dimension	191 x 102 x 86 mm
Weight	0.66 kg (1.46 lbs)
Degree of protection	II / □

Battery pack	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Type	Rechargeable Li-ion 3iXR19/65	Rechargeable Li-ion 3iNR19/65	Rechargeable Li-ion 3iNR19/65-2
Battery voltage	10.8 VDC	10.8 VDC	10.8 VDC
Capacity	2.0 Ah / 21.6 Wh	2.5 Ah / 27.0 Wh	5.0 Ah / 54.0 Wh
Weight	0.18 kg (0.4 lbs)	0.18 kg (0.4 lbs)	0.38 kg (0.83 lbs)
Intelligent battery	No	Yes	Yes

Noise and vibration information

Measured values are determined according to EN 62841.

Sander	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Sound pressure level (L_{pA})	61.6 dB(A)	61.2 dB(A)
Sound power level (L_{WA})	72.6 dB(A)	72.2 dB(A)
Sound measurement uncertainty K	3.0 dB(A)	3.0 dB(A)
Vibration emission value a_n^*	1.9 m/s ²	2.54 m/s ²
Vibration emission uncertainty K*	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²

Specifications subject to change without prior notice. Model range may vary between markets.

* In order to reflect normal working conditions of the sander the operating conditions did deviate from the standard method as follows: Grain size of the abrasive was 5 µm. Feed force was 10 N.

The values stated in the table are derived from laboratory testing in conformity with stated codes and standards and are not sufficient for risk evaluation. Values measured in a particular work place may be higher than the declared values. The actual exposure values and amount of risk or harm experienced by an individual are unique to each situation and depend upon the surrounding environment, the way in which the individual works, the particular material being worked, work station design and the user's exposure time and physical condition. Mirka Ltd accepts no responsibility for the consequences of using declared values instead of actual exposure values for any individual risk assessment.

Further occupational health and safety information can be obtained from the following websites:
<https://osha.europa.eu/en> (Europe) or <http://www.osha.gov> (USA)

Proper use of tool

This sander is designed for sanding all types of materials such as paints, metals, wood, stone, plastics, etc., using abrasives specially designed for this purpose. Do not use this sander for any other purpose than that specified without consulting the manufacturer or the manufacturer's authorized supplier. Do not use backing pads with an operating speed of less than 8,000 rpm free speed. Any maintenance or repair work requiring the motor housing to be opened may only be carried out by an authorized service center.

Battery and charger

- The battery pack is not fully charged out of the carton. First read the safety instructions and then charge your battery according to the instructions.
- For optimal charging capacity the battery should be charged at an ambient temperature between 18°C (64°F) and 24°C (75°F). To prevent damage to the battery pack, do not charge the battery pack where the air temperature is below 4°C (32°F) or above 40°C (104°F).
- To obtain the longest possible battery life, we suggest the following:
 - Store and charge your battery in a cool area. Temperatures above or below normal room temperature will shorten battery life.
 - Never store the battery in a discharged condition. Recharge it immediately after it has been discharged.
- All batteries gradually lose their charge. The higher the temperature, the quicker they lose their charge.

If you store your tool for long periods of time without use, recharge the battery every month. This practice will prolong battery life.

Charging procedure

- Connect the power cord to the charger, and then plug into an outlet before inserting battery pack. All three charging lights will be on for two seconds and then turn off.
- Insert the battery pack into the charger. The lights will start to flash within 30 seconds.
- During the charging process, the charging lights will indicate the status as follows:
 - Three charging lights will flash in sequence during the charging process.
 - Fully charged, all three lights will remain on continuously.
- The charging process will last approximately 40 minutes for Mirka 10.8 V 2.0 Ah battery pack.

NOTE: This charger can only charge Mirka 10.8 V battery packs.

NOTE: Charging times may be longer depending on the surrounding temperature and battery conditions.

LED indication of 10.8 V charger

LED						
3						
2						
1						
Status	 Pre-charge (Trickle charge)	 Charging...	 Charging...	 Charging finished	 Over temperature	 Battery failure

Remain continuously on

Flashing

Charger diagnostics

The charger will indicate if:

- A battery pack is overheated. All three charging lights will flash. Remove the battery and allow it to cool down for 15–30 minutes and re-insert.
- A malfunction occurs in the battery or the charger. Two charging lights will flash. Remove the battery and allow it to cool down. Re-insert the battery pack into the charger. If two charging lights still flash, the battery or charger may require service.

How to get started

- When unpacking the tool, make sure it is intact, complete and has not been damaged in transport. Never use a damaged tool.
- Before use, check that the backing pad is correctly mounted.
- Install the fully charged battery pack into the sander until it locks in place with a click.

Operating instructions

- The tool is intended to be operated as a hand-held tool. The tool can be used in any position.
- Select a suitable abrasive and secure it to the backing pad. Make sure the abrasive is centered on the backing pad.
- The sander can now be activated / turned on and started by pressing the switch trigger.
- The sander will run and stay in active mode as long as the trigger is pressed. After the trigger is released the sander will stop but continue to stay in active mode for a short time before it automatically deactivates / turns off.
- When sander is in active mode the right LED is green.
- In active mode the left LED shows the battery status:
 - **Green:** Battery charge level is OK.
 - **Flashing green/red:** Battery charge level is weak.
 - **Red:** Battery voltage too low. Sander is not operable.

- In active mode the max rpm can be adjusted by pressing rpm+ or rpm–, Figure 1. The rpm can be adjusted in steps of 4,000, 5,000, 6,000, 6,500, 7,000, 7,500 and 8,000 rpm.
- The rpm can be locked to prevent an accidental rpm change. Wait until the sander is not in active mode. Simultaneously press and hold both rpm+ and rpm– buttons and then pull the switch trigger. In order to unlock the tool, repeat same operation. If rpm+ or rpm– is pressed in speed lock mode the right led flashes red twice but no speed change occur.
- When sanding, always place the tool on the work surface before starting the tool. Always remove the tool from the work surface before stopping it. This will prevent gouging of the work surface due to excess speed of the abrasive.
- When sanding is finished, remove the battery from the sander by simultaneously pressing the button on both sides and removing the battery from the tool. Charge the battery.

Bluetooth

This tool is equipped with Bluetooth low energy technology and can be connected to an App from which additional tool functionality can be accessed. For more information on the App functionality and if it is available in your country, go to www.mirka.com.

Activate Bluetooth on your Mirka® AROS-B and Mirka® AOS-B as follows:

1. Connect the battery to the tool.
2. Press and hold the rpm+ button while activating the tool by pressing the switch trigger.
3. Middle LED is flashing green, to indicate that Bluetooth is active and ready for connections.
4. Middle LED is lit green when the tool is connected to another Bluetooth device.
5. Bluetooth is deactivated when the tool is deactivated/turned off.

NOTE! If the App is not installed or if it is not available in your country, Bluetooth shall not be activated.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Mirka Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Compliance with the radio regulations in North America has been verified in accordance with FCC Part 15 subpart B and C, RSS-GEN, RSS-247 and FCC §15 .247.

Maintenance



Always disconnect the power before maintenance!
Only use original Mirka spare parts!

Replacing the backing pad

1. Hold the spindle with fingers.
2. Turn the backing pad counterclockwise to remove it.
3. Fit and tighten the new backing pad.

Cleaning

Use a soft brush to remove any accumulated dust. Wear safety glasses to protect your eyes while cleaning. If the body of the tool needs cleaning, wipe it with a soft damp cloth. A mild detergent can be used.



WARNING: Never use alcohol, gasoline or other cleaning agent. Never use caustic agents to clean plastic parts.

Charger cleaning instructions

Dirt and grease may be removed from the exterior of the charger using a cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any cleaning solutions.



Further service

Servicing must always be performed by trained personnel. To keep the tool warranty valid and ensure optimal tool safety and function, servicing must be carried out by a Mirka authorized service center. To locate your local Mirka authorized service center, contact Mirka Customer service or your Mirka dealer.

Troubleshooting guide

Symptom	Possible cause	Solution
No light from sander right LED when trigger is pressed.	Battery pack not properly attached to the sander. Battery totally empty.	Insert the battery properly. Charge the battery.
The right sander LED is red and the sander slows down to 4,000 rpm or stops when sanding.	Temperature too high in the sander. Heavy load for too long.	Reduce the load on the sander for some time and the sander will speed up again.
The right sander LED is red and rpm is slightly reduced.	Too heavy short-term load.	Use lighter load or wait a moment and the LED will automatically change to green.
The left LED is red and the sander is not running.	The battery voltage is too low.	Charge the battery.

Disposal information



DANGER: Disposal guidelines for old appliances. Render redundant power tools unusable by removing the power cord. Only for EU countries. Do not dispose of electric tools along with household waste. According to European Directives 2011/65/EU, 2015/863/EU and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its implementation under national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and taken to an environmentally compatible recycling facility.



Declaración de conformidad

<p>Mirka Ltd, 66850 Jepua, Finlandia declara bajo su única responsabilidad que los productos Lijadora Eléctrica Rotorbital Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") 8.000 R.P.M. (ver la tabla "Datos técnicos" sobre cada modelo específico) al que se refiere esta declaración es conforme a las siguientes normas u otros documentos normativos: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 de acuerdo con las normas 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2015/863/UE. Especificación de seguridad del cargador conforme a EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Cargador de compatibilidad electromagnética (EMC, por sus siglas en inglés) conforme a EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jepua 13-8-2020 Lugar y fecha de emisión</p>	<p>MIRKA Compañía</p>	<p> Stefan Sjöberg, Director Ejecutivo</p>
<p>Instrucciones de manejo: Despiece, Lista de piezas, Declaración de conformidad, Equipo de seguridad personal requerido, Advertencia, Aviso, Precauciones de seguridad adicionales, Tabla de datos técnicos, Información sobre ruido y vibración, Uso correcto de la herramienta, Batería y cargador, Cómo arrancar, Instrucciones de manejo, Mantenimiento, Servicio adicional, Guía de solución de problemas, Información sobre gestión de residuos.</p>	<p>Fabricante / Proveedor Mirka Ltd 66850 Jepua, Finlandia Tfno. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	<p></p>

Traducción de las instrucciones originales. Nos reservamos el derecho a efectuar cambios en este manual sin previa notificación.

Importante

Lea las instrucciones de seguridad y operación con cuidado antes de instalar, operar o realizar mantenimiento de esta herramienta. Guarde estas instrucciones en un lugar fácilmente accesible.

Equipo de seguridad personal necesario



Lea el manual del operador



Gafas de seguridad



Protección auditiva



Guantes de seguridad



Máscara

Símbolos



Norma Oficial Mexicana



Advertencia: Indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, podría causar la muerte, lesiones graves y/o daños a la propiedad.

Aviso: Indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas y/o daños a la propiedad.

Por favor lea y atégase a lo siguiente

- Normativa de salud e higiene general del sector (General Industry Safety & Health Regulations, part 1910, OSHA 2206) disponible en: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Normas estatales y locales



SE AJUSTA AL ESTÁNDAR DE LA UL
62841-1, 62841-2-4
CERTIFICADO AL ESTÁNDAR DE CSA
C22.2 NO. 62841-1, C22.2 NO. 62841-2-4

Cumplimiento

Este artículo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

1. Este artículo no causa interferencias dañinas.
2. Este artículo debe aceptar cualquier tipo de interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido testado y declarado conforme a los límites de un dispositivo digital de Clase B, tal y como se especifica en la parte 15 de la normativa del FCC. Dichos límites tienen como objetivo ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación de tipo residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, la cual, en caso de no haber sido debidamente instalada y utilizada, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Ahora bien, no existe garantía alguna de que esta interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de un circuito diferente de aquel al que esté conectado el receptor.
- Consulte y solicite ayuda a su distribuidor o bien a un técnico profesional de radio/TV.

ADVERTENCIA AL USUARIO: Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede despojar al usuario de la autoridad necesaria para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industry Canada para dispositivos exentos de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

1. Este dispositivo puede no causar interferencia alguna; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento indebido del dispositivo.

ADVERTENCIA

- Lleve puesto siempre el equipo de seguridad personal de acuerdo con las instrucciones del fabricante y de los estándares locales/nacionales cuando utilice esta herramienta.
- Lea la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) en relación a la superficie de trabajo.
- En caso de cualquier daño físico en la mano/muñeca, deje de trabajar y busque atención médica. Las lesiones en la mano, la muñeca y el brazo pueden derivar de un trabajo con movimientos repetitivos o de una exposición excesiva a las vibraciones.

Normas de seguridad para la batería y el cargador

ADVERTENCIA

- Importantes instrucciones de seguridad y manejo para la batería y el cargador. Antes de usar el cargador, lea todas las instrucciones y advertencias sobre el cargador, la batería y la herramienta.
- Si la batería está agrietada o ha sufrido daños, no la introduzca en el cargador. Corre peligro de recibir una descarga eléctrica o de electrocución.
- No deje que entre ningún líquido en el cargador. Podría recibir una descarga eléctrica.
- Este cargador no es compatible con cualquier uso que no sea el de cargar baterías recargables.

- No coloque ningún objeto encima del cargador, cerca de una fuente de calor o sobre una superficie suave que pueda provocar excesivo calor interno.
- Asegúrese de que el cable no esté en un lugar donde pueda ser pisado, se pueda tropezar con él o pueda verse expuesto a daños y maltrato.
- No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o ha recibido daños de algún otro tipo.
- NO almacene o utilice la herramienta y la batería en lugares en los que la temperatura alcance o supere los 50 °C (122 °F).
- El cargador ha sido diseñado para funcionar con alimentación eléctrica doméstica estándar (100–240 VAC). No intente utilizarlo con ningún otro voltaje.



AVISO

- Asegúrese siempre de que el objeto que va a lijar está firmemente sujeto en su lugar.
- Asegúrese de que el abrasivo está perfectamente centrado y firmemente sujeto al plato de soporte.
- Preste atención en todo momento a la seguridad laboral.
- Mantenga las manos alejadas del plato giratorio cuando esté en funcionamiento.
- No permita que la herramienta gire a velocidad libre y tome las precauciones necesarias para proteger a personas u objetos de la pérdida del abrasivo o el plato.



Precauciones de seguridad adicionales

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta herramienta. Todos los usuarios deben estar ampliamente capacitados para el uso adecuado y seguro de esta herramienta.
- Todo mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado. Para reparaciones, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Mirka.
- Si la herramienta pareciera estar funcionando mal, deje de usarla de inmediato y llévela a reparar.

Información adicional sobre la batería y el cargador

- Nunca, bajo ningún concepto, intente abrir la carcasa. Si la carcasa de plástico de la batería se rompe o se agrieta, deje de utilizarla de inmediato y no la recargue.



Advertencias adicionales

Algunos polvos generados por el lijado, aserrado, amolado o taladrado con herramientas eléctricas y otras actividades de construcción contienen sustancias químicas que se sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños sobre la reproducción. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- plomo procedente de pinturas a base de plomo,
- sílice cristalina procedente de ladrillos y cemento, así como de otros productos de mampostería, y
- arsénico y cromo procedentes de madera de construcción tratada químicamente.

El riesgo para usted por estas exposiciones varía, dependiendo de qué tan a menudo haga este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas: trabaje en un área bien ventilada y trabaje con equipo de seguridad aprobado, como por ejemplo las máscaras antipolvo que están diseñadas especialmente para impedir mediante filtración el paso de partículas microscópicas.

Datos técnicos

Lijadora	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Voltaje	10,8 VDC	10,8 VDC
Velocidad	4.000–8.000 R.P.M.	4.000–8.000 R.P.M.
Órbita	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Tamaño del plato de soporte	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Peso (incl. la batería) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Cargador de batería	Mirka BCA 108
entrada	120 VAC, 60 Hz
Tiempo de carga	< 40 min. (2,0 Ah)
Rango de temperatura de almacenaje	-20°C ... 80°C (-4°F ... 176°F)
Temperatura de carga	4°C ... 40°C (32°F ... 104°F)
Medidas	191 x 102 x 86 mm
Peso	0,66 kg (1,46 lbs)
Grado de protección	II /

Batería	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tipo	Li-ion 31XR19/65 recargable	Li-ion 31NR19/65 recargable	Li-ion 31NR19/65-2 recargable
Voltaje de la batería	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Capacidad	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Peso	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Batería inteligente	No	Sí	Sí

Información sobre ruido y vibración

Los valores medidos se determinan en base a EN 62841.

Lijadora	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Nivel de presión del sonido (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Nivel de potencia del sonido (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Incertidumbre sobre la medición del sonido K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Valor de emisión de la vibración a_n^*	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Factor de incertidumbre en la emisión de la vibración K	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Especificaciones sujetas a cambios sin previa notificación. La gama de modelos puede variar de un mercado a otro.

* Con el fin de reflejar las condiciones normales de funcionamiento de la lijadora, sus condiciones de uso se han desviado del método estándar de la siguiente manera: El tamaño del grano del abrasivo era 5 µm. La fuerza de avance era de 10 N.

Los valores indicados en la tabla son de las pruebas de laboratorio, de conformidad con los códigos y estándares establecidos, y no son suficientes para la evaluación de riesgos. Los valores medidos en una zona de trabajo determinada pueden ser más altos que los declarados. Los valores reales de exposición y la cantidad de riesgo o daño sufrido por un individuo son únicos para cada situación y dependen de su entorno, la forma en que el individuo trabaja, el material en concreto en que se trabaja, el diseño del puesto de trabajo y el tiempo de exposición y la condición física del usuario. Mirka Ltd no se hace responsable de las consecuencias del uso de los valores declarados en lugar de los valores reales de exposición para cualquier evaluación del riesgo individual.

Se puede obtener más información sobre riesgos y seguridad laborales en las siguientes páginas web: <https://osha.europa.eu/en> (Europa) o <http://www.osha.gov> (EE.UU.)

Uso correcto de la herramienta

Esta lijadora ha sido diseñada para lijar todo tipo de materiales (pinturas, metales, madera, piedra, plásticos, etc.) utilizando un abrasivo especialmente diseñado para dicho propósito. No utilice esta lijadora para ningún propósito que no figure entre aquellos especificados sin consultar antes con el fabricante o el proveedor autorizado del fabricante. No utilice platos de soporte con una velocidad de funcionamiento inferior a 8.000 R.P.M. Aquellas tareas de mantenimiento o reparación que requieran abrir la carcasa del motor solo se podrán llevar a cabo en un centro de reparaciones autorizado.

Batería y cargador

- La batería no está totalmente cargada fuera del cartón. Lea primero las instrucciones de seguridad y después cargue la batería siguiendo las instrucciones.
- Para una capacidad de carga óptima, la batería debe cargarse a temperatura ambiente entre 18 °C (64 °F) y 24 °C (75 °F). Para evitar daños en la batería, no la cargue a temperaturas inferiores a 4 °C (32 °F) o superiores a 40 °C (104 °F).
- Para obtener la vida de batería más larga que sea posible, le sugerimos las siguientes medidas:
 - Guarde y cargue su batería en un lugar fresco. Las temperaturas superiores o inferiores a la temperatura ambiente normal acortarán la vida de la batería.
 - Nunca guarde la batería si está descargada. Recárguela de inmediato una vez que se haya descargado.
- Todas las baterías van perdiendo su carga de manera gradual. Cuanto más alta sea la temperatura, con más rapidez perderán la carga.

Si guarda su herramienta y no la utiliza durante un largo periodo de tiempo, recargue la batería todos los meses. Esta práctica prolongará la vida de la batería.

Procedimiento de carga

- Conecte el cable de alimentación al cargador, y después conéctelo a un enchufe antes de introducir la batería. Las tres luces de carga se encenderán durante dos segundos y después se apagarán.
- Introduzca la batería en el cargador. Las luces comenzarán a parpadear en 30 segundos.
- Durante el proceso de carga, las luces de carga indicarán el estado de la siguiente manera:
 - Tres luces de carga parpadearán consecutivamente durante el proceso de carga.
 - Una vez cargada, las tres luces permanecerán encendidas de forma continua.
- El proceso de carga durará aproximadamente 40 minutos para la batería Mirka de 10,8 V y 2,0 Ah.

¡ATENCIÓN! Este cargador solo puede cargar baterías Mirka de 10,8 V.

¡ATENCIÓN! Los tiempos de carga pueden ser más largos en función de las condiciones de temperatura y batería circundantes.

Indicadores LED del cargador 10.8 V

LED						
3						
2						
1						
Estado	 Precarga (carga de mantenimiento)	 Cargando...	 Cargando...	 La carga finalizó	 Sobrettemperatura	 Falla de la batería

Permanece encendido de forma continua Parpadeando

Diagnóstico del cargador

El cargador indicará si:

- Una batería está recalentada. Las tres luces de carga parpadearán. Extraiga la batería y deje que se enfríe unos 15–30 minutos antes de volver a introducirla.
- Hay una avería en la batería o en el cargador. Dos luces de carga parpadearán. Extraiga la batería y deje que se enfríe. Vuelva a introducir la batería en el cargador. Si todavía parpadean dos luces de carga, puede que sea necesario reparar la batería o el cargador.

Cómo arrancar

- Al desembalar la herramienta, asegúrese de que está intacta, completa y de que no ha sido dañada durante el transporte. No utilice nunca una herramienta dañada.
- Antes de utilizarlo, compruebe que el plato de soporte esté correctamente fijado.
- Instale la batería totalmente cargada en la lijadora hasta que encaje perfectamente en su lugar con un "clic".

Instrucciones de manejo

- La herramienta ha sido diseñada para uso como herramienta manual. La herramienta se puede utilizar en cualquier posición.
- Seleccione un abrasivo adecuado y fjelo bien sobre el plato de soporte. Asegúrese de que el abrasivo está centrado sobre el plato de soporte.
- Ya se puede activar / encender la lijadora, y ponerla en marcha pulsando el interruptor.
- La lijadora se pondrá en funcionamiento y permanecerá en modo activo mientras el interruptor siga pulsado. Cuando se suelte el interruptor, la lijadora se detendrá pero seguirá en modo activo por un breve periodo de tiempo, antes de desactivarse / apagarse automáticamente.
- Cuando la lijadora está en modo activo, el led derecho se pone de color verde.
- En modo activo, el led izquierdo muestra el estado de la batería:
 - **Verde:** El nivel de carga de la batería es correcto.
 - **Parpadeo verde/rojo:** El nivel de carga de la batería es bajo.
 - **Rojo:** El voltaje de la batería es demasiado bajo. No se puede utilizar la lijadora.
- El máx. de R.P.M. se puede ajustar en modo activo pulsando R.P.M.+ o R.P.M.–, figura 1. Las R.P.M. se pueden ajustar en pasos de 4.000, 5.000, 6.000, 6500, 7.000, 75000 y 8.000 R.P.M.
- Se pueden bloquear los R.P.M. para evitar un cambio accidental de R.P.M. Espere hasta que la lijadora deje de estar en modo activo. Mantenga pulsados simultáneamente los botones de R.P.M.+ y R.P.M.–, y entonces accione el interruptor. Para desbloquear la herramienta, repita la misma operación. Si están pulsados R.P.M.+ o R.P.M.– en modo de bloqueo de velocidad, el led derecho parpadeará dos veces en rojo pero no habrá cambio de velocidad.
- Para el lijado, coloque siempre la herramienta sobre la superficie de trabajo antes de encender la herramienta. Retire siempre la herramienta de la superficie de trabajo antes de detenerla. De este modo evitará posibles melladuras sobre la superficie de trabajo debido a un exceso de velocidad del abrasivo.
- Cuando termine el lijado, extraiga la batería de la lijadora pulsando simultáneamente el botón en ambos lados y extrayendo la batería de la herramienta. Cargue la batería.

Bluetooth

Esta herramienta está equipada con tecnología Bluetooth de bajo consumo, y se puede conectar a una app desde la cual se accede a las funciones adicionales de la herramienta. Para más información sobre las funciones de la app y de su disponibilidad en su país, visite www.mirka.com.

Active Bluetooth en su Mirka® AROS-B y Mirka® AOS-B de la siguiente manera:

1. Conecte la batería a la herramienta.
2. Mantenga pulsado el botón +rpm a la vez que activa la herramienta, pulsando para ello el interruptor.
3. El led central emitirá una luz intermitente verde para indicar que Bluetooth está activo y listo para conectarse.
4. El led central se pondrá verde cuando la herramienta se conecte a otro dispositivo con Bluetooth.
5. Si la herramienta se desconecta o apaga, se desactivará el Bluetooth.

¡ATENCIÓN! Si la app no está instalada o no está disponible en su país, no podrá activarse el Bluetooth.

La marca nominativa y los logos de Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que haga Mirka Ltd de dichas marcas será bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales serán propiedad de sus respectivos propietarios. El cumplimiento de la normativa sobre radio en Norteamérica se verificó de acuerdo con FCC, Parte 15, subpartes B y C, RSS-GEN, RSS-247 y FCC §15 .247.

Mantenimiento



¡Desconecte siempre la fuente de alimentación antes del mantenimiento!
¡Use solo piezas de repuesto originales de Mirka!

Cambio del plato de soporte

1. Sujete el husillo con los dedos.
2. Gire el plato de soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para extraerlo.
3. Coloque y asegure bien el nuevo plato de soporte.

Limpieza

Utilice un cepillo suave para eliminar el polvo acumulado. Utilice lentes de seguridad para protegerse los ojos mientras limpia. Si el cuerpo de la herramienta necesita limpieza, frótele con un paño suave humedecido. Se puede utilizar detergente suave.



ADVERTENCIA Nunca utilice alcohol, gasolina u otros productos de limpieza. Nunca utilice productos cáusticos para limpiar las partes de plástico.

Instrucciones de la limpieza del cargador

Se puede eliminar la suciedad y la grasa del exterior del cargador con un paño o un cepillo suave que no sea metálico. No utilice agua ni productos de limpieza.



Servicio adicional

Solo el personal debidamente capacitado debe realizar el mantenimiento. Para mantener la garantía válida y para garantizar la seguridad y funcionamiento de la herramienta, se requiere que el servicio se efectúe en centros de servicio autorizado de Mirka. Para localizar su centro de servicio autorizado de Mirka, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente o con su distribuidor de Mirka.

Guía de solución de problemas

Síntoma	Causa posible	Solución
No se enciende ninguna luz en el derecho de la lijadora al pulsar el interruptor.	La batería no está bien instalada en la lijadora. La batería está totalmente vacía.	Introduzca la batería correctamente. Cargue la batería.
El led derecho de la lijadora emite una luz roja y la lijadora baja a una velocidad de 4.000 R.P.M. durante el lijado.	Temperatura demasiado alta en la lijadora. Hay una carga pesada durante demasiado tiempo.	Reduzca la carga de la lijadora durante un tiempo y la lijadora recuperará su velocidad habitual.
El led derecho de la lijadora emite una luz roja y las R.P.M. disminuyen ligeramente.	La carga a corto plazo es demasiado pesada.	Utilice una carga más ligera y el led pasará a emitir automáticamente una luz verde.
El led izquierdo emite una luz roja y la lijadora no está encendida.	El voltaje de la batería es demasiado bajo.	Cargue la batería.

Información sobre gestión de residuos



PELIGRO: Indicaciones para la depolución de aparatos antiguos. Para inutilizar una herramienta de potencia obsoleta, quite el cable de alimentación. Solo para países de la UE. No se deshaga de sus herramientas eléctricas junto con el resto de sus residuos domésticos. En cumplimiento de las directivas europeas 2011/65/UE, 2015/863/UE y 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas que han llegado al final de su vida deben ser recogidas por separado y llevadas a una planta de reciclaje compatible con el medio ambiente.

Déclaration de conformité

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finlande déclarons sous notre entière responsabilité que les ponceuses orbitales aléatoires électriques Mirka® AROS-B & AOS-B 32 mm (1 ¼") 8 000 tr/min (voir le tableau des Caractéristiques techniques pour un modèle particulier), à laquelle la présente déclaration se rapporte, sont conformes aux normes ou aux autres documents normatifs suivants : EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 en conformité avec les directives 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2015/863/UE. Règles particulières de sécurité du chargeur selon EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Chargeur CEM selon EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo (Finlande), le 13 août 2020</p> <p>Endroit et date d'émission</p>	<p>MIRKA</p> <p>Compagnie</p>	 <p>Stefan Sjöberg, directeur général</p>
<p>La notice d'utilisation comprend : Vue éclatée, Liste des pièces de rechange, Déclaration de conformité, Équipement de protection individuelle requis, Avertissement, Mise en garde, Consignes de sécurité supplémentaires, Tableau des caractéristiques techniques, Données relatives au bruit et aux vibrations, Conseils d'utilisation de l'outil, batterie et chargeur, Pour vous aider à démarrer, Consignes d'utilisation, Entretien, Autres services, Guide de dépannage, Mise au rebut.</p>	<p>Fabricant/Fournisseur Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finlande Tél. +358 20 760 2111 Fax +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Traduction des instructions originales. Nous nous réservons le droit de modifier ce manuel sans préavis.

Important

Lire attentivement ces consignes de sécurité et d'utilisation avant de mettre en service, de faire fonctionner ou d'assurer l'entretien de cet outil. Conserver ces consignes dans un lieu sûr et accessible.

Équipement de protection individuelle requis



Lire le manuel de l'opérateur



Porter des lunettes de sécurité



Porter des protecteurs d'oreilles



Porter des gants de sécurité



Porter un masque protecteur

Symboles



Norme officielle mexicaine



Avertissement : Situation potentiellement dangereuse pouvant provoquer la mort ou de graves blessures et/ou des dommages matériels.

Mise en garde : Situation potentiellement dangereuse pouvant provoquer des blessures légères ou modérées et/ou des dommages matériels.

Veillez lire et respecter les normes et les réglementations suivantes

- General Industry Safety & Health Regulations (Règlements généraux en matière de santé et de sécurité), article 1910, OSHA 2206, disponibles auprès de : Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Réglementations nationales et locale



CONFORME AU ULSTD
62841-1, 62841-2-4
HOMOLOGUÉ SELON NORMES CSA
C22.2 NO 62841-1, C22.2 NO 62841-2-4

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Conformité

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règlements du FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible.
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ATTENTION : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B et prévu par la partie 15 des Règlements du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence, et s'il n'est pas installé ou utilisé selon les instructions, il peut causer un brouillage nuisible aux communications radio. Toutefois, il se peut qu'un brouillage se produise dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage nuisible à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être détecté en mettant l'équipement sous et hors tension, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le distributeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR : Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité risquerait d'annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas produire de brouillage, et;
2. Cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre son fonctionnement.



AVERTISSEMENT

- Lors de l'utilisation de cet outil, toujours porter les équipements de protection individuelle recommandés par le fabricant et stipulés dans les normes locales/nationales.
- Lire la fiche signalétique (FS) correspondant à la surface de travail.
- En cas de gêne physique au niveau de la main ou du poignet, cesser de travailler et consulter un médecin. Les lésions de la main, du poignet ou du bras peuvent découler d'un travail ou de mouvements répétitifs ou d'une surexposition aux vibrations.

Règles de sécurité relatives à la batterie et au chargeur

AVERTISSEMENT !

- Consignes de sécurité et d'utilisation importantes pour votre batterie et votre chargeur. Avant d'utiliser le chargeur, veuillez lire toutes les instructions et les avertissements s'appliquant au chargeur, à la batterie et à l'outil.
- Si le boîtier de batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l'insérer dans le chargeur. Il y a un risque potentiel de choc électrique ou d'électrocution.
- Éviter toute pénétration de liquide à l'intérieur du chargeur. Risque de choc électrique.
- Ce chargeur s'utilise uniquement pour charger des batteries rechargeables.
- Ne placer aucun objet sur le chargeur, près d'une source de chaleur et ne pas placer le chargeur sur une surface souple qui pourrait entraîner une surchauffe interne excessive.
- S'assurer que le cordon ne se trouve pas à un endroit où il risque d'être piétiné, accroché, endommagé ou soumis à des contraintes.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il a reçu un choc violent, s'il est tombé ou est endommagé de quelque façon que ce soit.
- NE PAS stocker ou utiliser l'outil et la batterie dans un endroit où la température peut atteindre ou dépasser 50 °C (122 °F).
- Le chargeur est conçu pour fonctionner sur une alimentation domestique standard (100–240VAC). Ne pas essayer de l'utiliser avec une autre tension.



MISE EN GARDE

- Toujours s'assurer que la pièce à poncer est bien en place.
- Veiller à ce que l'abrasif soit parfaitement centré et fermement fixé sur le plateau.
- Toujours travailler en toute sécurité.
- Pendant l'utilisation, garder les mains loin du plateau de rotation.
- Ne pas laisser l'outil tourner à vide sans prendre au préalable des précautions pour protéger les personnes ou les objets qui pourraient être atteints par le détachement de l'abrasif ou du plateau.



Consignes de sécurité supplémentaires

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. Tous les opérateurs doivent être pleinement qualifiés afin d'utiliser cet outil adéquatement et en toute sécurité.
- Tous les travaux d'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié. Pour des travaux d'entretien ou de réparation, communiquer avec un centre d'entretien agréé Mirka.
- Si l'outil semble mal fonctionner, cesser immédiatement de l'utiliser et le faire réviser ou réparer.

Informations complémentaires relatives à la batterie et au chargeur

- Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier de batterie pour une raison quelconque. Si le boîtier en plastique de batterie est cassé ou présente des fissures, cesser immédiatement de l'utiliser et ne pas le recharger.



Avertissements additionnels


Certaines poussières produites par le ponçage électrique, le sciage, le meulage, le perçage et d'autres activités de construction contiennent des agents chimiques qui causent des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres dangers pour la reproduction. Voici quelques exemples de tels agents chimiques :

- le plomb des peintures à base de plomb,
- la silice cristalline des briques, du ciment et d'autres produits de maçonnerie, et
- l'arsenic et le chrome du bois d'oeuvre traité chimiquement.

Les conséquences de telles expositions varient en fonction de la fréquence à laquelle vous faites ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces agents chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez des équipements de protection agréés, tels que les masques de protection contre la poussière qui sont conçus spécialement pour filtrer les particules microscopiques.

Caractéristiques techniques

Ponçeuse	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Tension de secteur	10,8 VDC	10,8 VDC
Vitesse	4 000–8 000 tr/min	4 000–8 000 tr/min
Orbite	5,0 mm (3/16")	3,0 mm (1/8")
Dimensions du plateau	Ø 32 mm (1 ¼")	Ø 32 mm (1 ¼")
Poids (y compris batterie) *	0,56 kg (1,24 lbs)	0,57 kg (1,26 lbs)

Chargeur de batterie	Mirka BCA 108
Tension d'entrée	120 VAC, 60 Hz
Temps de recharge	< 40 min (2,0 Ah)
Plage de température de stockage	-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 176 °F)
Température de recharge	4 °C ... 40 °C (32 °F ... 104 °F)
Dimensions	191 x 102 x 86 mm
Poids	0,66 kg (1,46 lbs)
Degré de protection	II / 

Batterie	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Type	Li-ion rechargeable 3IXR19/65	Li-ion rechargeable Li-ion 3INR19/65	Li-ion rechargeable Li-ion 3INR19/65-2
Tension de batterie	10,8 VDC	10,8 VDC	10,8 VDC
Capacité	2,0 Ah / 21,6 Wh	2,5 Ah / 27,0 Wh	5,0 Ah / 54,0 Wh
Poids	0,18 kg (0,40 lbs)	0,18 kg (0,4 lbs)	0,38 kg (0,83 lbs)
Batterie intelligente	Non	Oui	Oui

Information sur le bruit et les vibrations

Les valeurs mesurées sont établies conformément à la norme EN 62841.

Ponçeuse	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Degré d'incertitude de mesure K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Valeur a_h * d'émission de vibration*	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Degré d'incertitude d'émission des vibrations K*	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. La gamme de modèles peut varier d'un marché à l'autre.

* Afin de correspondre au régime de marche normal de la ponçeuse, les conditions d'utilisation se sont écartées de la méthode standard comme suit : la dimension du grain de l'abrasif était de 5 µm. La force d'avance était de 10 N.

Les valeurs qui apparaissent dans le tableau proviennent d'essais effectués en laboratoire conformément aux codes et aux normes prescrits. Ils ne suffisent pas à l'évaluation des risques pour tous les types d'exposition. Les valeurs mesurées sur un lieu de travail particulier peuvent être supérieures aux valeurs déclarées. Les valeurs d'exposition réelles et le niveau de risque ou d'effets nocifs auxquels un individu est exposé sont spécifiques à chaque situation et dépendent du milieu ambiant, de la façon de travailler de l'individu, du matériau particulier sur lequel s'effectue le travail, de la conception de l'aire de travail ainsi que de la durée d'exposition et de la condition physique de l'utilisateur. Mirka Ltd ne saurait être tenu pour responsable des conséquences qui découleront de l'utilisation des valeurs déclarées plutôt que des valeurs réelles d'exposition pour toute évaluation de risque individuelle.

Pour de plus amples renseignements sur la santé et la sécurité au travail, consulter les sites Internet suivants : <https://osha.europa.eu/en> (Europe) ou <http://www.osha.gov> (USA)

Conseils d'utilisation de l'outil

Cette ponceuse est conçue pour le ponçage de tous les types de matériaux : peintures, métaux, bois, pierre, plastique, etc. à l'aide d'abrasifs conçus à cet effet. Ne pas utiliser cette ponceuse à d'autres fins que celles spécifiées, sans consulter au préalable le fabricant ou son fournisseur agréé. Ne pas utiliser de plateaux dont la vitesse de régime est inférieure à une vitesse à vide de 8 000 tr/min. Les travaux d'entretien ou de réparation exigeant l'ouverture du carter du moteur ne peuvent être effectués que par un centre d'entretien agréé.

Batterie et chargeur

- La batterie n'est pas complètement chargée à la livraison. Commencer par lire les consignes de sécurité, puis charger la batterie en suivant les instructions.
- Pour une capacité de charge optimale, la batterie doit être chargée à une température ambiante comprise entre 18 °C (64 °F) et 24 °C (75 °F). Pour éviter d'endommager la batterie, ne pas charger la batterie lorsque la température de l'air est inférieure à 4 °C (32 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F).
- Pour obtenir la durée de vie de la batterie la plus longue possible, nous suggérons ce qui suit :
 - Conserver et charger la batterie dans un endroit frais. Des températures supérieures ou inférieures à la température ambiante normale réduisent la durée de vie de la batterie.
 - Ne jamais entreposer la batterie lorsqu'elle est déchargée. La recharger immédiatement une fois qu'elle est déchargée.
- Toutes les batteries perdent progressivement leur charge. Plus la température est élevée, plus vite elles perdent leur charge.

Si l'outil est entreposé pendant de longues périodes sans utilisation, recharger la batterie chaque mois. Cette pratique permettra de prolonger la durée de vie de la batterie.

Procédure de recharge

- Brancher le cordon d'alimentation au chargeur, puis le brancher à une prise avant d'insérer la batterie. Les trois témoins de recharge s'allument pendant deux secondes puis s'éteignent.
- Insérez la batterie dans le chargeur. Les témoins commencent à clignoter sous 30 secondes.
- Pendant le processus de recharge, les témoins de charge indiquent l'état comme suit :
 - Trois témoins de charge clignotent en alternance pendant le processus de recharge
 - Une fois la batterie chargée à fond, les trois témoins sont allumés en permanence.
- Le processus de recharge dure environ 40 minutes avec une batterie Mirka de 10,8 V 2,0 Ah.

REMARQUE : Ce chargeur ne peut recharger que des batteries Mirka de 10,8 V.

REMARQUE : Le temps de recharge peut être plus long selon la température ambiante et l'état de la batterie.

Indication DEL du chargeur 10,8 V

DEL						
3						
2						
1						
État	Précharge (charge d'entretien)	Recharge en cours...	Recharge en cours...	Chargement terminé	Surchauffe	Panne de batterie

Demeure allumé en permanence Clignote

Diagnostic chargeur

Le chargeur indiquera si :

- Une batterie est en surchauffe. Les trois témoins de charge clignotent. Retirer la batterie et la laisser refroidir pendant 15 à 30 minutes avant de la réintroduire.
- Un dysfonctionnement survient dans la batterie ou le chargeur. Deux témoins de charge clignotent. Retirer la batterie et la laisser refroidir. Insérer de nouveau la batterie dans le chargeur. Si deux témoins de charge continuent de clignoter, la batterie ou le chargeur peuvent nécessiter une révision.

Pour vous aider à démarrer

- Lors du déballage de l'outil, vérifier qu'il est intact, complet et qu'il n'a pas été endommagé au cours du transport. Ne jamais utiliser d'outil endommagé.
- Avant toute utilisation, vérifier que le plateau est correctement monté.
- Monter la batterie chargée à fond sur la ponceuse jusqu'à ce qu'elle se verrouille avec un clic.

Consignes d'utilisation

- L'outil a été conçu pour être utilisé comme outil portatif. Il est utilisable dans n'importe quelle position.
- Choisir un abrasif approprié et le fixer sur le plateau. Veiller à ce que l'abrasif soit centré et fermement fixé sur le plateau.
- La ponceuse peut maintenant être actionnée/mise sous tension et démarrée en appuyant sur la gâchette.
- La ponceuse fonctionne et demeure en mode actif aussi longtemps qu'on exerce une pression sur la gâchette. Une fois la gâchette relâchée, la ponceuse s'arrête, mais continue à rester en mode actif pour un court laps de temps avant d'être désactivée/mise hors tension automatiquement.
- Lorsque la ponceuse est en mode actif, la DEL de droite passe au vert.
- En mode actif, la DEL de gauche indique l'état de la batterie :

- **Vert** : Niveau de charge de la batterie OK.
- **Vert/rouge clignotant** : Niveau de charge de la batterie basse.
- **Rouge** : Tension de batterie trop basse. La ponceuse ne peut pas fonctionner.

- En mode actif, la vitesse maximale se règle en appuyant sur les boutons tr/min + et tr/min –, voir Figure 1. La vitesse de rotation peut être ajustée par paliers de 4 000, 5 000, 6 000, 6 500, 7 000, 7 500 et 8 000 tr/min.
- La vitesse de rotation peut être verrouillée pour empêcher tout changement de régime accidentel. Attendre que la ponceuse ne soit pas en mode actif. Appuyer simultanément sur les deux touches rpm + et rpm – puis appuyer sur la gâchette. Répéter la même opération pour déverrouiller l'outil. Si la touche rpm + ou rpm – est enfoncée en mode verrouillage de vitesse, la DEL droite clignote en rouge deux fois, mais aucun changement de vitesse ne se produit.
- Lors du ponçage, toujours commencer par poser l'outil sur la surface de travail avant de le mettre en marche. Toujours retirer l'outil de la surface de travail avant de l'arrêter. Cela empêchera la formation de rainures causée par une vitesse excessive de l'abrasif.
- Une fois le ponçage terminé, retirer la batterie de la ponceuse en appuyant simultanément sur le bouton des deux côtés. Recharger la batterie.

Bluetooth

Cet outil, équipé de la technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie, peut être connecté à une application permettant d'accéder à de nouvelles fonctionnalités. Si l'application est disponible dans votre pays, retrouvez toutes ses fonctionnalités sur www.mirka.com.

Activer le Bluetooth sur votre Mirka® AROS-B et Mirka® AOS-B comme suit :

1. Brancher la batterie sur l'outil.
2. Maintenir le bouton rpm+ enfoncé tout en activant l'outil en appuyant sur la gâchette de déclenchement.
3. La DEL du milieu clignote en vert pour indiquer que le Bluetooth est actif et prêt à la connexion.
4. La DEL du milieu s'allume en vert lorsque l'outil est connecté à un autre appareil en Bluetooth.
5. Le fait de désactiver/éteindre l'outil désactive le Bluetooth.

REMARQUE ! Si l'application n'est pas installée ou si elle n'est pas disponible dans votre pays, ne pas activer le Bluetooth.

La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Mirka Ltd est régie par une licence. Les autres marques et marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. La conformité avec les règlements nord-américains relatifs à la radio a été vérifiée conformément au document FCC partie 15, sous-parties B et C, RSS-GEN, RSS-247 et FCC §15 .247.

Entretien



Avant d'effectuer des travaux d'entretien, toujours débrancher l'outil!
N'utiliser que des pièces de rechange d'origine Mirka!

Remplacement du plateau

1. Tenir la broche avec les doigts.
2. Faire tourner le plateau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer.
3. Mettre le nouveau plateau en place et le serrer.

Nettoyage

Retirer tous résidus de poussière à l'aide d'une brosse souple. Pendant le nettoyage, se protéger les yeux avec des lunettes de sécurité. Si le corps de l'outil a besoin d'être nettoyé, l'essuyer à l'aide d'un tissu doux et humide. Un détergent doux peut être utilisé.



AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser d'alcool, d'essence ou d'autres agents de nettoyage. Ne jamais utiliser d'agents caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.

Consignes pour le nettoyage du chargeur

La poussière et la graisse peuvent être retirées des parties externes du chargeur à l'aide d'un tissu ou d'une brosse souple non métallique. Ne pas utiliser d'eau ni de solutions de nettoyage.



Autres services

Tous les travaux d'entretien doivent toujours être réalisés par du personnel qualifié. Afin d'assurer la validité de la garantie de l'outil et un fonctionnement optimal en toute sécurité, tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués par un centre agréé Mirka. Pour trouver votre centre d'entretien agréé le plus proche, communiquer avec le service à la clientèle de Mirka ou votre revendeur Mirka.

Guide de dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution
La DEL droite de la ponceuse ne s'allume pas lorsque la gâchette est enfoncée.	La batterie n'est pas correctement fixée sur la ponceuse. La batterie est entièrement déchargée.	Insérer la batterie correctement. Recharger la batterie.
La DEL droite de la ponceuse est rouge et la machine ralentit à 4 000 tr/min ou s'arrête pendant le ponçage.	La température de la ponceuse est trop élevée. Utilisation excessive prolongée.	Réduire temporairement la charge exercée sur la ponceuse pour lui permettre d'accélérer de nouveau.
La DEL droite de la ponceuse passe au rouge et la vitesse de rotation est légèrement ralentie.	Utilisation excessive trop courte.	Réduire temporairement la charge exercée ou attendre un instant, et la DEL repassera automatiquement au vert.
La DEL gauche passe au rouge et la ponceuse ne fonctionne pas.	La tension de la batterie est trop basse.	Recharger la batterie.

Mise au rebut



DANGER: Informations sur la mise au rebut des appareils usagés. Avant la mise au rebut, rendre les outils électriques inutilisables en retirant leur cordon d'alimentation. S'applique uniquement au pays de l'UE. Les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Selon les directives européennes 2011/65/UE, 2015/863/UE et 2012/19/UE relatives à la mise au rebut des équipements électriques et électroniques et à sa mise en œuvre conformément à la loi nationale, les outils électriques en fin de vie doivent être cueillis séparément et acheminés vers un centre de tri écologiquement compatible.

Declaração de conformidade

<p>Mirka Ltd, 66850 Jeppo, Finlândia</p> <p>Declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto Lixadeira Orbital Aleatória Elétrica Mirka® AROS-B e AOS-B 32 mm (1 ¼ pol.) e 8.000 rpm (Consulte a tabela "Dados técnicos" do modelo específico) a que se refere esta declaração está em conformidade com os seguintes padrões ou outros documentos normativos: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014 em conformidade com as regulamentações 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2015/863/UE. Especificações de segurança do carregador em conformidade com EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-29:2004/A2:2010, EN 62233:2008. Especificações de EMC do carregador de acordo com EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.</p>		
<p>Jeppo 13/08/2020</p> <p>Local e data de emissão</p>	<p>MIRKA</p> <p>Empresa</p>	 <p>Stefan Sjöberg, CEO</p>
<p>As instruções de operação incluem: Visão ampliada, Lista de peças, Declaração de conformidade, Equipamento de proteção individual requerido, Advertência, Cuidado, Avisos de segurança adicionais, Tabela de dados técnicos, Informações sobre ruído e vibração, Uso adequado da ferramenta, Bateria e carregador, Como começar, Instruções de operação, Manutenção, Manutenção adicional, Guia de solução de problemas, Informações sobre o descarte.</p>	<p>Fabricante / Fornecedor</p> <p>Mirka Ltd 66850 Jeppo, Finlândia Tel.: +358 20 760 2111 Fax: +358 20 760 2290 www.mirka.com</p>	

Tradução das instruções originais. Reservamo-nos o direito de fazer alterações neste manual sem aviso prévio.

Importante

Leia estas instruções de segurança e operação com atenção antes de instalar, operar ou realizar manutenção nesta ferramenta. Guarde estas instruções em um local seguro e de fácil acesso.

Equipamento de proteção individual requerido



Leia o manual do operador



Use óculos de segurança



Use proteção auricular







Use luvas de segurança



Use máscara facial

Símbolos

 <p>Em conformidade com as normas relevantes da UE</p>	 <p>Está em conformidade com os requisitos da RoHS (Restrição de substâncias perigosas) da China</p>	 <p>Em conformidade com os requisitos de RCM (Marca de conformidade regulatória) da Austrália e Nova Zelândia</p>
---	---	--

 <p>Advertência: Possível situação de risco que pode resultar em morte ou lesão grave e/ou em danos à propriedade.</p> <p>Cuidado: Possível situação de risco que pode resultar em lesões de pequena ou média gravidade e/ou em danos à propriedade.</p>

Leia e mantenha a conformidade com

- Regulamentações gerais sobre segurança e saúde no setor, parte 1910, OSHA 2206, disponível em: Superintendent of Documents; Government Printing Office; Washington DC 20402
- Regulamentações estaduais e locais



CERTIFICADO CONFORME A NORMA UL

62841-1, 62841-2-4

CERTIFICADO CONFORME A NORMA CSA

C22.2 n.º 62841-1, C22.2 n.º 62841-2-4



ADVERTÊNCIA

- Ao usar essa ferramenta, sempre utilize a proteção individual de segurança requerida em conformidade com as instruções do fabricante e as normas locais/nacionais.
- Leia a Ficha de dados de segurança dos materiais relativa à superfície de trabalho.
- Caso experimente algum desconforto físico na mão/pulso, pare de trabalhar e procure assistência médica. Lesões nas mãos, pulsos e braços podem resultar do trabalho e movimentos repetitivos e da exposição excessiva a vibrações.

Normas de segurança para a bateria e o carregador

ADVERTÊNCIA!

- Instruções de segurança e de operação importantes para a bateria e o carregador. Antes de usar o carregador, leia todas as instruções e advertências no carregador, na bateria e na ferramenta.
- Se o estojo da bateria estiver rachado ou danificado, não o insira no carregador. Há um risco de choque elétrico ou eletrocussão.
- Não permita o ingresso de líquidos no interior do carregador. É possível que ocorra choque elétrico.
- Este carregador não se destina a nenhum outro uso além do carregamento de baterias recarregáveis.
- Não coloque nenhum objeto sobre o carregador nem o coloque próximo a alguma fonte de calor ou em uma superfície macia que possa resultar em calor interno excessivo.
- Certifique-se de que o cabo esteja posicionado de forma a não ser pisado nem permitir que se tropece nele ou que de outra forma seja submetido a danos ou tensionado.
- Não utilize o carregador se esse tiver recebido um impacto por parte de um objeto aguçado, se tiver caído ou sido danificado de qualquer outra forma.
- NÃO armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou exceder 50 °C (122 °F).
- O carregador destina-se a operar em alimentação elétrica residencial padrão (100–240 VCA). Não tente utilizá-lo sob nenhuma outra tensão.



CUIDADO

- Certifique-se sempre de que a peça a ser lixada está fixada com firmeza no local.
- Sempre desconecte a fonte de alimentação de energia antes de trocar o abrasivo.
- Nunca transporte, guarde ou deixe a ferramenta desacompanhada com a fonte de alimentação de energia conectada.
- Mantenha as mãos longe do suporte giratório durante o uso.
- Não permita que a ferramenta funcione em velocidade livre sem adotar precauções para proteger pessoas e objetos contra a perda do abrasivo ou do suporte de apoio.



Avisos de segurança adicionais


- Leia todas as instruções antes de usar esta ferramenta. Todos os operadores devem ser completamente treinados quanto à operação correta e segura desta ferramenta.
- Toda a manutenção deve ser realizada por uma equipe treinada. Para obter assistência, entre em contato com um centro de serviço autorizado da Mirka.
- Se a ferramenta parecer estar funcionando de forma incorreta, interrompa o uso imediatamente e providencie a manutenção e o reparo.

Informações adicionais sobre a bateria e o carregador

- Nunca tente abrir a bateria por qualquer motivo. Se o alojamento plástico da bateria se romper ou rachar, interrompa o uso imediatamente e não recarregue.

Dados técnicos

Lixadeira	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Tensão	10,8 VCC	10,8 VCC
Velocidade	4.000 – 8.000 RPM	4.000 – 8.000 RPM
Órbita	5,0 mm (3/16 pol.)	3,0 mm (1/8 pol.)
Tamanho do suporte de apoio	Ø 32 mm (1 ¼ pol.)	Ø 32 mm (1 ¼ pol.)
Peso (incluindo a bateria) *	0,56 kg (1,24 lbs.)	0,57 kg (1,26 lbs.)

Carregador de bateria	Mirka BCA 108
Entrada	100–240 VCA, 50/60 Hz
Tempo de carregamento	< 40 min (2,0 Ah)
Faixa de temperatura de armazenagem	–20°C ... 80°C (–4°F ... 176°F)
Temperatura de carregamento	4°C ... 40°C (32°F ... 104°F)
Dimensões	191 x 102 x 86 mm
Peso	0,66 kg (1,46 lbs.)
Grau de proteção	II / 

Bateria	Mirka BPA 10820	Mirka BPA 10825	Mirka BPA 10850
Tipo	Recarregável de íon de Lítio (Li-ion) 3iXR19/65	Recarregável de íon de Lítio (Li-ion) 3iNR19/65	Recarregável de íon de Lítio (Li-ion) 3iNR19/65-2
Tensão da bateria	10,8 VCC	10,8 VCC	10,8 VCC
Capacidade	2,0 Ah/21,6 Wh	2,5 Ah/27,0 Wh	5,0 Ah/54,0 Wh
Peso	0,18 kg (0,4 lbs.)	0,18 kg (0,4 lbs.)	0,38 kg (0,83 lbs.)
Bateria inteligente	Não	Sim	Sim

Informações sobre ruído e vibração

Os valores medidos são determinados de acordo com a norma EN 62841.

Lixadeira	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Nível de pressão sonora (L_{pA})	61,6 dB(A)	61,2 dB(A)
Nível de potência sonora (L_{WA})	72,6 dB(A)	72,2 dB(A)
Incerteza de medição de som K	3,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Valor de emissão de vibração a_h *	1,9 m/s ²	2,54 m/s ²
Incerteza de emissão de vibração K *	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A linha de modelos pode variar entre os mercados.

* Para respeitar as condições de funcionamento normais da lixadeira, as condições de operação padrão sofreram as seguintes mudanças: tamanho do grão do abrasivo era 5 µm. A força de avanço era 10 N.

Os valores informados na tabela são derivados de testes de laboratório em conformidade com os códigos e padrões declarados e não são suficientes para a avaliação dos riscos. Os valores medidos em um local de trabalho específico poderão ser mais altos do que os valores declarados. Os valores de exposição real e a quantidade de risco ou dano vivenciado por um indivíduo são exclusivos de cada situação e dependem do ambiente ao redor, da forma como o indivíduo trabalha, do material específico que está sendo trabalhado, do desenho da estação de trabalho e do tempo de exposição e da condição física do usuário. A Mirka Ltd não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências do uso dos valores declarados, em vez dos valores de exposição reais, para qualquer avaliação de riscos individuais.

Outras informações sobre saúde e segurança ocupacionais podem ser obtidas nos sites a seguir:
<https://osha.europa.eu/en> (Europa) ou <http://www.osha.gov> (EUA)

Uso adequado da ferramenta

Esta lixadeira foi projetada para lixar todos os tipos de materiais, ou seja, pinturas, metais, madeira, pedra, plástico, etc., usando abrasivos destinados especialmente para esta finalidade. Não use esta lixadeira para nenhuma outra finalidade além da especificada sem consultar o fabricante ou o fornecedor autorizado do fabricante. Não use suportes de apoio que tenham uma velocidade operacional inferior a 8.000 rpm de velocidade livre. Qualquer trabalho de manutenção ou reparo que exija abertura do compartimento do motor deve ser realizado somente por um centro de serviço autorizado.

Bateria e carregador

- A bateria não está totalmente carregada quando chega de fábrica. Leia primeiramente as instruções de segurança e depois carregue a bateria conforme as instruções.
- Para ter uma capacidade de carregamento ideal, a bateria deve ser carregada a uma temperatura ambiente entre 18 °C (64 °F) e 24 °C (75 °F). Para impedir danos à bateria recarregável, não a carregue onde a temperatura do ar estiver abaixo de 4 °C (32 °F) ou acima de 40 °C (104 °F).
- Para obter a vida útil mais longa possível da bateria, sugerimos o seguinte:
 - Armazene e carregue a bateria em uma área fresca. Temperaturas acima ou abaixo da temperatura ambiente normal reduzirão a vida útil da bateria.
 - Nunca armazene a bateria na condição descarregada. Recarregue-a imediatamente após ter sido descarregada.
- Todas as baterias perdem gradualmente a sua carga. Quanto maior a temperatura, mais rapidamente perdem a carga.

Caso armazene a ferramenta por períodos de tempo prolongados sem utilizá-la, recarregue a bateria todos os meses. Esta prática prolongará a vida útil da bateria.

Procedimento de carregamento

- Ligue o cabo de alimentação ao carregador e depois conecte-o a uma tomada antes de inserir a bateria. Todas as três lâmpadas de carregamento acenderão por dois segundos e então apagarão.
- Insira a bateria no carregador. As lâmpadas piscarão em 30 segundos.
- Durante o processo de carregamento, as lâmpadas de carregamento indicarão o status da seguinte maneira:
 - Três lâmpadas de carregamento piscarão em sequência durante o processo de carregamento.
 - Totalmente carregada, todas as três lâmpadas permanecerão acesas de forma contínua.
- O processo de carregamento irá durar aproximadamente 40 minutos para a bateria Mirka de 10,8 V e 2,0 Ah.

OBSERVAÇÃO: Este carregador somente pode carregar baterias Mirka de 10,8 V.

OBSERVAÇÃO: Os tempos de carregamento podem ser mais longos conforme a temperatura ambiente e as condições da bateria.

Indicação de LED do carregador de 10,8 V

LED						
3						
2						
1						
Status	Pré-carga (carga lenta)	Carregando...	Carregando...	Carregamento concluído	Excesso de temperatura	Falha da bateria

Permanece aceso continuamente

Piscando

Diagnóstico do carregador

O carregador indicará se:

- Uma bateria estiver superaquecida. Todas as três lâmpadas de carregamento piscarão. Remova a bateria e deixe-a resfriar por 15 a 30 minutos, depois a reinsira.
- Ocorre um mau funcionamento na bateria ou no carregador. Duas lâmpadas de carregamento piscarão. Remova a bateria e deixe-a resfriar. Reinsira a bateria no carregador. Se duas lâmpadas de carregamento ainda piscarem, a bateria ou o carregador podem requerer manutenção.

Como começar

- Ao desembalar a ferramenta, certifique-se de que esteja intacta, completa e que não tenha sido danificada durante o transporte. Nunca use uma ferramenta danificada.
- Antes de usar, verifique se o suporte de apoio está instalado corretamente.
- Instale a bateria recarregável totalmente carregada na lixadeira até que trave no lugar com um estalido.

Instruções de operação

- A ferramenta destina-se a ser operada como uma ferramenta portátil. A ferramenta pode ser utilizada em qualquer posição.
- Selecione um abrasivo adequado e fixe-o no suporte de apoio. Certifique-se de que o abrasivo está centralizado no suporte de apoio.
- A lixadeira agora pode ser ativada/ligada e inicializada por meio de se pressionar o botão de acionamento.
- A lixadeira entrará em operação e permanecerá no modo ativo enquanto o gatilho estiver pressionado. Após a liberação do gatilho, a lixadeira vai parar, mas continuará no modo ativo durante um breve período de tempo antes de se desativar/desligar automaticamente.
- Quando a lixadeira está no modo ativo o LED da direita fica verde.
- No modo ativo, o LED da esquerda mostra o status da bateria:

- **Verde:** O nível de carga da bateria está OK.
- **Piscando em verde/vermelho:** O nível de carga da bateria está fraco.
- **Vermelho:** Tensão da bateria muito baixa. A lixadeira não está operável.

- No modo ativo, a rpm máxima pode ser ajustada pressionando-se rpm+ ou rpm–, Figura 1. A rpm pode ser ajustada em graus de 4.000, 5.000, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500 e 8.000 rpm.
- A rpm pode ser bloqueada para impedir a mudança acidental de rpm. Aguarde até a lixadeira não estar no modo ativo. Pressione simultaneamente e mantenha pressionados os botões rpm+ e rpm– e então pressione o gatilho. Para desbloquear a ferramenta, repita a mesma operação. Se for pressionado rpm+ ou rpm– no modo de bloqueio de velocidade, o LED da direita pisca duas vezes em vermelho mas nenhuma mudança de velocidade ocorre.
- Ao lixar, sempre coloque a ferramenta sobre a superfície de trabalho antes de ligá-la. Sempre retire a ferramenta da superfície de trabalho antes de desligá-la. Isso evitará o cinzelamento da superfície de trabalho devido ao excesso de velocidade do abrasivo.
- Quando o lixamento estiver concluído, remova a bateria da lixadeira por meio de pressionar simultaneamente o botão em ambos os lados e remover a bateria da ferramenta. Carregue a bateria.

Bluetooth

Esta ferramenta está equipada com a tecnologia Bluetooth de baixo consumo de energia e pode ser conectada a um aplicativo a partir do qual é possível acessar funcionalidades adicionais da ferramenta. Para obter mais informações sobre a funcionalidade do aplicativo e se o mesmo se encontra disponível em seu país, navegue até www.mirka.com.

Ative o Bluetooth em seu Mirka® AROS-B e Mirka® AOS-B da seguinte maneira:

1. Conecte a bateria à ferramenta.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão rpm+ enquanto ativa a ferramenta pressionando o gatilho de acionamento.
3. O LED do meio está piscando em verde para indicar que o Bluetooth está ativo e pronto para conexões.
4. O LED do meio acende em verde quando a ferramenta está conectada a outro dispositivo Bluetooth.
5. O Bluetooth é desativado quando a ferramenta é desativada/desligada.

OBSERVAÇÃO! Se o aplicativo não estiver instalado ou se não estiver disponível em seu país, o Bluetooth não deve ser ativado.

A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Mirka Ltd é efetuado sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são aqueles dos seus respectivos proprietários.

A conformidade com as regulamentações de rádio na América do Norte foi verificada de acordo com a norma FCC, parte 15, subpartes B e C, RSS-GEN, RSS-247 e FCC §15.247.



Agência Nacional de Telecomunicações

05116-20-12402

ADENDO AO MANUAL

Modelo: AROS-B 150NV ; AOS-B 130NV

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Manutenção



Sempre desconecte da alimentação antes de efetuar manutenção!
Utilize apenas peças sobressalentes originais Mirka!

Substituição do suporte de apoio

1. Segure o eixo com os dedos.
2. Gire o suporte de apoio no sentido anti-horário para removê-lo.
3. Instale e aperte o novo suporte de apoio.

Limpeza

Use uma escova macia para remover a poeira acumulada. Use óculos de segurança para proteger os olhos durante a limpeza.

Se o corpo da ferramenta precisar de limpeza, limpe-o com um pano macio e úmido. Um detergente suave pode ser usado.



ADVERTÊNCIA: Nunca use álcool, gasolina ou outro agente de limpeza. Nunca use agentes cáusticos para limpar peças plásticas.

Instruções de limpeza do carregador

Sujeira e gordura podem ser removidas do exterior do carregador usando um pano ou uma escova não metálica macia. Não use água ou quaisquer soluções de limpeza.



Manutenção adicional

A manutenção sempre deve ser efetuada por pessoal treinado. Para manter a garantia da ferramenta em vigor e assegurar a segurança e funcionamento ideais da mesma, a manutenção sempre deve ser efetuada por um centro de serviço autorizado da Mirka. Para localizar o seu centro de serviço autorizado da Mirka, entre em contato com a central de atendimento da Mirka ou com o seu revendedor autorizado Mirka.

Guia de solução de problemas

Sintoma	Possível causa	Solução
Nenhuma luz do LED direito da lixadeira quando o gatilho é pressionado.	A bateria recarregável não está instalada corretamente na lixadeira. Bateria totalmente descarregada.	Insira a bateria corretamente. Carregue a bateria.
O LED direito da lixadeira está vermelho e a ferramenta diminui para 4.000 rpm ou para ao se lixar.	A temperatura da lixadeira está muito alta. Carga pesada por muito tempo.	Reduza a carga da lixadeira por alguns momentos e ela deverá acelerar novamente.
O LED direito da lixadeira está vermelho e a rpm foi levemente reduzida.	Carga muito pesada por pouco tempo.	Utilize uma carga mais leve ou aguarde um momento e o LED ficará verde automaticamente.
O LED esquerdo está vermelho e a lixadeira não está em operação.	A tensão da bateria está muito baixa.	Carregue a bateria.

Informações sobre o descarte



PERIGO: Diretrizes de descarte para aparelhos elétricos antigos. Faça com que ferramentas elétricas desnecessárias fiquem inutilizáveis removendo o cabo de energia. Somente para países da UE. Não descarte ferramentas elétricas juntamente com o lixo doméstico. De acordo com as diretivas europeias 2011/65/UE, 2015/863/UE e 2012/19/UE, relativas a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e à sua implementação em conformidade com a legislação nacional, as ferramentas elétricas que atingiram o fim de sua vida útil devem ser coletadas separadamente e encaminhadas a uma unidade de reciclagem compatível com o ambiente.

MIRKA



Mirka Ltd

Finland

Brazil Mirka Brasil Ltda.

Belgium Mirka Belgium Logistics NV

Canada Mirka Canada Inc.

China Mirka Trading Shanghai Co., Ltd

Finland & Baltics Mirka Ltd

France Mirka France Sarl

Germany Mirka GmbH

India Mirka India Pvt Ltd

Italy Mirka Italia s.r.l., Cafro S.p.A.

Mexico Mirka Mexicana S.A. de C.V.

Russia Mirka Rus LLC

Singapore Mirka Asia Pacific Pte Ltd

Spain Mirka Ibérica S.A.U.

Sweden Mirka Scandinavia AB

Turkey Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi

United Kingdom Mirka (UK) Ltd

United Arab Emirates Mirka Middle East FZCO

USA Mirka USA Inc.

For contact information,
please visit www.mirka.com

Dedicated to the finish

